



جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش پرورش

تعلیم و تعلم عبادت است

درس فنی

۸۰۲

سال چهارم هنرستان

آموزش فنی

ماشین ابزار



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

درسِ فقی

سالِ چہارم ہنرستان

آموزشِ فنی

ماشین ابزار

مؤلفان : ابراهيم محمودي آستاراسي ● محمد حسين احمدزاده

حقوق مادی این اثر متعلق به وزارت
آموزش و پرورش است

صفحه آرا : بهرام علي احمدی

فهرست

	سخنی با همکاران ارجمند
۱	فصل اول - اتوماسیون
۷	فصل دوم - هیدرولیک
۴۴	فصل سوم - پنوماتیک
۶۴	فصل چهارم - الکتروتکنیک
۱۱۶	فصل پنجم - فرمانهای الکتریکی
۱۳۷	فصل ششم - ماشینهای تراش اختصاصی
۱۶۵	فصل هفتم - ماشینهای فرز اختصاصی
۱۸۱	فصل هشتم - ماشینهای ابزار با حرکت اصلی رفت و آمدی پانوسانی و تقسیم بندی کلی آنها
۲۰۷	فصل نهم - ماشینهای مخصوص تولید چرخندهها
۲۳۱	فصل دهم - سنگزنی
۲۸۷	فصل یازدهم - براده برداریهای الکتریکی
۲۹۱	منابع و مراجع اصلی که در تهیه مطالب کتاب استفاده شده است

سخنی با همکاران ارجمند

با سپاس از ایزد توانا که ما را در تألیف این کتاب یاری داد و توفیق انجام چنین خدمتی را نصیبمان نمود، نکاتی چند را به حضور همکاران گرامی و هنرجویان عزیز مروض می‌داریم:

کتاب حاضر با توجه به آخرین ریز برنامه تفصیلی درس فنی سال چهارم رشته ماشین ابزار تألیف گردیده و با همهٔ مساعی بکار برده شده در تهیه و ترجمه آن، بطور مسلم نمی‌تواند خالی از نقیص باشد، لذا از برادران مدرّس این کتاب استدعا دارد بر ما منت نهاده و با یادآور شدن اشکالات برای برطرف کردن آنها، از طریق دفتر آموزش فنی وزارت آموزش و پرورش ما را مطلع و ارشاد سازند تا بتوانیم بیاری خداوند متعال در تجدیدنظرها و یا جابجایی‌های بعدی آنها را ملحوظ داریم.

در تدوین فصول یازده‌گانه این کتاب، با در نظر گرفتن فهرست منابع اصلی خارجی استفاده شده برای تألیف مجموعاً از ۲۹۹ شکل که مسلماً بر حجم شدن کتاب تأثیر خواهند گذاشت استفاده شده است و هدف آن بوده که با گردآوری نصوص متعدد و در عین حال واضح، هر چه بیشتر تجسم فنی هنرجویان عزیزمان را در مورد مطالب بیان شده، افزایش دهیم.

در ضمن چون یادگیری لغات و اصطلاحات فنی انگلیسی می‌تواند گام دیگری برای بهره‌گیری از نشریات و کاتالوگ‌های فنی مرتبط به رشته تخصصیمان باشد، بنابراین در باره‌ای از موارد ترجمه‌ها و لغات انگلیسی مربوطه به‌مراه هم آمده‌اند و لازم به تذکر است که یادگیری واژه‌های انگلیسی مزبور برای هنرجویان الزامی نخواهد بود.

در خاتمه از خدمات ابنارگرا نه یکایک همکاران دفتر آموزش فنی وزارت آموزش و پرورش و نیز دفتر چاپ و توزیع کتابهای درسی، که سهم بسزائی در اجرای هدف مشترکمان داشته‌اند صمیمانه سپاسگزاری می‌نمائیم.

با تشکر - مؤلفان

اتوماسیون

استفاده از سیستمهای اتوماتیک در صنعت از دو قرن پیش معمول و با پیشرفت سریع تکنولوژی و تولید قطعات و وسائل به تعداد زیاد (سری سازی) تکامل این سیستمها سرعت زیاد و چشمگیری داشته است.

از سال ۱۷۶۹ که کنترل خودکار سرعت یک ماشین بخار ابداع گردید، کنترل و تنظیم اتومات به صنعت راه یافت و روز بروز بر توسعه و تکامل آن افزوده شد تا آنجا که امروزه با استفاده از کنترلرهای کامپیوتری در ماشینهای ابزار N.C و C.N.C ساخت قطعات بسیار دقیق و پیچیده امکان پذیر شده است.

بهره گیری از ماشینهای اتومات دقت اندازه ها را تا حد 0.001 میلیمتر افزایش داده، زمان انجام کار را کوتاه و قیمت تمام شده محصولات را کاهش داده است. ضمناً چون کار کردن با چنین ماشینهایی احتیاج به تخصص زیادی ندارد افراد متخصص میتوانند به کارهای دیگری بپردازند.

اساس ماشینهای اتومات (خودکار)

یک عمل اتومات، عملی است که بدون دخالت فرد انجام گیرد. منظور از ماشین اتوماتیک ماشینی است که کلیه یا اغلب اعمال خود را بدون دخالت فرد انجام دهد و در صورتیکه بعضی از اعمال ماشین اتومات و بعضی دیگر دستی انجام شود ماشین را نیمه اتوماتیک گویند.

ماشینهای اتومات و نیمه اتومات برای انجام کار احتیاج به برنامه ریزی و آماده سازی قبلی دارند. عبارت دیگر ماشین برای هر عملی باید چنان آماده و تنظیم شود که فرمانهای لازم بموقع صادر گردد.

ماشینهای N.C یا Numerical Control ماشینهایی هستند که از فرمانهای عددی استفاده میکنند (شرح فرمانهای عددی در انتهای بحث فرمانهای الکتریکی خواهد آمد).

ماشینهای C.N.C یا Computer Numerical Control ماشینهایی هستند که علاوه بر استفاده از فرمانهای عددی قادرند فرمانهای مذکور را در حافظه کامپیوتری خود نگهداری و در موقع لازم به اعضا فرمان گیرنده ماشین منتقل نمایند.

فرمان دادن

شروع، خاتمه و هرگونه تغییر خودکار در هر یک از عوامل کار نظیر سرعت، مقدار پیشروی و... احتیاج به صدور علامتی مخصوص بخود از طرف ماشین دارد که اصطلاحاً فرمان دادن خوانده میشود. عضوی از ماشین که چنین علامتی را ایجاد نماید عضو علامت‌دهنده نامیده میشود. علامت صادره از طریق عضو فرمان‌دهنده به فرمان‌گیرنده منتقل و باعث انجام عمل موردنظر میشود.

مثلاً برای روشن کردن یک لامپ انگشت ما به دکمه کلید برخورد و علامتی را ظاهر میسازد، کنتاکت داخل کلید مدار را بسته فرمان عبور جریان برای روشن شدن لامپ را صادر می‌نماید، لامپ فرمان روشن شدن را از طریق سیمهای رابط دریافت نموده و روشن میشود. قطعات و وسائلی که بین علامت‌دهنده و اجراکننده فرمان قرار دارند اجزاء فرمان و ترتیب انتقال فرمان از صدور علامت تا اجرا را مسیر فرمان خوانند.

عواملی که برای ایجاد علامت (صدور فرمان) بکار میروند ممکن است تغییر درجه حرارت، جریان زمان، تغییر نیرو، طی مسیر، تغییر جریان الکتریکی و... باشند. یک فرمان ممکن است در اثر صدور یک علامت و یا تحت تأثیر چند علامت صادر گردد. مثلاً برای ایجاد یک شیار موازی با محور میز ماشین فرز کافیت علامتی برای روشن شدن موتور حرکت طولی میز ایجاد گردد، ولی برای ایجاد شیار مورب نسبت به محور میز یایستی علامتی برای روشن شدن موتور حرکت طولی میز و علامتی دیگر برای روشن شدن موتور حرکت عرضی میز صادر گردد که جمعاً یک حرکت مورب را به دست خواهد داد.

تنظیم کردن

آماده نمودن ماشین برای صدور بموقع و منظم فرمانهای مختلف و پیگیری هر فرمان تا اجرای کامل آنرا تنظیم کردن گویند. عبارت دیگر در تنظیم کردن است که زمان یا مکان صدور هر فرمان و تغییراتی که در اثر آن بایستی ایجاد شود تعیین میگردد.

مثلاً در برش یک قطعه با ماشین اره بازویی برای کنترل عمق برش و احتراز از برخورد تیغ اره با میز ماشین لازم است پس از رسیدن اره به ارتفاعی معین حرکات آن متوقف گردد. برای این کار انگشتی قابل تنظیم در وضعی قرار داده میشود که با رسیدن اره به ارتفاع دلخواه انگشتی (علامت‌دهنده) با شاسی کلید قطع و وصل (فرمان‌دهنده) برخورد نموده ماشین را از کار بازدارد. شروع جریان کار، پائین آمدن اره بمقدار معین در هر کورس مضاعف و قطع جریان کار در موقع معین هر کدام فرمانی خاص خود دارد و رابطه بین این فرمانها و اجرای بموقع آنها را تنظیم نمودن‌ها تشکیل میدهد.

برای تأمین حرکات تناوبی و اتومات میز ماشین فرز یا سنگزنی با طول کورس معین بادامک‌هایی را در ابتدا و انتهای کورس روی بدنه میز محکم نموده که برخورد هر یک از این بادامکها با آلت فرمان حرکت طولی اتومات باعث قطع حرکت میز و حرکت در جهت مخالف میگردد. بنابراین در برخورد با هر بادامک ابتدا فرمان قطع حرکت و بلافاصله فرمان حرکت در جهت دیگر صادر میگردد و تنظیم کردن در این عمل عبارت است از تعیین موقعیت بادامکها بطوریکه میز در یک کورس دلخواه یک حرکت نوسانی داشته باشد.



(شکل ۱-۱) میز ماشین فرز

امروزه سیستمهای فرمان و تنظیم خودکار بقدری پیشرفت نموده که یک ماشین اتوماتیک NC یا CNC میتواند صدها عملیات کاری و تعویض ابزارهای لازم پشت سرهم و بدون دخالت کارگر انجام دهد و وظیفه کارگر در کار با چنین ماشینی باز و بست قطعه کار و کنترل دقیق عملیات با نظاره صفحه تلویزیونی دستگاه است. چنین ماشینهایی که در بعضی کارخانجات ایران نیز موجود است مثلاً قادرند عملیات روی پوسته یک جعبه دنده ماشین تراش را شروع و تا پایان کار بدون دخالت کارگر ادامه دهند.

فرمانها

عمل فرمان در ماشینهای ابزار به یکی از اشکال ذیل انجام میشود:

الف: فرمانهای راهنمایی شونده.

ب: فرمانهای برنامه‌ریزی شونده.

فرمان دادن در هر دو صورت فوق به کمک یکی از عوامل ذیل یا ترکیبی از آنها انجام

میشود:

۱ - مکانیکی. ۲ - هیدرولیکی.

۳ - پنوماتیکی. ۴ - الکتریکی.

فرمانهای راهنمایی شونده - هرگاه ابزار کار در یک مسیر خاص هدایت شده و یک

پیوند ثابت بین هدایت کننده و ابزار برقرار باشد و بعبارت دیگر مسیر حرکت ابزار تابعی از

مقدار راهنمایی باشد فرمان را راهنمایی شوند. از این فرمانها بیشتر در ماشینهای کبی تراش (الگو تراش) استفاده میشود. در این فرمان عضو علامت دهنده (شابلون) از طریق عضو فرمان دهنده (میلۀ لمس کننده) و عضو فرمان گیرنده (مثلاً شیر راه دهنده روغن برای سیلندر و پیستون هیدرولیک) به عضو متحرک (سیلندر و پیستون هیدرولیک که حرکات ابزار تابع حرکت آنهاست) میرسد و عوامل دیگر نظیر تقویت کننده نیرو که بین اعضا مذکور قرار گیرند تغییری در شکل مسیر نخواهند داد.

فرمانهای برنامه ریزی شونده — در فرمان برنامه ریزی شونده عملیات کاری که برای ساخت قطعه کار لازم است بصورت برنامه ای منظم تهیه و به ماشین داده میشود. برای انتقال این برنامه ها به عضوهای متحرک ماشین از طبلکهای منحنی، پادامکها، صفحات منحنی، سیستمهای هیدرولیکی و پنوماتیکی، تابلوهای شاخه ای، نوار سوراخدار و... و با ترکیب تعدادی از آنها استفاده میشود و بسته بنوع کار و وسیله یا وسائل انتقال برنامه و ترکیبی که در آنها بکار رفته فرمانها برحسب یکی از عوامل ذیل صادر میشوند:

۱ — فرمان برحسب جریان زمان.

۲ — فرمان برحسب طی مسافت.

۳ — فرمان برحسب تکمیل مرحله ای از کار.

فرمان برحسب جریان زمان — هرگاه عملیات دستگاهی با گذشت زمان ارتباط مستقیم داشته باشد از فرمان برحسب جریان زمان استفاده میشود. نظیر عملیات حرارتی روی فلزات. مثلاً اگر بخواهیم با استفاده از کوره الکتریکی حرارت قطعه فولادی را جهت آبدادن به ۹۰۰ درجه سانتیگراد برسانیم با توجه به اینکه این حرارت بایستی به ذرات درونی قطعه نیز برسد و در سراسر آن یکنواخت باشد احتیاج به گذشت مدت زمان معینی دارد. بنابراین علاوه بر تنظیم حرارت کوره برای حرارت ۹۰۰ درجه سانتیگراد فرمان زمانی آن نیز برای مدت زمان توصیه شده از طرف کارخانه سازنده فولاد تنظیم میشود.

فرمان برحسب طی مسافت — هرگاه شروع مرحله ای کاری، مشروط به این باشد که قسمت یا قسمتهائی از دستگاه مسافت پیش بینی شده ای را طی کرده باشند فرمان مسافتی بکار گرفته میشود.


قطعه ای را در نظر بگیریم که توسط ماشین تراش رولور بایستی روی آن یک پیچ بری انجام شود. طرز عمل فرمان مسافتی در اینمورد چنین است:

ابزار گیر (سر رولور) در حالیکه قلم روتراشی آماده کار است در جهت محور کار مسافتی را (تا جاییکه طول قسمت روتراشی شده باندازه دلخواه برسد) طی میکنند در پایان مسیر فرمان قطع حرکت و بازگشت به عقب و با رسیدن ابزار گیر به نقطه شروع، فرمان قطع حرکت و چرخش

سر رولور برای جایگزینی حدیده بجای قلم روتراشی و سپس فرمان پیشروی مجدد بسمت قطعه کار صادر میگردد. فرمان مسافتی در ماشینهای ابزار مورد استفاده زیادی دارد. فرمان بر حسب تکمیل مرحله‌ای از کار به هرگاه تکمیل و آماده شدن مرحله‌ای از کار شرط شروع مرحله بعدی آن باشد از فرمان تکمیلی استفاده میشود. پوسته موتوری را در نظر بگیریم که توسط یک ماشین اتومات بایستی چند سوراخ هم قطر روی آن ایجاد شده و برق‌زده شوند، عمل تعویض ابزار (تعویض مته یا برقو) موقعی انجام میشود که تمام سوراخها مته کاری شده باشند. عبارت دیگر مرحله برق‌زنی وقتی شروع میشود که مرحله سوراخکاری به اتمام رسیده باشد.

فرمانهای مکانیکی

فرمان راهنمایی شونده مکانیکی - در کپی تراشی بکمک یک الگو یا شابلون سوپرت عرضی ماشین آزاد بوده و یک اتصال ثابت بین میله لمس کننده و دستگاه سوپرت برقرار است. باتوجه به تماس دائمی لمس کننده با شابلون در هنگام حرکت طولی، سوپرت تابع حرکات عرضی میله لمس کننده خواهد بود. عبارت دیگر هر حرکتی که میله لمس کننده در روی شابلون داشته باشد عیناً همان حرکت را سوپرت (و بالتبجه ابزار) نسبت بکار خواهد داشت و در نهایت کار بشکل الگو تراشیده خواهد شد.

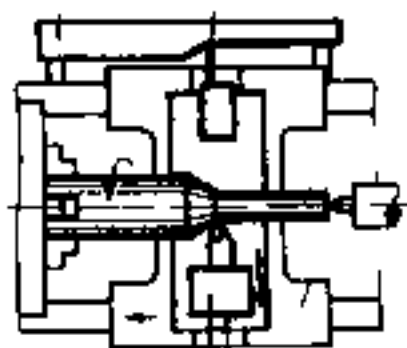


(شکل ۱-۲) فرمان راهنمایی حرکات مکانیکی

(عمل شباهت کامل به مخروط تراشی با خط کپی راهنما دارد که شرح آن در درس فنی سال سوم آمده است)

فرمان برنامه‌ریزی شده مکانیکی - در ماشینهای تراش اتومات و نیمه اتومات از این فرمانها استفاده میشود و از صفحات منحنی و منحنی‌های طبلیکی بعنوان ناقل برنامه استفاده میشود.


چنانچه در بخش ماشینهای تراش رولور و اتومات خواهد آمد تعدادی ابزار که برای تراش

یک قطعه لازم است در سر رولور و ابزار گیرهای دیگری که احتمالاً ماشین بدانها مجهز است محکم شده و با حرکت دورانی یکنواخت منحنی های طبلکی و یا صفحات منحنی (که بصورت فرمانهای مسافتی عمل میکنند) فرمانهای لازم جهت تعویض بموقع ابزارها و تأمین حرکت پیشروی هر ابزار را با سرعت مناسب میسر میسازد.

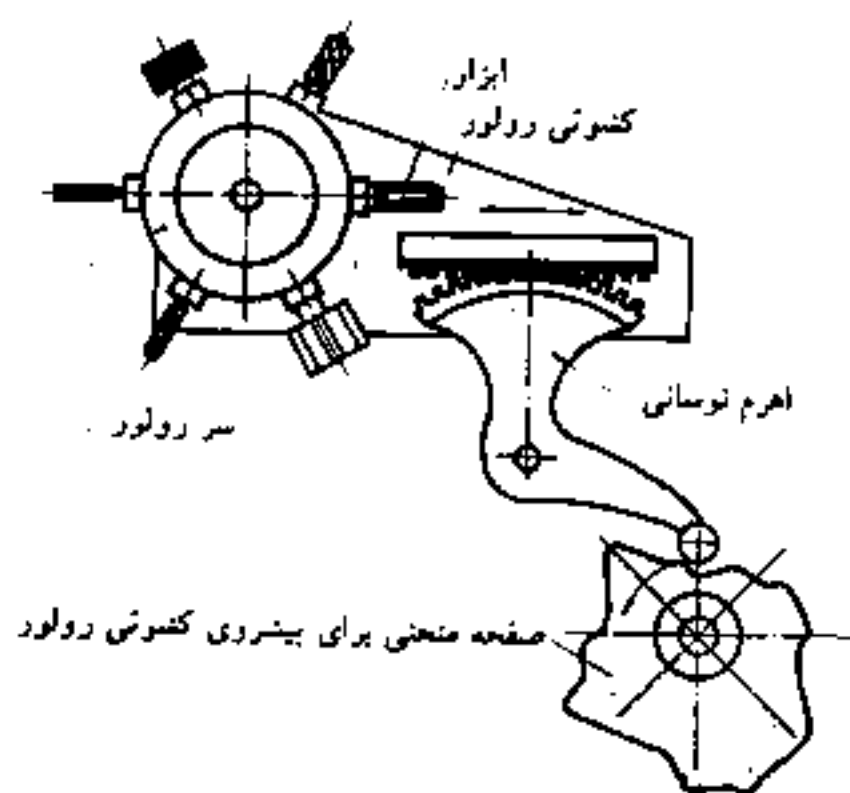

(شکل ۱-۳) صفحه منحنی

مجهز کردن ماشین به منحنی های طبلکی و صفحات منحنی و تنظیم آنها احتیاج به دقت زیادی داشته و کاری بسیار وقت گیر بوده زمان تلف شده را بالا میبرد و در ضمن کار نیز احتیاج به کنترل و مراقبت دقیق و دائمی دارد. بدینجهت استفاده از این فرمانها فقط در سری سازی مقرون به صرفه است.

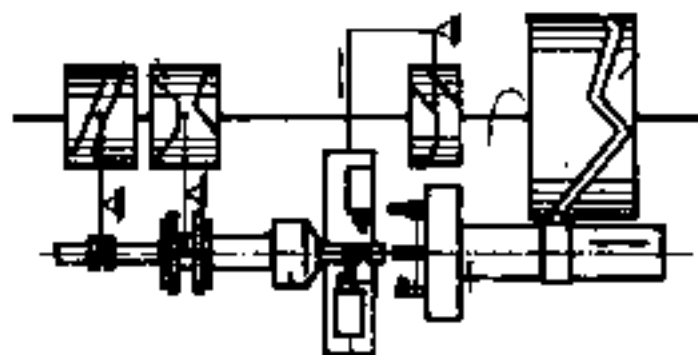

(شکل ۱-۴) منحنی های طبلکی

هیدرولیک Hydraulic

هیدرولیک یعنی است دربارهٔ چگونگی استفاده از انرژی نهفته در مایعات تحت فشار برای انتقال حرکت و نیرو.

مزایای سیستمهای هیدرولیکی نسبت به سیستمهای مکانیکی عبارتند از:

- ۱ - طراحی ساده
 - ۲ - انعطاف پذیری بیش از حد بخاطر وجود ارتباط روغن بوسیلهٔ لوله و شیلنگ
 - ۳ - امکان تمام اتوماتیک نمودن سیستم.
 - ۴ - سادگی کنترل سرعت و نیرو بطور غیرپله‌ای.
 - ۵ - کنترل قدرتهای زیاد با نیروی کم (سرووکنترلها).
 - ۶ - راندمان بالا با مخارج اقتصادی.
- البته ضمن محاسن فوق، معایبی نیز وجود دارد نظیر:
- ۱ - احتیاج به لوله‌ها، شیلنگها و بستهای قوی به علت بالا بودن فشار در سیستمهای هیدرولیکی و احتیاج به بازدید و سرویسهای خاص.
 - ۲ - وجود گرد و غبار و کثافات، زنگ زدگی، حرارت زیاد و بکار بردن روغنهای نامرغوب باعث کاهش شدید راندمان و یا از کار افتادن سیستم میشود.
- در استفاده از سیستمهای هیدرولیکی به عوامل ذیل احتیاج میباشد:
- ۱ - مایعات هیدرولیک که باید خواص بخصوصی را دارا باشند (روغنهای هیدرولیک).
 - ۲ - وسائل و تجهیزاتی که مایع هیدرولیک را در جهت موردنظر بکار گیرند.

روغنهای هیدرولیک Hydraulic oil

در وسائل هیدرولیکی روغنهای هیدرولیک عامل انتقال حرکت و نیرو میباشند. با توجه به خواصی که از آنها انتظار میرود از روغنهای پالایش شده معدنی استفاده میشود. برای بدست آوردن خواص مطلوب، مواد مضر آنها را حتی الامکان خارج کرده و مواد معدنی و شیمیایی بخصوصی به آنها اضافه میشود.

وظائف مورد انتظار از روغن هیدرولیک عبارتند از:

۱ - توانایی انتقال حرکت و نیرو با راندمان بالا.

۲ - روغنکاری قطعات داخلی سیستم برای جلوگیری از زنگ زدگی و فرسایش آنها.

۳ - غلظت آن بقدری باشد که براحتی در مدار حرکت نماید و چنان رفیق نباشد که از بین قطعات نشت نماید، بلکه در بین قطعات متحرک فیلم روغنی تشکیل دهد و یک حالت آب‌بندی ایجاد نماید.

۴ - با انتقال حرارت قطعاتی که با آن در تماس هستند به وسائل خنک کننده سیستم (رادیاتور و کولر هیدرولیک) کمک نماید.

۵ - جمع‌آوری و انتقال کثافات و ذرات بسیار ریزی که در اثر سایش از قطعات جدا شده.

مشخصات روغنهای هیدرولیک

با توجه به شرایط کار و انتظاراتی که از روغن هیدرولیک میرود و نسبت به وظائفی که بعهده آنهاست باید خواصی را دارا باشند که مجموع این خواص در هر مورد مشخصات روغن هیدرولیک را تشکیل میدهند که عبارتند از:

جرم مخصوص Specific Matter - جرم مخصوص عبارت است از جرم واحد حجم. جرم مخصوص روغنهای هیدرولیک در حدود ۰/۸۵ تا ۰/۹۰ گرم بر سانتیمتر مکعب است.

غلظت Viscosity - غلظت عبارت است از مقاومت روغن در مقابل جاری شدن. به عبارت دیگر، روغن هرچه غلظت بیشتری داشته باشد کندتر جریان پیدا میکند.

غلظت یک روغن هیدرولیک بایستی بقدری زیاد باشد که در بالاترین درجه حرارت سیستم در هنگام کار ضمن جاری شدن به تمام قسمتها عمل روغنکاری آنها را نیز انجام داده از بین قطعات و کاسه نمدها نیز نشت ننماید و غلظت آن بقدری کم باشد که در پائین‌ترین درجه حرارت سیستم نیز بتواند در تمام قسمتها جاری شده و عمل روغنکاری را نیز بخوبی انجام دهد. غلظت بیش از حد باعث جریان سخت روغن و در نتیجه پائین آمدن راندمان و نقص در روغنکاری و در نتیجه افزایش درجه فرسایش قطعات میگردد و غلظت بیش از حد پائین باعث نشت روغن و عدم تشکیل فیلم روغن در بین قطعات شده و در نتیجه فرسایش آنها افزایش می‌یابد.

شاخص غلظت Viscosity Index - شاخص غلظت نشان دهنده درجه تغییرناپذیری غلظت روغنی در اثر تغییرات درجه حرارت است. هرچه این تغییرات غلظت کمتر باشد روغن دارای شاخص غلظت بالاتری خواهد بود. بنابراین اگر سیستمی در درجه حرارت ثابت کار میکند و با تغییرات درجه حرارت کم است توجه به شاخص غلظت روغن هیدرولیک ضروری نیست و روغن فقط با توجه به درجه حرارت کار انتخاب میشود. چنانچه تغییرات درجه حرارت زیاد باشد

در انتخاب روغن هیدرولیک ضمن در نظر گرفتن درجه حرارت، روغنی با شاخص غلظت بالا انتخاب میشود تا تغییرات درجه حرارت اثر زیادی در غلظت آن نگذارد.

حفاظت قطعات در مقابل زنگ زدگی و خورده شدن — ترکیب فلزات با اکسیژن را اصطلاحاً زنگ زدگی گویند که در اثر آن مقداری به حجم جسم در محل زنگ زده اضافه میگردد. تأثیر عوامل اسیدی بر روی فلزات و در نتیجه حل شدن فلزات در آنها را که باعث کم شدن از حجم جسم در محل تأثیر میگردد را خورده شدن فلز گویند.

زنگ زدگی قطعات متحرک در محل تماس باعث اضافه شدن اصطکاک بین آنها و گاهی گریباز کردن میگردد و خورده شدن قطعات باعث ایجاد لقی و پیدایش سطوح ناصاف بین قطعات متحرک شده، میزان فرسایش قطعات و نشست روغن را بالا میرد.

برای حفاظت قطعات در مقابل زنگ زدگی و خورده شدن، مواد شیمیایی بخصوص و قابل حل در روغن به آن اضافه میشود.

روغنکاری و حفاظت قطعات در مقابل فرسایش Oiliness & coupling Point — روغن هیدرولیک بایستی بتواند ضمن نفوذ در فواصل بسیار کوچکی که بین قطعات متحرک وجود دارد و چسبندگی آن با سطوح (که غالباً گرم هستند) بقدری باشد که فاصله مذکور را پر نماید و فیلم روغنی بین قطعات تشکیل دهد تا از اصطکاک بین آنها جلوگیری شده، حرکت راحت تر انجام گرفته و سائیدگی قطعات به حداقل خود برسد.

ضمناً برای حفاظت قطعات متحرک در مقابل فرسایش مواد ضد فرسایش که معمولاً از ترکیبات روی یا فسفر هستند به روغن اضافه میشود. این مواد در هنگام کار از روغن جدا شده به سطوح می چسبند و از فرسایش آنها جلوگیری میکنند.

درجه تمایل به جدا شدن از آب (آب زدائی) Water Separation — مخلوط شدن آب با روغن تشکیل امولسیون (ذرات معلق آب در روغن) میدهد که روغن را لیز یا چسبنده نموده که ممکن است مانع کار عادی سیستم هیدرولیک گردد و احتمالاً دارای خاصیت خوردندگی نیز خواهد بود.

جداسازی آب از روغن هیدرولیک امری ضروری است. لذا توانائی و تمایل روغن هیدرولیک به جدا شدن از آب از خواص مطلوب آن بوده و اهمیت زیادی دارد.

درجه خوردندگی امولسیون یاد شده بستگی به شاخص اسیدی روغن (درجه تمایل روغن به اسیدی شدن در اثر تماس و مخلوط شدن با آب) دارد.

با توجه به اینکه بالا بودن درجه خوردندگی باعث فرسودگی قطعات میشود بالا بودن درجه تمایل به جدا شدن از آب و پائین بودن درجه تمایل به اسیدی شدن اهمیت زیادی داشته، لذا در موقع انتخاب روغن هیدرولیک باید به توصیه های کارخانه سازنده در این مورد توجه گردد.

مقاومت در مقابل ایجاد کف - مخلوط شدن هوا با روغن هیدرولیک ایجاد کف مینماید. این حالت در اثر پمپاژ دائمی روغن، لرزش سیستم، تلاطم روغن در مخزن و پائین بودن سطح روغن بوجود میآید.

از آنجا که طراحی سیستمهای هیدرولیک بر اساس عدم تراکم روغن انجام میگیرد وجود کف در سیستم باعث بالا رفتن درجه تراکم و در نتیجه پائین آمدن راندمان میگردد. لذا استفاده از روغنهایی که دارای اضافات ضد کف هستند و بهره گیری از توصیه های کارخانه سازنده بسجا خواهد بود.

مقاومت در مقابل تغییر حجم (پائین بودن درجه تراکم) - روغن هیدرولیک عامل انتقال حرکت و نیرو میباشد، بنابراین تحت اثر نیروهای تراکمی میباشد. مقاومت روغن در مقابل این نیروها و عدم تراکم آن از خواص مطلوب است چون متراکم شدن روغن هیدرولیک در اثر نیروهای وارده چنانچه در بحث ایجاد کف نیز گفته شد باعث پائین آمدن راندمان میگردد.

دوام و Stability - بکارگیری روغن هیدرولیک در حرارت زیاد بتدریج در ترکیب شیمیایی روغن تأثیر گذاشته و خواص فیزیکی آنرا (غلظت، قابلیت روغنکاری، جلوگیری از کف...) نیز تغییر میدهد.

دوام روغن هیدرولیک عبارت است از مقاومت در مقابل تغییرات. بنابراین هرچه زمان ایجاد این تغییرات در روغنی بیشتر بطول انجامد روغن بادوامتر میباشد.

دوام روغن هیدرولیک از خواص مهم آنست و در سالم ماندن قطعات هیدرولیکی و طولی شدن عمر کاری آنها نقش عمده ای را دارد.

نقطه تبخیر و نقطه سیلان - نقطه تبخیر درجه حرارتی است که روغن هیدرولیک در آن درجه حرارت شروع به بخار شدن کند بطوریکه اگر در مجاورت شعله قرار گیرد مشتعل میگردد و نقطه سیلان (جاری شدن) پائین ترین درجه حرارتی است که در آن درجه حرارت روغن توانائی جاری شدن را حفظ کرده و بتواند قطعات را روغنکاری نیز بنماید. به عبارت دیگر نقطه سیلان (جاری شدن) پائین ترین درجه حرارتی است که روغن هیدرولیک بتواند وظائف خود را انجام دهد.

بالا بودن درجه تبخیر و پائین بودن درجه سیلان از خواص قابل توجه است، زیرا در این صورت روغن در شرایط حرارتی بالای کار، دیرتر تبخیر و در درجات پائین تر نیز بهتر سیلان یافته و وظائف خود را انجام میدهد.

اجزاء سیستمهای هیدرولیک

هر سیستم هیدرولیکی برای انجام عمل مورد نظر و حفاظت سیستم و کنترل کار آن احتیاج

به وسائل و تجهیزاتی دارد که بطور کلی عبارتند از:

مخزن روغن.

لوله‌های حامل جریان روغن (لوله‌های هیدرولیک).

منبع نیرو (پمپها و انباره‌ها).

شیرهای هیدرولیکی.

موتورهای هیدرولیکی.

مخزن روغن هیدرولیک **Reservoir** — در هر سیستم هیدرولیک لازم است مخزنی جهت نگهداری روغن هیدرولیک وجود داشته باشد.

وظائف عمده آن عبارت است از:

۱ — توانائی نگهداری تمام روغن سیستم.

۲ — دفع گرمای حاصل از کار موتور و پمپ در حالت عادی (در شرایط سخت کار از کولر هیدرولیک استفاده میشود).

۳ — جداسازی هوا و مواد خارجی از روغن.

یک مخزن یا تانک هیدرولیک نمونه دارای ملحقاتی بشرح ذیل است:

۱ — نوری درب تانک برای جلوگیری از ورود مواد زائد به مخزن در موقع ریختن روغن.

۲ — صفحه موج گیر برای آرام کردن حرکت روغن برگشتی از سیستم بطرف لوله مکش و بوجود آوردن امکان ته نشینی مواد زائد و جدا شدن هوای محلول در روغن.

۳ — فیلتر و لوله مکش برای نصفیه روغن جریان یافته به سمت پمپ. این فیلتر بایستی حداقل ۲/۵ سانتیمتر از کف مخزن بالاتر نصب شود.

۴ — میله اندازه گیری برای بازدید سطح روغن در مخزن.

۵ — لوله برگشت روغن از سیستم به مخزن.


۶ — فیلتر هواکش برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به مخزن و ارتباط مخزن با هوای خارج.

۷ — پیچ تخلیه برای تخلیه روغن در موقع تعویض روغن یا موارد دیگر.

۸ — دریچه تمیز کردن برای تمیز کردن مخزن.

بعضی از مخازن هیدرولیک دارای سوپاپهایی هستند که میتوانند هوا را با فشاری حدود دوبار در مخزن نگهدارند. وجود این فشار بر سطح روغن باعث کمک به مکش پمپ و جلوگیری از ایجاد خلأ میگردد.

لوله‌های حامل جریان روغن — لوله‌ها وسیله‌ای هستند برای رسیدن روغن به قسمتهای مختلف سیستم. این لوله‌ها بایستی قادر به تحمل فشار، حرارت و لرزش سیستم بوده و از نظر

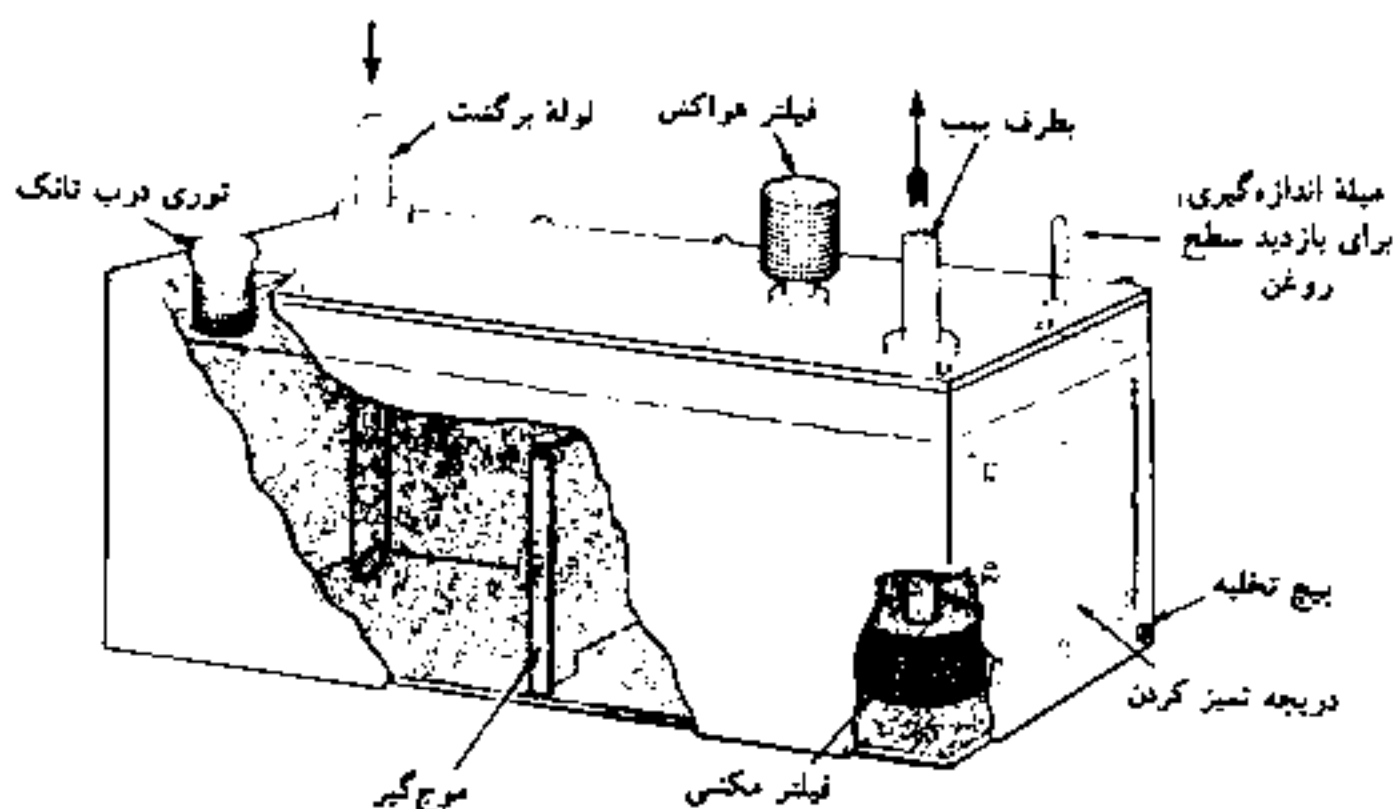

(شکل ۱ - ۲) یک مخزن هیدرولیک نمونه با مشخصات آن.

اندازه قادر به حمل جریان روغن پمپ باشند و اصطکاک زیادی تولید ننمایند. لوله‌های هیدرولیک باید حتی‌الامکان کوتاه و دارای حداقل پیچ و خم باشند. لوله‌های هیدرولیک ممکن است بصورت کانال، شیلنگ و یا لوله‌های فلزی باشند. در موقع لوله‌کشی موارد ذیل باید رعایت شود:

- ۱ - از لوله‌های گالوانیزه به علت پوسته شدن استفاده نشود.
- ۲ - هنگام نصب لوله‌ها دقت شود داخل آنها کاملاً تمیز باشد.
- ۳ - شعاع خمش لوله‌ها کمتر از سه برابر قطر آنها نباشند.
- ۴ - از تعداد پستهای کافی استفاده گردد تا از لرزش لوله‌ها جلوگیری شود.
- ۵ - برای قطعات متحرک از شیلنگ استفاده شود.
- ۶ - شیلنگ‌ها پیچیدگی نداشته و شعاع خمش آنها از شش برابر قطر داخلی آنها کمتر نباشد.

۷ - برای حرکت قطعه به مقدار لازم طول شیلنگ بلندتر انتخاب شود.

۸ - از اتصالات مستحکم با آب‌بندی مناسب استفاده شود.

منابع نیرو (پمپ‌های هیدرولیک *Hydraulic Pumps*) - پمپ‌های هیدرولیکی وسائلی هستند برای تبدیل انرژی مکانیکی (حرکت دورانی الکتروموتور) به انرژی هیدرولیکی (انرژی ساکن در مایعات تحت فشار).

پمپها از معمولی‌ترین منابع نیرو برای انتقال حرکت و نیرو میباشند و از نظر مقدار مایع خروجی به دو دسته کلی تقسیم میشوند:


۱ - پمپ‌های دبی ثابت (در دور ثابت).

۲ - پمپ‌های دبی متغیر (در دور ثابت).

پمپهای با دبی ثابت پمپهایی هستند که در یکدور ثابت مقدار روغن خروجی در واحد زمان ثابت باشد. پمپهای با دبی متغیر پمپهایی هستند که در یکدور ثابت مقدار روغن خروجی در واحد زمان متغیر و قابل تنظیم از صفر تا حداکثر است.

پمپهای با دبی متغیر دارای ساختمانی پیچیده هستند و در نتیجه قیمت آنها گران میباشد. لذا فقط در موارد بخصوص بکار گرفته میشوند که احتیاج به دبی و شدت جریانهای متفاوت باشد. برخی از پمپهای هیدرولیکی عبارتند از:

پمپ‌های پیستونی رفت و برگشتی **Reciprocating Pump** - در این پمپها حرکت رفت و برگشتی پیستون باعث مکش روغن از لوله ورودی و پمپاژ آن به داخل لوله فشار میشود ولی چون سرعت پیستون یکتواخت نیست جریان خروجی روغن قطع و وصل میشود و موجب لرزش در سیستم هیدرولیک میگردد. برای رفع این عیب از پیستونهای دوطرفه و پیستونهای متوالی (چند پیستون روی یک محور) استفاده میشود، بطوریکه وقتی پیستونی در حال مکش است پیستون

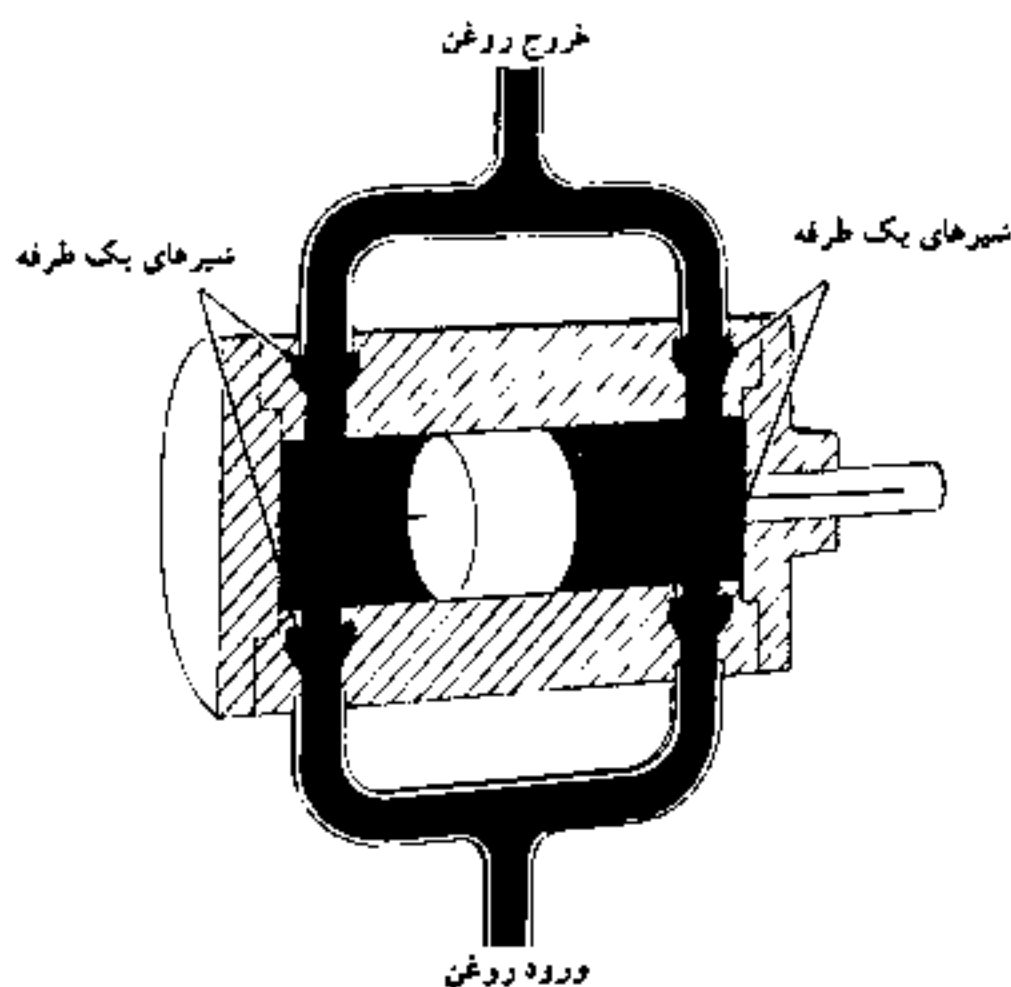


(شکل ۲-۲) پمپ پیستونی

دیگری در حال تخلیه باشد تا فشار سیستم ثابت بماند. این پمپها از سری پمپهای دیی ثابت هستند ولی نوعی از آن نیز بکار میرود که کورس آن قابل تنظیم و در نتیجه دیی آن قابل تغییر است. این پمپها میتوانند در سخت‌ترین شرایط بکار ادامه داده، دارای عمری طولانی بوده و حداقل خرابی را دارند. برای تولید فشار بالا و دیی زیاد از این پمپها استفاده میشود.

پمپهای دنده‌ای خارجی External Gear Pumps — پمپهای دنده‌ای خارجی دارای ساختمان بسیار ساده‌ای هستند. یک پمپ دنده‌ای خارجی یک جهت از دو چرخدنده خارجی درگیر تشکیل میشود که داخل پوسته‌ای قرار دارند.

موتور محرک یکی از چرخدنده‌ها را به حرکت درآورده چرخدنده دیگر به تبعیت از آن حرکت میکند. در موقع چرخش چرخدنده‌ها در سمت مکش روغن در فاصله بین دنده‌ها قرار گرفته و در سمت دیگر (سمت فشار) به علت داخل شدن دندانه‌ها در یکدیگر روغن بین آنها تخلیه شده از طریق مجرای فشار به سیستم هدایت میشود.

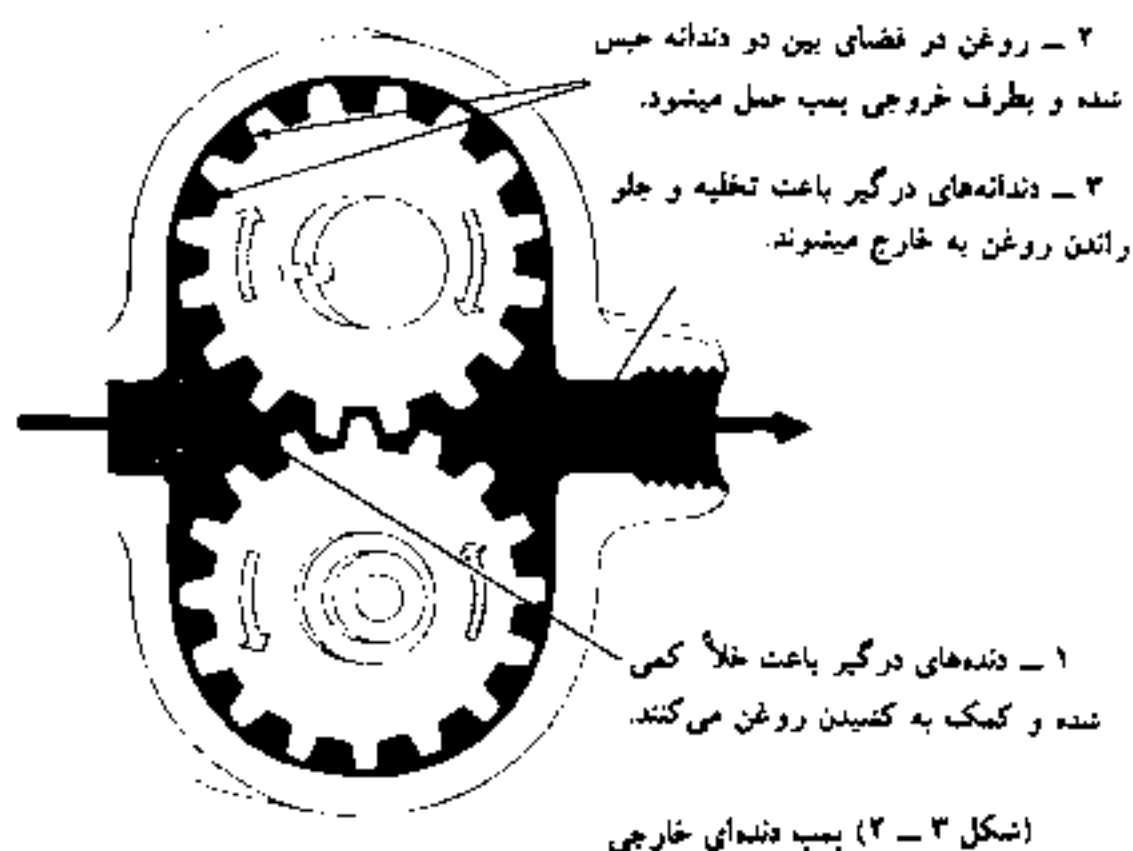


چنانچه در این پمپها از چرخدنده‌های مارپیچ استفاده شود فشار بیشتری ایجاد کرده و با نرمی بیشتر و لرزش کمتر کار میکنند.

حداکثر فشاری که از این پمپها میتوان دریافت کرد حدود ۲۰۰ بار است. راندمان این پمپها بستگی به درجه آب‌بندی بین قطعات داخلی پمپ دارد.

پمپهای دنده‌ای داخلی Internal Gear Pumps — در پمپهای دنده‌ای داخلی چرخدنده‌ای خارجی با چرخدنده‌ای داخلی درگیر است. این دو چرخدنده درون پوسته‌ای قرار گرفته‌اند. برای

جدا شدن قسمت مکش از قسمت فشار و جلوگیری از بازگشت روغن قطعه‌ای هلالی شکل در حد فاصل بین دو چرخنده قرار دارد.

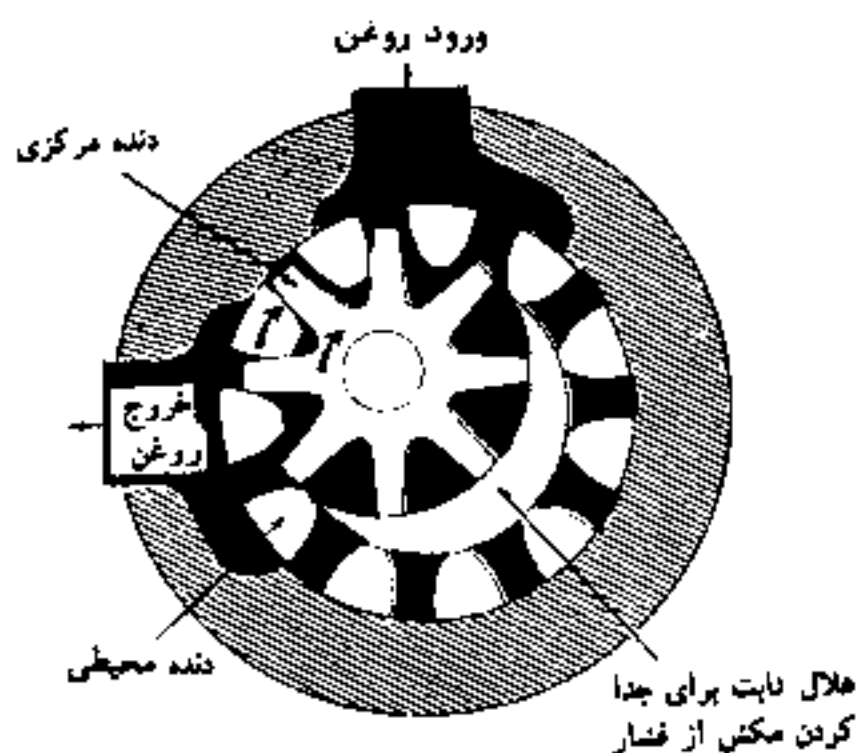

(شکل ۴ - ۲) پمپ دنده‌ای داخلی

موتور محرک، یکی از چرخنده‌ها را به حرکت درآورده دیگری نیز به تبعیت از آن حرکت خواهد کرد. بعلمت هم محور نبودن چرخنده‌ها، دنده‌ها در مقابل مجرای مکش (ورودی روغن) از داخل هم خارج شده روغن بین آنها را پر می‌کنند. در ادامه چرخش در مجاور مجرای فشار (خروجی روغن) دنده‌ها داخل یکدیگر شده روغن بین آنها تخلیه گردیده در لوله‌های فشار جریان می‌یابد. اثر و بازده این پمپها شبیه پمپهای دنده‌ای خارجی است.


پمپهای بره‌ای **Vane Pump** - یکی از پمپهای بادی ثابت برای ایجاد فشار بالا، دبی زیاد و جریان مرتب و یکنواخت روغن میباشد. عامل فرسایش اثر بادی بر راندها آن ندارد چون



(شکل ۵ - ۲) پمپ بره‌ای

بره‌های آن با خارج شدن بیشتر از شیارهای مربوطه فرسایش را جبران مینماید. روتور با شکافهای شعاعی داخلی پوسته و خارج از محور نسبت به آن قرار دارد. بطوریکه در یک نقطه با هم تماس هستند. روتور همراه با محور حرکت دورانی دارد. تیغه‌هایی که داخل شکافهای روتور قرار دارند در اثر نیروی گریز از مرکز در تماس دائمی با پوسته میباشند. در طرفین نقطه تماس روتور با پوسته مجاری ورود و خروج روغن قرار دارند. هر تیغه موقع رسیدن به نقطه تماس تقریباً بطور کامل درون شکاف مربوطه قرار دارد و با ادامه گردش ضمن اضافه شدن به فاصله بین روتور و پوسته تیغه نیز از شکاف خارج شده و تماس خود را با بدنه حفظ میکند. چون به فضای بین روتور و پوسته و تیغه‌ها افزوده میشود و به علت ارتباط با لوله ورودی روغن، در این حالت فضای مذکور از روغن پر میشود. این عمل تا رسیدن تیغه به نقطه مقابل به نقطه تماس (نیمدور گردش روتور) ادامه دارد. سپس تیغه شروع به داخل شدن در شکاف خود میکند و این در حالتی است که ارتباط از قسمت ورود (محفظه مکش) قطع و با قسمت خروج (محفظه فشار) برقرار شده است. بنابراین ضمن کم شدن فضای یاد شده روغن داخل آن منراکم شده و تحت فشار در لوله خروج جریان می‌یابد.

پمپهای بره‌ای یا بالانس هیدرولیکی — وجود اختلاف فشار در طرفین نقطه تماس باعث عدم تعادل بین نیروهای وارد بر شافت و بلبرینگ آن گردیده، عمر پمپ را کوتاه می‌کند. برای رفع این نقص پمپهایی ساخته میشود که روتور آنها در مرکز یک پوسته بیضی شکل قرار گرفته دارای دو نقطه تماس، دو مجرای مکش و دو مجرای فشار هستند.

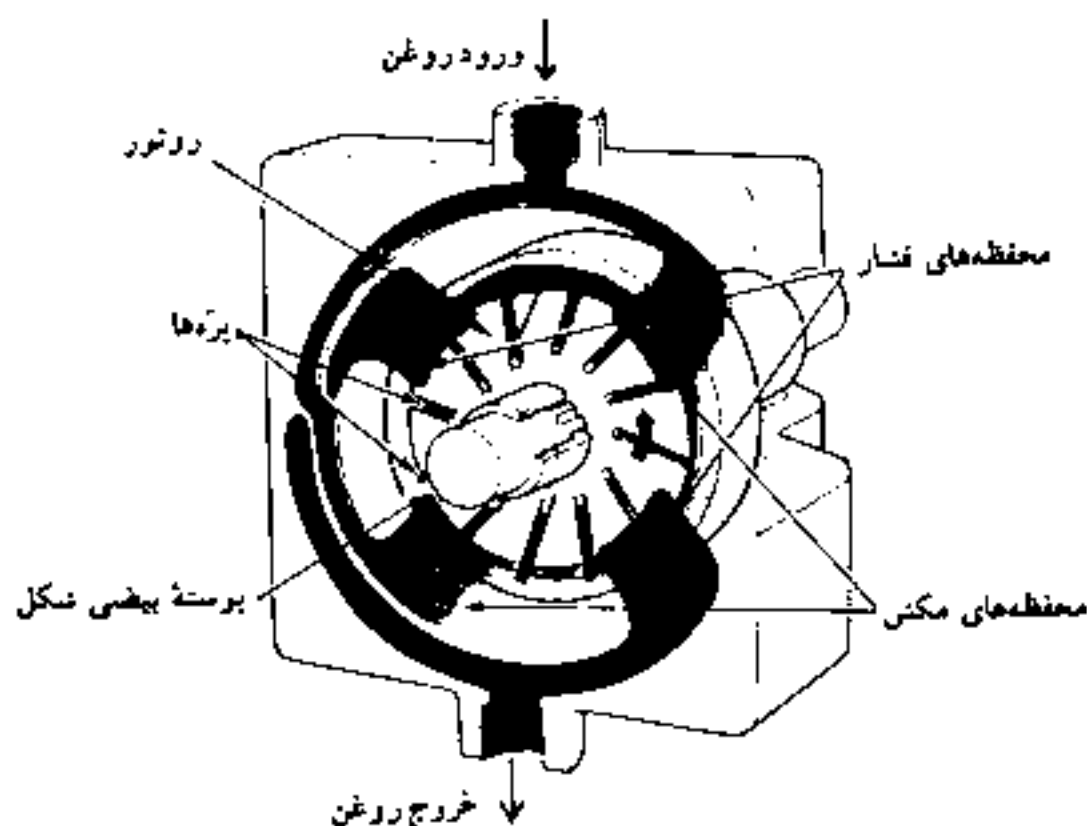

(شکل ۶ - ۲) پمپ بره‌ای با بالانس هیدرولیک

مجارى فشار با ۱۸۰ درجه فاصله نسبت بهم و مجارى مكش نيز با ۱۸۰ درجه فاصله نسبت بهم قرار دارند. نیروهای حاصل از مكش و فشار دو به دو يكديگر را خنثى نموده يك حالت تعادل بين نیروها برقرار ميشود.

پمپهاى گريز از مركز Centrifugal Pump — اين پمپها براى فشار معين طراعى ميشوند و در ايجاد جريان ثابت و منظم روغن بسيار خوب عمل ميكند. از اين پمپها بيشتر در مدار خنك كننده سيستم هيدرولىك استفاده ميشود. در صورت وارد شدن فشار بيش از حد ظرفيت، پمپ بدون ايجاد هيچگونه ضايعه‌اى روغن را در داخل پره‌هاى خود به حركت درآورده و پس از پائين آمدن فشار مجدداً روغن را به جريان خواهد انداخت.




(شكل ۷ - ۷) پمپ گريز از مركز و طرز كار آن

پمپهاى پيستونى شعاعى (دوار) Radial Piston Pump — اين پمپها براى فشار بالا و دېبى زياد و براى كار در سرعتهاى زياد و راندمان بالا مناسب هستند. آب بندى قطعات و حفظ اين حالت همچنين جلوگيرى از فرسايش در اين پمپها اهميت بسيار دارد. لذا روغن هيدرولىك بكار برده شده بايد داراى خواص نفوذ بين قطعات آب بندى شده، روغنكارى و حفاظت آنها در مقابل فرسايش باشد.

مجارى ورود و خروج روغن به مركز استوانه متحرك منتهى شده و بوسيله قطعه‌اى از هم جدا ميشوند. در استوانه متحرك سيلندر و پيستونهاى كوچك شعاعى قرار دارد. استوانه متحرك بصورت خارج از مركز نسبت به پوسته استوانه‌اى خود ميباشد و داراى حركت دورانى يكتواخت است.

پيستونها در اثر نیروى گريز از مركز در تماس دائمى با پوسته ميباشند. بعبارت ديگر هر

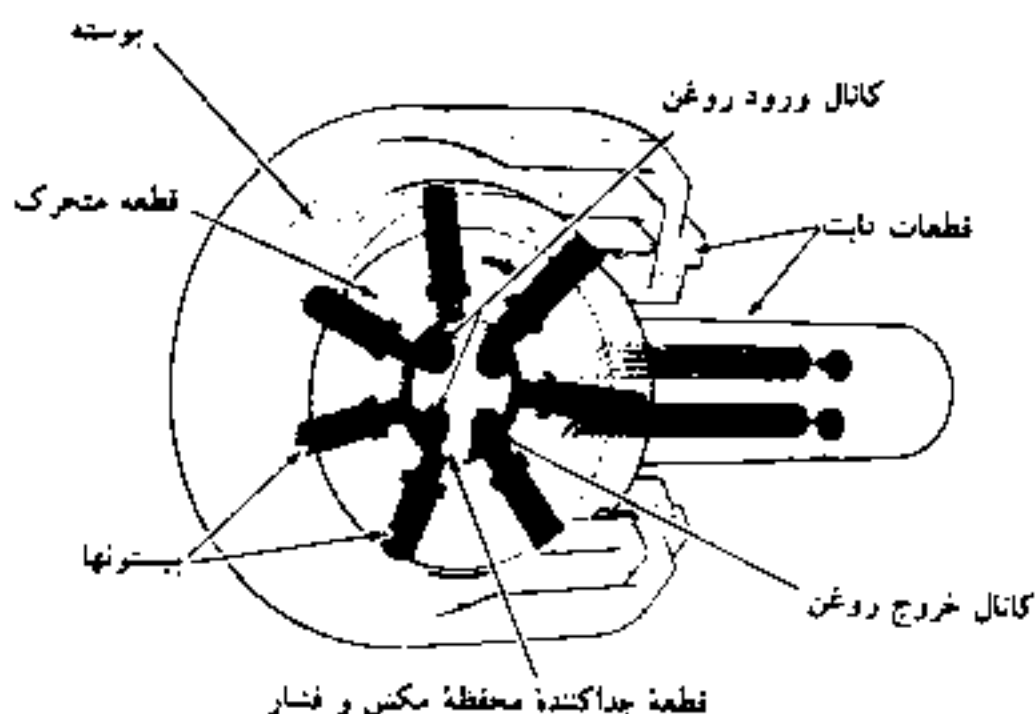


(شکل ۸ - ۲)

پیستون بازاء هر دور گردش قطعه متحرک یک حرکت رفت و برگشتی دارد. هر پیستون در زمان خروج از سیلندر مقابل محفظه ورودی روغن و در زمان ورود به سیلندر مقابل محفظه خروجی روغن قرار دارد. بنابراین در هر دور گردش، هر سیلندر یکبار روغن را از محفظه ورودی گرفته و در محفظه خروجی تخلیه می نماید.

این پمپها برای دبی ثابت در دور ثابت می یابند ولی با تغییر فاصله محوری استوانه های ثابت و متحرک که قابل تنظیم است میتوان دبی را تغییر داد.

پمپهای پیستونی محوری Axial Piston Pump — پمپهای پیستونی محوری از نظر مشخصات فنی مشابه پمپهای پیستونی شعاعی هستند. در این پمپها طبلکی با تعدادی پیستون موازی محور آن پیش بینی شده که معمولاً برای حفظ جریان ثابت روغن تعداد این پیستونها فرد میباشد.

انتهای هر پیستون با یک مفصل کروی به قطعه دیگری مربوط میباشد که محور آن نسبت به محور طبلک انحراف دارد. انحراف مذکور باعث ایجاد حرکت رفت و برگشتی پیستونها در موقع چرخش پمپ میشود. هر پیستون در زمان حرکت خروجی از سیلندر مربوطه مقابل محفظه مکش و در زمان حرکت ورودی به سیلندر در مقابل محفظه فشار قرار دارد. بنابراین در هر دور محور پمپ هریک از سیلندرها یکبار روغن را از محفظه مکش دریافت و در محفظه فشار تخلیه می نماید. نسبت به اینکه موتور محرک پمپ، طبلک پیستونها را به گردش درآورد یا قطعه مقابل آنرا، پمپهای پیستونی محوری به دو دسته تقسیم میشوند:

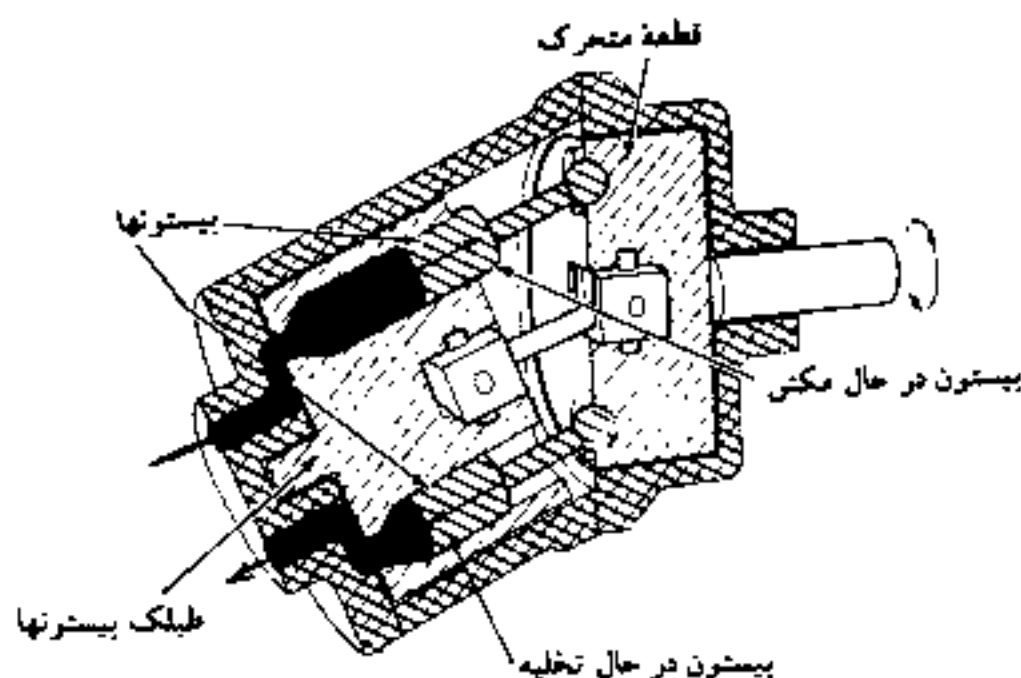


(شکل ۹ - ۲) پمپ بیستونی محوری با شافت زاویه‌دار

۱ - پمپهای بیستونی محوری با شافت زاویه‌دار.

۲ - پمپهای بیستونی محوری با صفحه زاویه‌گیر.

در پمپهای با شافت زاویه‌دار موتور محرک قطعه مقابل پیلک را حرکت داده پیلک بیستونها تحت تأثیر قطعه مذکور به گردش درمی‌آید. در این پمپها بعلمت ثابت بودن زاویه بین دو

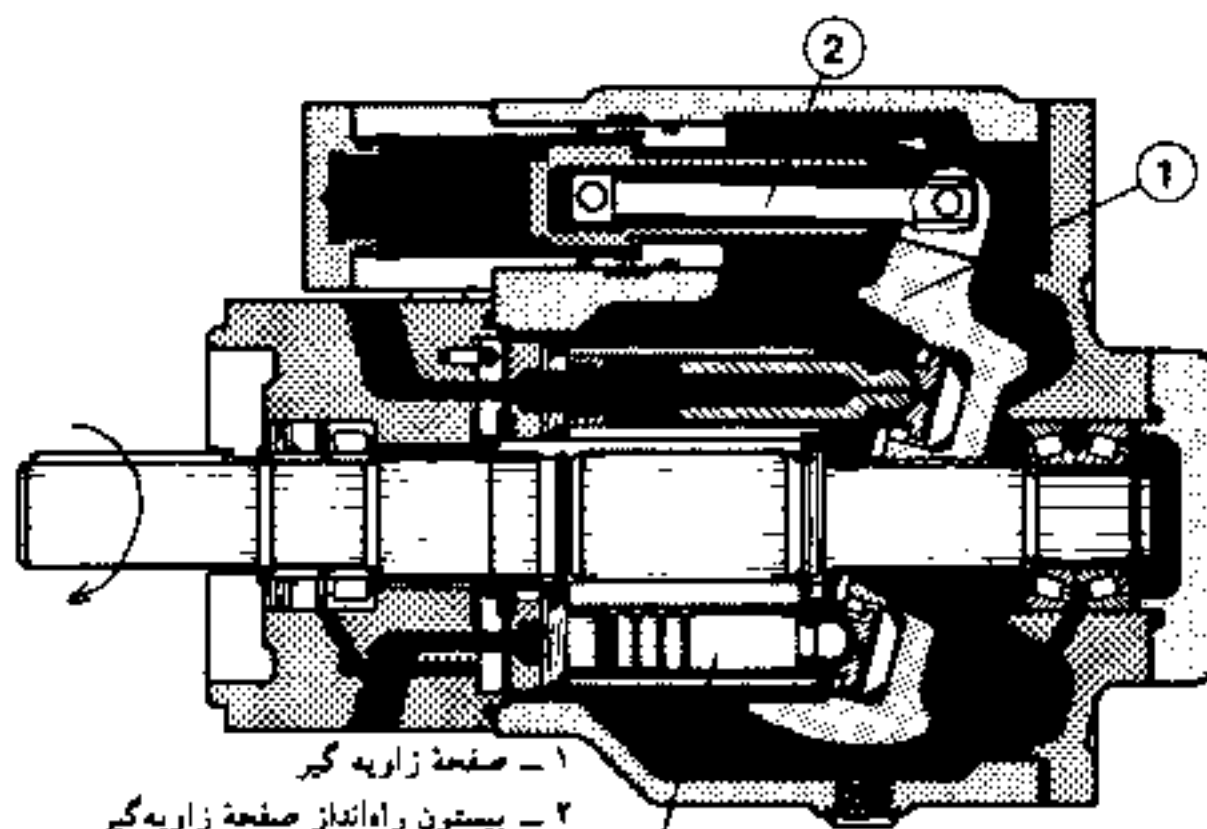

۱ - صفحه زاویه گیر

۲ - بیستون راه‌انداز صفحه زاویه گیر

۳ - بیستون اصلی پمپ

(شکل ۱۰ - ۲) پمپ بیستونی محوری با صفحه زاویه‌گیر

قطعه، در دور ثابت دبی ثابت خواهد بود.

در پمپهای پیستونی محوری با صفحه زاویه گیر موتور محرک مستقیماً به محور طبلک حامل پیستونها مربوط میشود و آنرا بگردش درمیآورد و صفحه‌ای با زاویه قابل تنظیم نسبت به محور طبلک (صفحه زاویه گیر) حرکت رفت و برگشتی پیستونها را در موقع گردش شافت محرک تأمین میکند.

تغییر دبی این پمپ با تغییر زاویه صفحه زاویه گیر که کورس پیستونها را تنظیم میکند امکان پذیر است. وقتی زاویه بین محور طبلک پیستونها و محور صفحه زاویه گیر صفر باشد کورس پیستونها صفر و در نتیجه دبی پمپ صفر خواهد بود و هر چه از این حالت خارج شود کورس پیستونها بیشتر شده و دبی پمپ در دور ثابت افزایش میابد.

موتورهای هیدرولیکی Hydraulic - Motors

موتورهای هیدرولیکی وسائلی هستند برای تبدیل انرژی موجود در روغن تحت فشار (روغن خروجی از پمپهای هیدرولیکی) به انرژی مکانیکی (حرکت دورانی یا خطی).
موتورهای هیدرولیکی شباهت زیادی به پمپهای هیدرولیکی دارند. از اغلب پمپهای هیدرولیکی با تغییرات اندکی که در آنها داده میشود میتوان بجای موتور هیدرولیکی استفاده نمود.
انواع موتورهای هیدرولیکی - موتورهای هیدرولیکی بطور کلی به اشکال ذیل ساخته میشوند:

۱ - موتورهای هیدرولیکی دنده‌ای (داخلی یا خارجی).

۲ - موتورهای هیدرولیکی پره‌ای.

۳ - موتورهای هیدرولیکی پیستونی دوار.

۴ - موتورهای هیدرولیکی پیستونی محوری.

۵ - موتورهای هیدرولیکی پیستونی (نظیر جکهای هیدرولیکی).

اساس کار کلیه موتورهای هیدرولیکی بر نیروی رانش که توسط روغن تحت فشار به عضو متحرک وارد میشود قرار دارد.

انباره‌های هیدرولیکی (آکومولاتورهای هیدرولیکی) Hydraulic Accumulators - انباره

با منبع فشار هیدرولیکی وسیله ایست برای ذخیره انرژی موجود در مدار هیدرولیک و آزاد ساختن آن در مواقع لزوم.


موارد استفاده: اهم وظایف انباره‌ها در سیستم هیدرولیک عبارت است از:

۱ - ذخیره روغن برای مواقعی که مقدار زیادی روغن در زمان کوتاهی لازم باشد، بطوریکه پمپ قادر به تأمین آن نباشد.

۲ - جبران روغن کسری حاصل از نشستی و ثابت نگهداشتن فشار سیستم.
 ۳ - ثابت نگهداشتن حجم روغن در گردش (که در اثر تغییرات حرارت تغییر میکند) در سیستمهای بسته.

۴ - جذب فشارهای ناگهانی و ضربات حاصل از آنها.
 طرز کار: انباره‌ها به شکلهای متنوعی ساخته میشوند ولی مکانیزم کار اغلب آنها مشابه است. از معروفترین و متداولترین انباره‌ها، انباره نیتروژنی است.
 قسمتهای مختلف انباره‌های نیتروژنی عبارت است از: پوسته فولادی، سوپاپ گاز، دیافراگم بادکنکی، سوپاپ محافظ دیافراگم و مجرای ورود و خروج روغن.
 دیافراگم بادکنکی که از جنس لاستیک و قابل ارتجاع است از طریق سوپاپ گاز از نیتروژن (ازت) با فشار مناسب پر میشود. در اینحال بادکنک تمام فضای داخلی پوسته را اشغال نموده و به سوپاپ محافظ دیافراگم فشار آورده و مسیر روغن را می‌بندد. سوپاپ محافظ نیز از خارج شدن دیافراگم از پوسته و پاره شدن آن جلوگیری میکند.

هرگاه فشار روغن در سیستم از فشار گاز درون دیافراگم بیشتر شود پیستون محافظ مجرای روغن را باز کرده، روغن داخل پوسته شده، گاز درون دیافراگم تحت فشار روغن متراکم شده، دیافراگم جمع میشود که در نتیجه به فشار درونی آن افزوده میگردد تا موقعی که بین فشار گاز و فشار روغن در سیستم هیدرولیک تعادل برقرار گردد. بهمحض کم شدن فشار سیستم بهر

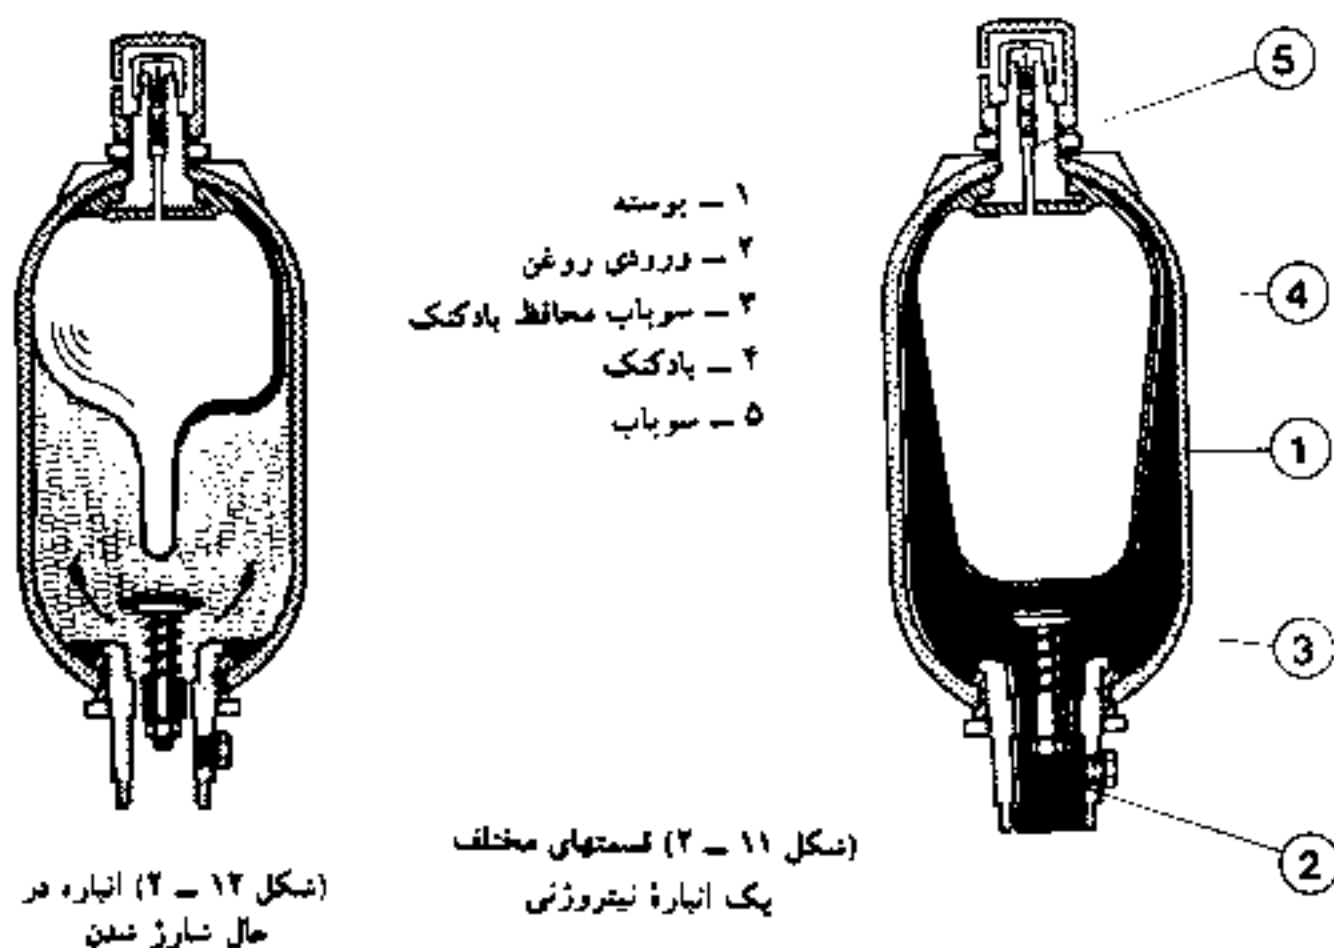

علت (کم شدن فشار سیستم نسبت به فشار درونی دیافراگم) دیافراگم به روغن درون پوسته فشار آورده آنرا بداخل سیستم میراند و از این طریق به حفظ تعادل فشار در روغن هیدرولیک کمک میکند عمل شارژ و دشارژ (پر و خالی شدن) انباره در طول کار سیستم هیدرولیک دائماً تکرار میشود.

شیرهای هیدرولیکی Hydraulic Valves

حاصل کار پمپهای هیدرولیکی که شرح تعدادی از آنها در صفحات قبل آمده است گرفتن روغن از مخزن و فرستادن آن همراه با فشار به خارج از پمپ جهت استفاده در مدار هیدرولیک میباشد. استفاده از این روغن و انرژی نهفته در آن احتیاج به وسائلی دارد که آنرا کنترل و در نقاط لازمه مورد بهره برداری قرار دهند. برای این منظور از شیرهای هیدرولیکی استفاده میشود.

شیرهای هیدرولیکی هستند که انجام اعمال پیچیده و متنوع و اغلب کنترلها در سیستمهای هیدرولیکی را میسر میسازند.

با بکار بردن شیرها و هماهنگی در بازوبسته شدن آنها میتوان مدارهای هیدرولیکی ماشینها را طوری طراحی نمود که تمام برنامه ها بطور اتوماتیک انجام شود.

فرمان بازوبسته شدن و هر تغییر حالت دیگر در شیرهای هیدرولیکی ممکن است بصورت دستی، الکتریکی، هیدرولیکی، پنوماتیکی یا مکانیکی انجام گیرد.

شیرها یا سوپاپهای هیدرولیکی بطور کلی به سه دسته تقسیم میشوند:

الف - شیرهای کنترل کننده مسیر روغن.

ب - شیرهای کنترل کننده حجم روغن.

ج - شیرهای کنترل کننده فشار روغن.

الف - شیرهای کنترل مسیر روغن Directional Control Valves - شیرهای کنترل مسیر

برای بازوبسته نمودن و یا تعویض مسیر جریان روغن بکار میروند که تعدادی از آنها عبارتند از:

شیرهای سماوری Cock Valves - شیر سماوری تشکیل شده از یک مخروط داخلی و

یک مخروط خارجی که دارای سوراخی عمود بر محورشان میباشند. در حالت باز سوراخ هر دو

مخروط در امتداد هم قرار میگیرند. تغییر حالت این شیر از باز به بسته و بالعکس با ۹۰ درجه


چرخش محوری مخروط خارجی نسبت به مخروط داخلی انجام میگیرد. از این شیرها که معمولاً

دارای جنه کوچکی نیز میباشند برای هواگیری لوله های مسیر جریان، تخلیه روغن هیدرولیک و


رابط لوله های فشار با فشارسنج در سیستمهای با فشار ضعیف و متوسط استفاده میشود.

شیرهای فلکه ای گرد Globe Valves - ساقه شیر توسط فلکه ای در بدنه شیر پیچیده

شده قطعه مخروطی یا سطح متصل به ساقه مانند دریچه ای ارتباط بین خروجی و ورودی شیر را

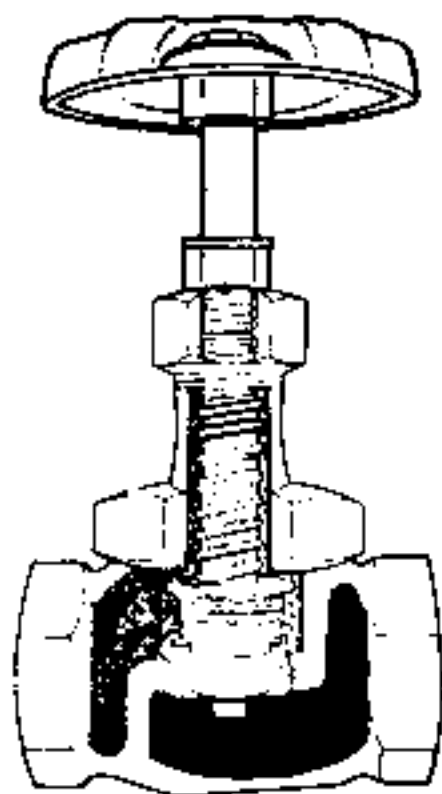

(شکل ۱۴ - ۲) شیر فلکه‌ای گرد

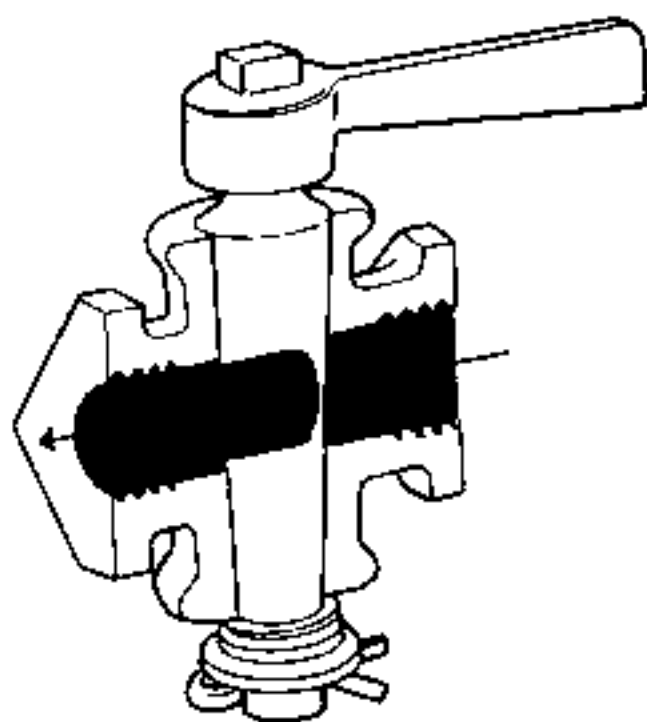

(شکل ۱۳ - ۲) شیر سمانری در حالت باز

قطع یا وصل میکنند.

رسوب ذرات و مواد زائد روی سطح دریچه و نشیمنگاه آن باعث از بین رفتن حالت آب‌بندی شیر میشود.


مسیر پیچیده روغن در داخل شیر و وجود دیواره‌هایی که جریان را سد میکنند، مقداری مقاومت در مقابل حرکت روغن ایجاد می‌نماید و گاهی باعث ایجاد جریان متلاطم در روغن میشود. برای سهولت جریان روغن و احتراز از نشی آن از بین ساقه و بدنه شیر بهتر است در حالت کاملاً باز از شیر استفاده شود.

شیرهای فلکه‌ای کشویی (دروازه‌ای) - Gate Valves - این شیر تقریباً شبیه شیر فلکه‌ای گرد است با این تفاوت که دریچه آن کشویی است.

با پیچاندن فلکه، کشویی همراه با ساقه بالا و پائین شده مسیر روغن را باز و بسته میکند. (در بعضی از این شیرها ساقه در جهت محوری ثابت است و فقط کشویی بالا و پائین میرود).


از مزایای این شیر آنست که در حالت کاملاً باز شبیه شیر سمانری عمل نموده هیچگونه مقاومتی در مقابل جریان روغن ایجاد نمیکند.

نیمه‌باز بودن شیر باعث میشود که کشویی جلو قسمتی از مسیر را سد نموده ایجاد مقاومت نماید. ضمناً در اینحال جریان روغن باعث فرسایش و خوردگی کشویی میگردد. بنابراین بایستی همیشه از شیر در حالت کاملاً باز استفاده شود.

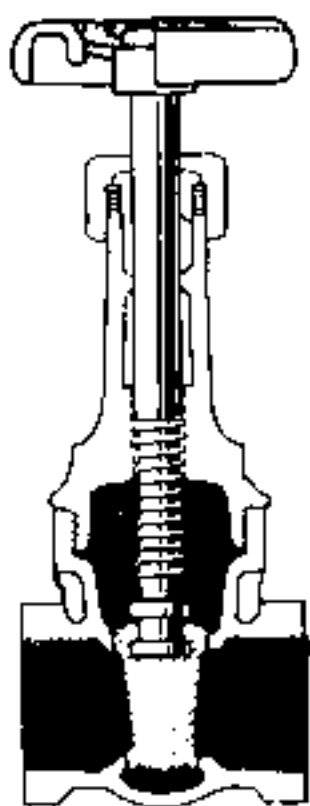


(شکل ۱۵ - ۲) شیر فلکه‌ای کنونی

شیرهای یکطرفه **Check Valves** - هرگاه برگشت روغن برای کار سیستم هیدرولیکی لطمه‌ای داشته باشد در مسیر جریان روغن از شیرهای یکطرفه استفاده میشود. وظیفه این شیرها آنست که امکان عبور روغن را از یک جهت فراهم و مسیر روغن را در جهت مخالف مسدود نماید. برای مثال وقتی پیستون هیدرولیکی بالابری در حال کار است برگشت روغن باعث پائین آمدن بار میگردد که ممکن است اگر اینکار خلاف برنامه پیش آید لطماتی جبران‌ناپذیر داشته باشد بنابراین شیر یکطرفه در سیستم هیدرولیکی چنین بالابری اینطور عمل مینماید که تا وقتی فشار روغن ارسالی از پمپ جهت انجام کار کافی باشد مسیر جریان روغن باز و روغن در جهت موردنظر جریان خواهد داشت و بمحض پائین آمدن فشار بقدری که روغن بخواهد در جهت

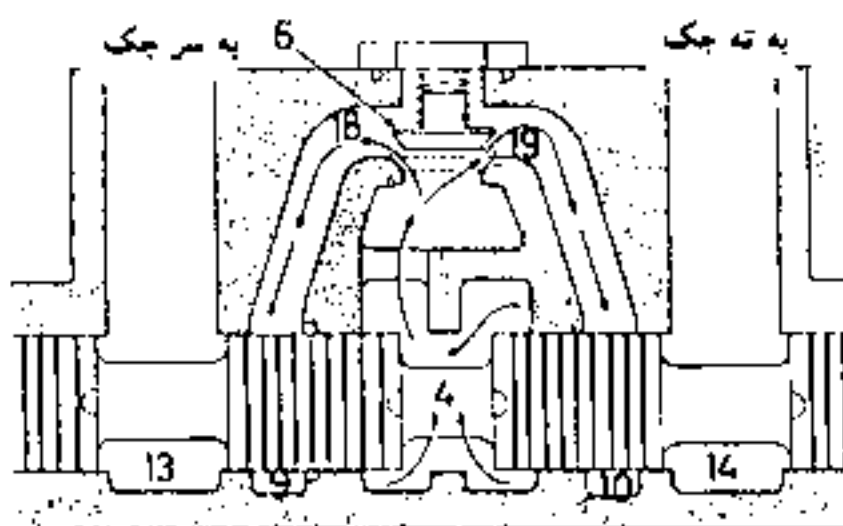


(شکل ۱۶ - ۲) شیر یکطرفه کنترل یک چک

مخالف حرکت کند مسیر جریان بسته شده و تا موقعی که فشار سیستم به حد کافی جهت ادامه کار نرسد بسته میماند. با بالا رفتن فشار، مسیر باز و کار ادامه پیدا میکند. در اشکال ذیل دو نوع دیگر از این شیرها نشان داده شده است.

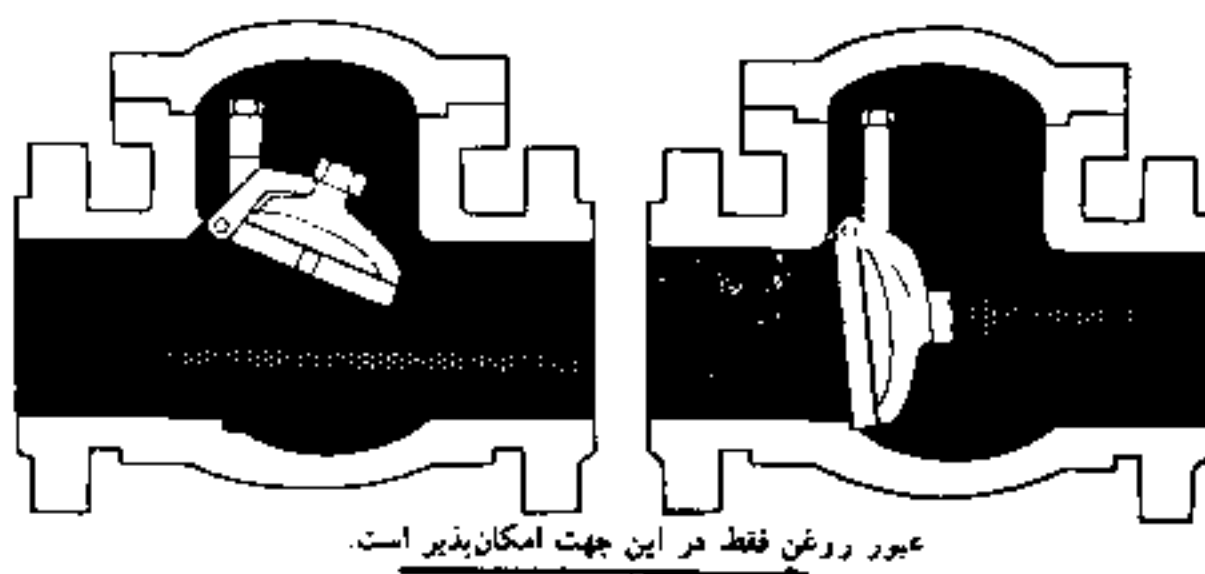

(شکل ۱۷ - ۲) شیر یکطرفه زبانه‌ای Flapper Valve

در بعضی از این شیرها، فتری در بنست دریچه قرار داده شده که بسته شدن دریچه را در موقع جریان معکوس تسهیل می‌نماید.

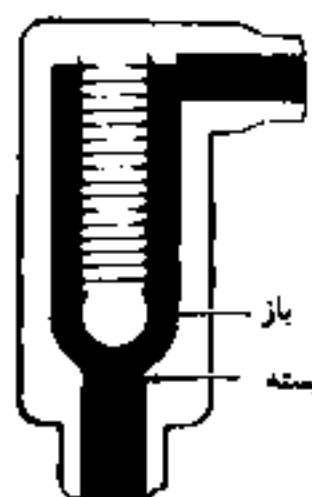


(شکل ۱۸ - ۲) شیر یکطرفه ساجمه‌ای Ball Valve

در بعضی از این شیرها با بیچی که روی سرفتر بیش‌بینی نده میتوان طول فتر را تغییر داد و با اینکار فشار فتر را تنظیم نمود.

شیرهای گردان Rotary Valves - شیرهای گردان از نوع شیرهای کنترل مسیر میباشند. این شیرها گاهی مستقلاً بعنوان کنترل کننده مسیر جریان استفاده میشوند ولی اغلب برای راه‌اندازی اسپولهای بزرگ (شیرهای قرقره‌ای بزرگ که شرح آنها بعداً خواهد آمد) از فاصله زیاد بکار میروند.

کنترل‌های کوچکی را که توسط آنها متصدی (Operator) بتواند از فاصله زیاد کنترل‌های بزرگ هیدرولیکی را راه‌اندازی کند، پیلوت نامند.

در شکل ۱۹ - ۲ یک شیر گردان و حالات مختلف آن نشان داده شده. در حالت نشان داده

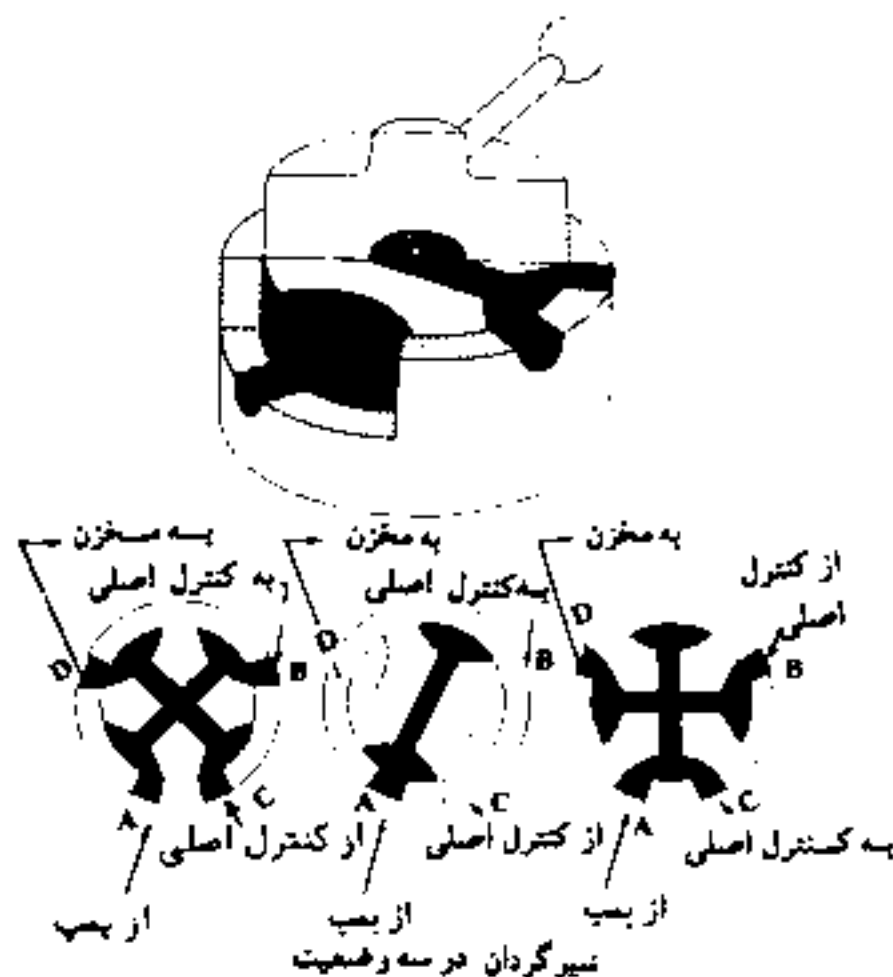

(شکل ۱۹-۲) شیر گردان و
طرز کار آن

شده در سمت چپ روغن خروجی بپ از مجرای A وارد شیر شده، از طریق مجرای B خارج گردیده وارد مدار کنترل اصلی میشود. پس از راه اندازی کنترل اصلی از طریق مجرای C به D و از D به مخزن بر میگردد.

در شکل وسط که از چرخش قطعه میانی شیر خلاف عقربه های ساعت حاصل گشته است حالتی را نشان میدهد که روغن از مجرای A وارد شیر ولی دهانه خروجی آن بسته شده. بنابراین جریان روغن متوقف بوده و شیر در حالت خلاص میباشد.

شکل سمت راست حالتی را نشان میدهد که از چرخش مجدد قطعه میانی و در همان جهت خلاف عقربه های ساعت ایجاد شده. در این حالت روغن از بپ و از طریق مجرای A وارد شیر شده از مجرای C خارج و پس از راه اندازی کنترل اصلی در خلاف جهت قبلی از طریق مجرای B به شیر بازگشته و از طریق D به مخزن بر میگردد.

شیر گردانی که مورد بحث قرار گرفت با داشتن چهار مجرا در پوسته و دو کانال در قطعه میانی میتواند سه حالت بخود بگیرد که با اضافه نمودن این مجراها و کانالها میتوان جریان روغن را برای مسیرهای بیشتری کنترل کرد. باز بسته شدن این شیرها معمولاً بصورت مکانیکی یا دستی صورت میگیرد ولی امکان راه اندازی هیدرولیکی و الکتریکی آنها نیز هست. از مزایای این شیر (سادگی طرز کار، امکان کار در فشارهای مختلف، امکان ادامه کار

وقتی روغن هیدرولیک کثیف یا لجنی شده باشد و راندمان خوب) میباشد.

شیرهای راه دهنده یا قرقره‌ای (اسپولها) Spool Valves - شیرهای راه دهنده تشکیل شده‌اند از یک میله با چند قسمت متوالی قطور و نازک که در داخل پوسته‌ای با تعدادی مجرای عبور روغن حرکت کشویی دارند.

تعداد برآمده‌های روی قطعه میانی بستگی به تعداد مسیرهایی دارد که کنترل عبور روغن هیدرولیک از آنها بعهده آن باشند. قطعه میانی با پوسته دارای آب‌بندی دقیقی میباشد و هرگونه فرسایش آن دو باعث نشت روغن از یک سمت برآمده‌ها به سمت دیگر گردیده و دقت کار سیستم مختل میشود.

وجود هرگونه کثافت و مواد زائد در روغن نیز ممکن است باعث گریباز و از کار افتادن شیر گردد. این شیرها بعلاوه دقت و سرعتی که در کنترل مسیر جریان روغن دارند بیشترین مصرف را در مدارهای هیدرولیکی نسبت به شیرهای دیگر دارند.

شیرهای راه دهنده به دو دسته کلی تقسیم میشوند:

الف - شیرهای راه دهنده مرکز باز.

ب - شیرهای راه دهنده مرکز بسته.

شیرهای راه دهنده مرکز باز شیرهایی هستند که در حالت خلاص (عدم استفاده از جریان روغن ارسالی از پمپ) اجازه میدهند روغن از آنها عبور کرده به مخزن باز گردد. به عبارت دیگر جریان دائمی روغن را امکان‌پذیر میسازند.




شیرهای راه دهنده مرکز بسته، شیرهایی هستند که در حالت خلاص، مسیر روغن را سد نموده و جریان روغن را متوقف میسازند.

در شکل صفحه بعد طرز کار اسپولهای مرکز باز و اسپولهای مرکز بسته نشان داده شده. در سمت راست حالت‌های مختلف یک شیر مرکز بسته و در سمت چپ حالت‌های مختلف یک شیر مرکز باز که (با کنترل پابلوتی) کنترل اصلی یک جک هیدرولیکی را بعهده دارند نشان داده شده. در هر یک از شیرها شکل الف حالت خلاص و شکل ب حالت بالابر و شکل ج حالت پائین بر جک هیدرولیکی را نشان میدهد.

سیستم کار شیرهای راه دهنده از نظر بازگشت به حالت خلاص به سه صورت میباشد:

۱ - شیرهایی که بدون مکانیزم تثبیت میباشد: هر وسیله‌ای که بتواند شیر را در حالت بکار افتاده ثابت نگهدارد مکانیزم تثبیت شیر خوانده میشود که ممکن است مکانیکی، الکترو-مغناطیسی یا هیدرولیکی باشد.

در این شیرها بمحض رها شدن اهرم کنترل توسط متصدی (Operator) با کمک نیروی فنر یا هیدرولیک شیر بطور اتوماتیک به حالت خلاص برمیگردد.

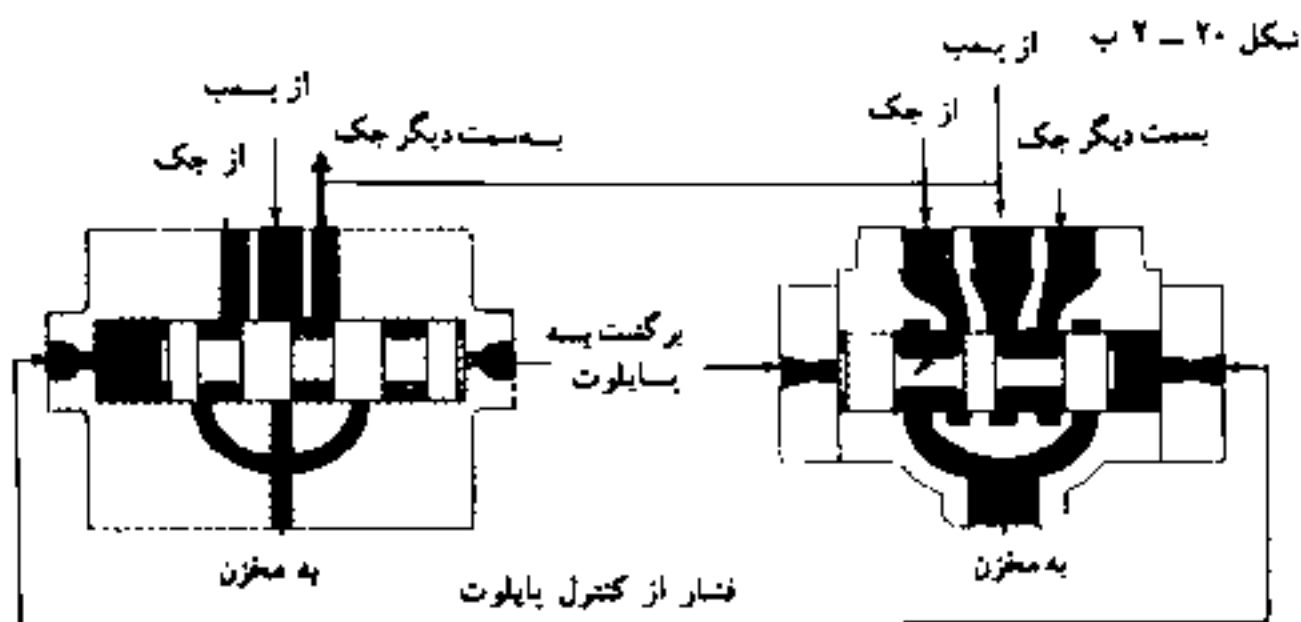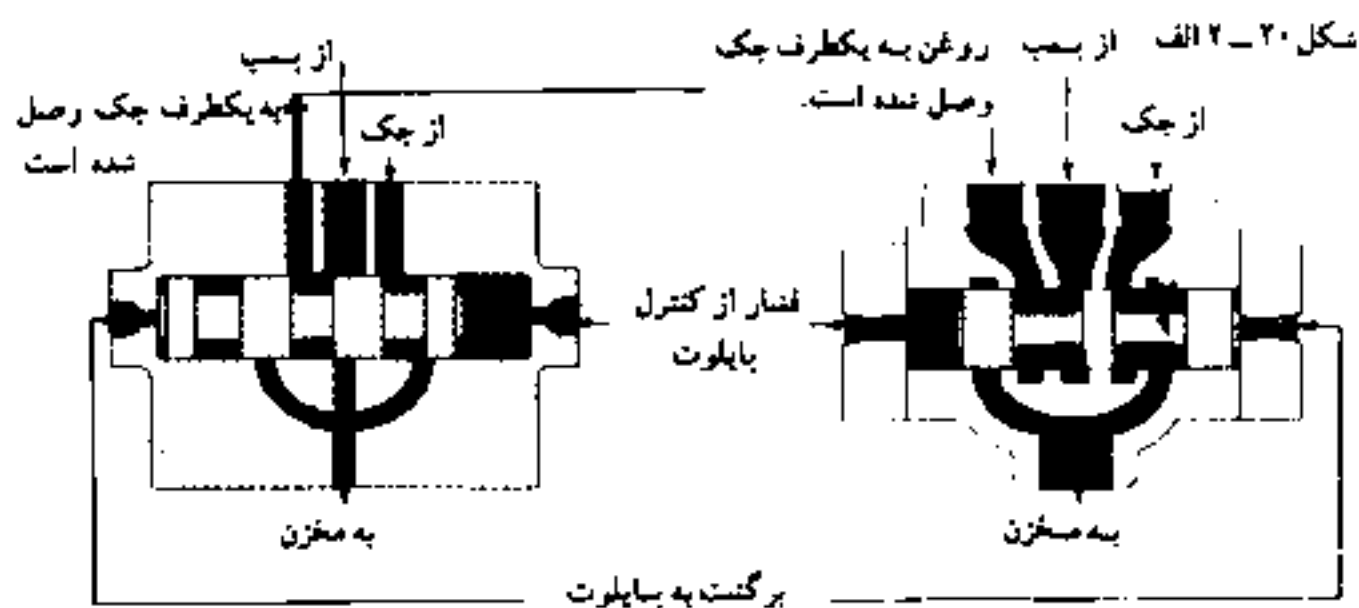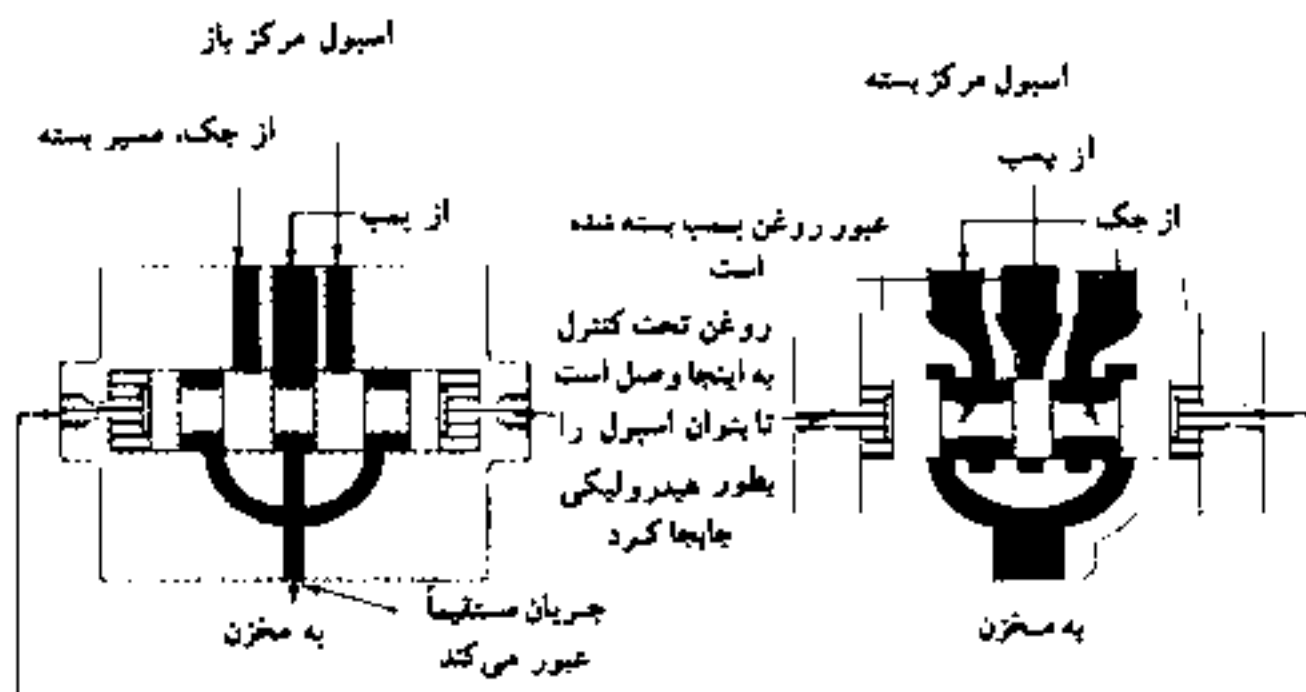

شکل ۲۰-۲ ج (شکل ۲۰-۲) طرز کار اسپول های مرکز باز و مرکز بسته با کنترل بایولوتی (الف - حالت خلاص، ب - حالت بالا بر، ج - حالت بائین بر)

۲ - شیرهایی که دارای مکانیزم تثبیت میباشند: این شیرها در هر حالتی که قرار داده شوند ثابت میمانند تا زمانی که متصدی با دست یا نیروی دیگری آنها بحالت دیگر در آورد.

۳ - شیرهای با مکانیزم دنباله رو مکانیکی (تثبیت موقت): در این شیرها یک ارتباط مکانیکی بین شیر و متحرک (مثلاً دنباله پیستونی که کنترل آن با شیر مذکور است) وجود دارد بطوری که وقتی متصدی شیر را در حالت کار افتاده قرار داد این حالت در شیر باقی بماند تا موقعی که متحرک مسافت معینی را طی کند. عبارت دیگر شیر موقعی بحالت خلاص برمیگردد که متحرک مسافت معینی را طی کرده باشد.

ب - شیرهای کنترل دبی یا شیرهای تقسیم روغن **Volume Control Valves** - شیرهای کنترل دبی در موارد ذیل در مدار هیدرولیک قرار داده میشوند:

۱ - برای قسمتی از سیستم یک دبی ثابت دائمی لازم باشد (تقسیم ارجح).


۲ - دو یا چند سیستم مختلف همزمان توسط یک پمپ هیدرولیک تغذیه شوند (تقسیم نسبی).

۳ - شیرهای محدود کننده جریان در یک مسیر معین.


شیرهای کنترل دبی معمولاً از ترکیب یک تنگنا و یک شیر راه دهنده (اسپول) ساخته میشوند. چنانچه لازم باشد سطح عبور جریان در یک تنگنا قابل تنظیم باشد بجای تنگنای ثابت از پیچ خفه کننده یا شیر سوزنی استفاده میشود که در اینصورت مقدار جریان عبوری از تنگنا قابل تنظیم خواهد بود.

تنگنا Orifice - تنگ شدن موضعی مسیر جریان روغن را تنگنا گویند. وجود تنگنا در یک مسیر در صورت جریان داشتن روغن باعث ایجاد اختلاف فشار در طرفین آن میشود. این اختلاف فشار بعکس مقاومتی است که در مقابل عبور جریان ایجاد میشود.

بالا رفتن فشار در جلو تنگنا باعث میشود مقدار اضافی روغن (مقدار اضافی از مصرف سیستم اولیه) برای راه اندازی یک سیستم دیگر و یا بکار انداختن یک شیر مورد استفاده قرار میگیرد و یا به مخزن بازگشت مینماید.

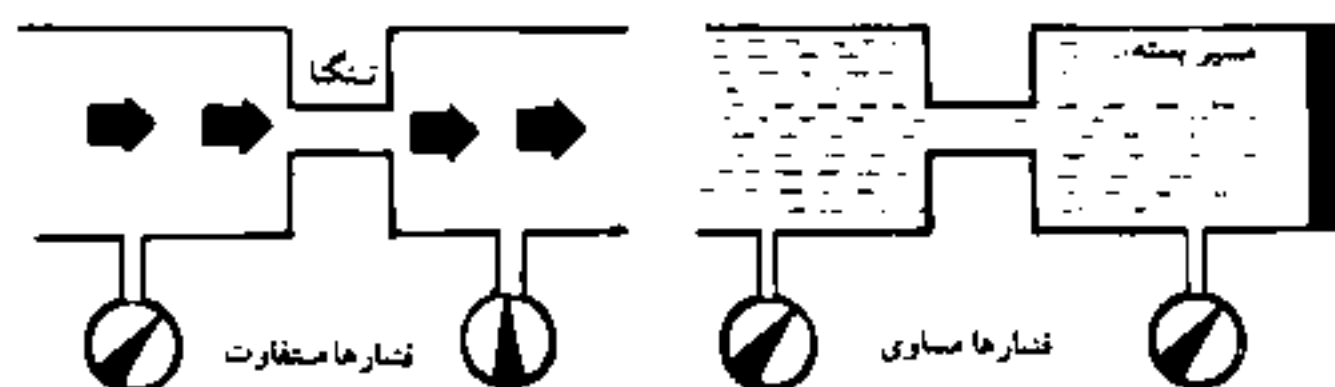

(شکل ۲۱-۲) تنگنا و چگونگی ایجاد اختلاف فشار

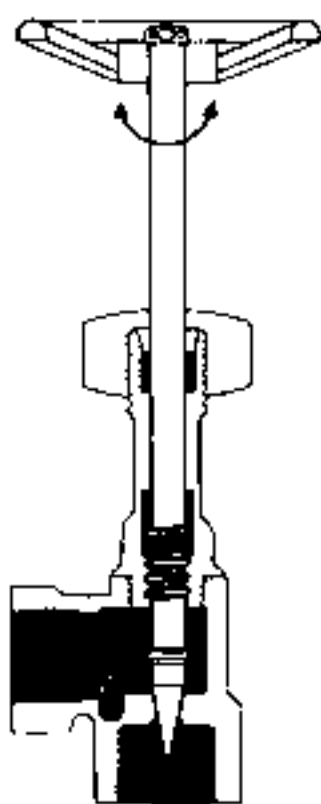

(شکل ۲۲-۲) شیر سوزنی

شیرهای سوزنی Needle Valves - این شیرها از نوع شیرهای خفه کننده بوده برای تغییر سرعت سیلندر و پیستونها و موتورهای هیدرولیکی از طریق تغییر دبی ورودی به آنها استفاده میشود.

بعلت کوچکی زاویه مخروط سر ساقه شیر و نشیمنگاه مربوطه هنگام باز و بست شیر شدت جریان روغن به آرامی تغییر نموده و ایجاد ضربه نمی نماید.
انواع شیرهای کنترل دبی عبارتند از:

۱- شیر تقسیم ارجح Priority Type - از شیرهای تقسیم ارجح در مواردی استفاده میشود که روغن هیدرولیک ارسالی از پمپ بیش از یک مدار را تغذیه نماید ولی تأمین جریان روغن مصرفی یکی از مدارها لازمتر باشد. در این صورت ابتدا تمامی روغن ارسالی وارد مدار مذکور شده پس از تأمین روغن مصرفی آن مدار و در

صورتی که دبی پمپ اضافه بر آن باشد مقدار اضافی به مدارهای دیگر راهنمایی میشود.

مثلاً در یک جک هیدرولیک که مدار فرمان و کنترل آن هر دو توسط یک پمپ تغذیه شوند با توجه به ارجحیت مدار فرمان بر مدار کنترل (انجام حرکت منوط به صدور فرمان است) روغن ارسالی از پمپ ابتدا کلاً برای راه اندازی مدار فرمان و مقدار اضافی آن به مدار حرکت پیستون جک فرستاده میشود.

شیرهای تقسیم ارجح به دو شکل میباشند:


الف: شیرهای تقسیم ارجح قابل تنظیم.

ب: شیرهای تقسیم ارجح غیر قابل تنظیم.

شیرهای تقسیم ارجح قابل تنظیم، شیرهایی هستند که از ترکیب یک شیر راه دهنده (اسپول) با یک پیچ خفه کننده (شیر سوزنی) ساخته میشوند. ولی شیرهای تقسیم ارجح غیر قابل تنظیم از ترکیب یک شیر راه دهنده و یک تنگنا حاصل میشوند.

در شکل ۲۳-۲ یک شیر تقسیم ارجح قابل تنظیم نشان داده شده است (با حذف پیچ تنظیم از شکل، شیر تقسیم ارجح غیر قابل تنظیم بدست خواهد آمد).


از مطالعه شکل نتیجه میشود: موقعی که پمپ خاموش و جریان روغن از پمپ قطع است قطعه راه دهنده بوسیله نیروی فنر به سمت چپ رانده شده و مسیر ثانویه را خواهد بست. با بکار افتادن پمپ و جریان یافتن روغن، کلیه روغن ارسالی پمپ از طریق تنگنا به مسیر اولیه (مسیر

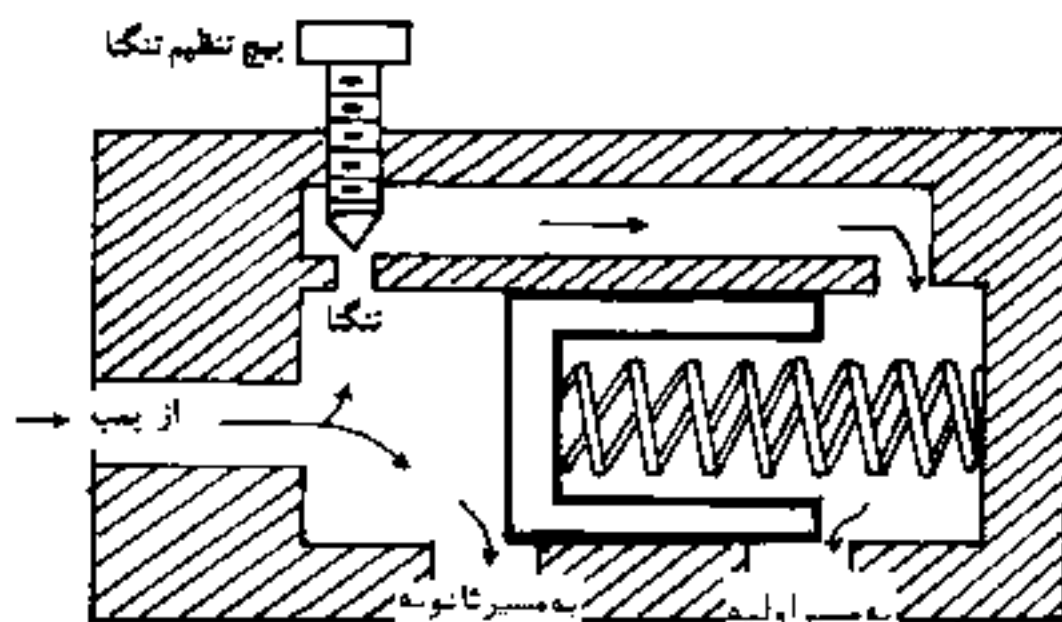

شکل ۲۳ - ۲ شیر تقسیم ارجع قابل تنظیم

ارجع) وارد و چنانچه دبی پمپ از مصرف مسیر اولیه اضافی باعث تراکم در ورودی تنگنا شده فشار در این قسمت فزونی یافته باعث جمع شدن فنر و در نتیجه باز شدن مسیر ثانویه و جریان یافتن روغن اضافی در آن مسیر میگردد. چنانچه در حین کار دبی پمپ پائین بیاید فنر مجدداً باز شده قسمتی یا تمام مسیر ثانویه را مسدود میکند بطوری که در هر حال جریان مسیر اولیه تأمین گردد.

۲ - شیرهای تقسیم نسبی جریان **Ratio Type** - چنانچه چند مدار هیدرولیکی توسط یک پمپ تغذیه و ارجحیتی برای هیچیک از مدارها نباشد دبی ارسالی از پمپ بطور مداوم و با نسبت معین بین مدارها تقسیم میشود و کم و زیاد شدن دبی پمپ با همان نسبت مذکور روی جریان ورودی تمام مسیرها اثر خواهد گذاشت و دبی ورودی به آنها کم و زیاد میگردد.

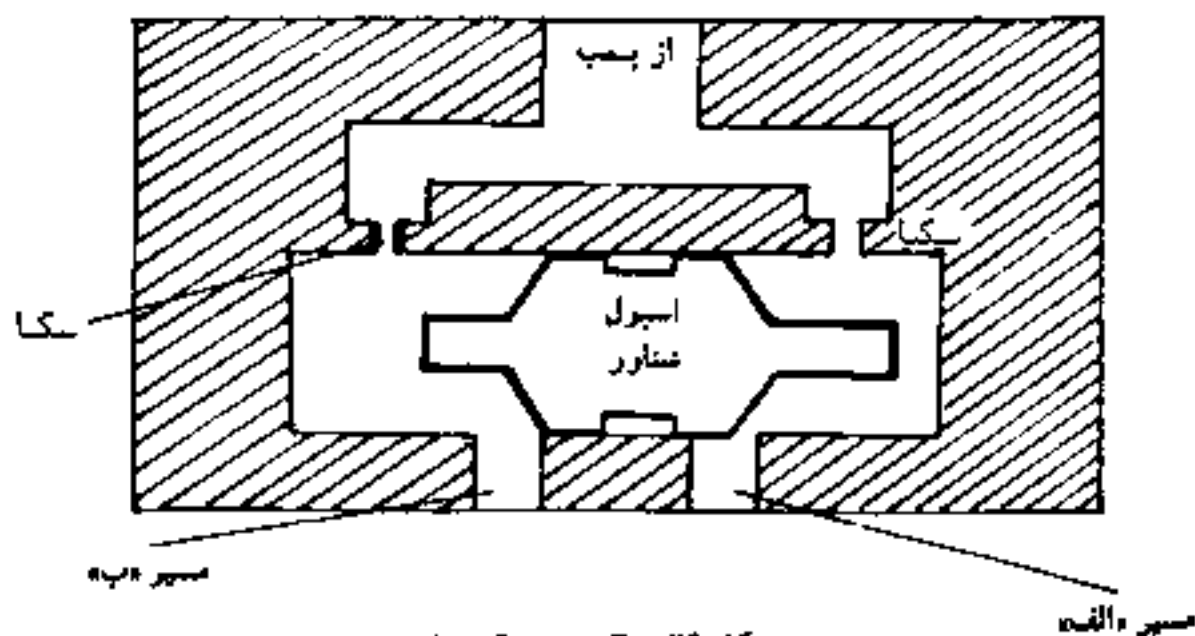

(شکل ۲۴ - ۲) شیر تقسیم نسبی


نسبت تقسیم روغن بین مدارها از طریق بزرگ و کوچک اختیار کردن مقطع تنگناها و یا استفاده از شیرهای راه دهنده فنردار تعیین میشود.

تقسیم جریان بین مسیرهای الف و ب به نسبت سطح مقطع تنگناهای مربوطه انجام میگردد. قطعه شناور (اسپول) بین مجراهای الف و ب حرکت میکند. عامل این حرکت تغییر فشار موجود در طرفین آنست. عبارت دیگر هر چه فشار در یک سمت بالا رود اسپول را به سمت دیگر میراند و مجراهای الف و ب را به نسبت دبی جریان یافته از آنها باز نگه می‌دارد.

بنابراین چنانچه یکی از مدارها در حالت خلاص باشد (راه اندازی نشده باشد) دبی در مسیر مربوط به آن مدار صفر خواهد بود و در نتیجه عدم عبور جریان از این مسیر، فشار در سمت مسیر دیگر باعث مسدود نمودن مسیر توسط قطعه شناور شده و تمامی دبی در مسیر راه اندازی شده جریان خواهد یافت.

۳- شیرهای یکطرفه خفه کننده (محدود کننده‌ها) Restrictor Valves — شیرهای یکطرفه خفه کننده مجموعه‌ای از یک شیر یکطرفه (چک والو) و یک تنگنای شیرسوزنی (خفه کننده) میباشد. این شیر امکان حرکت آزاد روغن از یک جهت و حرکت کنترل شده آن را در جهت دیگر فراهم میسازد. مثلاً برای کنترل حرکات پیستون یک چک هیدرولیکی با استفاده از شیرهای مذکور جریان روغن در موقع بالا رفتن بار آزادانه انجام گرفته ولی در موقع بازگشت، جریان روغن کنترل میشود تا از پائین آمدن سریع بار پیشگیری گردد.

در شکل ۲۵-۲ یک شیر خفه کننده یکطرفه نشان داده شده. مایع از A به سمت B حرکت میکند. بهلت کوچکی سطح مقطع جریان که از شیر خفه کننده میگذرد مقاومت زیادی در مسیر ایجاد شده فشار حاصل باعث باز شدن شیر یکطرفه گردیده روغن بر راحتی از A به B جریان

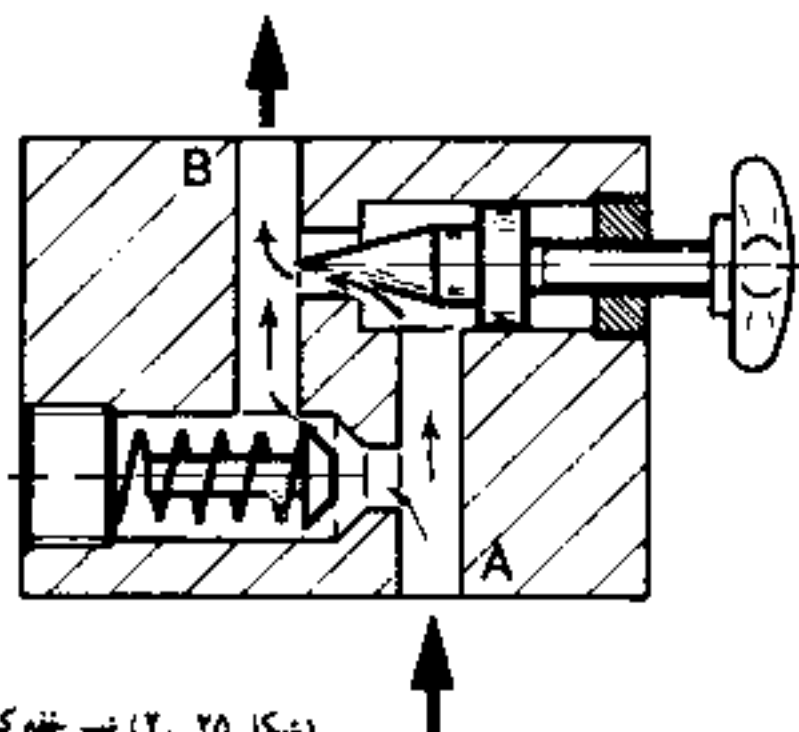

(شکل ۲۵-۲) شیر خفه کننده یکطرفه

می‌باید.

موقعی که جریان روغن در جهت عکس یعنی از B به A باشد نیروی فنر باعث بسته شدن شیر یکطرفه گردیده، جریان روغن فقط از طریق شیر خفه کننده یا تنگنا انجام شده که باعث کوچکی سطح عبور، جریان روغن به آرامی صورت می‌گیرد. مقاومتی که در مقابل جریان قرار دارد باعث بالا رفتن فشار خواهد شد. نیروی حاصل از این فشار حرکتی آرام و یکتاخت را ایجاد می‌نماید.

شیرهای مجهز به شیر خفه کننده (به جای تنگنای ثابت) این مزیت را دارند که سطح جریان از تنگنا قابل تغییر است و در نتیجه فشار حاصل و سرعت حرکت مورد بحث قابل تنظیم خواهد بود.

ج - شیرهای کنترل فشار روغن **Pressure Control Valves** - شیرهای کنترل فشار بر حسب محل قرار گرفتن آنها در مدار هیدرولیک به دو دسته تقسیم میشوند:

۱ - شیرهای فشار شکن **Relief Valves**

۲ - شیرهای تنظیم فشار **Regulating Valves**

هرگاه شیر کنترل فشار به گونه‌ای در مدار نصب شود که در صورت بالا رفتن فشار از حد مجاز شیر مذکور باز شده لوله‌های فشار را به مخزن مرتبط ساخته با تخلیه مقداری از روغن سیستم فشار اضافی را خنثی نماید، شیر کنترل حالت فشار شکن خواهد داشت. به عبارت دیگر شیرهای فشار شکن، شیرهای کنترل فشاری هستند که در یک مسیر انشعایی از مدار به سمت مخزن نصب میشوند. با نصب این شیرها چنانچه فشار در سیستم بهر علتی بالا رود مسیر بازگشت روغن به مخزن باز شده تا فشار متعادل گردد. بدینوسیله سیستم هیدرولیک در مقابل پی‌آمدهای ناشی از بالا رفتن فشار محافظت میگردد.

چنانچه شیر کنترل به گونه‌ای در مدار نصب شود که فشار محبوس را در قسمتی از سیستم حفظ نماید شیر کنترل حالت تنظیم فشار را خواهد داشت.

برای منظور فوق شیر کنترل بایستی بین پمپ و شیر کنترل اصلی نصب گردد. قرار دادن این شیر در مدار هیدرولیک باعث میشود تا فشار به حد معینی نرسد، مسیر عبور روغن باز نشود. بنابراین یک حداقل فشار در سمت خروجی این شیر حفظ میگردد.

چنانچه شیر تنظیم فشار در فاصله پیستون هیدرولیک و شیر کنترل اصلی قرار گیرد، به شکل یک ضربه‌گیر عمل نموده از بازگشت سریع پیستون جلوگیری خواهد نمود.

تعدادی از شیرهای کنترل فشار روغن عبارتند از:


۱ - شیر فشار شکن ساچمه‌ای.

۲ - شیر فشار شکن با راه‌انداز.

۳ - شیر تنظیم فشار بار با اندازه (حذف کننده بار).


۴ - شیر کم کننده فشار.

۱ - شیر فشار شکن ساچمه‌ای **Poppet Relief Valve** - این شیر همان شیر یکطرفه ساچمه‌ای است که در مسیر انشعایی از لوله فشار به سمت مخزن نصب میشود. در فشار عادی سیستم، ساچمه در اثر فشار نیروی فنر مسیر را بسته نگه میدارد. هرگاه به علتی فشار افزایش یابد فنر جمع شده جریان روغن به سمت مخزن آزاد میشود. با تخلیه مقداری از روغن به مخزن فشار اضافی سیستم خنثی و در نتیجه سیستم در مقابل فشارهای اضافی محافظت میشود. از معایب این شیرها ایجاد لرزش در مدار و اتلاف انرژی بخصوص در دبی‌های بالاست. بدینجهت از این شیرها برای محافظت پمپهای با دبی پائین استفاده میشود.

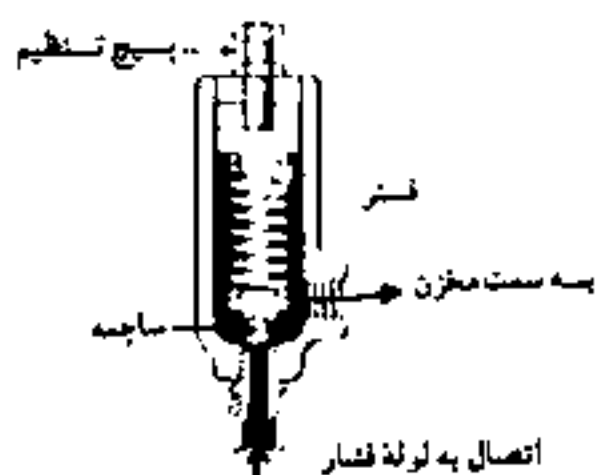

(شکل ۲۶ - ۲) شیر فشار شکن ساچمه‌ای با پسج تنظیم


۲ - شیر فشار شکن با راه‌انداز **Pilot Poppet Relief Valve** - شیرهای فشار شکن با راه‌انداز از مطلوبترین شیرهای تنظیم فشار و محافظ مدار میباشند. اغلب این شیرها براساس اختلاف فشار کار میکنند.

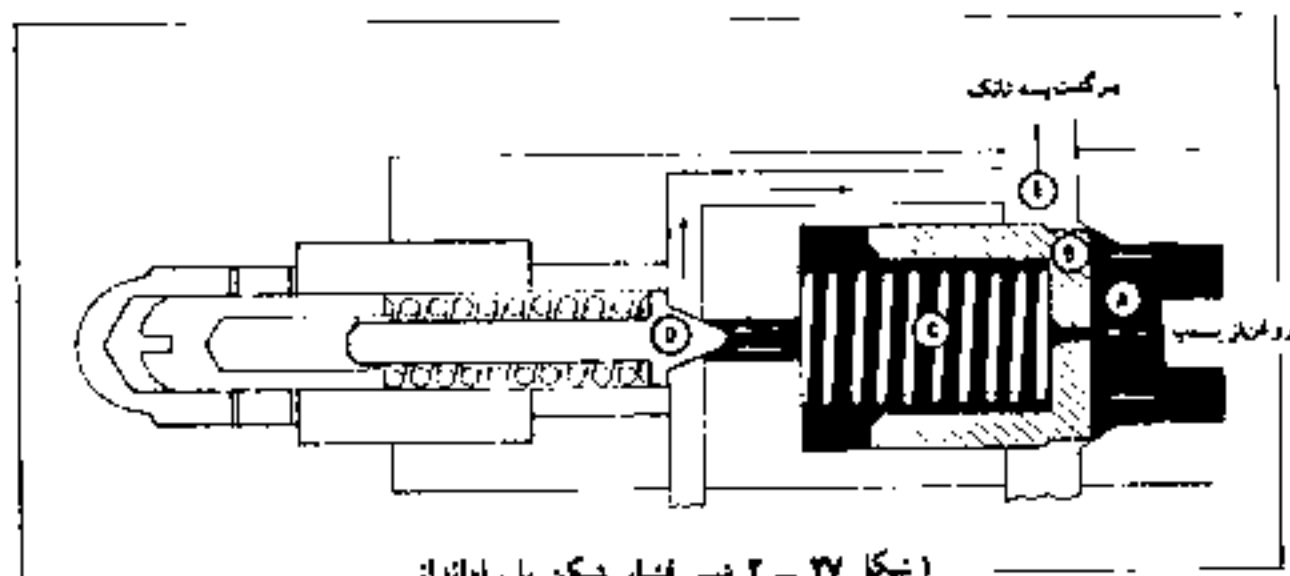

(شکل ۲۷ - ۲ شیر فشار شکن با راه‌انداز

روغن از مجرای انشعابی لوله فشار وارد محفظه A در جلو پیستون و از طریق تنگنای موجود در پیستون B به محفظه C (پشت پیستون) وارد میشود. چون مسیر بسته است فشار در طرفین پیستون یکسان خواهد بود (در بحث تنگنا گفته شد اختلاف فشار در طرفین تنگنا موقعی بوجود میآید که روغن از تنگنا جریان داشته باشد). بعلمت بزرگتر بودن سطح پشت پیستون نسبت به سطح جلو آن تفاضل نیروی هیدرولیکی در طرفین پیستون همجهت با نیروی فنر پیستون B را در منتهی الیه سمت راست قرار داده مسیر خروجی E را می بندد. هر چه فشار سیستم بالا رود اختلاف نیروهای مذکور بزرگتر شده مسیر E همچنان بسته می ماند تا موقعی که فشار در محفظه C بعدی برسد که شیر یکطرفه D باز شود. بمحض باز شدن شیر D روغن پشت پیستون به مسیر برگشت E جریان یافته در نتیجه فشار پشت پیستون کاهش می یابد در حالیکه فشار در جلو پیستون همچنان رو به فزونی است. موقعی که اختلاف فشار و نیروی حاصل از آن بر نیروی فنر نگهدارنده پیستون غلبه کند فنر جمع شده پیستون به سمت چپ حرکت کرده مسیر E باز میشود و روغن اضافی مدار به مخزن تخلیه میگردد. تخلیه روغن اضافی به مخزن باعث پائین آمدن فشار در سیستم خواهد شد و تجهیزات مدار در مقابل فشارهای اضافی محافظت میگردد. چون باز شدن مسیر E منوط به تخلیه روغن پشت پیستون از طریق شیر یکطرفه D است. بعبارت دیگر شیر یکطرفه D است که تخلیه اصلی را راه اندازی میکند. شیر D را راه انداز پیستون B و کل مجموعه را شیر فشار شکن یا راه انداز نامند.

۳- شیر تنظیم فشار بار-انداز (تخلیه بار) Unloading Valve - شیر تنظیم فشار بار-انداز از یک شیر راه دهنده، یک شیر یکطرفه و یک انباره (آکومولاتور) تشکیل گردیده و وظیفه آن ثابت نگهداشتن دائمی فشار در اندازه معین است.

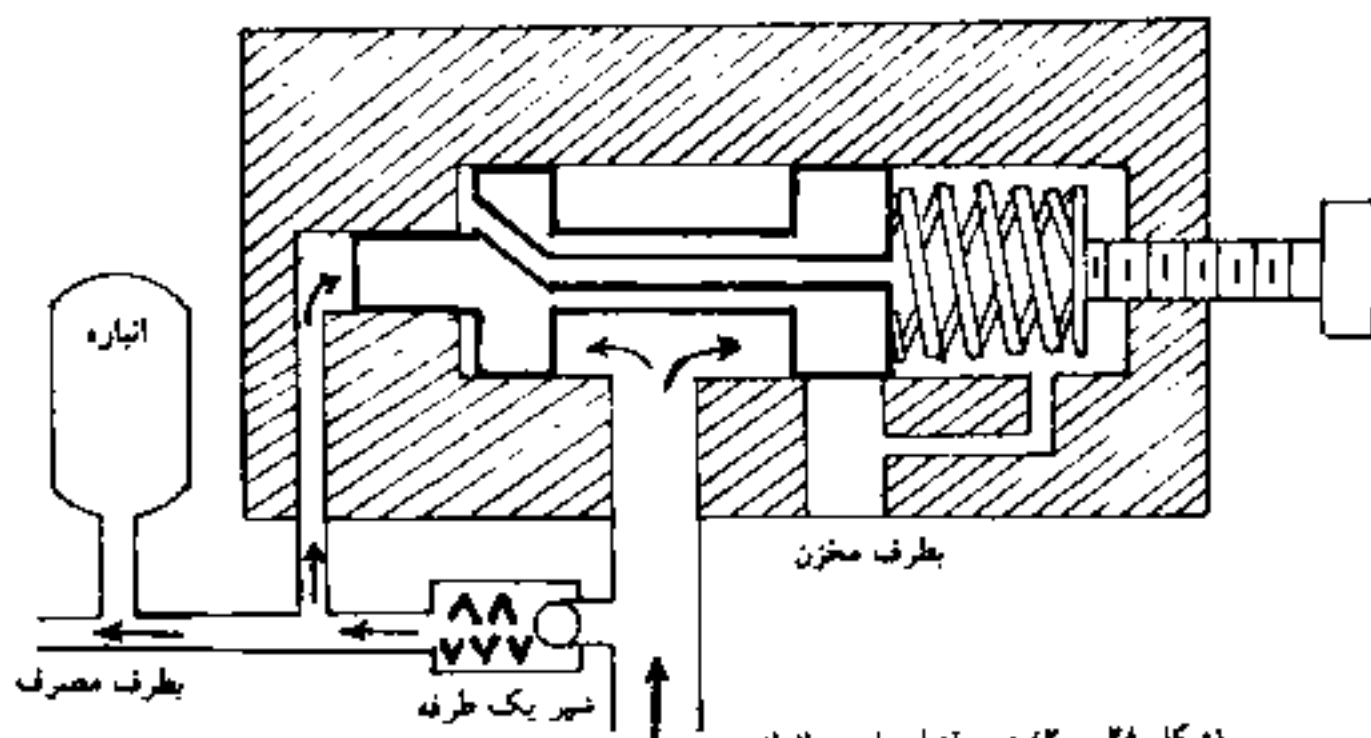

(شکل ۲۸ - ۲) شیر فشار بار - انداز

در حالتی که پمپ کار میکند فشار ایجاد شده باعث باز شدن شیر یکطرفه گردیده روغن بطرف کنترل اصلی مصرف کننده جاری میشود. در این حالت برآیند نیروی فنر و نیروهای هیدرولیکی که از طریق کانالهای قبل و بعد از شیر یکطرفه به پیستون وارد میشود جهتی از راست به چپ خواهد داشت که پیستون (قطعه راه دهنده) را در منتهی الیه سمت چپ قرار خواهد داد و از تخلیه روغن به مخزن جلوگیری میگردد.


چنانچه در همین حال (حالت کار افتاده پمپ) فشار در سیستم از حد معین (مجاز) افزایش یابد برآیند نیروهای یاد شده جهتی از چپ به راست خواهد داشت که باعث جمع شدن فنر و حرکت قطعه راه دهنده از چپ به راست گردیده مسیر به سمت مخزن باز میشود. با باز شدن مسیر مقداری از روغن ارسالی از پمپ به مخزن تخلیه شده فشار در سیستم کاهش یافته به حد تعادل میرسد. در حالتی که پمپ روشن ولی مصرف کننده در حالت خلاص (کار نیفتاده) باشد چون عبور جریان از کنترل اصلی مصرف کننده صفر است فشار در سیستم افزایش می یابد تا موقعی که مسیر بازگشت روغن به مخزن باز شود. روغن ارسالی از پمپ کلاً به مخزن تخلیه شده فشار در سیستم پائین میآید.

آگمولاتور که بین کنترل اصلی و کانال مرتبط به جلو پیستون قرار دارد با فرستادن روغن ذخیره شده درون خود به مدار، فشار در محدوده کنترل اصلی، شیر یکطرفه و کانال مرتبط به جلو قطعه راه دهنده را ثابت نگه میدارد. فشار در محدوده ذکر شده باعث میشود، اولاً شیر یکطرفه بسته شده از خروج روغن جلوگیری کند. ثانیاً نیروی وارد به جلو قطعه راه دهنده به حدی برسد که برآیند نیروهائی که قبلاً نیز ذکر آنها گذشت جهتی از چپ به راست را حفظ نموده و قطعه مذکور را در سمت راست نگهدارد تا مسیر بازگشت روغن از پمپ به مخزن باز بماند.

در حالت اخیر (حالتی که پمپ کار افتاده ولی مصرف کننده کار نیفتاده باشد) این شیر باعث خارج شدن پمپ از مدار مصرف کننده و در نتیجه برطرف شدن فشارهای وارده بر آن شده در حقیقت یک حالت استراحت برای پمپ ایجاد می نماید بدینجهت این شیر تنظیم فشار تخلیه بار (بار-انداز) مینامند.

۴ - شیر کاهنده فشار (پائین آورنده فشار) Pressure Reducing Valve - گاهی در یک سیستم هیدرولیکی یکی از مدارها احتیاج به فشار کمتری نسبت به بقیه سیستم دارد. در اینحال باید وسیله ای باشد که فشار عادی سیستم را برای مدار مذکور کاهش دهد. شیر کاهنده فشار در سیستمهای هیدرولیکی وظیفه فوق را بهعهده دارد.

در شکل ۲۹-۲ بک شیر کاهنده فشار که در مدخل مدار مورد نظر نصب میشود نشان داده شده است. در حالت کار افتاده پمپ، روغن از قسمت لاغر قطعه راه دهنده (اسپول) گذشته بطرف مصرف کننده جریان می یابد. روغن در مسیر خود بطرف مصرف کننده از طریق یک کانال فرعی

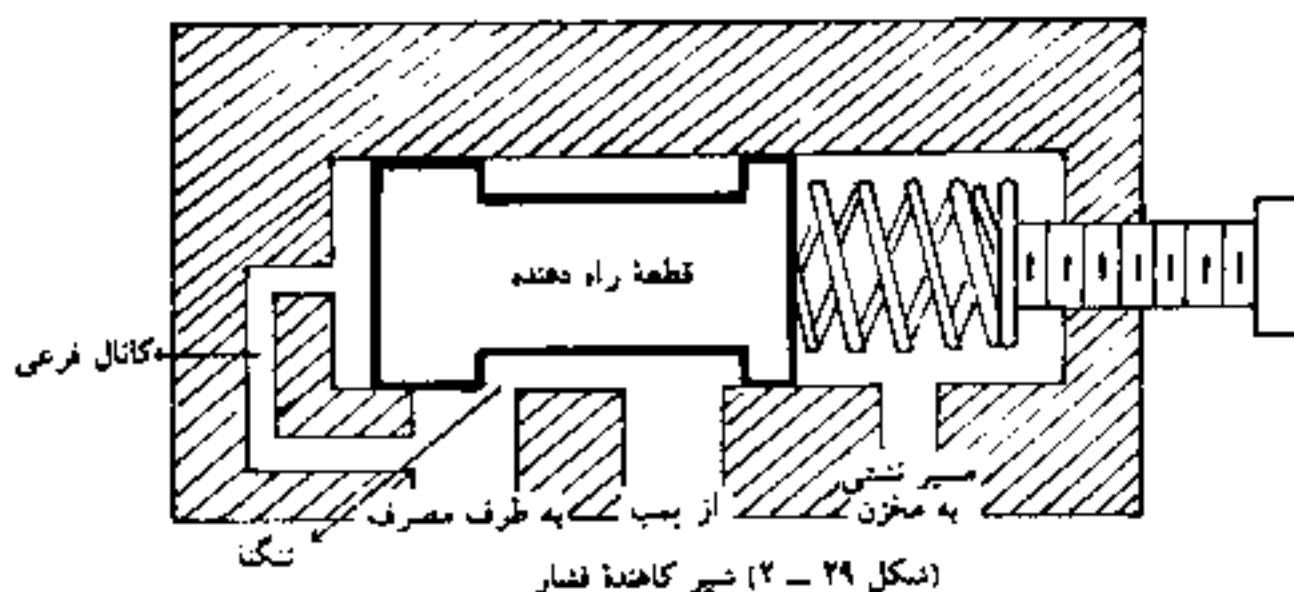

به محفظه جلو پیستون (قطعه راه دهنده) مرتبط است. نیروی فنر چنان تنظیم میگردد که برآیند آن با نیروهای هیدرولیکی وارد به طرفین پیستون، آنرا در وضعیتی نگه میدارند که تنگنای ایجاد شده در ورودی مدار مصرف کننده مورد نظر بتواند فشار تعیین شده برای مدار مذکور را ایجاد نماید. چنانچه به علتی فشار در مدار مورد بحث افزایش یابد، نیروی وارد به جلو پیستون افزایش یافته باعث جمع شدن فنر و حرکت قطعه راه دهنده به سمت راست میگردد. در نتیجه تنگنای ورود روغن به مدار تنگتر شده، فشار در سمت مصرف کننده پائین میآید. کوچک شدن ورودی تنگنا و در نتیجه پائین آمدن فشار تا جایی ادامه می یابد که نیروهای وارد به قطعه راه دهنده مجدداً به حالت تعادل در آیند. در این حالت فشار در مدار مصرف کننده در حد تعیین شده خواهد بود. به ترتیبی که ذکر شد شیر کاهنده فشار قادر است فشاری کوچکتر از فشار معمولی سیستم را برای قسمتی از سیستم تأمین نماید.

ترکیب شیرها Combination of Valves


در سیستم هیدرولیک ماشین آلات معمولاً چندین مدار از یک پمپ تغذیه میشوند. با توجه به مشخصات هر مدار جریان روغن در آنها از نظر مقدار دبی، فشار، زمانهای قطع و وصل و.... دارای تنوع بسیار خواهد بود. برای انجام این مهم مجموعه ای از شیرهای کنترل مسیر، کنترل دبی و کنترل فشار بکار گرفته میشود و ایراتور (متصدی) با استفاده از این شیرها و روابط آنها با یکدیگر میتوانند بر حسب ضرورت روغن ارسالی از پمپ را با مشخصات لازم بین مدارها جاری و کنترل نمایند.

مدارهای هیدرولیکی

مدار هیدرولیکی عبارت است از خط ارتباطی بین اجزاء مختلف که مجموعاً برای ایجاد

پمپ a یک دبی ثابت را به مدار میفرستد که توسط شیر راه دهنده l به جلو پیستون یا پشت آن هدایت میشود. بعلاوه مساوی نبودن سطوح طرفین پیستون سرعت رفت و برگشت با هم مساوی نخواهد بود. نسبت سرعتهای مذکور به نسبت عکس سطوح طرفین پیستون میباشد. چنانچه سطح جلو پیستون دو برابر سطح پشت پیستون باشد سرعت رفت $\frac{1}{2}$ سرعت بازگشت خواهد بود بادامکهای f و g که به میز محکم شده طول کورس میز e را کنترل میکنند. وقتی پیستون در انتهای سمت چپ کورس خود قرار گیرد شیر سه حالته l (حرکت به راست — خلاص و حرکت به چپ) روغن را به جلو پیستون هدایت نموده پیستون و همراه با آن میز از چپ به راست حرکت میکند تا جاییکه بادامک f به دنباله h (دنباله شیر راه دهنده) برخورد نماید، بدین طریق بادامک f دنباله h و در نتیجه قطعه راه دهنده l را از چپ به راست حرکت خواهد داد و نتیجتاً جریان روغن از جلو پیستون قطع و به پشت پیستون جریان می یابد. با تغییر مسیر جریان روغن، حرکت میز نیز تغییر جهت میدهد و از راست به چپ حرکت خواهد کرد. این حرکت تا جایی ادامه می یابد که بادامک g با دنباله h برخورد نماید و مجدداً حرکت میز عوض میشود.

گاهی لازم است سرعت رفت و برگشت با هم مساوی باشند، در اینصورت از فرمان هیدرولیکی با مدار دیفرانسیل و یا از پیستونهائی که در طرفین دارای دسته پیستون هستند استفاده میشود.

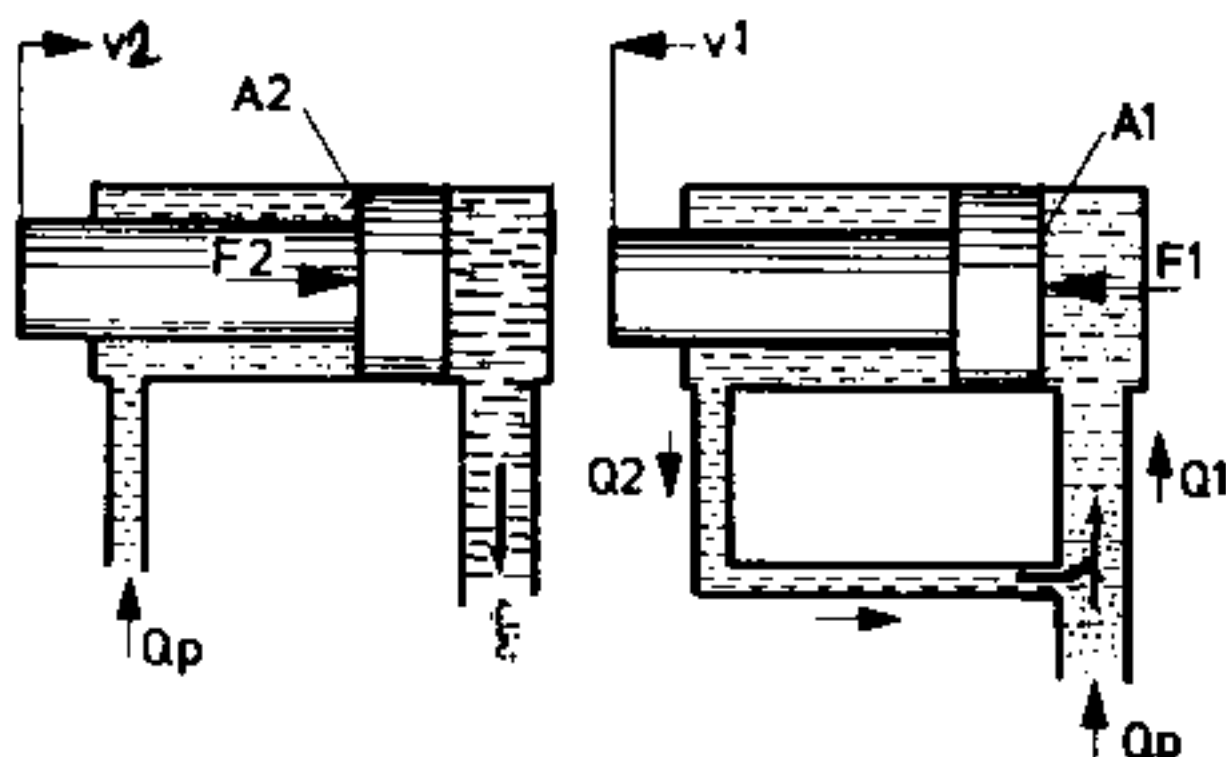


(شکل ۳۱ - ۲) مدار دیفرانسیل در هیدرولیک

- | | |
|----------------------------|---|
| A ورودی روغن به پشت پیستون | D خروجی روغن از جلو پیستون |
| B ورودی روغن به جلو پیستون | Q دبی ارسالی از پمپ یا کنترل اصلی |
| C خروجی روغن از پشت پیستون | A _۱ سطح پشت پیستون |
| | A _۲ سطح جلو پیستون (A _۲ = ۲A _۱) |

طرز کار مدار دیفرانسیل - روغن از پمپ یا کنترل اصلی با دبی Q از طریق مجرای A به پشت پیستون میرسد و آنرا با سرعت V_1 به سمت راست میراند. روغن جلو پیستون از طریق D به مخزن برگشت میکند. در انتهای مسیر با تعویض مسیر روغن توسط شیر راه دهنده، روغن از طریق مجرای B به جلو پیستون راهنمایی میشود و پیستون را به سمت چپ میراند. روغن پشت پیستون از طریق C به مجرای B تخلیه و همراه جریان اصلی به جلو پیستون فرستاده میشود بنابراین دبی ورودی به جلو پیستون دو برابر دبی ورودی به پشت پیستون خواهد شد و مجموعاً باعث حرکت پیستون با سرعت V_2 میگردد. با در نظر گرفتن نسبت سطوح جلو و پشت پیستون V_2 مساوی V_1 خواهد شد.

ب - فرمان کبی هیدرولیکی در ماشینهای تراش - دستگاه کبی هیدرولیکی وسیله ایست که روی بعضی از ماشینهای تراش مونتاژ میشود و برای کبی کردن و تولید سری قطعات از روی شابلون یا مدل مورد استفاده قرار میگیرد.

میلۀ لمس کننده که در تماس دائم با شابلون است هنگام حرکت طولی سوپرت حرکاتی را بنابر شکل شابلون دریافت و به شیر سه حالته هیدرولیکی منتقل مینماید. شیر تحت تأثیر حرکات لمس کننده در یکی از حالات سه گانه خود (حرکت به بالا، حرکت به پایین و خلاص) قرار گرفته باعث میشود قطعه کار نهایتاً به شکل شابلون تراشیده شود.

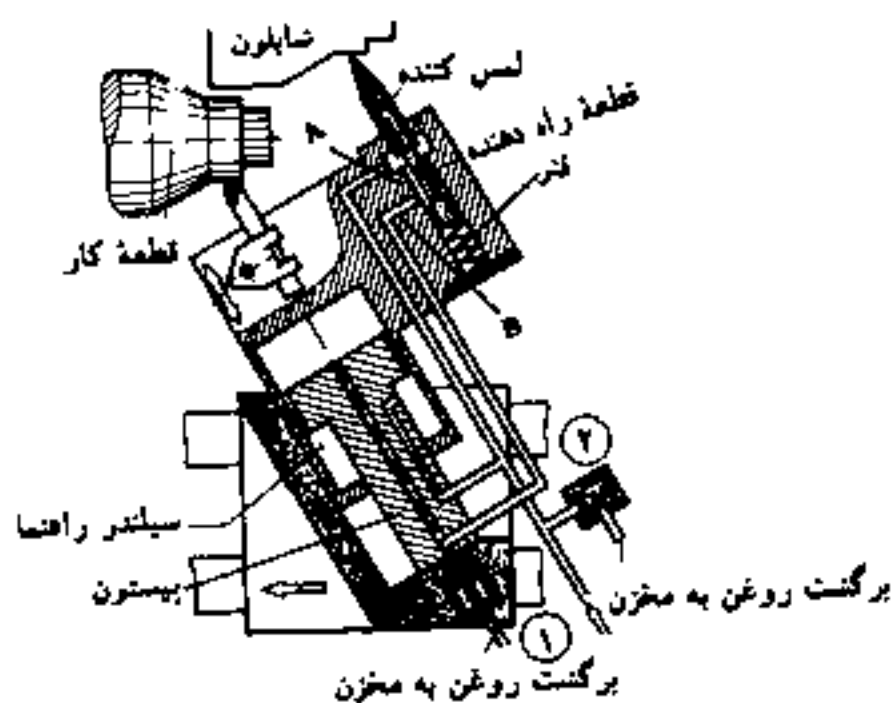

(شکل ۳۲ - ۲) کبی تراش هیدرولیکی

چنانچه لمس کننده مسیری موازی محور شابلون طی کند، بایستی ابزار نیز چنین مسیری را طی نماید. بعبارت دیگر نیایستی هیچگونه حرکت عرضی داشته باشد. در این حالت نیروهای محوری وارد بر قطعه راه دهنده آنرا در حالتی نگه میدارند که فشار ایجاد شده در طرفین تنگنای A نیروهای مساوی برای طرفین پیستون ایجاد نمایند. تعادل بین نیروها باعث ثابت ماندن سیلندر

و ابزار که روی آن محکم شده است می‌گردد.

فرض کنیم ابزار و همراه با آن سیلندر راهنما بخواند به سمت محور کار حرکت کند، در حالیکه لمس کننده نسبت به محور فاصله ثابتی دارد. میله لمس کننده به داخل پوسته فشرده شده، سطح ننگنای A کوچک شده، فشار در مجرای B پائین می‌آید و روغن به زیر پیستون جاری، سیلندر راهنما را به عقب می‌راند تا ننگنای A بزرگ شده تعادل نیروها در طرفین پیستون برقرار گردد.

همچنین اگر بنا بر فرض ابزار بخواند از محور کار دور شود، قطعه راه دهنده با نیروی فنر به خارج رانده شده، ننگنای A بزرگتر شده، فشار در مجرای B بالا آمده، روغن به بالای پیستون جاری، سیلندر راهنما را به جلو می‌راند تا ننگنای A کوچک شده تعادل نیروها در طرفین پیستون برقرار گردد. بنابراین بدون حرکت عرضی لمس کننده امکان حرکت عرضی برای ابزار وجود ندارد.

برای ایجاد سطوح عمود بر محور لازم است ابزار یک حرکت سریع عرضی داشته باشد و اینکار مستلزم حرکت عرضی سریع میله لمس کننده است. لذا محور میله لمس کننده نباید عمود بر محور شابلون باشد تا نیروی حاصل از فشرده شدن میله لمس کننده به سطح شابلون مؤلفه‌ای در امتداد محور میله لمس کننده داشته حرکت لازم را در آن ایجاد نماید.

به دلیل فوق است که دستگاه کبی را نسبت به محور شابلون تحت زاویه نصب میکنند.








(شکل ۳۳ - ۲) ماشین تراش معمولی مجهز به کبی هیدرولیکی

















حرکات عرضی لمس کننده که در اثر شکل شابلون بوجود میآید نیز طبق شرحی که گذشت باعث تغییر تنگنای A و ایجاد حرکات لازم در سیلندر راهنما (همراه با ابزار) میگردد.

علائم اختصاری

برای ترسیم مدار هیدرولیک تجهیزات مدار با علائم مخصوص نشان داده میشوند. یادگیری علائم اختصاری کمک بسیاری در بررسی نقشه‌ها و عیب‌یابی سیستمهای هیدرولیک می‌نماید.

    در جدول ذیل بعضی از علائم اختصاری هیدرولیک نشان داده شده است.

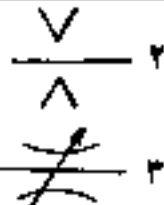شرح	علامت	شرح	علامت
خط انتقال انرژی		دهانه‌های کار	A, B, C, ...
خط برگشت		دهانه فشار	F
خط فرمان		دهانه‌های برگشت	R, S, T, ...
خط نشست روغن		حالات مختلف شیر	a, b, c, ...
اتصال خطوط		مخزن روغن	
اتصال جدانشدنی خطوط		فیلتر	
شیر قطع و وصل جریان		شیر محدود کننده فشار	
شیر یکطرفه ساده (۱)		تنگنا: حساس نسبت به غلطت (۱)	
شیر یکطرفه محدود کننده (۲)		غیر حساس نسبت به غلطت (۲) قابل تنظیم	

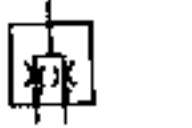               	شیر فشار باز - انداز		شیر کاهش فشار
	شیر تقسیم نسبی		شیر اطمینان
	اسپول مرکز باز - سه وضعیت چهار راه		اسپول دو وضعیت
	اسپول مرکز بسته - سه وضعیت چهار راه		اسپول دو وضعیت دو راه
	اسپول دو وضعیت چهار راه		اسپول دو وضعیت سه راه
	دبی ثابت یکدور		هیدروموتور دبی متغیر یکدور
	دبی ثابت یکدور		پمپ هیدرولیک دبی ثابت
	دبی ثابت یکدور		پمپ هیدرولیک دبی متغیر
	الکتروموتور		فشارسنج
	انباره		منبع کنته محدوده یک مجموعه
	سیلندر یک کاره با برگشت توسط نیروی خارجی		سیلندر یک کاره با برگشت
	سیلندر دو کاره با دسته پیستون دو طرفه		سیلندر دو کاره با دسته پیستون یک طرفه
 با نیروی فشار  با اهرم  با غلطک و بادامک  با فنر  با نیروی الکترو مغناطیسی  با نیروی هیدرولیک  با نیروی پتوماتیک			
	روغن پاش		مخزن هوای فشرده

پنوماتیک Pneumatic

پنوماتیک بحثی است در مورد استفاده از انرژی هوای فشرده در صنعت. استفاده از نیروی باد سابقه بسیار طولانی دارد، سابقه‌ای به قدمت استفاده از کشتیهای بادبانی و آسیابهای بادی. استفاده از پنوماتیک به شکل فعلی از حدود صد سال پیش در صنعت مطرح گردیده است. هوا که در این بحث ماده انرژی‌زا میباشد مخلوطی است از حدود ۷۸٪ گاز ازت (N_2) ۲۱٪ گاز اکسیژن (O_2) و ۱٪ گازهای دیگر نظیر آرگون، نئون، هلیوم و... هوا معمولاً با مقداری رطوبت (بخار آب) همراه است که مقدار آن بستگی به عواملی نظیر درجه حرارت، وضع جغرافیائی و تغییرات جوی دارد.

بعضی از موارد استفاده پنوماتیک عبارتند از:

گیره‌های پنوماتیک، میزهای پنوماتیک، ماشینهای ابزار، وسائل اندازه‌گیری دقیق، عملیات ساچمه زنی و شن پاشی در ریخته‌گری (تمیز کردن قطعات ریخته‌گری شده)، بالابرهای پنوماتیکی و

محاسن استفاده از هوای فشرده در مقایسه با هیدرولیک

- ۱- هوا فراوان و مجانی در همه جا وجود دارد.
- ۲- حجم زیادی از آنرا میتوان تحت فشار در مخزن کوچکی جمع‌آوری و به‌سرور مورد استفاده قرار داد.
- ۳- برای استفاده از هوای فشرده همیشه احتیاج به کمپرسور نیست بلکه میتوان از هوای فشرده شده در مخازن کوچک و بزرگ استفاده نمود.
- ۴- با استفاده از خطوط لوله میتوان هوای فشرده را به فواصل دور منتقل و مورد استفاده قرار داد.
- ۵- در یک کارخانه احتیاج به کمپرسورهای متعدد نیست بلکه میتوان با استفاده از شبکه لوله‌کشی تمام کارخانه را بوسیله یک کمپرسور تغذیه نمود.
- ۶- تغییرات معمولی درجه حرارت اثر زیادی بر هوای فشرده ندارد.
- ۷- خطر آتش‌سوزی ندارد، بدینجهت نگهداری هوای فشرده احتیاج به مراقبتهای ویژه

(نظیر مراقبت‌هایی که برای نگهداری گازهای قابل اشتعال میشود) ندارد.

۸- چون هوا قبل از ورود به کمپرسور از فیلترهای مخصوص عبور میکند، هوای فشرده تمیز و عاری از آلودگی است.

۹- وسائل پنوماتیک دارای ساختمان ساده، کم حجم و ارزان هستند.

۱۰- هوای فشرده را با سرعت نسبتاً زیاد میتوان مورد استفاده قرار داد.

۱۱- سرعت و نیرو قابل تنظیم است.

معایب استفاده از هوای فشرده

۱- احتیاج به جداسازی کامل هوا از رطوبت و کثافات قبل از انبار نمودن دارد چون هوای مرطوب و کثیف باعث فرسودگی و خرابی قطعات میشود.

۲- تهیه هوای فشرده و استفاده از نیروی آن کار پرخرجی است که میتوان آنرا با بکار بردن وسائل پنوماتیکی ارزان قیمت و مناسب جبران نمود.

۳- هوای خروجی از سیستم پنوماتیک ایجاد صدای زیادی میکند که میتوان با استفاده از وسائل خفه کن تا حدودی آنرا خنثی نمود.

۴- چون هوای فشرده قابلیت انبساط زیادی دارد، ایجاد سرعت یکواخت بوسیله آن مقدور نیست.

۵- راندمان وسائل پنوماتیک نسبت به مشابه هیدرولیکی و الکتریکی خود خیلی کمتر است.

تجهیزات پنوماتیک

تهیه، ذخیره و استفاده از هوای فشرده احتیاج به وسائل و تجهیزاتی دارد که اهم آنها عبارتند از:

کمپرسورها - اخذ هوای آزاد و جمع آوری آن در مخازن تحت فشار توسط کمپرسورها انجام میگردد. تراکم هوا برای ایجاد فشارهای کم بصورت یک مرحله‌ای و برای ایجاد فشارهای بالا بصورت چند مرحله‌ای انجام میشود (تراکم یک مرحله‌ای آنست که فشار نهائی در اولین تراکم حاصل شود و تراکم چند مرحله‌ای آنست که فشار نهائی پس از چند مرتبه تراکم پی‌در پی بدست آید).


بعضی از انواع کمپرسورها عبارتند از:

الف - کمپرسورهای پیستونی.


ب - کمپرسورهای پره‌ای.

ج - کمپرسورهای توربینی.

الف - کمپرسورهای پیستونی - از معمولترین کمپرسورها نوع پیستونی است که برای تهیه هوای فشرده به مقدار کم یا متوسط استفاده میشود. ساختمان این کمپرسورها شبیه پمپهای پیستونی میباشد. این کمپرسورها نسبت به دبی خروجی، بصورت یک، دو، سه و چهار سیلندر ساخته میشوند.

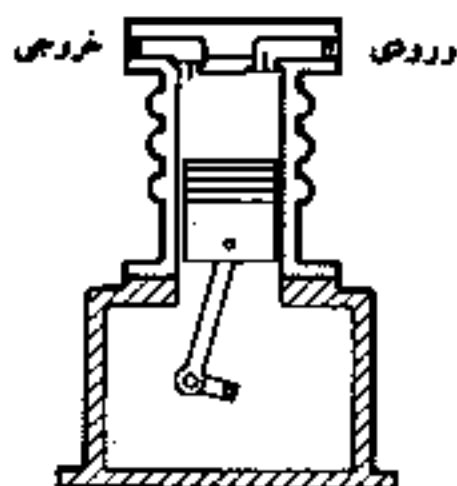


(شکل ۱-۲) کمپرسور پیستونی یک مرحله‌ای

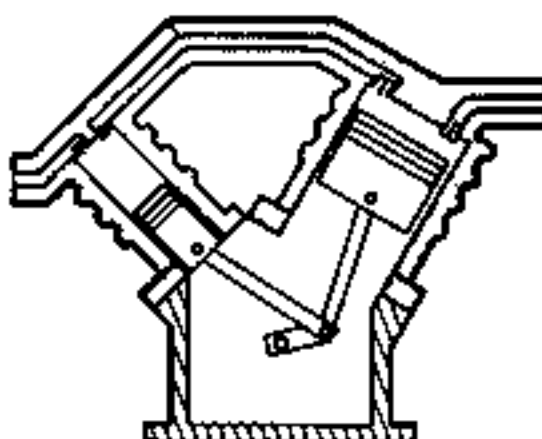

(شکل ۲-۲) کمپرسور پیستونی دو مرحله‌ای

قدرت تهیه هوای فشرده این کمپرسورها نسبت به حجم کوچکی که دارند قابل توجه است. با گردش لنگ توسط موتور محرک دسته پیستون که به آن ارتباط دارد حرکتی رفت و برگشتی انجام داده، پیستون را در داخل سیلندر به راست و چپ حرکت میدهد. وقتی پیستون از چپ به راست حرکت میکند سوپاپ ورود هوا باز شده، هوا به داخل سیلندر مکیده میشود. این عمل در نیمدور گردش لنگ انجام و در نیمدور بعدی پیستون حرکتی از راست به چپ خواهد داشت. با حرکت پیستون به سمت چپ هوای درون آن متراکم شده فشار حاصل پیستون ورودی را بسته و سوپاپ خروجی را باز و هوای فشرده شده به درون مخزن تخلیه میشود.


ب - کمپرسورهای پره‌ای - کمپرسورهای پره‌ای برای تهیه هوای زیاد به کار میروند. ساختمان و طرز کار این کمپرسورها کاملاً شبیه پمپهای پره‌ای هیدرولیکی است. محرک این کمپرسورها موتورهای الکتریکی یا احتراقی است. نکته مهم در طراحی آنها تعداد دور زیاد محرکهای مذکور است. طراحی این کمپرسورها بایستی طوری انجام گیرد که کوپله نمودن

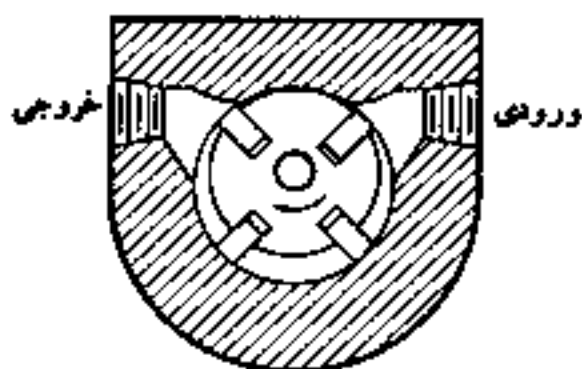

(شکل ۳-۲) کمپرسور پره‌ای

آنها با چنین محرکهائی که حدود ۲۰۰۰ دور در دقیقه گردش میکنند امکانپذیر باشد.

ج - کمپرسورهای توربینی - کمپرسورهای توربینی برای تهیه هوای فشرده بادی‌های بسیار زیاد بکار میروند. این توربینها تشکیل شده‌اند از پوسته‌ای مخروطی شکل که مقطع بزرگ آن به محفظه و مجرای مکش، و مقطع کوچک آن به محفظه و مجرای فشار (سمت مخزن ذخیره هوا) متصل است. پره‌های ثابت توربین در چند ردیف روی محیط داخل پوسته مستقر هستند. در داخل پوسته روتور قرار دارد که توسط موتور محرک به گردش درمی‌آید. پره‌های متحرک توربین نیز در چند ردیف روی روتور محکم شده‌اند.

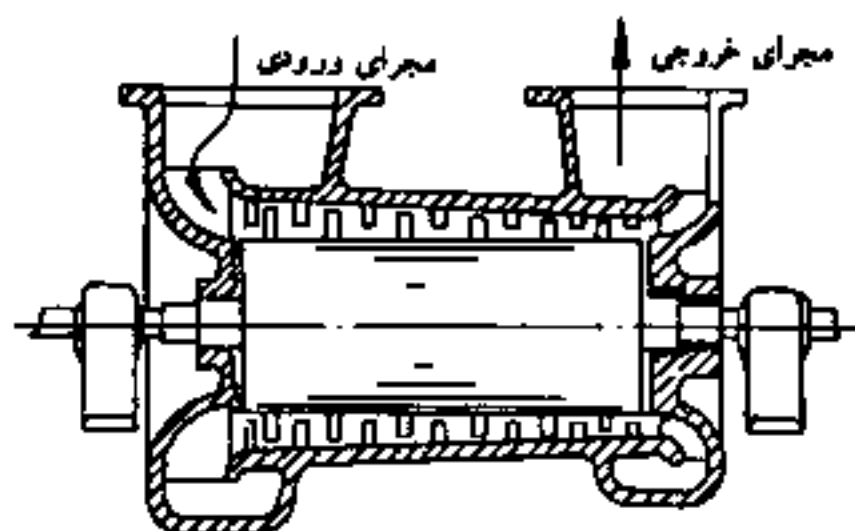


(شکل ۲ - ۲) کمپرسور توربینی


روتور توسط محرک الکتریکی یا احتراقی به گردش درمی‌آید. در موقع گردش روتور، هر گروه پره متحرک هوا را از سمت چپ خود گرفته با انرژی بیشتر به سمت راست خود میفرستد. بنابراین انرژی هوای ورودی تا رسیدن به مجرای خروجی در چند مرحله افزایش می‌یابد. حاصل این کار با توجه به شکل مخروطی پوسته، تقلیل فشار در محفظه مکش نسبت به فشار جو و افزایش فشار در محفظه فشار (خروجی کمپرسور) میباشد. تقلیل فشار در محفظه مکش باعث ورود هوای خارج به کمپرسور، و ازدیاد فشار در محفظه فشار باعث جریان هوای متراکم به سمت مخزن ذخیره هوا میگردد.

آماده سازی هوای فشرده

وجود مواد زائد نظیر رطوبت، گرد و غبار و کثافات دیگر در هوا باعث ایجاد زنگ زدگی و فرسایش سریع قطعات پنوماتیکی میگردد. لذا حتی الامکان بایستی هوای فشرده عاری از چنین اضافاتی باشد. درجه اشباع هوا از رطوبت رابطه مستقیم با درجه حرارت آن دارد. بنابراین برای اینکه مقدار رطوبت هوای متراکم پائین بیاید باید آنرا خنک نمود. خنک نمودن هوای متراکم علاوه بر پائین آوردن درصد رطوبت آن قابلیت تراکم آنرا نیز بالا میبرد.

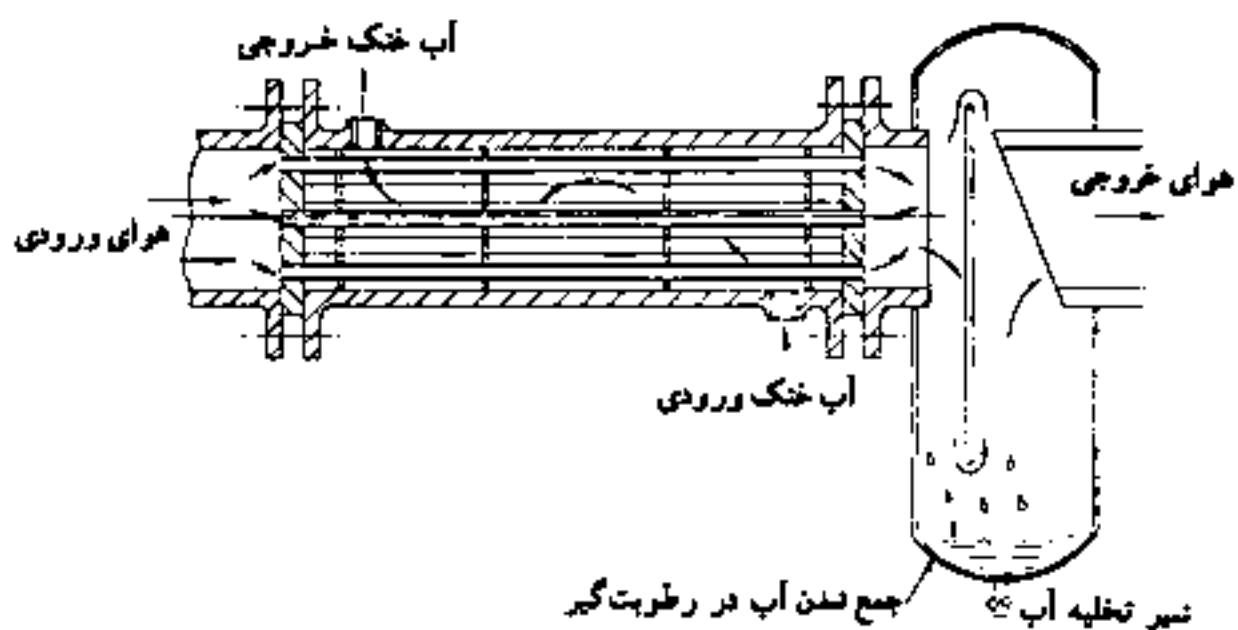

(شکل ۵ - ۳) کولر انتهائی و رطوبت گیر

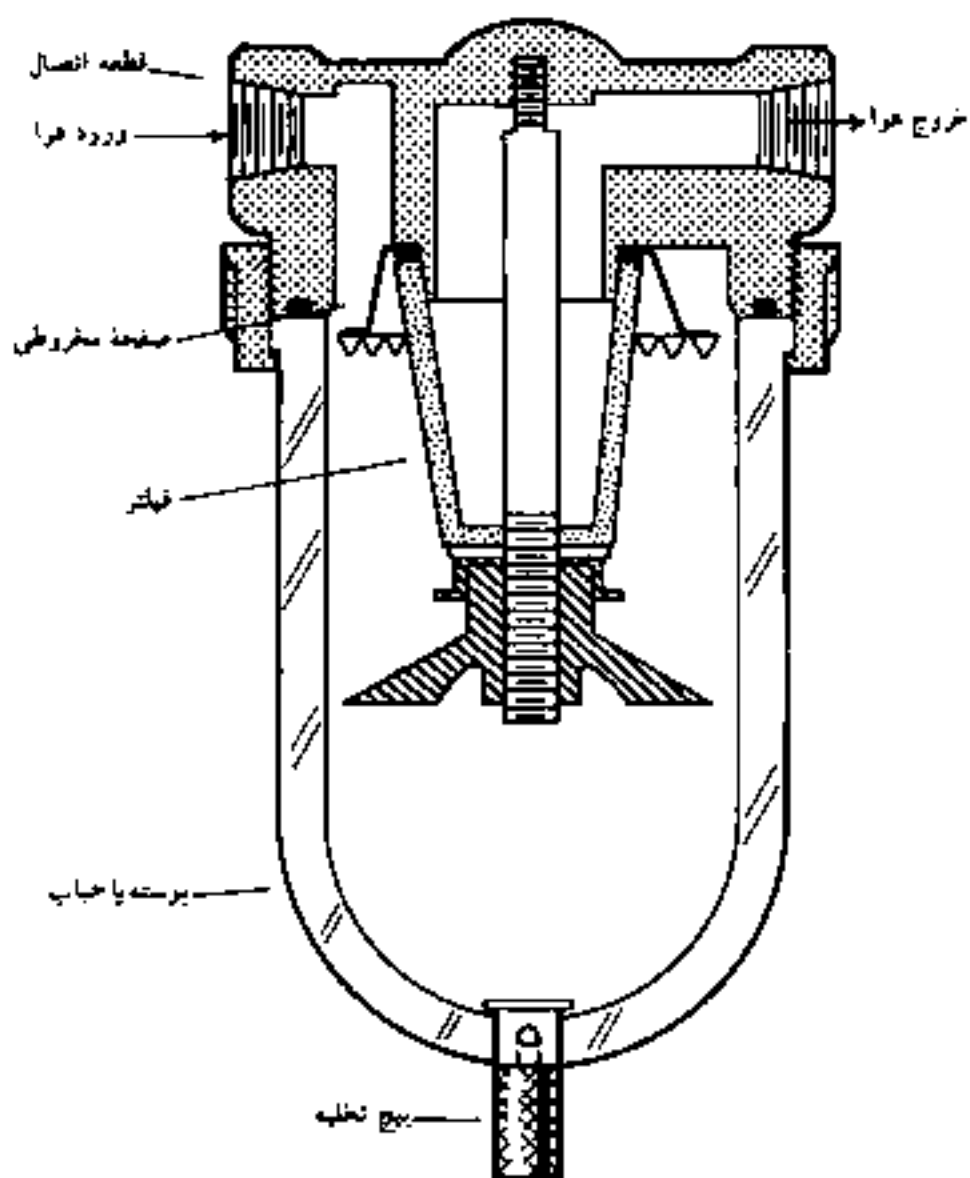

(شکل ۶ - ۳) فیلتر هوا

برای این منظور از سردکن (کولر) و رطوبت‌گیری که در حد فاصل بین کمپرسور و مخزن ذخیره هوا نصب میشوند استفاده میشود. این سردکن که تقریباً در انتهای خط تهیه هوا قرار دارد بعنوان سردکن انتهائی خوانده میشود.

هوا از لوله‌هایی که بین محفظه ورود و خروج هوا قرار گرفته عبور و توسط جریان آب سردی که از بین این لوله‌ها میگذرد سرد میشود. به علت سرد شدن هوا درجه اشباع آن پائین آمده مقداری از رطوبت آن به صورت ذرات آب ظاهر میگردد. ذرات آب در موقع عبور هوا از رطوبت‌گیر در پائین آن جمع شده توسط شیری تخلیه میگردد.

در سیستم‌هایی که دارای کمپرسور چند مرحله‌ای بوده و ازدیاد درجه حرارت در اثر تراکم چندان باشد که بیش از یک سردکن لازم باشد به شرط امکان از یک سردکن دیگر نیز استفاده میشود. سردکن مذکور بین سیستم‌های تراکم قرار میگیرد. لذا بنام سردکن میانی خوانده میشود. برای جدا نمودن گرد و غبار و ذرات معلق در هوا و مقداری دیگر از رطوبت باقی مانده در آن از فیلتر استفاده میشود. فیلتر بین مخزن ذخیره هوای فشرده و مصرف‌کننده‌ها قرار میگیرد. هوای فشرده از طریق سوراخ‌های مایل قطعه اتصال وارد پوسته شده و در برخورد با صفحه مخروطی هادی حول آن گردش میکند. در اثر نیروی گریز از مرکز ذرات بزرگتر آب و کثافات از هوا جدا شده در ته پوسته جمع میشوند. در موقع عبور هوا از فیلتر ذرات کوچکتر معلق در آن نیز جدا میشود. فیلتر به مرور کثیف میشود و بایستی سرویس گردد (شکل ۶ - ۳).

موتورهای پنوماتیک

موتورهای پنوماتیک وسائلی هستند برای تبدیل انرژی موجود در هوای فشرده به انرژی مکانیکی.

انواع موتورهای پنوماتیک عبارتند از: موتورهای پیستونی، پره‌ای و توربینی که شباهت کامل به کمپرسورهای پنوماتیک دارند.

محاسن موتورهای پنوماتیک عبارتند از:

- ۱ - جثه این موتورها نسبت به انواع دیگر کوچک است.
- ۲ - تغییر سرعت آنها با تغییر دبی به صورت غیر پله‌ای و به راحتی امکان‌پذیر است.
- ۳ - بدون نیاز به وسائل حفاظتی پیچیده میتوان بار اضافی به آنها وارد یا آنها را از حرکت بازداشت.

- ۴ - چون هوا غیر قابل اشتعال است، از این موتورها میتوان در محلهای خیلی گرم

استفاده کرد.


۵ - انواع پره‌ای و توربینی آن سرعت دورانی زیادی را ایجاد مینمایند.

سیلندر و پیستونهای پنوماتیک - سیلندر و پیستونهای پنوماتیک (موتورهای پیستونی) معمولاً برای تبدیل انرژی موجود در هوای فشرده به انرژی مکانیکی مستقیم الخط به کار میروند که بر دو نوعند:

الف - سیلندر و پیستونهای یک طرفه Single - acting - سیلندر و پیستونهای یک - طرفه آنهایی هستند که از یک طرف به هوای فشرده و از طرف دیگر به هوای آزاد ارتباط دارند و خود بر دو دسته‌اند:


۱ - سیلندر و پیستونهایی که بازگشت پیستون آنها به کمک نیروی فنر انجام میشود. فنر ازگشت معمولاً فنر نسبتاً ضعیفی است که نیروی آن فقط برای بازگرداندن پیستون کافی است و بار دیگری را تحمل نمی‌نماید.

۲ - سیلندر و پیستونهایی که بازگشت پیستون آنها تحت تأثیر یک نیروی خارجی انجام میگیرد. از این سیلندرها معمولاً در بالا برها استفاده میشود و بازگشت تحت تأثیر نیروی وزن بار انجام میشود.

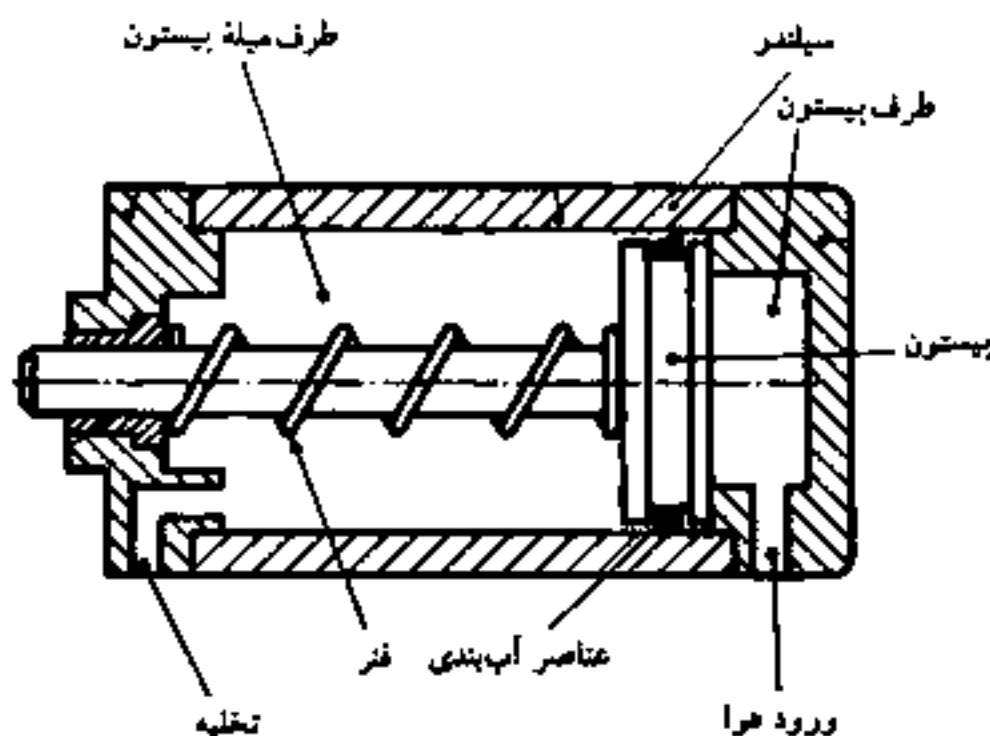

(شکل ۷ - ۳) سیلندر و پیستون یک طرفه با فنر بازگشت

ب - سیلندره‌ای دوکاره (دو طرفه) Double - acting - سیلندره‌ای دوکاره از سیلندره‌ای بسیار متداول در سیستمهای پنوماتیک هستند که برای اعمال نیرو در هر دو کورس رفت و برگشت بکار میروند. در این سیلندرها هوای فشرده متناوباً به جلو و عقب پیستون هدایت میشود و آنرا به طرفین حرکت میدهد.

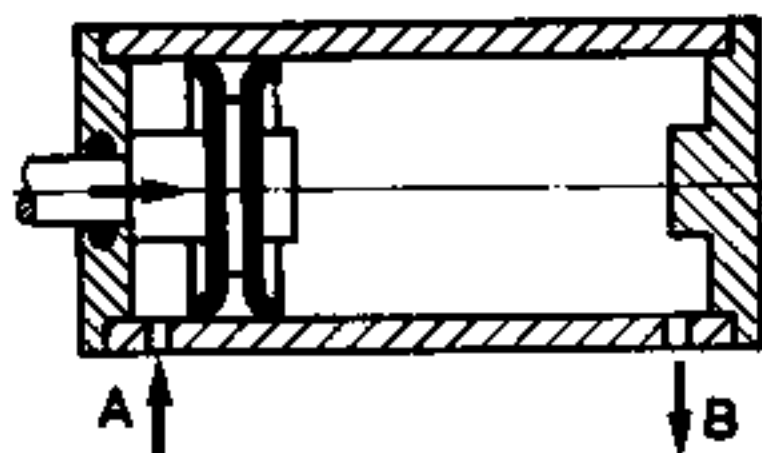

(شکل ۸-۳) سیلندر و پیستون دو طرفه


شیرهای پنوماتیک

شیرهای پنوماتیک وسائلی هستند برای کنترل مسیر و مقدار هوای فشرده در مدار که جهت انجام اعمال پنوماتیک بکار میروند. بکارگیری این شیرها و ترکیب آنها با یکدیگر اعمال پیچیده و متنوعی را در سیستمهای پنوماتیک میسر میسازد.

فرمان باز و بسته شدن و هر تغییر حالت دیگری در شیرهای پنوماتیک ممکن است بصورت دستی، الکتریکی، مکانیکی و یا ترکیبی از آنها انجام گیرد. انواع این شیرها بسیار است که بعضی از آنها به قرار ذیل میباشند:

۱- شیرهای قطع و وصل - این شیرها قادرند مسیری را برای جریان هوا باز یا مسدود نمایند. مانند: انواع شیرهای سماوری، شیر فلکه‌ها، شیرهای سوپایی.

شرح شیرهای سماوری و فلکه‌ای همان است که در بخش هیدرولیک توضیح داده شد. ساقه شیرهای سوپایی توسط اهرمی میتواند حرکت محوری داشته و سوپاپ را به نشیمنگاه مربوطه فشرده یا از آن جدا نماید و به این وسیله مسیر جریان هوا را بسته یا باز نماید.

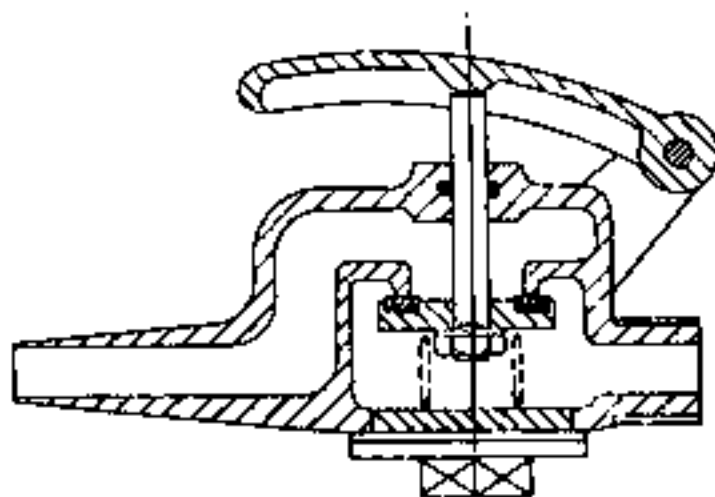

(شکل ۹-۳) شیر دو حالت سوپایی


چنانچه قطر نشیمنگاه نسبت به قطر ورودی و خروجی شیر بزرگ انتخاب شود با مقدار کمی جا به جا نمودن سوپاپ عمل باز و بست شیر انجام میگیرد.

۲- شیرهای کشوئی - شیرهای کشوئی از انواع قدیمی شیرهای کنترل مسیر میباشند که برای اولین بار در کنترل ماشینهای بخار بکار برده شده اند. از چنین شیرهایی در کنترل حرکات سیلندر و پیستونهای دو طرفه میتوان استفاده نمود.

هنگامیکه ورودی شیر به جلو پیستون و خروجی آن به پشت پیستون مربوط است، دسته پیستون به خارج رانده میشود و هوای پشت پیستون تخلیه میگردد.

رابطه مکانیکی بین دسته پیستون و میلۀ محرک شیر به شکلی است که با رسیدن پیستون به انتهای کورس، کشوئی به سمت چپ رانده میشود. در نتیجه ورودی شیر به پشت پیستون و خروجی آن به جلو پیستون مرتبط میشود و پیستون شروع به بازگشت می نماید.


برای بدست آمدن راندمان خوب، سطوح تماس کشوئی و بدنه شیر باید کاملاً پرداخت و نسبت به هم آببندی باشند.

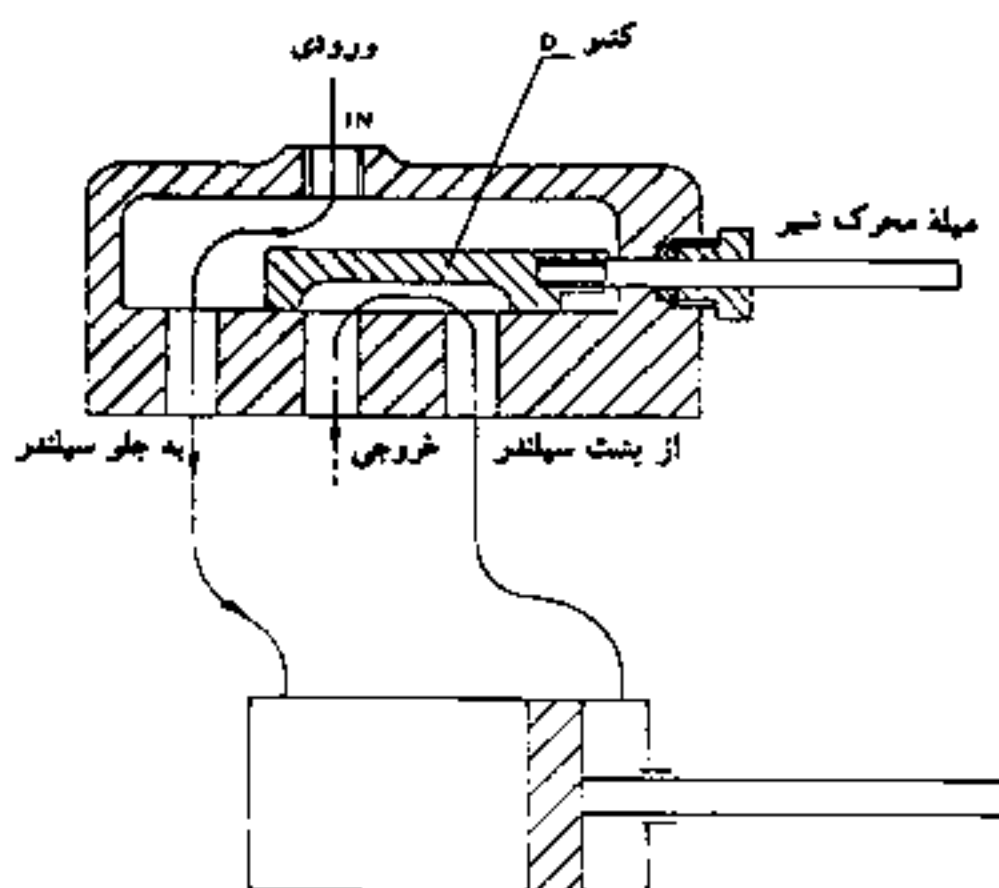

(شکل ۱۰ - ۳) شیر کشوئی

۳- شیرهای گردان - این شیرها شبیه شیرهای کشوئی عمل میکنند. با این تفاوت که در شیرهای کشوئی، کشو یک حرکت رفت و برگشتی برای تغییر حالت شیر انجام میداد، ولی در این شیرها قطعه راهدهنده یک حرکت نیمه دورانی انجام میدهد (نظیر شیرهای گردان هیدرولیکی).

در این شیرها صفحه دوار (قطعه راهدهنده) با چرخشی که توسط اهرم در آن بوجود میآید

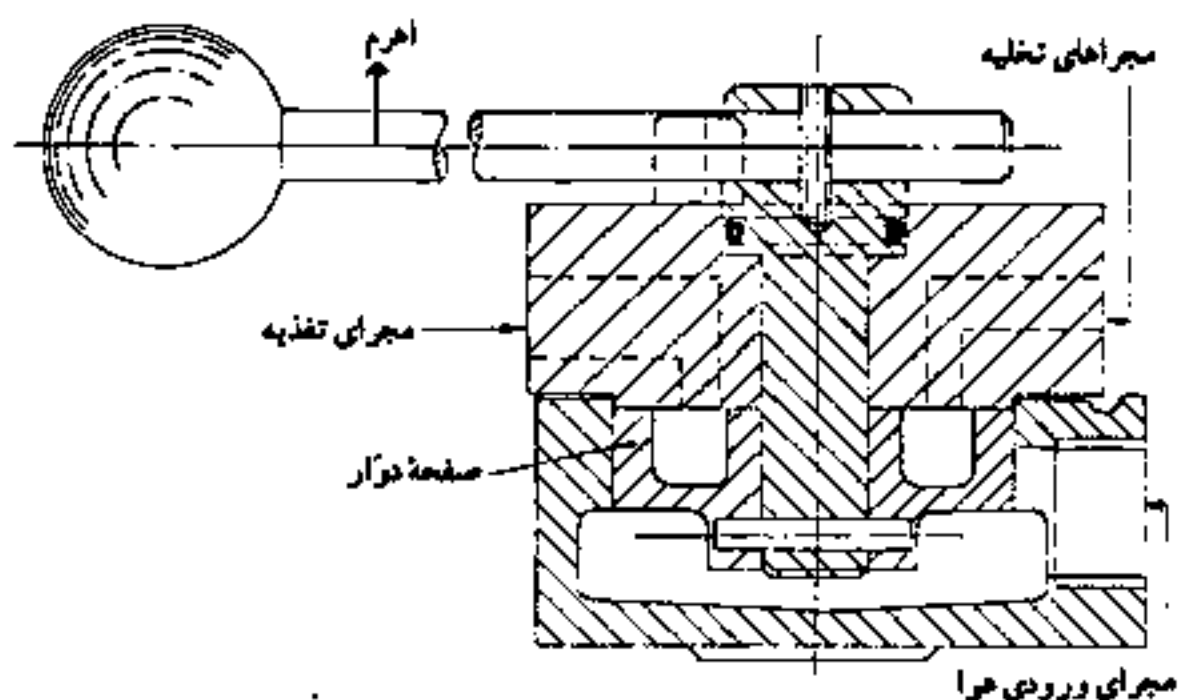

(شکل ۱۱-۳) شیر گردان

شیر هوای فشرده را متناوباً به جلو و پشت پیستون دو طرفه مرتبط و هوای طرف مقابل را به خارج هدایت میکند.

۴ - شیرهای راه‌دهنده - شیرهای راه‌دهنده شیرهایی هستند که برای کنترل مداوم جریان هوای فشرده مناسبند.


شیرهای راه‌دهنده بر دو دسته‌اند:

- ۱ - شیرهای نشستی یا سوپاپی راه‌دهنده برای استفاده دو حالتی.
 - ۲ - شیرهای پیستونی یا راه‌دهنده اسپولی برای استفاده دو یا چند حالتی.
- این شیرها به علت سهولت کار و امکان استفاده چند حالتی از آنها بسیار مستداولند. مسئله مهم در این شیرها آب‌بندی آنهاست که به سه طریق انجام میشود.
- الف - کارگذاری رینگهای آب‌بندی روی قطعه راه‌دهنده شیر.
 - ب - کارگذاری رینگهای آب‌بندی در شیارهای جدار داخلی بدنه شیر.
 - ج - ساخت قطعات شیر (قطعه راه‌دهنده و بدنه) با دقت زیاد و تلرانس لغزشی مناسب نسبت به هم.


۵ - شیر تخلیه سریع - این شیر برای تخلیه سریع سیلندر و شیر مربوطه به کار میرود و امکان بازگشت سریع پیستون را فراهم می‌سازد.

شکل ۱۲ - ۳ حالت کار نیفتاده شیر را نشان میدهد. در اینحال قطعه آب‌بندی مجرای خروجی را بسته، هوای فشرده بطرف سیلندر هدایت میشود.

شکل ۱۳ - ۳ حالت کار افتاده شیر را نشان میدهد. در اینحال هوای ورودی توسط شیر

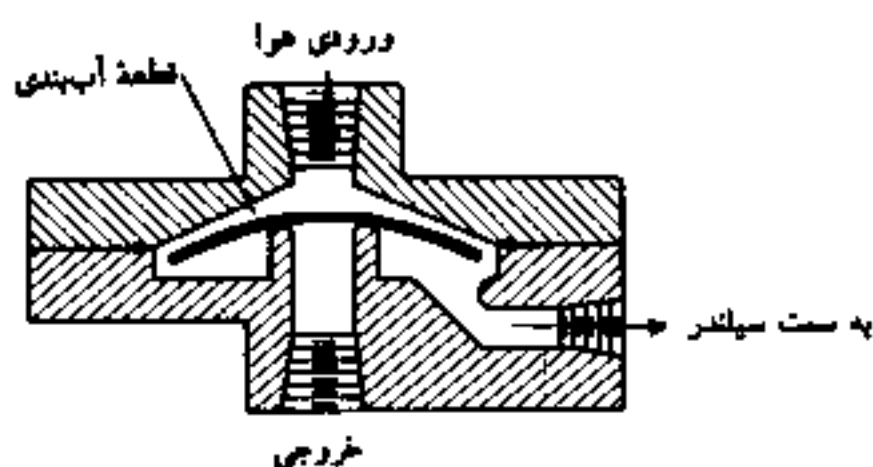


(شکل ۱۲ - ۳) شیر تخلیه سریع
در حالت کار نهفته

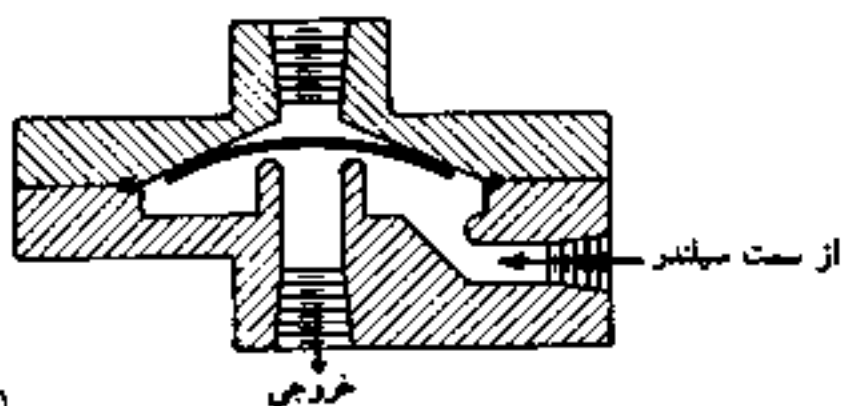

(شکل ۱۳ - ۳) شیر تخلیه سریع
در حالت کار افکنده

راهدهنده قطع گردیده پیستون حرکت بازگشت خود را انجام میدهد. فشار هوای برگشتی باعث میشود قطعه آببندی به سمت بالا حرکت کرده مسیر ورودی را مسدود و مسیر خروجی را باز نماید. به علت بزرگ بودن مقطع مجرای تخلیه، عمل تخلیه به راحتی و با سرعت انجام میگردد.

۶ - شیرهای تعویض کننده (ماگویی) - شیر تعویض کننده در مواردی استفاده میشود که راه اندازی و کنترل یک سیستم از دو نقطه بطور دلخواه مورد نظر باشد.

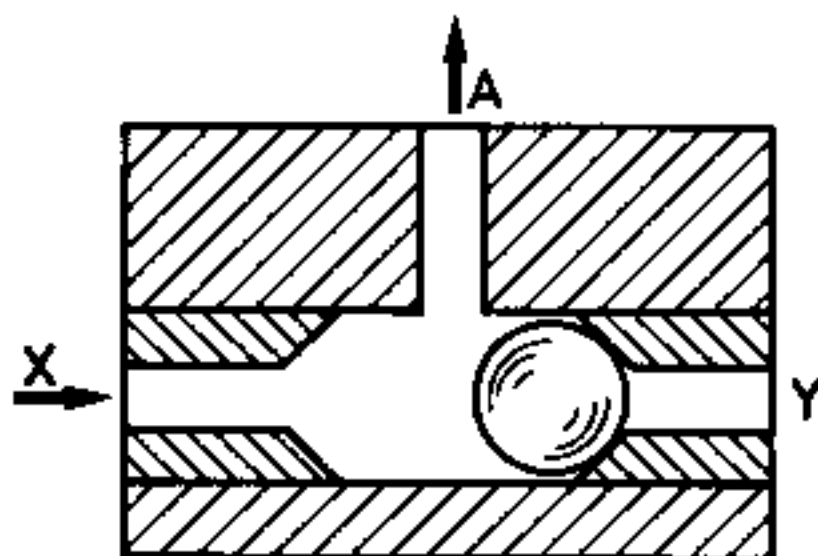

(شکل ۱۴ - ۳) شیر ماگونی (شیر یا)

در حالتی که هوای فشرده از طریق X به شیر وارد شود ساچمه را به راست فرستاده مجرای Y را می‌بندد. در اینحال سیستم از طریق X—A تغذیه شده هوای خروجی نیز از طریق A—X هدایت میشود.


چنانچه هوای فشرده از طریق Y به شیر وارد شود ساچمه را به چپ فرستاده مجرای X را می‌بندد. در اینحال سیستم از طریق Y—A تغذیه شده هوای خروجی نیز از طریق A—Y هدایت میشود.

هرگاه کاراندازی یک شیر مشروط بر وجود فشار در دو مسیر جداگانه باشد از شیر دو فشاره استفاده میشود.


چنانچه فشار هوای ورودی از سمت چپ بیشتر از فشار هوای ورودی از سمت راست باشد پیستون دابل را به راست رانده مسیر X بسته شده و شیر از طریق مجرای Y تغذیه میشود.

چنانچه فشار هوای ورودی از سمت راست بیشتر از فشار هوای ورودی از سمت چپ باشد، پیستون دابل را به چپ رانده مسیر Y بسته شده و شیر از طریق مجرای X تغذیه میشود.

از شرح حالات فوق نتیجه میشود شیر از جهتی تغذیه میشود که فشار کمتری نسبت به

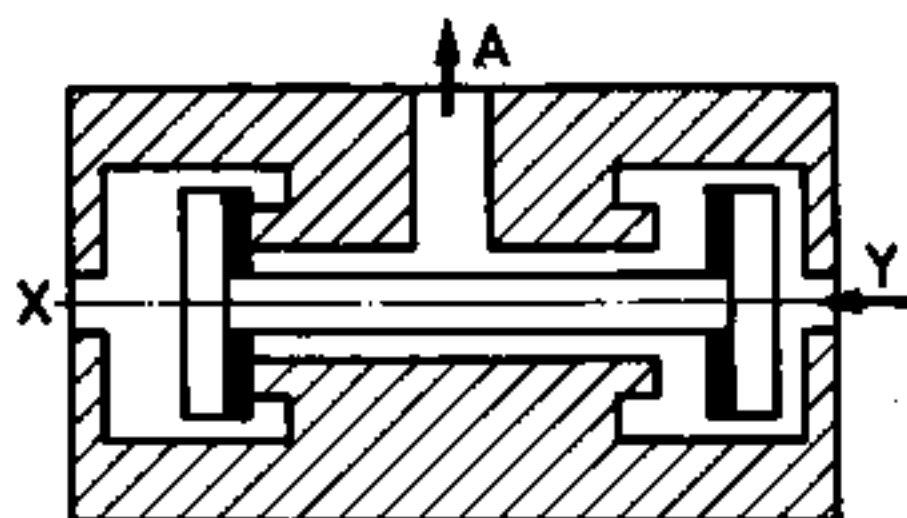


مسیر تغذیه X—A

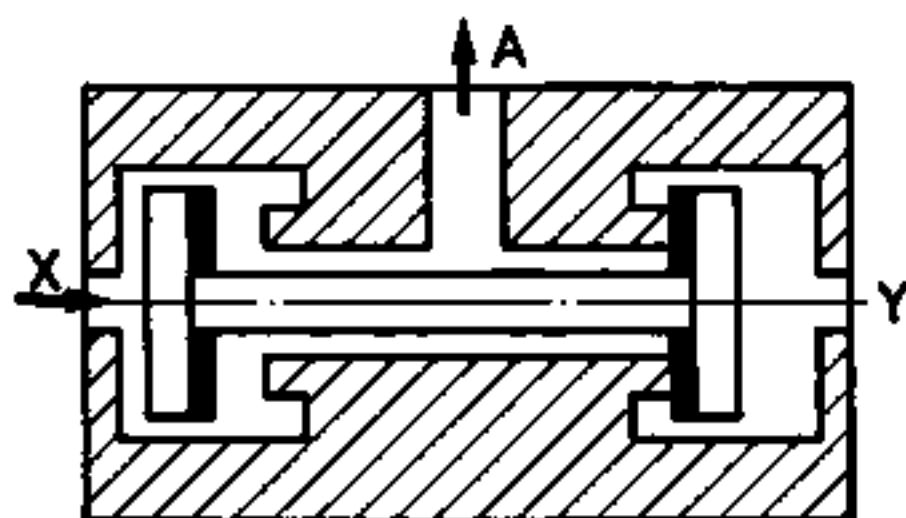


مسیر تغذیه Y—A

(شکل ۱۵-۳) شیر دو فشاره (شیر Y) در حالت کار افتاده

جهت مقابل داشته باشد. حال اگر به علتی فشار از یک جهت قطع گردد، فشار تغذیه شیر برابر صفر خواهد شد. بعبارت دیگر هوایی از مجرای A نخواهد گذشت. اگر در حالتی خاص فشار هوای ورودی از دو مجرای X و Y برابر باشد، شیر از دو جهت بطور همزمان تغذیه میشود. البته چنین حالتی ندرتاً اتفاق می افتد.

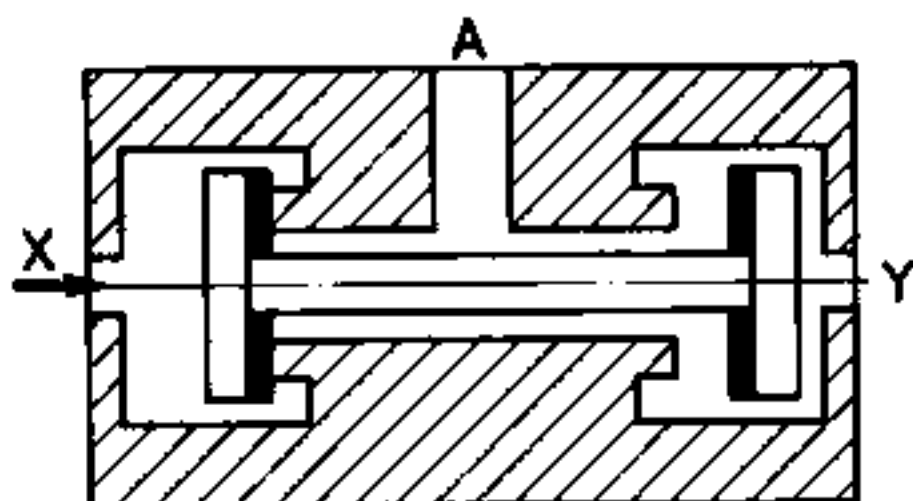

(شکل ۱۶ - ۳) شیر دو فشاره (شیر ۳) در حالت کار نیفتاده

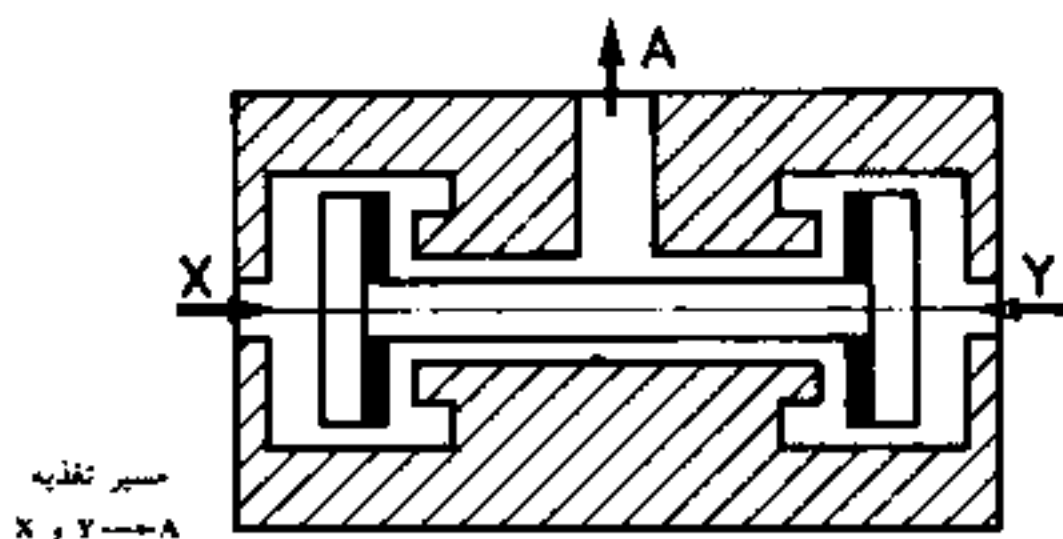

(شکل ۱۷ - ۳) شیر دو فشاره (شیر ۳) در حالت کار افتاده

مدارهای پنوماتیک

یک مدار پنوماتیک عبارت است از خط ارتباطی بین اجزاء مختلف که مجموعاً برای انجام عمل پنوماتیکی بخصوص بکار گرفته میشوند. بعبارت دیگر مسیری را که هوای فشرده از مخزن طی میکند تا موقعی که عمل پنوماتیکی خاصی را انجام و سپس در فشارها شود مدار پنوماتیک گویند که معمولاً دارای طراحی بسیار ساده ای میباشد. یک سیستم پنوماتیک ممکن است از چندین مدار مرتبط بهم تشکیل شده باشد.

در طراحی مدارهای پنوماتیکی در نظر داشتن امکانات کاری قطعات و ارتباط بین آنها و


بکارگیری قطعات حفاظتی بسیار حائز اهمیت است. یک مدار پنوماتیک هر چه طراحی ساده تر، کارآئی کافی و تعداد شیر کنترل کمتری داشته باشد بهتر است. چون کنترل، مراقبت و تعمیرات آن احتیاج به تخصص کمتری داشته و اقتصادی تر است.

فرمان‌های پنوماتیک

با توجه به مزایای سیستمهای پنوماتیک، استفاده از آن موارد زیادی را شامل میشود. برای مثال سیستمهای کنترل حرکت سیلندر یکطرفه مورد بررسی قرار میگیرد.


الف - فرمان و کنترل سیلندر یکطرفه (یک کاره) - وسیله شیرهای نشستی - شیرهای تعیین مسیر بطور کلی بر دو دسته اند: حالت کار نیفتاده باز و حالت کار نیفتاده بسته. بنابراین، شیرهای نشستی نیز بر دو دسته اند: شیرهای نشستی با حالت کار نیفتاده باز و شیرهای نشستی با حالت کار نیفتاده بسته.

چنانچه سیلندر یک کاره در محلی مورد استفاده قرار گیرد که حین کار لازم باشد دسته پیستون مدت طولانی خارج مانده و زمان کوتاهی به داخل برگردد، مانند سیلندر کنترل گیره پنوماتیک، باید از شیرهای با حالت کار نیفتاده باز استفاده شود.

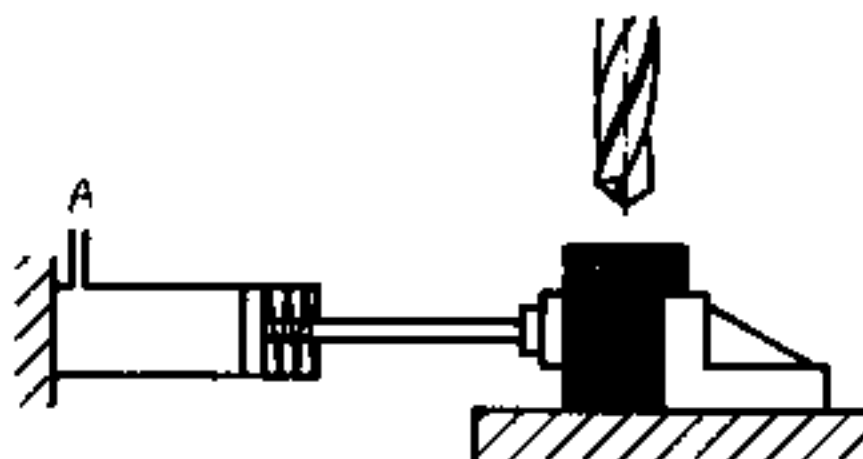

(شکل ۱۸-۳) گیره پنوماتیک و سیلندر و پیستون مربوطه

در حالت کار نیفتاده شیر، هوای فشرده از طریق $P \rightarrow A$ به جلو پیستون وارد، پیستون را به سمت راست رانده، دنباله پیستون کار را بین خود و فک دیگر گیره فشرده و نگه میدارد. با فشار دادن شاخک به داخل بدنه، فنر فشاری که بشقابهای شیر را بالا نگه داشته، جمع شده ابتدا بشقاب پائینی مجرای بوش نشیمن که بین P و A قرار گرفته را مسدود و جریان هوا را از طریق $P \rightarrow A$ قطع مینماید و سپس بشقاب بالائی به سمت پائین آمده بین مجرای A و R ارتباط برقرار شده هوای جلو پیستون که فشار زیادی نسبت به اتمسفر دارد از طریق $A \rightarrow R$ به خارج از سیستم تخلیه میشود و پیستون در اثر نیروی فنر سمت دسته پیستون، به سمت چپ حرکت نموده کار را

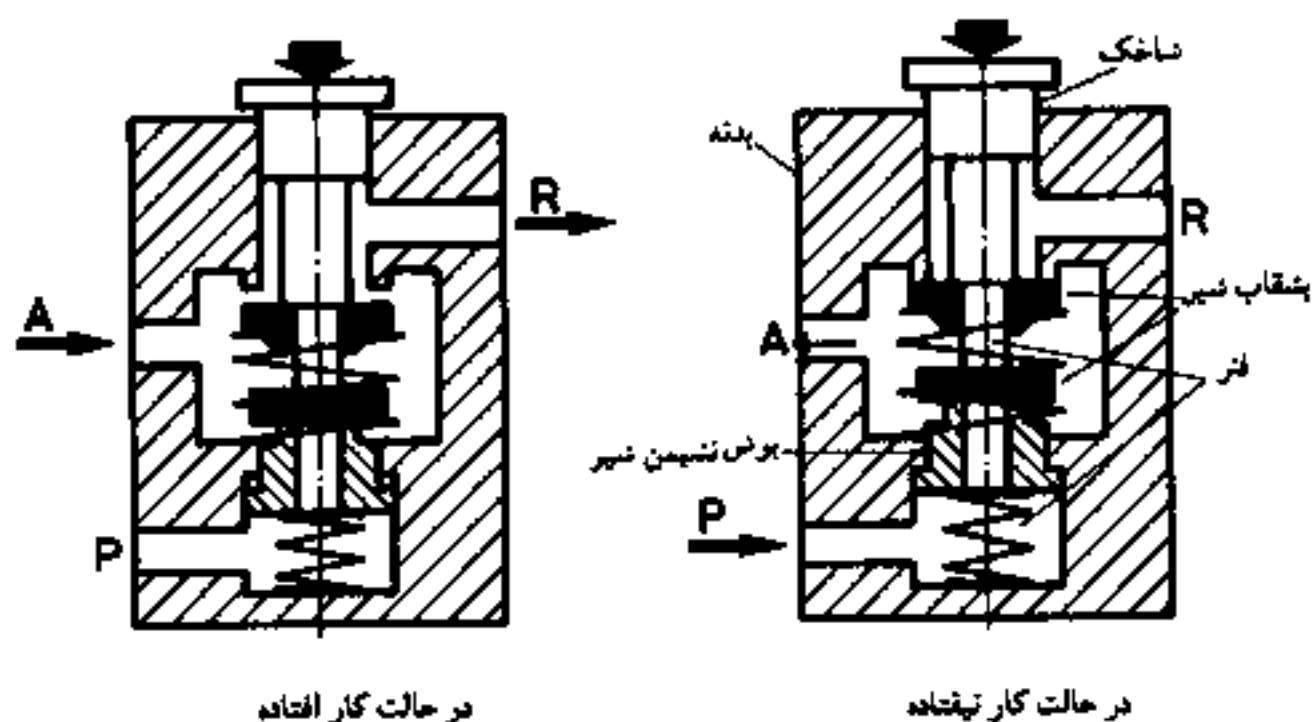


(شکل ۱۹-۲) شیر نشستی با حالت کار نیفتاده باز

رها می‌سازد.

شیرهای نشستی با حالت کار نیفتاده بسته، موقعی مورد استفاده قرار می‌گیرند که مدت زمان بسته بودن شیر طولانی و زمان باز بودن آن کوتاه باشد. مانند: بیرون اندازهای پنوماتیکی در قالبهای سبک و ماتریس.


در حالت کار نیفتاده شیر، بشقاب شیر در اثر فشار فنر زیر آن و فشار هوای فشرده مرتبط

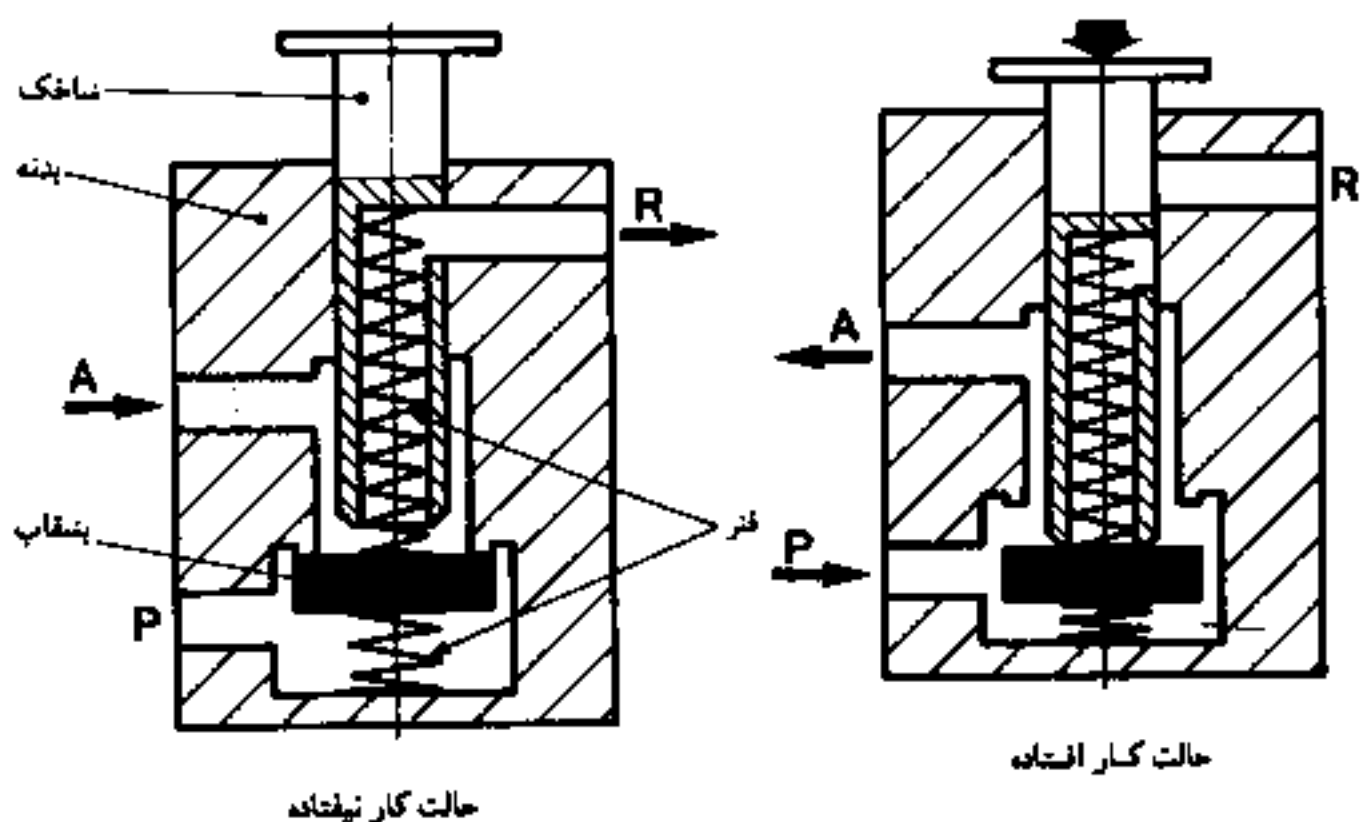


(شکل ۲۰-۲) شیر نشستی با حالت کار نیفتاده بسته

به مجرای P رابطه بین P و A را قطع و مجرای A را که به جلو پیستون مربوط است به مجرای خروجی R مرتبط میسازد. در حالت کار افتاده شیر یعنی موقعی که شاخک به پائین رانده شده، شاخک ابتدا مسیر خروجی R را بسته سپس بشقاب شیر را به پائین رانده مجرای A را به P مرتبط ساخته هوای فشرده از این طریق به جلو پیستون هدایت میشود. با ورود هوای فشرده به جلو پیستون دنباله پیستون از سیلندر به خارج رانده شده باعث انجام کار مورد نظر میشود.

ب - فرمان و کنترل سیلندر یکطرفه به وسیله شیرهای کنونی (راه دهنده) - در مدارهای فرمانی که شرح آنها گذشت به جای شیرهای نشستنی از شیرهای راه دهنده نیز میتوان استفاده کرد.

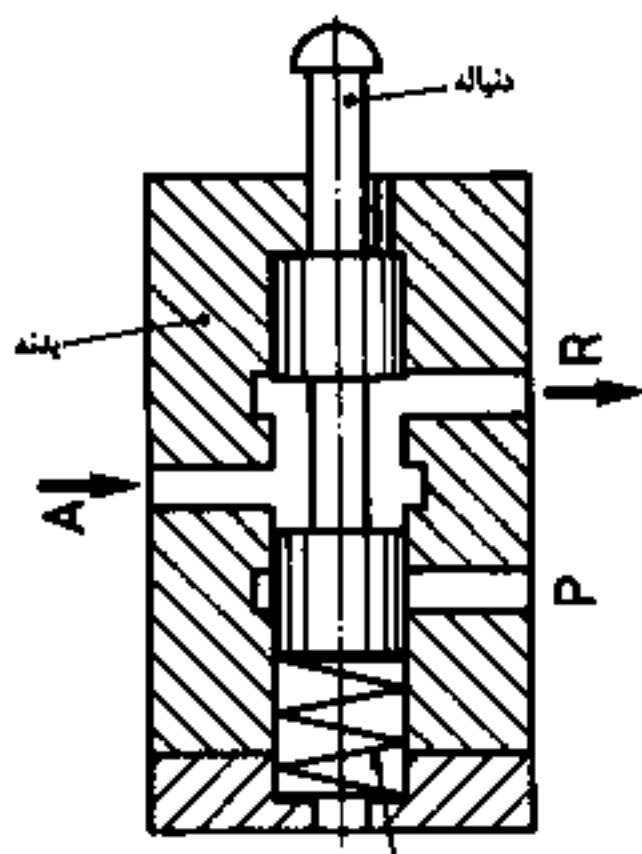


حالت کار نهفته

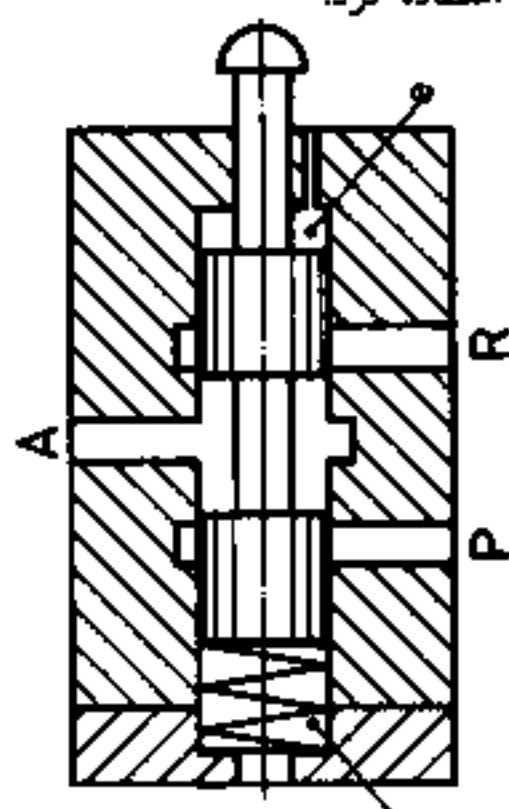

حالت کار افتاده

(شکل ۴۱ - ۳) شیر راه دهنده با حالت کار نهفته بسته

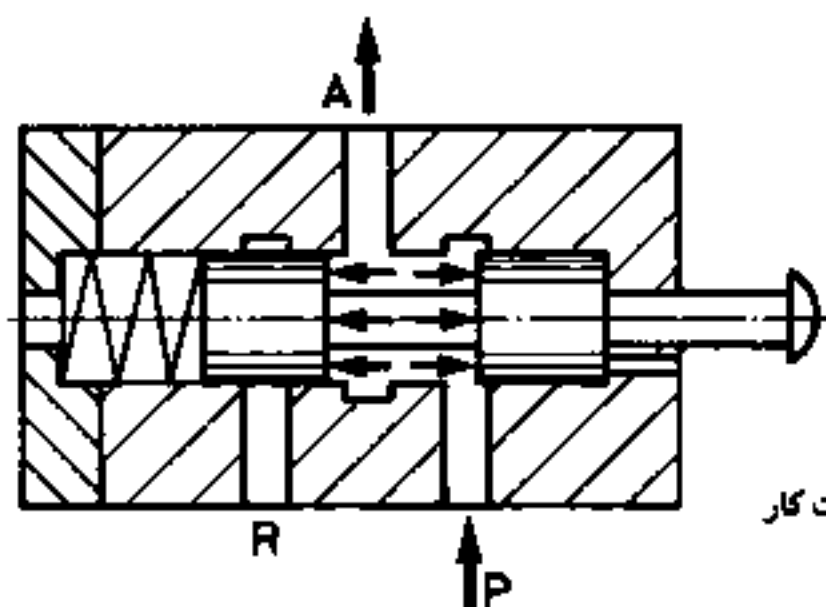

(شکل ۴۲ - ۳) شیر راه دهنده با حالت کار نهفته باز در حالت کار نهفته


در حالت کار نیفتاده شیر، مسیر P به A بسته است، با فشار دادن دنباله قطعه راه‌دهنده به داخل ابتدا مسیر خروجی R بسته شده، سپس مجرای P باز و به A مرتبط میگردد، با ارتباط مجرای P به A هوای فشرده از این طریق به جلو پیستون هدایت و آنرا کاراندازی میکند. از شیر کشویی با حالت کار نیفتاده بسته برای مداری که احتیاج به شیر کشویی با حالت کار نیفتاده باز دارد نیز میتوان استفاده کرد. برای اینکار باید لوله‌های مربوط به مجرای P و R را با هم تعویض کنیم. عبارت دیگر خروجی و ورودی عکس شیر قبلی میشود.

علائم اختصاری در پنوماتیک


علائم اختصاری جهت ترسیم مدارهای پنوماتیک در اغلب موارد همان علائم گفته شده در بحث هیدرولیک است. در بعضی موارد نیز تفاوت جزئی دارند مانند مخزن تحت فشار که در هیدرولیک به شکل  و در پنوماتیک به شکل  نشان داده میشود و در تجهیزات هیدرولیکی که در علائم آنها از  استفاده شده، در علامت پنوماتیکی از  استفاده میشود. مثل:




در اشکال بعد تعدادی از موارد استفاده پنوماتیک نشان داده شده است:

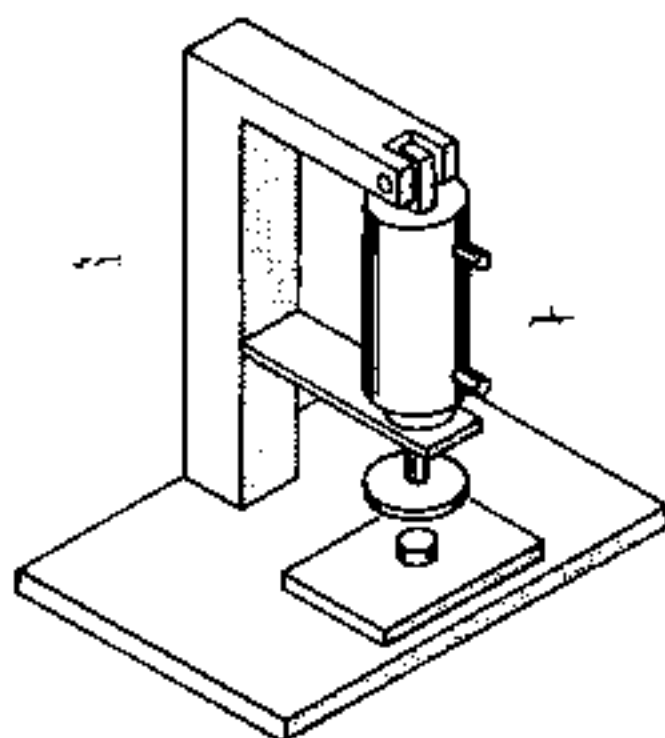


(شکل ۳۳-۳)

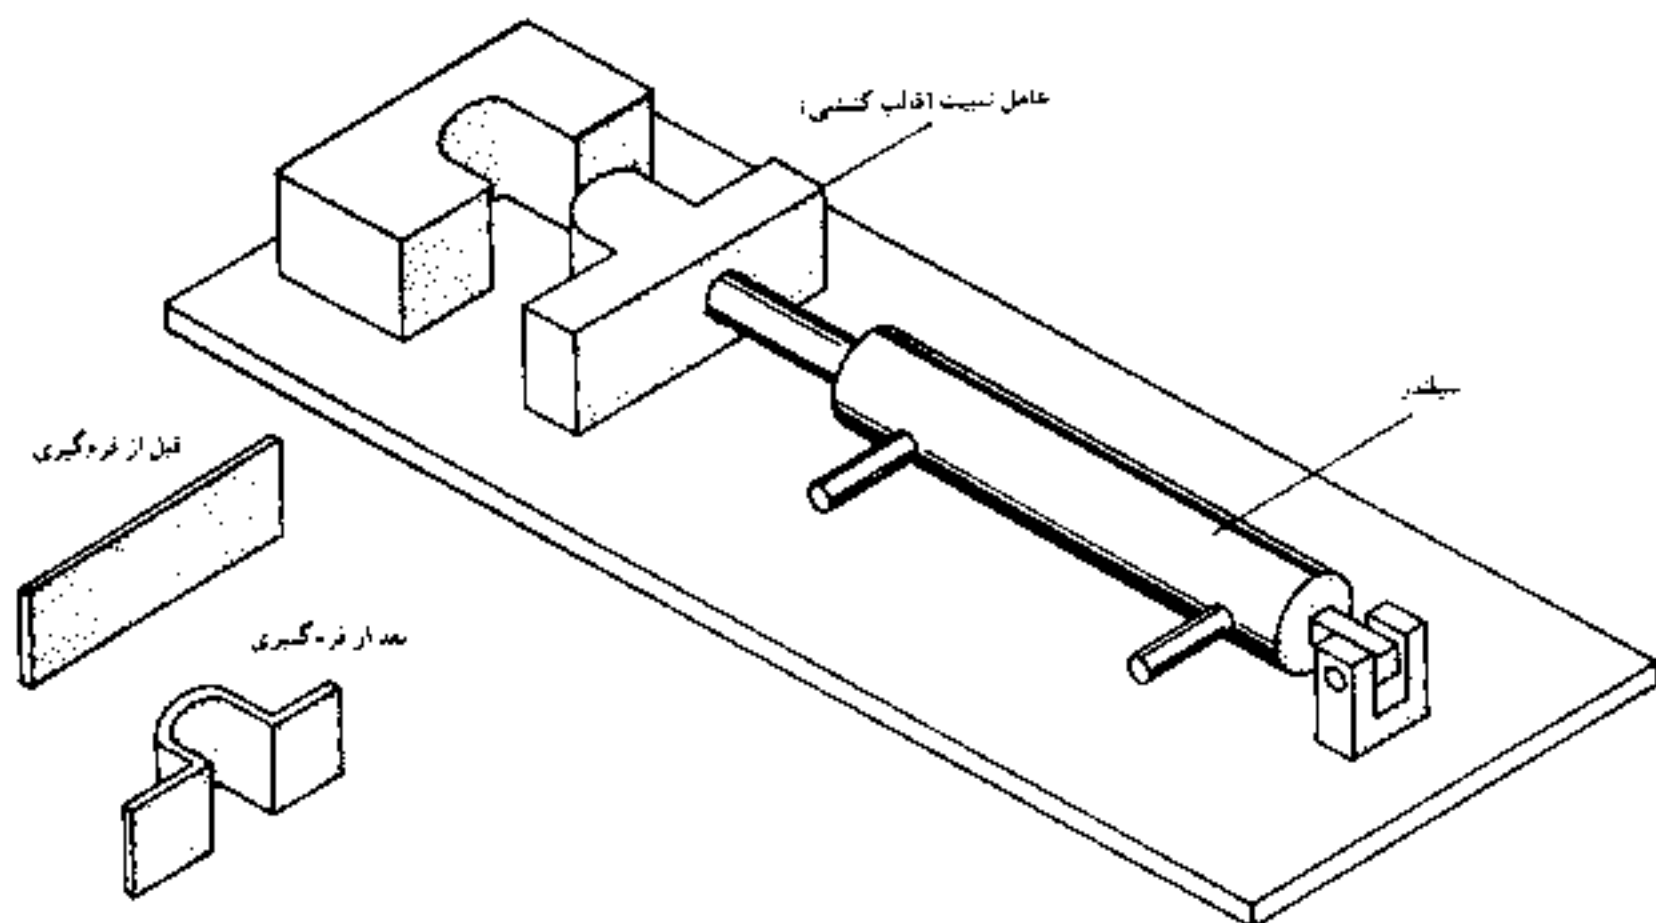

(شکل ۲۴ - ۳)

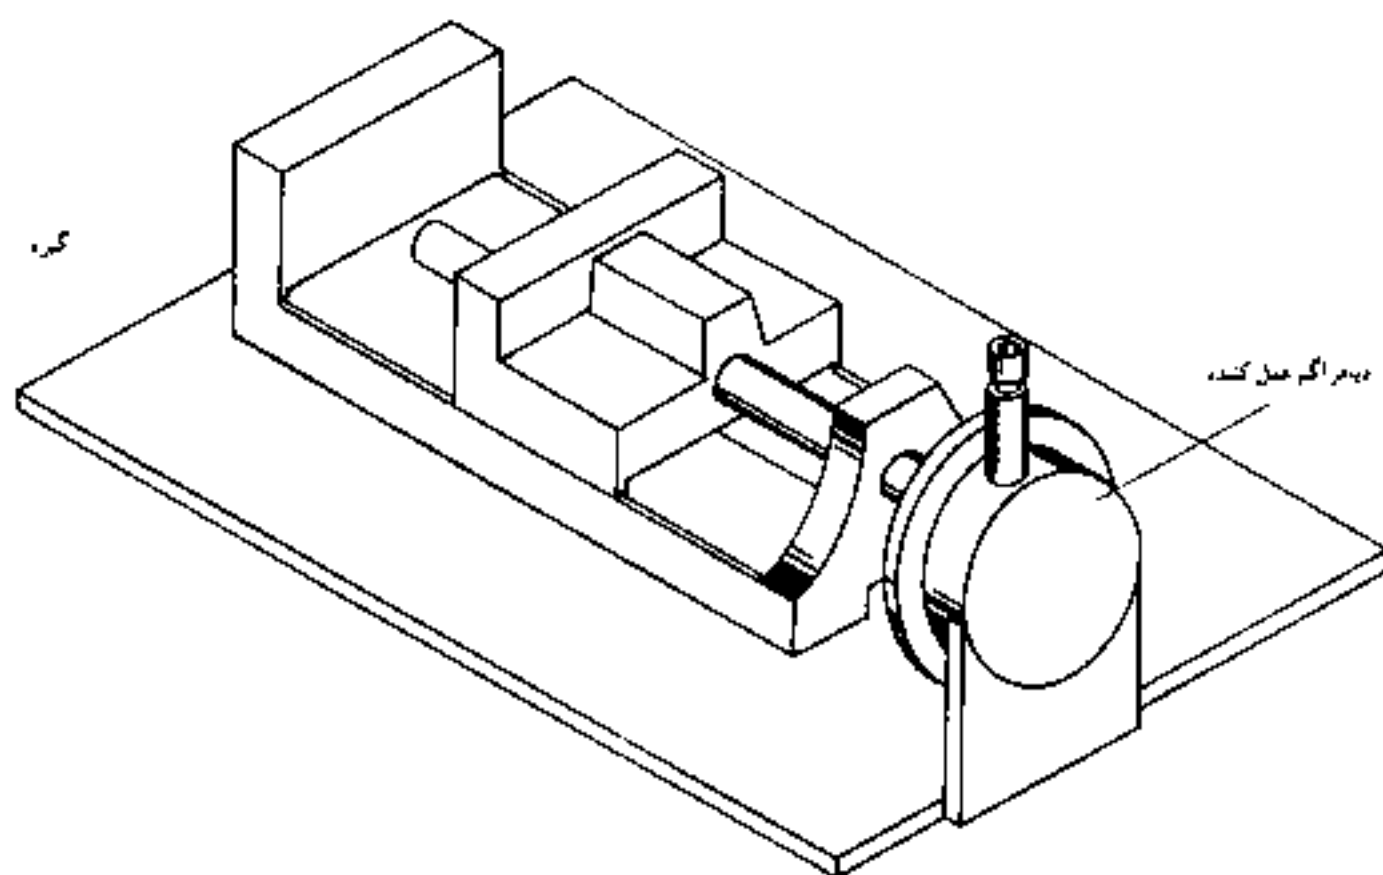

(شکل ۲۵ - ۳)

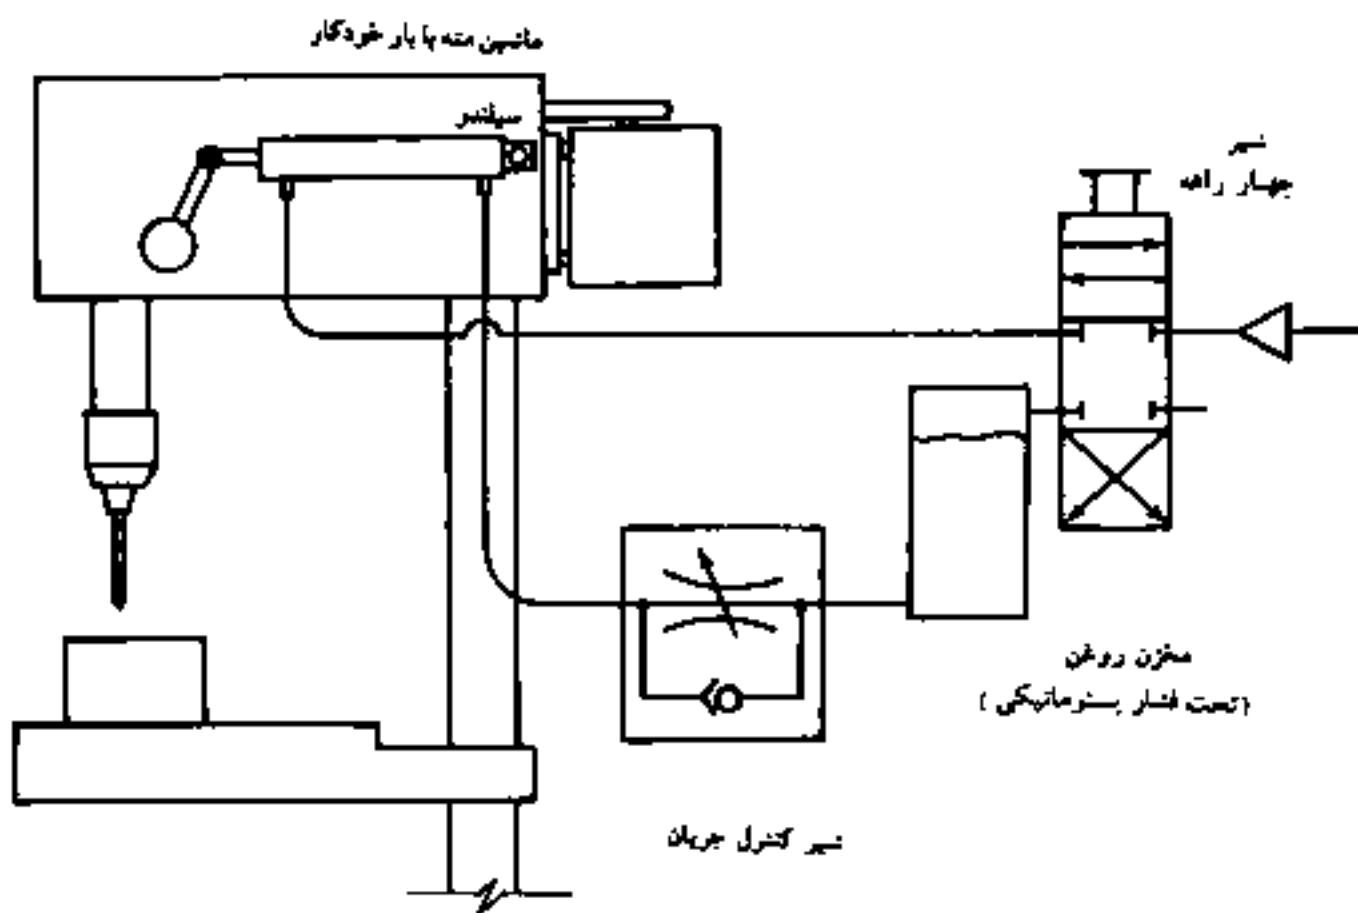

(شکل ۲۶ - ۳)

الکتروتکنیک

ساختمان یک اتم تشکیل شده از تعدادی نوترون، پروتون و الکترون. نوترونها دارای بار خنثی، پروتونها دارای بار مثبت و الکترونها دارای بار منفی هستند. نوترونها و پروتونها بصورت توده‌ای متمرکز هسته اتم را تشکیل میدهند و الکترونها در روی مدار یا مداراتی با سرعت بدور هسته گردش می‌نمایند.


الکترونهای در حال گردش تحت تأثیر نیروهای مختلفی هستند که اهم آن عبارتند از:
الف - نیروی دافعه بین الکترون با الکترونهای دیگر (چون از نظر بار الکتریکی همنام هستند)، که به علت فاصله نسبتاً زیادی که الکترونها از یکدیگر دارند این نیرو مقدار ناچیزی خواهد بود.

ب - نیروی جاذبه بین الکترون و هسته (چون از نظر بار الکتریکی غیرهمنام هستند). این نیرو از نظر مقدار رابطه عکس با فاصله الکترون تا هسته دارد. بنابراین بیشترین نیروی جاذبه بر روی الکترونهای مدار مجاور هسته و کمترین نیروی جاذبه بر الکترونهای مدار خارجی اتم (مدار والانس) وارد می‌آید.

پ - نیروی گریز از مرکز حاصل از چرخش الکترون به دور هسته. این نیرو رابطه مستقیم با فاصله هر الکترون تا هسته دارد. بنابراین بیشترین نیروی گریز از مرکز به الکترونهای مدار خارجی و کمترین نیروی گریز از مرکز بر الکترونهای مدار مجاور هسته وارد می‌آید.

نیروهای وارد بر یک الکترون در حالت عادی در حال تعادلند و الکترون در روی مدار خود با حرکت یکنواخت بدور هسته گردش میکند. چنانچه انرژی کافی به الکترونی داده شود مدار خود را ترک و به مدار بالاتر خواهد رفت. بنابراین در صورت رسیدن انرژی خارجی کافی الکترونهای مدار خارجی که مدار بالاتری ندارند آزاد خواهند شد. البته با اینکه یک اتم ممکن است از یک تا ۹۲ الکترون داشته باشد عملاً بیش از یک الکترون آزاد نمی‌نماید. الکتربسته عبارت است از آزاد شدن الکترونهای یک جسم و حرکت آنها در جسم مذکور.

یک سیستم خنک‌کننده موتور اتمی را در نظر بگیرید. آب در یک مسیر بسته حرکت نموده موتور را سرد می‌نماید. در حالت کار نیفتاده پمپ حرکتی درون مسیر مشاهده نمی‌شود. با کار اندازی پمپ آب درون آن به سمت موتور رانده شده و بالعکس از سمت رادیاتور به

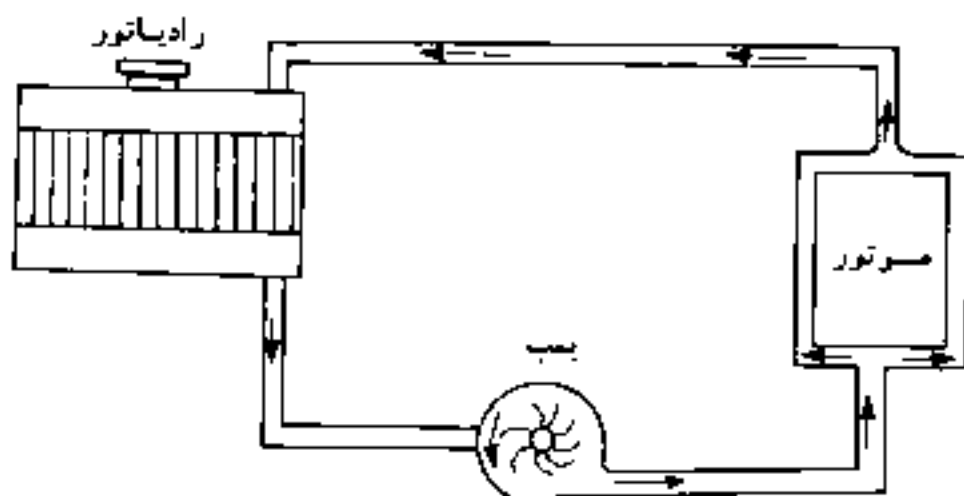

(شکل ۱-۲ سیستم خنک کننده اتومبیل در حالت کار افتاده)

درون بمب مکیده میشود. این عمل باعث تراکم (فشار) در دهانه خروجی بمب و مکش (خلأ) در دهانه ورودی بمب میگردد. اختلاف فشار بین این دو نقطه باعث جریان آب از دهانه مکش به سمت دهانه فشار، و عبارت دیگر باعث جریان آب در مدار خنک کننده میگردد. آزاد نمودن و به حرکت در آوردن الکترونها درون مدار الکتریکی نیز کاملاً شبیه حرکت مولکولهای آب در مدار خنک کننده است و احتیاج به عاملی خارجی دارد که مانند بمب اختلاف فشاری در مدار الکتریکی ایجاد نماید تا الکترونها در مدار به حرکت در آمده و به عبارت دیگر جریان الکتریکی بوجود آید.

شدت جریان الکتریکی

مقدار الکتریسیته ایجاد شده در یک مدار رابطه مستقیم با تعداد الکترونهاى آزاد و حرکت آنها در مدار دارد. بنابراین شدت جریان الکتریکی متناسب است با تعداد الکترونهاى که در واحد زمان (ثانیه) از مدار عبور نماید.

مقدار الکتریسیته با واحدی بنام کولن سنجیده میشود. هر کولن الکتریسیته معادل 6.28×10^{18} الکترون است. واحد شدت جریان آمپر و هر آمپر مساوی عبور یک کولن الکتریسیته از یک نقطه مدار در مدت یک ثانیه میباشد. اجزاء این واحد، میکروآمپر (یک میلیونیم آمپر)، میلی آمپر (یکهزارم آمپر) و اضعاغ آن، کیلو آمپر (هزار آمپر) و مگا آمپر (یک میلیون آمپر) میباشد. برای واحد شدت جریان (آمپر) تعاریف دیگری نیز شده است که منتهجه ای از آثار ظاهری الکتریسیته است ولی از نظر مقدار با تعریف قبلی برابر هستند. مثلاً:

هر گاه دو سیم با طول بی نهایت و با فاصله یک کمتر در خلأ قرار گرفته باشند و جریانهایی مساوی از آنها بگذرد و نیروئی معادل 2×10^{-7} نیوتن بر هم وارد کنند شدت جریان عبوری از هر یک مساوی یک آمپر خواهد بود. که این تعریف با توجه به آثار مغناطیسی جریان بوده و تعریف

دیگر که با توجه به آثار شیمیائی جریان بیان شده عبارت است از:
شدت جریانی که در مدت یک ثانیه بتواند ۱/۱۸ مبلگرم نقره را از محلول نیترات نقره جدا کند مساوی یک آمپر میباشد.

اختلاف سطح یا فشار الکتریکی

چنانکه گفته شد الکتریسیته عبارت است از جریان الکترونها در مدار و عامل این حرکت اختلاف سطح یا فشار الکتریکی میباشد. چون اختلاف سطح رابطه مستقیم با توان مصرفی مدار دارد. میتوان واحد آنرا بر حسب واحد توان الکتریکی نیز تعریف کرد. بدینصورت که:
یک ولت (V) اختلاف سطحی (U) است که با شدت جریان (I) یک آمپر (A) بتواند توانی (P) برابر یک وات (W) تولید کند. رابطه بین این سه عامل و واحدهای مربوطه بشکل ذیل است:

$$P = U \times I$$

$$1W = 1V \times 1A$$

مقاومت‌های الکتریکی

اجسامی که در هنگام عبور جریان برقی از آنها حرکت الکترونها را آرام نموده و در مقابل جریان مانع ایجاد نمایند مقاومت الکتریکی خوانده میشوند. از این اجسام برای تنظیم و کم کردن جریان و در وسائل حرارتی برای ایجاد حرارت استفاده میشود.
منبع آبی با فشار معین را در نظر بگیریم که دو قطعه لوله هم قطر ولی با طولهای نامساوی به آن مرتبط باشد. با آزمایشی دقیق معلوم میشود در مدت زمان معین مقدار آب عبوری از لوله بلندتر کمتر از لوله کوتاهتر است (علت این امر اصطکاک آب با جداره لوله در طول بیشتر است).
در آزمایشی دیگر طول لوله‌ها را مساوی ولی قطر آنها را نامساوی انتخاب میکنیم. مشاهده میشود مقدار آب عبوری از لوله با قطر بزرگتر در زمان معین بیشتر از لوله کم قطر است (علت این امر وسیع بودن مسیر و راحتی عبور آب است). نتیجه اینکه هر چه طول لوله بلندتر و قطر آن کمتر باشد مسیر آب را بیشتر سد مینماید. عبور الکتریسیته از مدار نیز همین حالت را دارد یعنی مقدار مقاومت یک سیم حامل جریان رابطه مستقیم با طول سیم و رابطه عکس با سطح مقطع آن دارد. چنانچه مقاومت را با R و طول سیم را با L و سطح مقطع آن را با A نمایش دهیم. داریم:

$$R \propto \frac{L}{A}$$

با در نظر گرفتن α بعنوان ضریب تناسب:

$$R = \alpha \frac{L}{A}$$

چنانچه چند قطعه سیم با طول و مقطع مساوی ولی از جنسهای مختلف انتخاب و مقاومت آنها را اندازه بگیریم مشاهده میشود که دارای مقاومت یکسان نیستند. عبارت دیگر مقاومت یک جسم علاوه بر طول و سطح مقطع به جنس آن نیز بستگی دارد. این عامل (جنس مقاومت) از طریق ضریب تناسب ρ در رابطه R وارد میشود. مقاومت سیمی بطول یک متر و سطح مقطع یک میلیمتر مربع از هر جنس را مقاومت مخصوص آن جنس گویند و با ρ نمایش میدهند.

$$R = \rho \frac{L}{A}$$


در این رابطه ρ بر حسب $\frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$ و L بر حسب m و A بر حسب mm^2 و نتیجتاً R بر حسب اهم (Ω) خواهد بود.

یک اهم مقاومت سیمی است که اگر به اختلاف سطح یک ولت متصل شود شدت جریان یک آمپر از آن عبور کند.

عامل دیگری که در مقدار مقاومت دخالت دارد، حرارت است. مقدار مقاومت رابطه مستقیم با حرارت دارد. این عامل به صورت ضریب حرارتی مقاومت (α) در محاسبات دخالت میکند. در اثر گرم کردن مقاومتی یک اهمی با اندازه یکدرجه سانتیگراد مقداری به مقاومت افزوده میشود. این مقدار ضریب حرارتی جنس آن مقاومت میباشد.

مقاومت مخصوص و ضریب حرارتی بعضی از اجسام					
جنس	ρ	α	جنس	ρ	α
نقره	۰/۰۱۶۵	۰/۰۰۳۶	فولاد	۰/۱۳	۰/۰۰۴۵
مس	۰/۰۱۷۸۵	۰/۰۰۳۹	نیکل	۰/۴	۰/۰۰۵
آلمینیوم	۰/۰۲۸۵	۰/۰۰۳۸	کنستانال	۰/۵	۰/۰۰۰۰۱۵
ولفرام	۰/۰۵	۰/۰۰۴	جیوه	۰/۹۴	۰/۰۰۰۹

هادی، نیمه هادی، عایق — میدانیم الکترسیته عبارت است از جدا شدن الکترون از مدار خارجی (مدار والانس) اتمهای جسم و حرکت آنها در مدار. حداکثر تعداد الکترونهاى مدار خارجی اتمها، هشت الکترون است که این تعداد در عناصر مختلف متفاوت است. انرژی رسیده به مدار خارجی برای جدا نمودن الکترون بین الکترونهاى مدار خارجی تقسیم میشود. بنابراین هر چه تعداد الکترونهاى مدار خارجی بیشتر باشد سهم انرژی هر الکترون کمتر و هر چه تعداد الکترونهاى مدار خارجی کمتر باشد سهم انرژی هر الکترون بیشتر خواهد شد. به عبارت دیگر هر چه تعداد الکترونهاى مدار خارجی اتمهای یک جسم بیشتر باشد جدا نمودن الکترون مشکلتر و امکان ایجاد جریان الکتریکی کمتر است و بالعکس هر چه تعداد الکترونهاى مدار خارجی اتمهای یک جسم کمتر باشد جدا نمودن الکترون راحتتر و امکان ایجاد جریان الکتریکی بیشتر

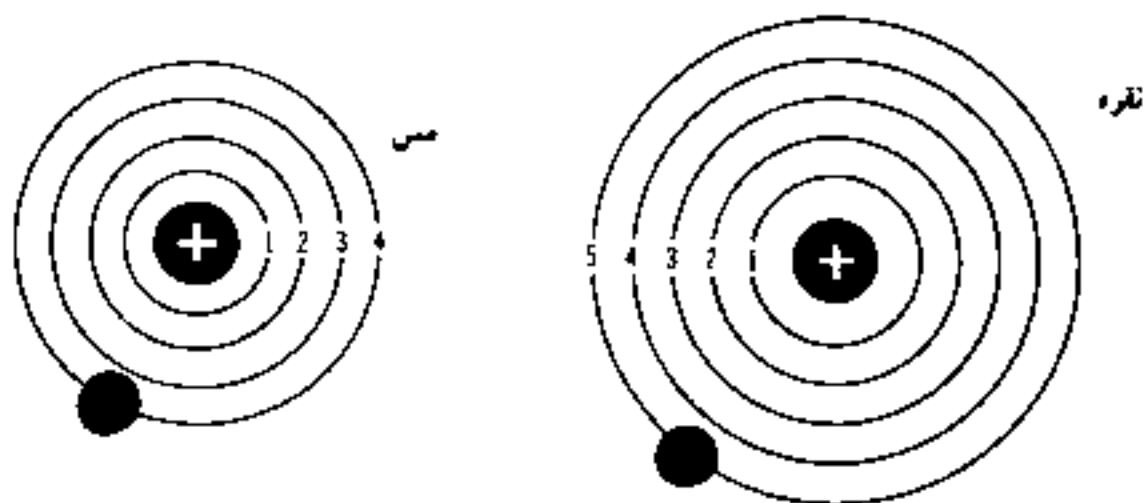


(شکل ۲ - ۴) اتمهایی که فقط یک الکترون در مدار خارجی دارند هادی‌های خوبی هستند

خواهد شد. ثانیاً از نظر شیمیائی هر اتم سعی مینماید از طریق مبادله الکترون مدار خارجی خود را تکمیل کند بدین‌طریق که اتمهای با تعداد کمتر از چهار الکترون در مدار خارجی تمایل به از دست دادن الکترون و اتمهای با تعداد بیش از چهار الکترون در مدار خارجی تمایل به گرفتن الکترون دارند. نتیجه اینکه اجسامی که اتمهایشان کمتر از ۴ الکترون در مدار خارجی دارند براحتی الکترون آزاد نموده و جریان را از خود عبور میدهند. اینگونه اجسام را هادی الکتریسته گویند و بهترین هادیها آنها هستند که اتمهایشان در مدار خارجی خود فقط یک الکترون داشته باشند. مانند: طلا، نقره و مس.

اجسامی که اتمهایشان بیش از ۴ الکترون در مدار خارجی خود دارند به سختی الکترون آزاد مینمایند. چنین اجسامی جریان الکتریسته را به سختی از خود عبور میدهند بدینجهت آنها را عایق الکتریکی گویند. هر چه الکترونها در مدار خارجی اتمهای جسمی بیشتر باشد عایق بهتری خواهد بود. عناصری هستند که در مدار خارجی دارای ۸ الکترون هستند مانند هلیوم، نئون، آرگون..... ولی همه آنها بصورت گاز هستند. بنابراین بهترین عایقها اتمهایی هستند که ۷ الکترون در مدار خارجی خود دارند. از عایقهای خوب میتوان شیشه، لاستیک، لاک، سرامیک و میکا را نام برد.




اجسامی که اتمهایشان ۴ الکترون در مدار خارجی خود دارند از نظر هدایت الکتریکی بهتر از عایقها و پائینتر از هادیها قرار دارند. چنین اجسامی در درجه حرارت صفر مطلق (-273°C) الکترونها در مدار خارجی خود را به اشتراک گذاشته، مدار خارجی خود را تکمیل و عایق بسیار خوبی هستند. هر چه حرارت از صفر مطلق بالاتر باشد انرژی حرارتی محیط باعث آزاد شدن تعدادی از الکترونها در آنها شده، خاصیت هدایت الکتریکی آنها افزایش یافته و بعنوان یک نیمه هادی عمل میکنند. وجود بعضی ناخالصیها در این اجسام در افزایش هدایت الکتریکی به آنها کمک میکند. بنابراین برای استفاده از این اجسام بعنوان نیمه هادی و یکسو کننده جریان، آنها را

اتمی که مدار آخرش دارای بیش از نصف ولی کمتر از ۸ الکترون است
تمایل دارد که الکترونهاى مدار آخر خود را به ۸ برساند.

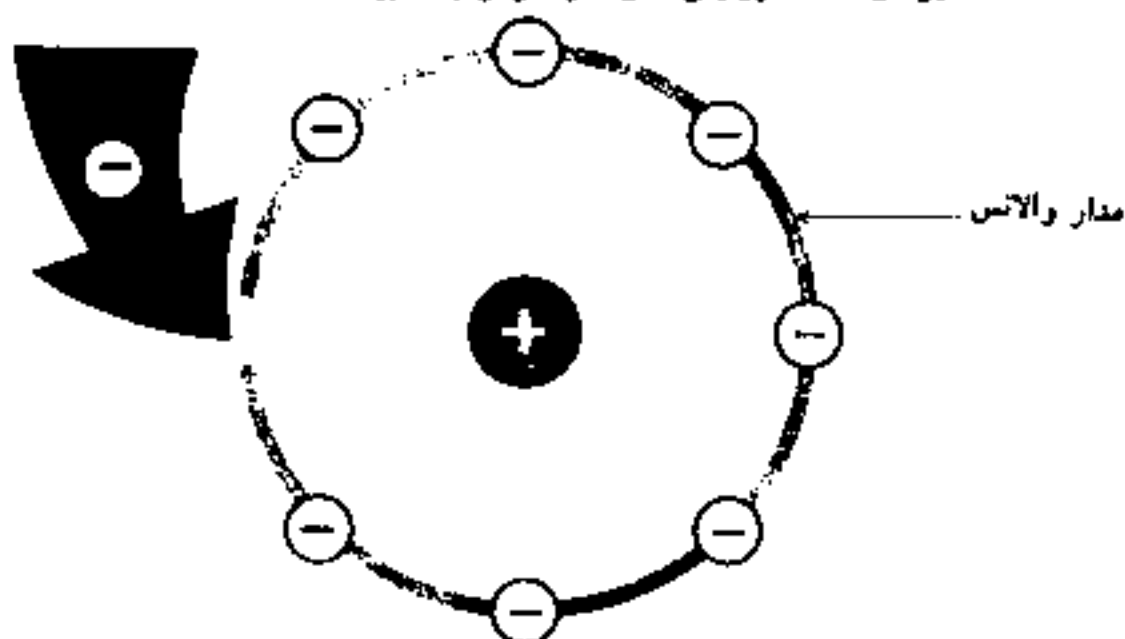

(شکل ۳-۴) این اتمها عایقهای خوبی هستند زیرا آزاد کردن الکترون از لایه
والانس آنها بسیار مشکل است

همراه با مقداری ناخالصی بکار میبرند، چنانچه استفاده از آنها بعنوان عایق مورد نظر باشند
بایستی آنها را بصورت خالص و در مکانهایی که کمتر تحت اثر حرارت هستند بکار برد.
بعضی از نیمه هادیهای خوب عبارتند از سیلیکن، ژرمانیم، اکسید مس و....
شکل ۴-۴ a.b.c حالت عبور الکترونها را در اجسام هادی، عایق و نیمه هادی نشان میدهد.

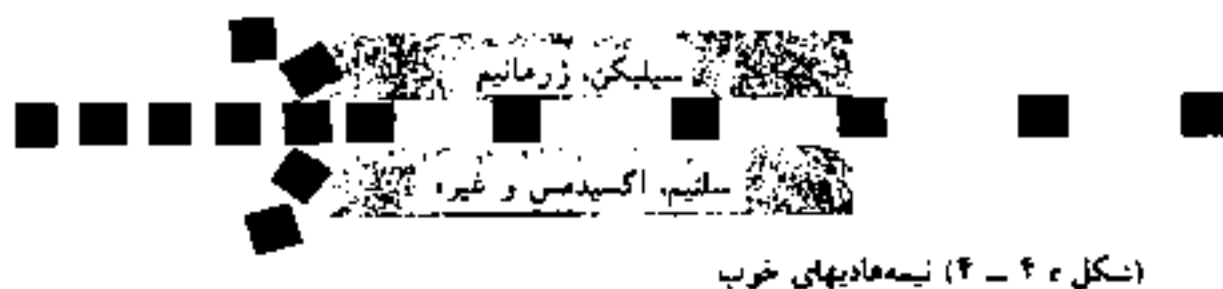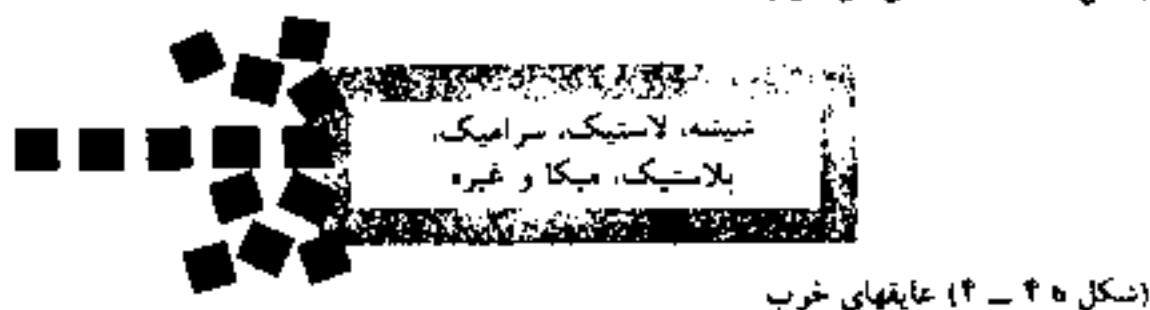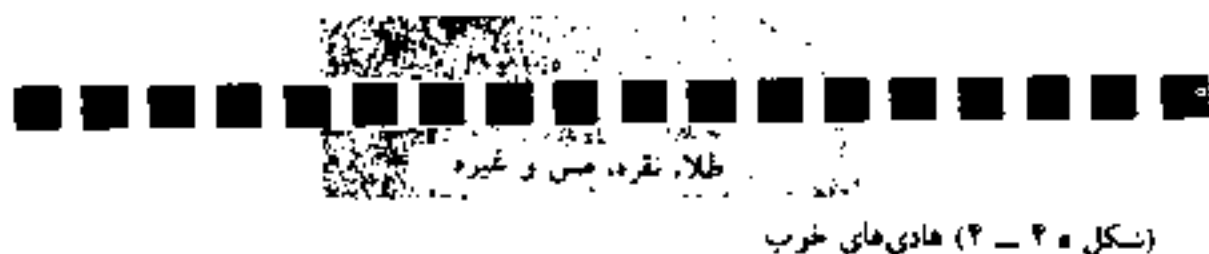

نیروی نگهدارنده الکترونها در مدار مربوطه بینهایت نیست. بنابراین چنانچه انرژی برای عبور جریان از عایق به حد کافی برسد الکترونها از مدار خارج شده جریان الکتریکی برقرار میشود. در اینصورت میگویند عایق از نظر الکتریکی شکسته است. نتیجه کلی مطالب فوق چنین میشود که:

اجسامی را هادی گوئیم که جریان الکتریکی را بهراحتی از خود عبور دهند و مقاومت چندانی از خود نشان نمیدهند. از این اجسام برای مسیر جریان الکتریکی استفاده میشود. اجسامی را عایق گوئیم که جریان الکتریکی را از خود عبور نمی دهند. از این اجسام برای محدود کردن مسیر جریان الکتریکی استفاده میشود.

اجسامی را نیمه هادی گوئیم که بین اجسام هادی و عایق قرار گرفته باشند. اینگونه اجسام گاهی بصورت هادی نسبی و گاهی بصورت عایق عمل مینمایند. اگر آنها را همراه با مقداری ناخالصی بکار ببریم نقش یک نیمه هادی و یکسو کننده جریان را در مدار خواهند داشت و چنانچه از آنها بصورت خالص و در مکانهایی که زیاد تحت تأثیر حرارت نیستند استفاده شود بصورت عایق عمل مینمایند.

روشهای تولید الکتریسیته

گفته شد الکتریسیته عبارت است از حرکت الکترونهاй آزاد در جسم بر اثر بالا رفتن انرژی الکترونهاى مدار خارجی اتمهای آن.

بالا بردن سطح انرژی الکترونهاى مذکور احتیاج به عاملی خارجی دارد. این عامل به یکی از روشهای ششگانه ذیل ایچء میشود:

تربیو الکتریک، سبزو الکتریک، الکروشیمی، ترمو الکتریک، فتو الکتریک و الکترو-مغناطیس.

تولید الکتریسیته از طریق مالشی (تربیو الکتریک) - هر اتم در حالت طبیعی دارای الکترونها و پروتونهای مساویست. بنابراین بارهای منفی و مثبت یکدیگر را خنثی نموده، اتم از نظر الکتریکی خنثی خواهد بود. پروتونها در مرکز اتم قرار دارند و در شرایط عادی غیر قابل تجزیه هستند ولی تعداد الکترونها قابل تغییر بوده باعث ایجاد بار مثبت یا منفی در جسم میشوند. چنانچه جسمی الکترون از دست بدهد مقداری از بار منفی آن کاسته شده، دارای بار مثبت خواهد شد و بالعکس اگر جسمی الکترون دریافت نماید مقداری به بار منفی آن افزوده شده دارای بار منفی میگردد. یکی از روشهای انتقال الکترونها روش اصطکاک یا مالش است.

بعضی از اجسام در اثر حرارت حاصل از اصطکاک با اجسام دیگر یا تعدادی الکترون از دست میدهند و یا تعدادی الکترون دریافت میدارند. البته علت واقعی این امر و قانون حاکم بر آن


هنوز معلوم نگردیده ولی برخی از اجسام که چنین خاصیتی را دارند شناسائی شده‌اند. مثلاً: اگر میله‌ای شیشه‌ای را با یک تکه پارچه ابریشمی مالش دهیم میله شیشه‌ای تعدادی الکترون به پارچه ابریشمی منتقل مینماید. بنابراین میله شیشه‌ای دارای بار مثبت و تکه پارچه ابریشمی دارای بار منفی خواهد شد.

بالعکس اگر میله‌ای کائوچونی را با تکه پارچه پشمی مالش دهیم میله کائوچونی تعداد الکترون از پارچه پشمی دریافت خواهد نمود. بنابراین میله کائوچونی دارای بار منفی و تکه پارچه پشمی دارای بار مثبت خواهد شد.

قبل از کشف پیل ولتا (بیل تر) تولید الکتریسیته بطریقه مالشی انجام میگرفت ولی اکنون استفاده از این روش چندان معمول نیست.

الکتریسیته حاصل از اصطکاک گاهی هنگام تخلیه (تزدیک شدن جسم باردار به جسم دیگری که بار غیر همنام با آن دارد موجب انتقال الکترون از جسم منفی به جسم مثبت میگردد که این عمل را تخلیه الکتریکی گویند). ایجاد جرقه مینماید که اگر جسم قابل اشتعالی در مسیر جرقه باشد باعث آتش سوزی خواهد شد. لذا در کارخانجاتی که با مواد قابل اشتعال سروکار دارند (نظیر کارخانجات رنگسازی) ماشین آلات خود را به سیم زمین مجهز می‌نمایند تا الکتریسیته حاصل از اصطکاک قطعات متحرک از طریق زمین ختنی گردد.


نمونه دیگری از این پیشگیری را میتوان در ماشینهای حمل مواد سوختی مشاهده نمود. در این ماشینها از قطعه‌ای زنجیر برای ارتباط بین مخزن مواد سوختی و زمین استفاده میشود تا الکتریسیته ساکن حاصل از حرکت مواد سوختی درون مخزن به زمین منتقل و از آتش سوزی احتمالی جلوگیری شود.

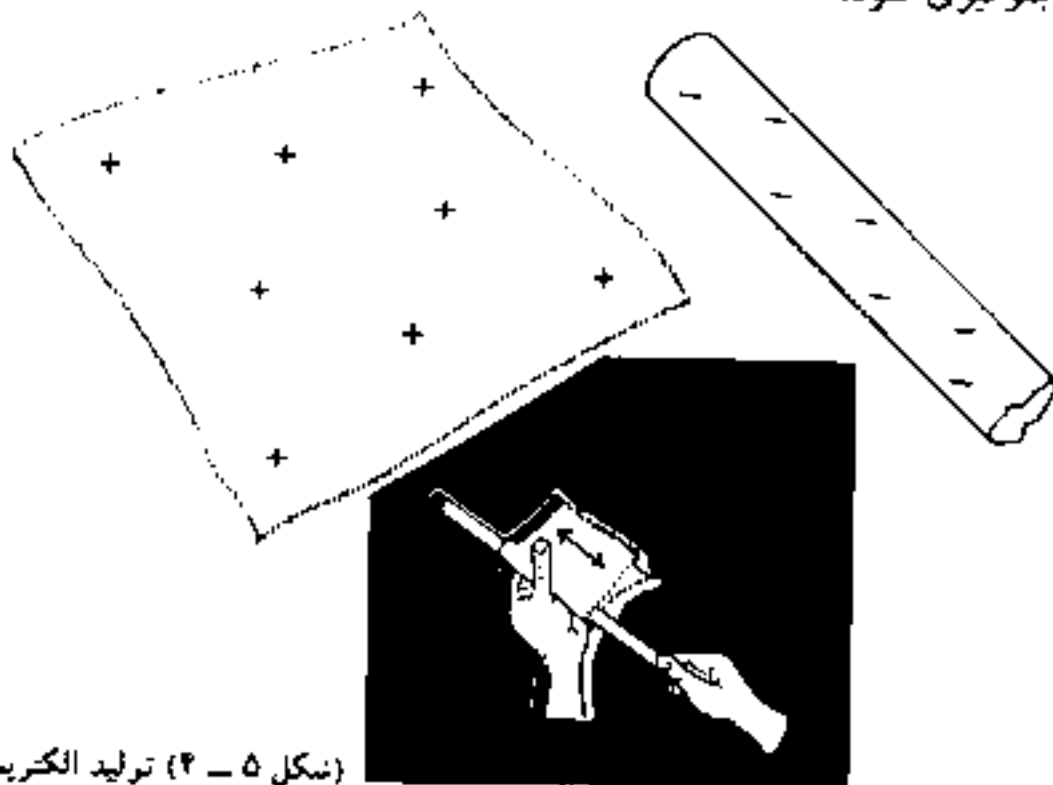

(نمک ۵ - ۴) تولید الکتریسیته مالشی

تولید الکتریسیته از طریق فشار (پیزو الکتریک) - وارد نمودن فشار خمشی بر بعضی از اجسام باعث میشود الکترونهاشان در جهت نیروی وارده به حرکت درآیند و جسم در محل اعمال نیرو دارای بار مثبت و در سمت مقابل دارای بار منفی گردد. و پس از برطرف شدن فشار الکترونها مجدداً به مدارات خود باز میگردند. برای استفاده از الکتریسیته ایجاد شده شکل جسم را طوری میسازند که سطح باردار شده قابل کنترل باشد. بعضی از اجسام بجای فشار خمشی در مقابل گشتاورهای پیچشی عکس العمل نشان میدهند.

بدیده پیزو الکتریک بیشتر در کریستالهایی نظیر نمک روچل و بعضی سرامیکهای مخصوص نظیر تیتانت باریم قابل توجه است. از اینگونه کریستالها در ساختن بعضی میکروفونها و پیکابهای گرام استفاده میشود. نقش این مواد در وسائل مذکور تبدیل ارتعاشات حاصل از صوت یا پستی و بلندیهای صفحه گرامافون به الکتریسیته است تا پس از طی مراحل دیگر مثلاً ارتعاشات حاصل از پستی و بلندیهای روی صفحه گرامافون تبدیل به صوت گردد.

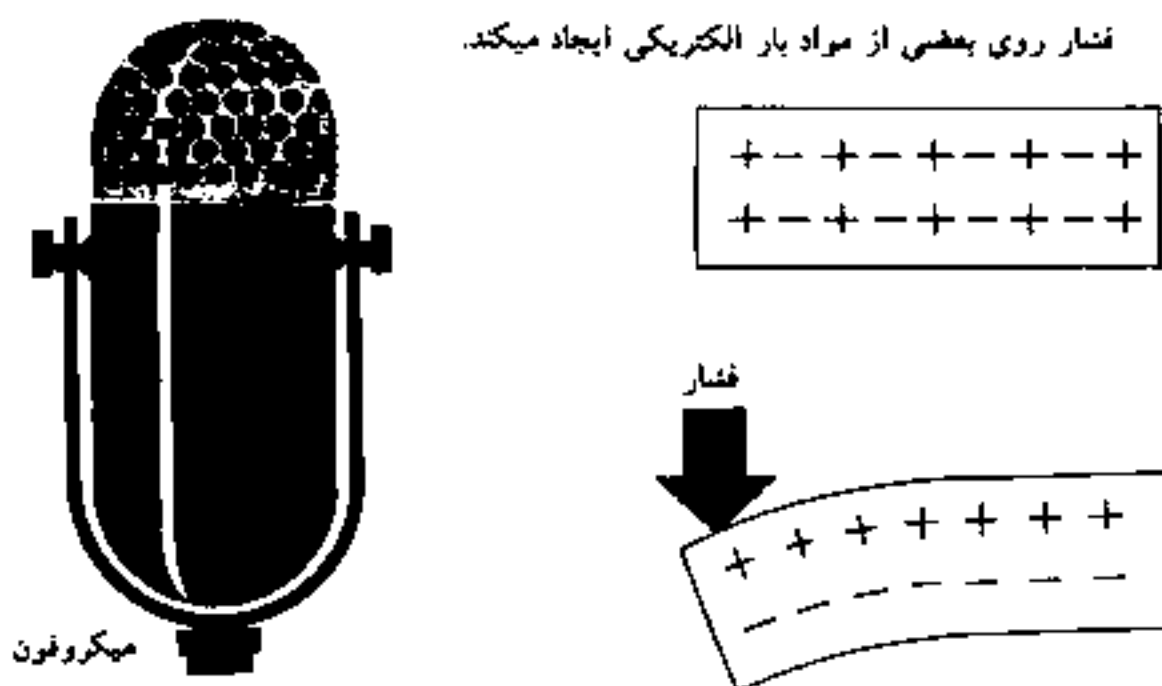

(شکل ۶ - ۲)

تولید الکتریسیته از طریق فعل و انفعالات شیمیایی - بعضی از مواد شیمیایی وقتی با فلزات مخصوصی ترکیب میشوند فعل و انفعالاتی انجام میگیرد که باعث انتقال الکترونها و ایجاد جریان الکتریکی میشوند. کشف این بدیده یکی از بزرگترین موفقتهائی بود که انسان را در راه توسعه دانش الکتریسیته یاری بسیار نموده است.

 
اگر دو صفحه مس و روی را در محلول رقیق اسید سولفوریک داخل کرده و آنها را در خارج بوسیله سیم مسی بهم وصل کنیم و یک وسیله اندازه گیری دقیق (میلی آمپر متر) در مدار قرار دهیم، وسیله مذکور عبور جریان الکتریکی ضعیفی را نشان میدهد. صفحه روی بتدریج سولفاته شده و گاز تیدروزن از مجاورت صفحه مسی منبسط میشود.

موارد فوق اصول کار یک باتری تر را تشکیل می‌دهند. صفحات روی و مس را الکترودها و محلول اسید سولفوریک را الکترولیت و مجموعه آنها را پیل ولتایا پیل اولیه (Primary Battery Cell) نامند. فعل و انفعالات شیمیائی در این پیل بدین قرار است:

وقتی اسید سولفوریک (SO_4H_2) در آب حل شود قسمتی از مولکولهای آن تجزیه شده به H^+ و SO_4^{--} تبدیل می‌شوند. نمادهای مثبت و منفی نشانه کمبود و با اضافه داشتن الکترون است. عبارت دیگر اجزاء مذکور دارای بار الکتریکی هستند ولی در مجموع بعثت تساوی تعداد ذرات مثبت و منفی محلول از نظر الکتریکی خنثی می‌باشد. اجزاء باردار را یون گویند.

با وارد شدن صفحه روی خالص در محلول الکترولیت، انجمادهای روی بصورت یونهای Zn^{++} از صفحه شروع به جدا شدن می‌نمایند. با جدا شدن هر یون Zn^{++} از صفحه در الکترون آزاد در صفحه باقی می‌ماند. جدا شدن یونهای Zn^{++} تا زمانی ادامه می‌یابد که تجمع الکترونهای آزاد در صفحه روی از جدا شدن آنها جلوگیری نمایند.

یونهای Zn^{++} با یونهای SO_4^{--} ترکیب شده بصورت رسوب در ظرف نه نشین میشوند.




با وارد نمودن صفحه مسی در محلول الکترولیت هر یون H^+ یک الکترون کسری خود را از صفحه مسی دریافت و به اتم معمولی نیدروژن (H) تبدیل و هر دو اتم از این نیدروژن با هم تشکیل یک مولکول نیدروژن (H_2) را می‌دهند و به شکل حبابهای بسیار کوچکی از جدار صفحه مسی متصاعد میشوند.

در این فعل و انفعالات مقداری از صفحه روی با مقداری از اسید سولفوریک بصورت رسوب SO_4Zn و گاز H_2 از دایره فعل و انفعالات خارج شده، صفحه روی تعدادی الکترون در خود نگهداشته بنابراین دارای بار منفی می‌باشد و صفحه مسی که تعدادی الکترون (مساوی تعداد الکترونهای اضافی صفحه روی) از دست داده بنابراین دارای بار مثبت شده است.

چنانچه صفحات مذکور را با سیم هادی بهم متصل کنیم الکترونهای اضافی صفحه روی از این طریق بطرف صفحه مسی که کسر الکترون دارد جاری میشود (تولید الکتریسیته) با این کار تعادل در صفحه روی بهم خورده مجدداً اجازه می‌دهد یونهای Zn^{++} از آن جدا شود (شکل ۷-۴) اساس ساختمان یک پیل ولتا را نشان می‌دهد.

با برقرار شدن رابطه بین دو صفحه فعل و انفعالات تداوم یافته و یک جریان الکتریکی دائمی در سیم هادی مشاهده میشود. این جریان تا موقعی ادامه می‌یابد که صفحه روی با اسید سولفوریک موجود در الکترولیت کاملاً مصرف شده و امکان فعل و انفعال از بین برود. در باتری‌های خشک بجای محلول الکترولیت از خمیر الکترولیت استفاده میشود. تولید الکتریسیته به وسیله حرارت Thermo Electric — چنانچه در بحث الکتروشیمی

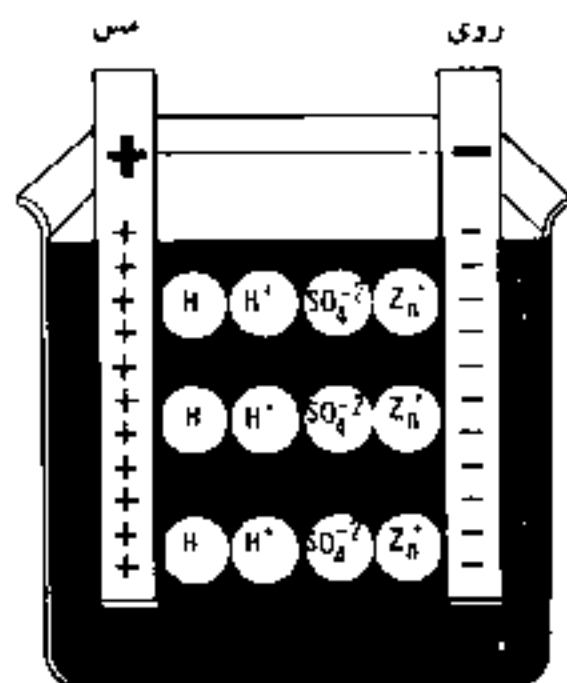

بیل تر

محلول که الکترولیت نامیده
میباشد یونهای مثبت را از میل
روی آزاد نموده و از میل مسی
الکترون آزاد میکند.

در باتری خشک چراغ قوه
خسیر الکترولیت بجای محلول
به کار میرود


(شکل ۷ - ۴) اساس بیل تر (بیل ولتا)

مشاهده شد بعضی از عناصر نظیر مس الکترون دفع و بعضی از عناصر نظیر روی الکترون جذب
می نمایند. چنین دو عنصری چنانچه در کنار هم قرار گرفته و عامل تسریع کننده ای نیز واسطه
قرار گیرد الکترونها از قطعه مسی خارج و به قطعه روی وارد میشود. بنابراین قطعه مسی دارای
بار مثبت و قطعه روی دارای بار منفی میگردد.



مس به روی میشود

حرارت باعث دادن الکترون از

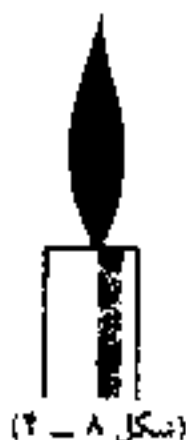

(شکل ۸ - ۴)

در درجه حرارت معمولی انتقال الکترونها از صفحه مسی به صفحه روی چندان قابل توجه نیست چون انرژی کافی برای جدا شدن الکترونهاى مس وجود ندارد. درجه حرارت نیز مانند عامل شیمیائی قادر است این انتقال الکترونی را تسریع نماید. از این خاصیت برای ساختن پیلهاى ترموالکتریک (پیلهاى حرارتی) استفاده میشود. اساس کار این پیلها بدین شکل است: دو قطعه فلز مانند روی و مس را از یکسر بهم جوش میدهند. حرارت دادن به این نقطه اتصال انرژی لازم را در الکترونهاى مس ایجاد نموده تعدادی از الکترونهاى آن آزاد و به قطعه روی وارد میشود. در نتیجه قطعه مسی دارای بار مثبت و قطعه روی دارای بار منفی میشود.

انتقال الکترونها تا موقعی ادامه می یابد که انرژی موجود برای جدا نمودن الکترون بیشتری از اتمهای مس کافی نباشد. در صورت قطع حرارت بتدریج که قطعات سرد میشوند الکترونها نیز از قطعه روی به مدارات خود در قطعه مسی برمیگردند.

در حالتیکه محل اتصال را حرارت میدهیم و قطعات باردار هستند چنانچه دو سر آزاد قطعات که سردتر هستند توسط یک سیم هادی بهم متصل شوند الکترونهاى اضافی موجود در قطعه روی از طریق این سیم بطرف قطعه مسی حرکت می کنند (تولید الکتریسیته جاری). یک وسیله اندازه گیری دقیق عبور جریان را میتواند نشان دهد. شدت سرعت آزاد شدن الکترونهاى مس و انتقال آنها به قطعه روی (مقدار الکتریسیته) رابطه مستقیم با مقدار حرارت دارد. به عبارت دیگر هر چه محل اتصال را بیشتر حرارت دهیم الکتریسیته بیشتری تولید خواهد شد.

تولید الکتریسیته بوسیله نور Photo Electric — نور یکی از منابع انرژی طبیعی است. بنا بر نظریات برخی از دانشمندان، نور از ذرات ریز انرژی بنام فوتون تشکیل میشود. فوتونها در برخورد با اجسام انرژی خود را از دست میدهند.

اتمهای بعضی از عناصر در مقابل برخورد با اشعه نورانی و دریافت انرژی از آن عکس العمل نشان داده الکترون آزاد مینمایند. تعدادی از این عناصر عبارتند از: پتاسیم، سدیم، سزیم، لیتیم، سلنیم، زرمانیم، گادیم و ماده مرکب سولفات سرب.


عکس العمل این اجسام در مقابل نور را پدیده فتوالکتریک نامند و به سه طریق از آن بهره برداری میکنند.

الف — فتوالکتریک از طریق تشعشع — در این روش دو صفحه حساس از عناصر یاد شده درون محفظه شیشه ای که از هوا خالی شده با قدری فاصله قرار داده شده اند. تابش نور به یکی از صفحات باعث آزاد شدن تعدادی الکترون و جذب آنها بوسیله صفحه دیگر میشود. چنانچه دو صفحه مذکور بوسیله سیم هادی در خارج لامپ (محفظه شیشه ای) بهم وصل شوند الکترونهاى جذب شده توسط صفحه دوم از طریق این سیم به صفحه اول باز میگردد (تولید الکتریسیته). این عمل تا موقعی که نور به صفحه می تابد ادامه خواهد یافت و بمحض قطع نور

جریان الکترونها (جریان فتوالکتریک) قطع میگردد.

ب - فتوالکتریک از طریق فتو ولتیک Photo Volta - در این طریق در صفحه مذکور در روش قبل که نسبت بهم با فاصله قرار گرفته بودند بصورت چسبیده بهم استفاده میکنند. در اثر تابش نور انرژی فوتونهای رسیده به صفحه اول باعث تحریک اتمهای آن و آزاد شدن الکترون از آنها میگردد. الکترونهای آزاد شده به صفحه دوم منتقل میشود. بنابراین صفحه اول دارای بار مثبت و صفحه دوم دارای بار منفی میشود. این دو صفحه باردار میتوانند مانند دو قطب یک باتری عمل نمایند. بعبارت دیگر اگر این دو صفحه را در خارج از لامپ توسط سیم هادی بهم وصل کنیم الکترونها از این طریق به صفحه اول باز میگردد (جریان الکتریکی). این عمل تا موقعی که نور به صفحه می‌تابد ادامه می‌یابد و بمحض قطع شدن تابش جریان الکتریکی حاصل نیز قطع خواهد شد.

ج - فتو الکتریک از طریق هدایت نوری Photo Conduction - بعضی از اجسام که در حالت عادی قابلیت هدایت الکتریکی خوبی ندارند در مقابل تابش نور عکس العمل نشان داده به قابلیت هدایتشان افزوده میگردد. بعبارت دیگر تابش نور به چنین اجسامی باعث آزاد شدن

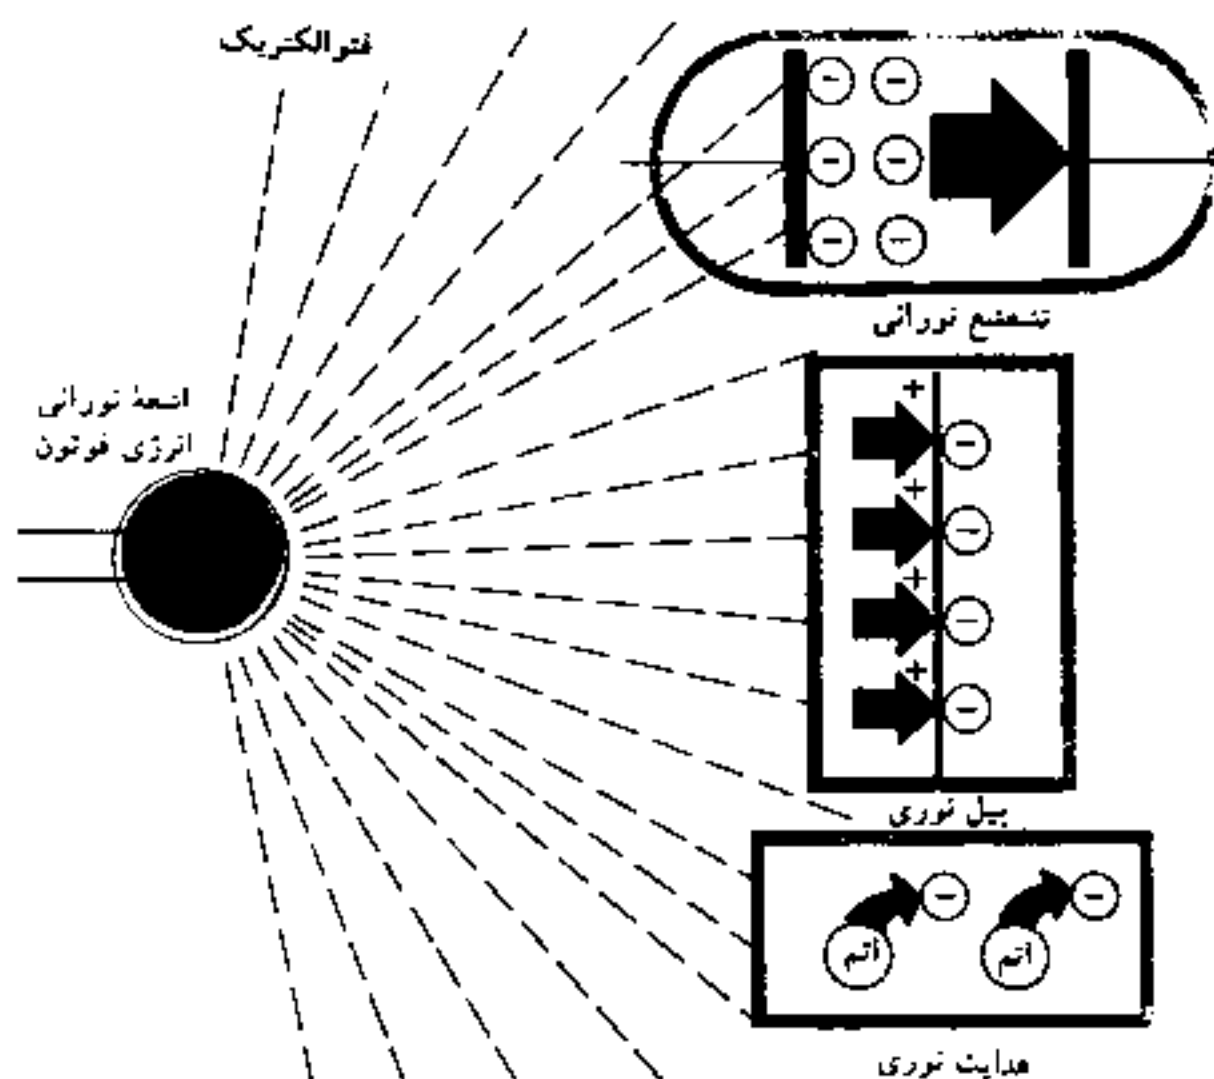

(شکل ۹ - ۴) حالات استفاده از پدیده فتو الکتریک


تعدادی الکترون گردیده، بالا رفتن تعداد الکترونهاى آزاد در جسم قابلیت هدایت الکتریکی آنرا بالا میبرد. بنابراین تابش نور به اجسام مذکور باعث ایجاد هدایت الکتریکی موقت مینماید. اینحالت نا موقعی که نور به جسم می ناید ادامه دارد و بمحض قطع تابش از قابلیت هدایت آن کاسته میشود. بالا رفتن هدایت الکتریکی این اجسام رابطه مستقیم یا شدت نور تابیده شده به آنها دارد.

تولید الکتریسیته بوسیله مغناطیس Magneto Electricity

هر آهنربائی در فضای اطراف خود اثراتی دارد که فضای مذکور را میدان مغناطیسی آن آهنربا گویند.


میدان مغناطیسی هر آهنربا از نظر تئوری دارای وسعت بینهایت است ولی عملاً تا فاصله معینی محسوس است چون اثر مغناطیس با فاصله نسبت عکس دارد. بعبارت دیگر هر چه از آن دور شویم اثر آن کوچکتر خواهد شد تا جائیکه دیگر قابل تشخیص نخواهد بود. تشخیص و اندازه گیری اثر مغناطیس یک آهنربا بستگی به دقت و حساسیت وسیله اندازه گیری دارد. اگر عقربه ای مغناطیسی در میدان اثر آهنربائی واقع شود امتداد عقربه طوری قرار خواهد گرفت که قطب شمال عقربه به سمت قطب جنوب آهنربا و قطب جنوب عقربه به سمت قطب شمال آهنربا متمایل باشد (اثر نیروی جاذبه بین قطبهای غیر همنام). در اینحالت امتداد قطبین عقربه مماس بر منحنی رابط بین قطبین آهنربا میباشد. این خط منحنی و بینهایت خطوط مشابه دیگر میدان آهنربا را تشکیل میدهند و خطوط قوای مغناطیسی نامیده میشوند.

بنابر قرارداد جهت تأثیر قوای مغناطیسی از قطب شمال آهنربا (N) به سمت قطب جنوب آن (S) میباشد. بنابر این اگر عقربه مغناطیسی را در میدان اثر آهنربائی قرار دهیم امتداد جنوب به

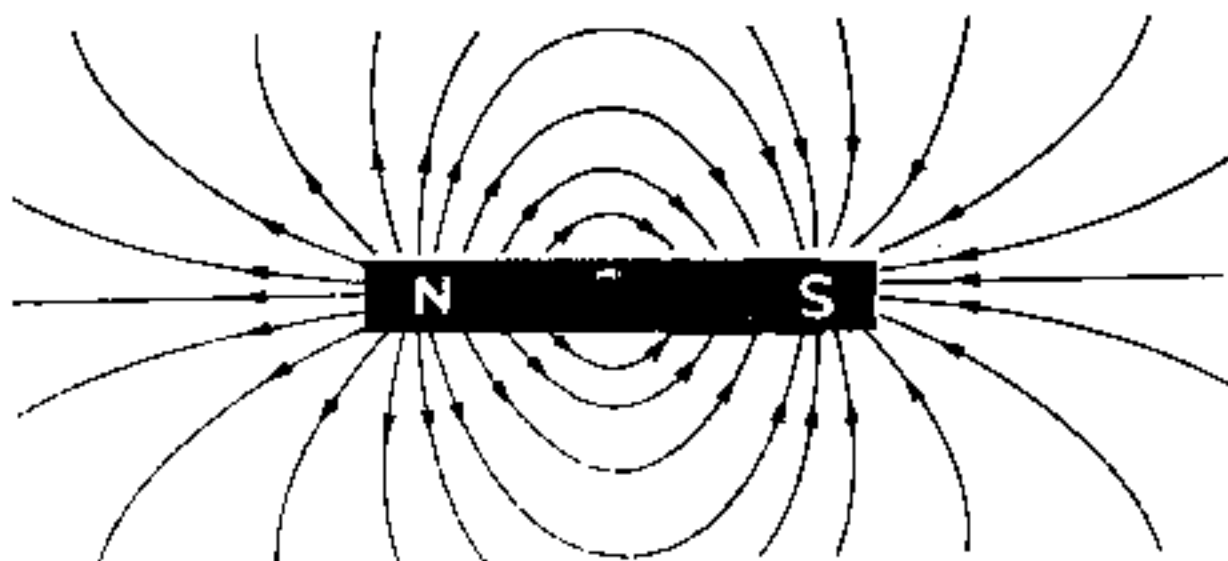


(شکل ۱۰ - ۴) دیاگرام خطوط قوای مغناطیسی

شمال عقربه، جهت خطوط قوای مغناطیسی آهنربا را نشان میدهد. برای تعیین خطوط قوا و میدان مغناطیسی یک آهنربا از براده‌های آهن نیز میتوان استفاده کرد. بدین‌طریق که آهنربا را روی سطح صاف غیر مغناطیسی قرار داده براده‌های آهن روی صفحه پاشیده میشود. این براده‌ها تحت تأثیر مغناطیس در امتداد خطوط قوای آهنربا قرار گرفته و میدان مغناطیسی آهنربا را مشخص می‌سازند.

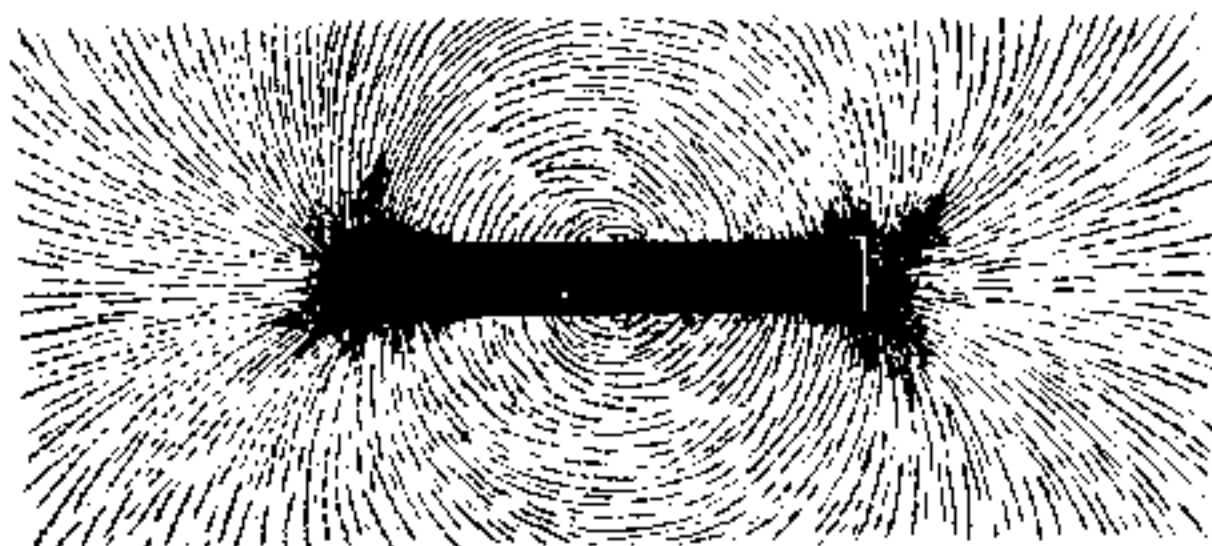

(شکل ۱۱ - ۴) نمایش خطوط قوا و میدان مغناطیسی آهنربا بوسیله براده‌های آهن

از نیروی میدان مغناطیسی میتوان برای آزاد کردن و حرکت الکترون‌ها (تولید الکتریسیته) استفاده نمود. چنانچه یک هادی خوب مانند سیمی مسی را در میدان مغناطیسی آهنربائی عمود بر خطوط قوا حرکت دهیم نیروی میدان بر اتعهای آن تأثیر نموده از مدار والانس خود الکترون آزاد

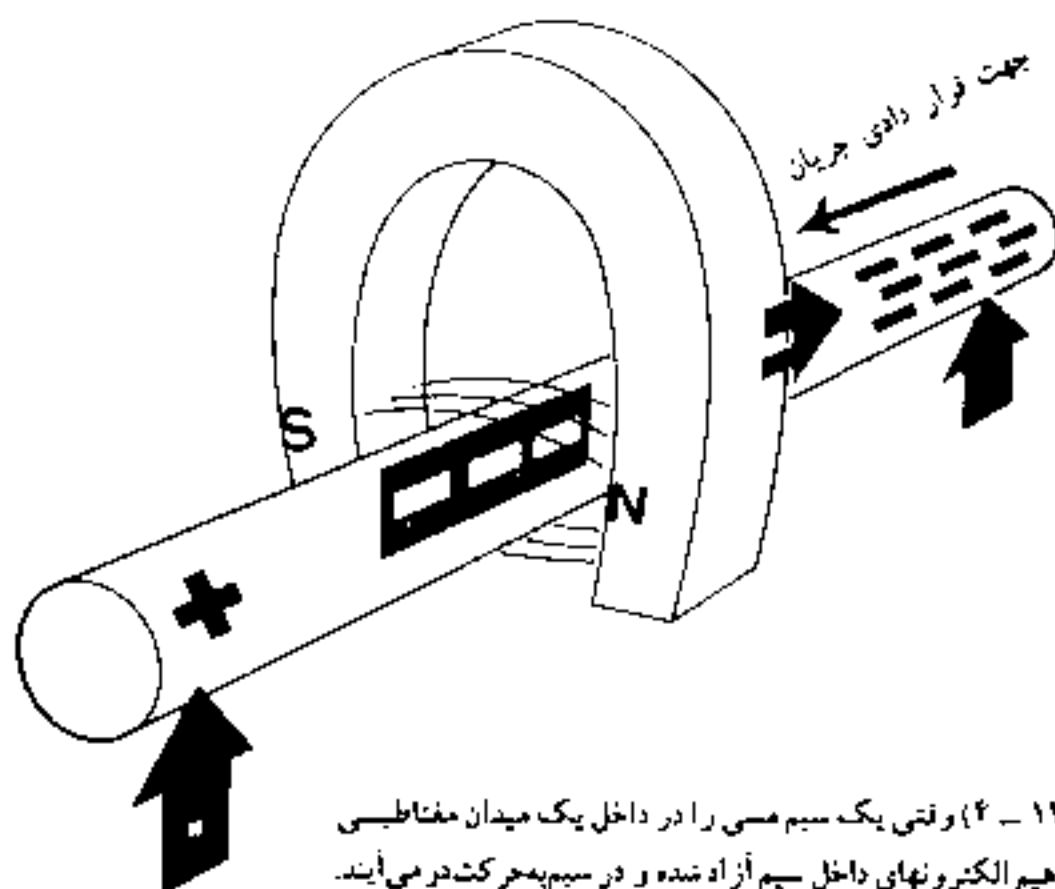

(شکل ۱۲ - ۴) وقتی یک سیم مسی را در داخل میدان مغناطیسی حرکت دهیم الکترونهای داخل سیم آزاد شده و در سیم به حرکت در می‌آیند.


مینمایند و الکترونهای آزاد شده در جهت معینی حرکت مینمایند.

چنانچه گفته شد برای ایجاد نیروی محرکه در سیم هادی (انرژی نیروی مغناطیسی روی الکترونهای سیم هادی) سیم بایستی عمود بر خطوط قوا حرکت کند تا آنها را قطع نماید. در صورتیکه سیم بموازات خطوط قوا حرکت کند نیروی محرکه‌ای در آن القاء نمیشود. بنابراین هرچه زاویه حرکت از حالت قائم بر خطوط قوا خارج شود از مقدار نیروی محرکه القائی نیز کسر می‌گردد تا موقعی که این زاویه صفر شود (حرکت بموازات خطوط قوا) که نیروی محرکه القائی نیز صفر خواهد شد.

بطور خلاصه مقدار نیروی محرکه القائی در سیم هادی متناسب با تعداد خطوط قوای قطع شده و زاویه امتداد حرکت سیم با خطوط قوا میباشد. البته منظور از قطع خطوط قوا تنها حرکت سیم هادی در میدان مغناطیسی نیست، منظور حرکت نسبی سیم هادی و میدان مغناطیسی است. بنابراین چنانچه سیم هادی ثابت و آهنربا حرکت داده شود باز همین پدیده القاء نیروی محرکه در سیم بوجود می‌آید.

دانستیم که حرکت سیم هادی در میدان مغناطیسی، قطع خطوط قوا و القاء نیروی محرکه در سیم هادی باعث حرکت الکترونها از یک سمت سیم به سمت دیگر شده و با تغییر جهت حرکت، جهت حرکت الکترونها نیز عوض میشود. مثلاً وقتی سیم مسی را به دهانه آهنربای نعلی شکل وارد میکنیم جریان الکترونها در جهت معینی میباشد و وقتی که آنرا از دهانه خارج میکنیم جهت حرکت الکترونها نیز عکس جهت قبلی خواهد بود.

اتصال دو سر سیم هادی به یکدیگر باعث میشود الکترونهای تحریک شده در سیم به

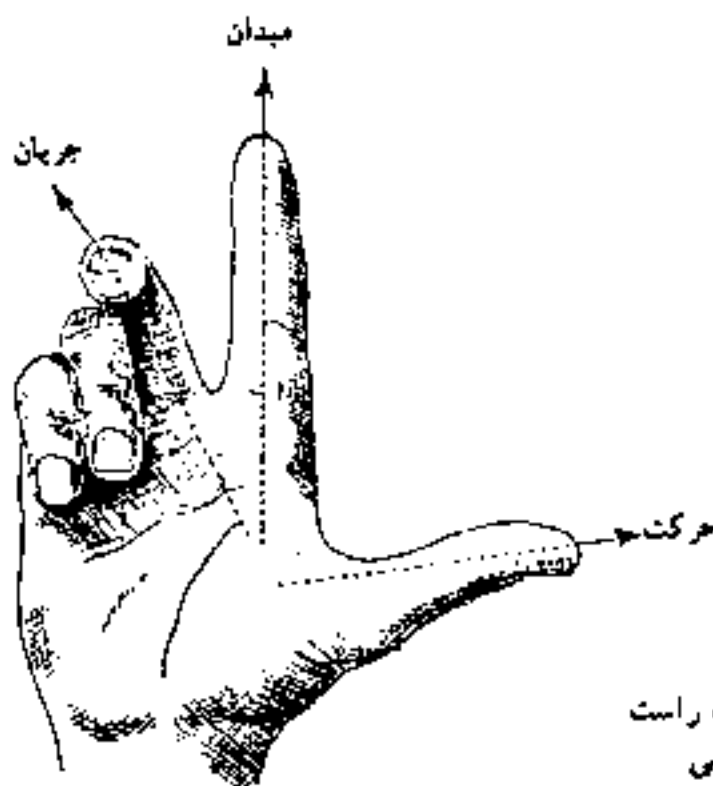

(شکل ۱۳ - ۹) نمایش قاعده دست راست برای تعیین جهت جریان القائی

حرکت در آمده جریان الکتریسته بوجود آید. جهت نیروی محرکه القائی و جریان الکتریکی حاصل (که طبق قرارداد عکس جهت حرکت الکترونها میباشد) را میتوان از طریق قاعده دست راست تعیین نمود بدینطریق که:

اگر سه انگشت شست، میانه و وسطی دست راست را بشکل محورهای مختصات نسبت بهم عمود نگهداشته، انگشت شست را در جهت حرکت سیم هادی و انگشت میانه را در امتداد خطوط قوای مغناطیسی قرار دهیم انگشت وسطی جهت نیروی محرکه القائی و جهت جریان الکتریکی در مدار بسته را نشان میدهد. این روش تولید الکتریسته اساس کار رنراتورها را تشکیل میدهد.

آثار جریان الکتریسته

انرژی موجود در جریان الکتریکی را میتوان برای تولید حرارت، نور، فشار (نیرو)، مغناطیس و ایجاد فعل و انفعالات خاص شیمیائی بکار برد. این آثار الکتریسته خود همان عوامل تولید الکتریسته میباشند که قبلاً شرح آن گذشت.

تولید حرارت بوسیله الکتریسته — عبور جریان الکتریسته از یک هادی ایجاد حرارت مینماید. مقدار حرارت ایجاد شده رابطه مستقیم با مقاومت الکتریکی هادی دارد. بنابراین هر چه قابلیت هدایت الکتریکی بالا باشد (مقاومت کمتر) حرارت کمتری ایجاد میشود و هر چه قابلیت هدایت الکتریکی پائین باشد (مقاومت بیشتر) حرارت بیشتری ایجاد میشود. چگون هر هادی بسیار خوب هم بدون مقاومت نیست. هیچ هادی وجود ندارد که عبور جریان از آن حرارت، (اگر چه ناچیز باشد) ایجاد ننماید.

مقدار حرارت با مجذور شدت جریان عبوری و زمان عبور جریان نیز متناسب است. واحد سنجش حرارت ژول (J) است. یک ژول مقدار حرارتی است که در سیمی به مقاومت یک اهم در اثر عبور شدت جریانی برابر با یک آمپر در مدت زمان یک ثانیه ایجاد شود.

$$Q = RI^2 t \quad \text{حرارت به ژول (J)}$$

واحد دیگر سنجش حرارت کالری (Cal) است. هر ژول معادل ۰/۲۴ کالری است.

$$Q = 0.24 RI^2 t \quad \text{حرارت به کالری (Cal)}$$

حرارت ایجاد شده در بعضی از وسائل نظیر بخاری، اجاق و اطو برقی مفید است و سعی بر این میباشد که حداکثر حرارت تولید شود. برای این منظور از سیمهای مخصوص با مقاومت الکتریکی زیاد استفاده میشود.

در بعضی از وسائل حرارت ایجاد شده زیانبار است مانند ترانسفورماتورها و مونورهای برقی. چون علاوه بر مصرف بیهوده مقداری انرژی، چنانچه حرارت ایجاد شده از حد معینی


بگذرد باعث سوختن عایق سیم پیچهای موتور میشود که نتیجه اش سوختن موتور الکتریکی است.

در لامپهای روشنایی معمولی حرارت ایجاد شده مفید نیست ولی الزامی است. چون تا رشته مقاومت داخل لامپ حرارت نبیند و سرخ نشود تشعشع نمیتواند.

تولید نور بوسیله الکتریسیته به خیلی از هادیهای ضعیف (مقاومتها قوی) در هنگام عبور جریان در اثر حرارت زیادی که در آنها ایجاد میشود فروخته شده نور قرمز یا سفید از خود ظاهر میسازند. این پدیده اساس ساخت لامپهای معمولی را تشکیل میدهد.

ایجاد نور بکمک الکتریسیته بدون اینکه حرارت زیادی تولید گردد امکان پذیر میباشد. این عمل به سه طریق انجام میشود که عبارتند از: فسفر سانس، الکترو لومینسانس و فسفوسانس (فلوئورسنت) هنگام برخورد الکترونها با بعضی از فسفرها و مواد دیگر پدیده فسفر سانس بوجود میآید که لامپ تصویر تلویزیون نمونه ای از آنست.


بعضی از اجسام جامد هنگام عبور جریان الکتریکی از آنها مقدار کمی نور تولید میکنند. عده ای از گازها نظیر نئون، آرگون، و بخار جیوه نیز هنگام عبور جریان الکتریکی از آنها یونیزه شده و تشعشعات نوری تولید میکنند. این پدیده را الکترو لومینسانس گویند که از آن در ساخت چراغها و تابلوهای تبلیغاتی فروشگاهها استفاده میشود.

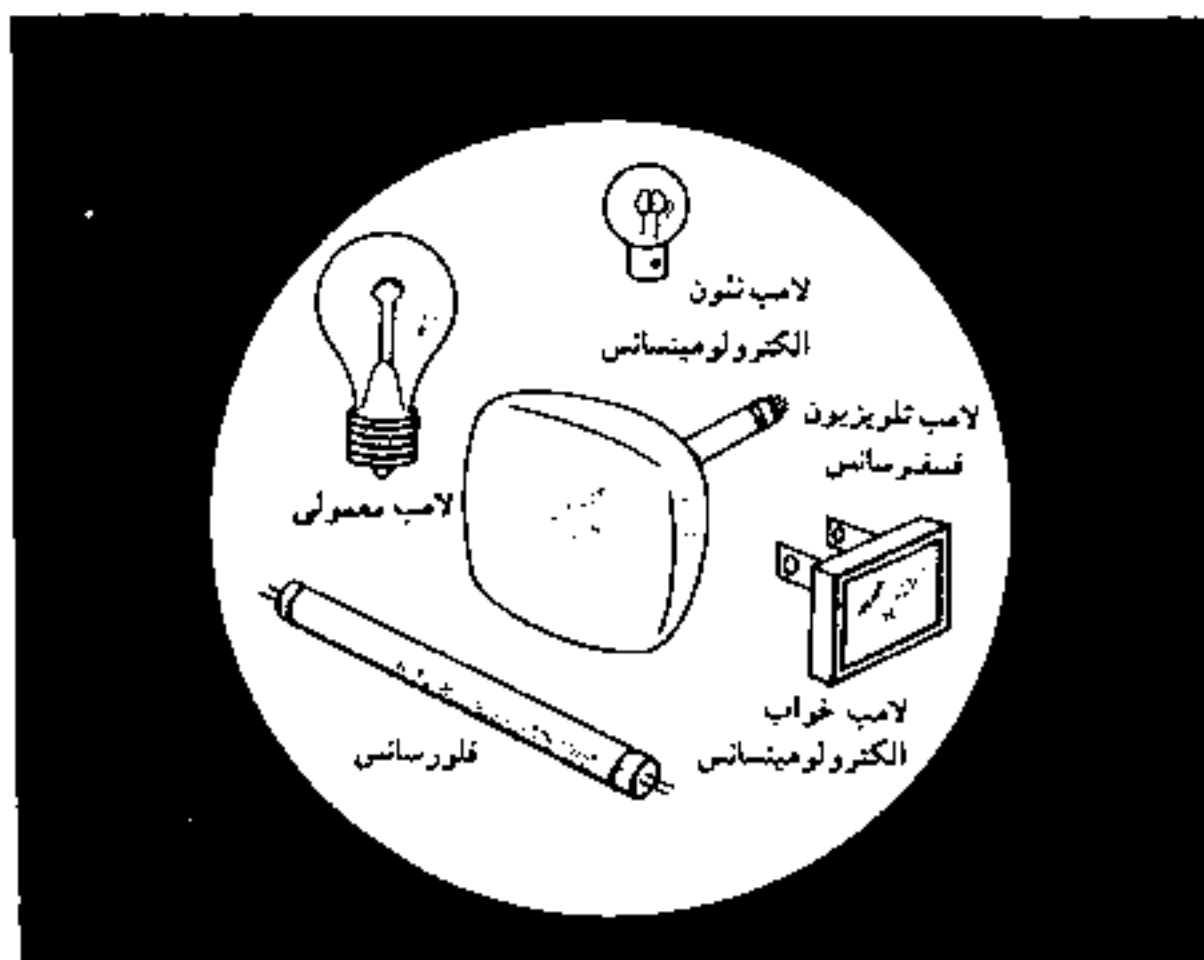

(شکل ۱۴ - ۴) لامپهای الکتریکی

ترکیبی از فسفرسانس و الکترولومینسانس را فلورسانس گویند. مثلاً گازی مانند بخار جیوه هنگام عبور جریان الکتریکی یونیزه شده اشعه ماوراء بنفش از خود متصاعد میکند، برخورد این تشعشعات با لایه فسفرسانس باعث ایجاد نور سفیدی میشود.


تولید فشار بوسیله الکتریسیته — همانطور که وارد نمودن نیرو یا فشار خمشی یا بیجشی به کریستالهای نیرو موجب تولید بار الکتریکی میشود عکس آن نیز صادق است یعنی یک ولتاژ الکتریکی میتواند باعث خمش یا پیچش در کریستالهای پیزو گردد. بعبارت دیگر اتصال دو سر یک کریستال پیزو به یک منبع ولتاژ الکتریکی، یک فشار پیزو الکتریکی در کریستال ایجاد نموده و شکل آنرا تغییر میدهد. این پدیده اساس کار گوشی های کریستالی و وسیله ایست برای خط انداختن صفحات گرامافون بهنگام ضبط صدا بر روی آنها.

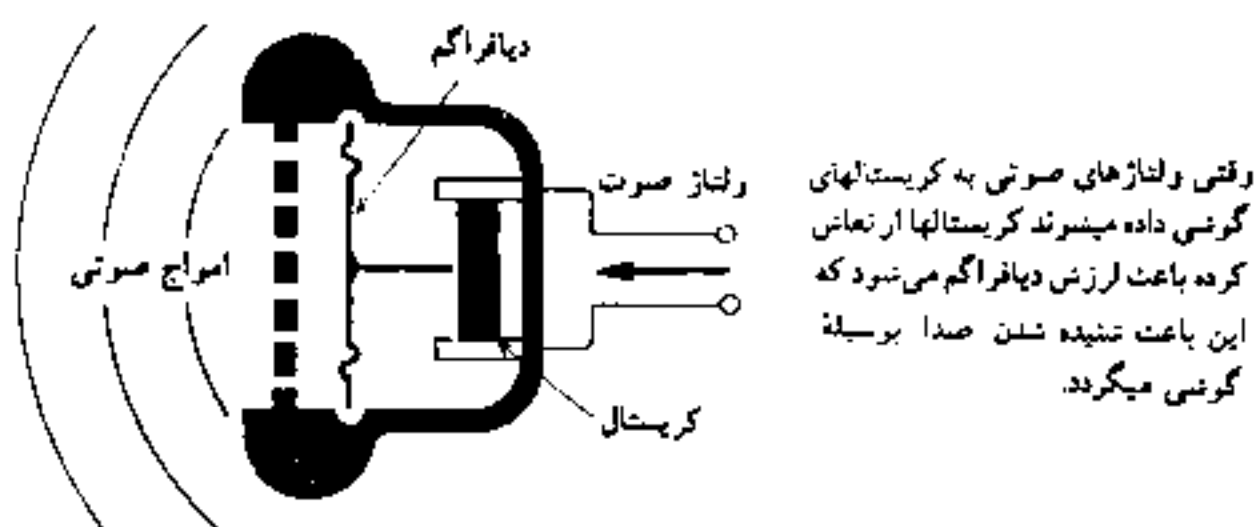

(شکل ۱۵ - ۴) گوشی کریستالی

تولید مغناطیس توسط الکتریسیته — در اطراف هر سیم حامل جریان یک میدان مغناطیسی بوجود میآید که خطوط قوای آن بشکل دواثری که مرکز مشترک آنها مرکز سیم است، سیم را احاطه مینماید.


اگر به مقطع سیم حامل جریان نگاه کنیم و جریان الکتریکی از طرف چشم ما به سمت مقطع سیم باشد این جریان دور شوونده را با علامت $\oplus$ نشان میدهند. در اینصورت جهت خطوط قوای مغناطیسی موافق جهت حرکت عقربه های ساعت خواهد بود. چنانچه جهت جریان از سمت مقطع سیم به طرف چشم ما باشد این جریان نزدیک شوونده

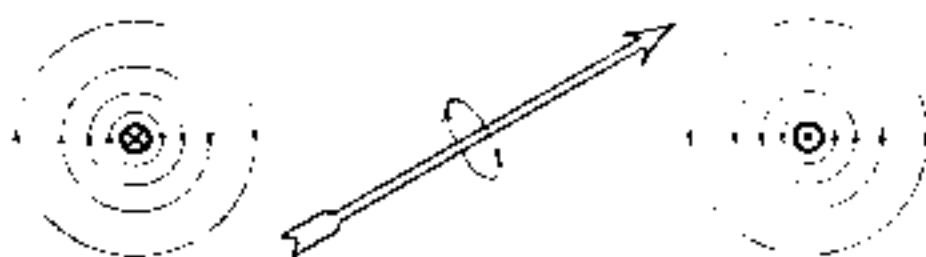

(شکل ۱۶ - ۴) جهت خطوط قوای مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان


را با علامت $\odot$ نشان میدهند. در اینصورت جهت خطوط قوای مغناطیسی مخالف جهت حرکت عقربه‌های ساعت خواهد بود.

میدان مغناطیسی ایجاد شده در اطراف سیم حامل جریان مانند یک مغناطیس میتواند عمل نماید یعنی براده‌های آهن را جذب و عقربه مغناطیسی را منحرف سازد. میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریسته را میتوان برای تهیه مغناطیس بکار برد.

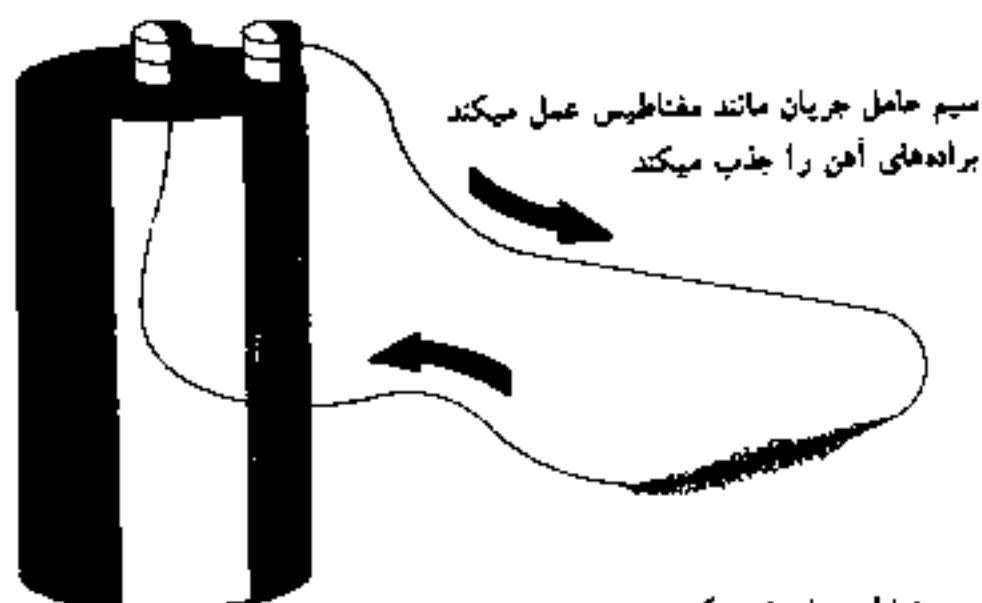

(شکل ۱۷ - ۴) الکتریسته مغناطیس ایجاد میکند

چنانچه سیمی را بدور قطعه آهنی پیچیده جریان الکتریسته را از آن عبور دهیم میدان مغناطیسی حاصل از جریان باعث مغناطیس شدن قطعه آهن میشود.

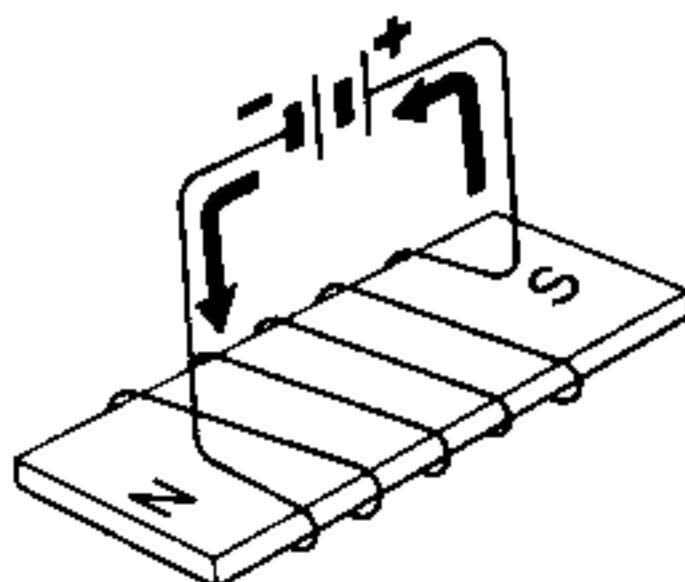

(شکل ۱۸ - ۴) کاربرد الکتریسته جهت ایجاد مغناطیس SN

چنانچه پس از قطع جریان خاصیت مغناطیسی قطعه به سرعت از بین برود، مغناطیس را موقت گویند. برای تهیه مغناطیس موقت از آلیاژ آهن خالص یا میل استفاده میشود. در صورتیکه پس از قطع جریان خاصیت مغناطیسی قطعه برای مدتی طولانی باقی بماند، مغناطیس را دائمی نامند. برای تهیه مغناطیس دائمی از آلیاژهای فولاد و کبالت که آهن سخت نامیده میشود

استفاده میکنند.


تأثیر شیمیائی جریان الکتریسیتة — محلولها و مایعانی که هادی جریان الکتریسیتة هستند (الکترولیتها) در نتیجه عبور جریان الکتریسیتة از آنها تجزیه میشوند. این عمل را الکترولیز یا تجزیه الکتریکی نامند.

از الکترولیز برای تجزیه آب و تصفیه الکتریکی فلزات و آبکاری استفاده میشود. (آبکاری عملی است برای روکش دادن فلزات بکمک الکتریسیتة Electro plating).

مثلاً در آب نقره کاری در محلول نیترات نقره AgNO_3 به یونهای NO_3^- و Ag^+ تجزیه میشود. یک ورقه نقره ای (A) و جسمی که بایستی روکش شود (B) داخل محلول قرار داده میشود. ورقه نقره به قطب مثبت پیل و جسم روکش شونده به قطب منفی آن وصل میشود. در نتیجه صفحه A دارای بار مثبت و B دارای بار منفی خواهد شد. با توجه به اینکه بارهای غیر همنام یکدیگر را جذب و بارهای همنام یکدیگر را دفع میکنند یونهای مثبت Ag^+ جذب صفحه منفی B شده روی آن می چسبند و به ضخامت آن میافزاید. یونهای منفی NO_3^- باعث جدا شدن نقره بصورت Ag^+ از صفحه نقره و وارد شدن آنها در محلول میگردد باین ترتیب از غلظت محلول کاسته نشده و فعل و انفعالات قبل تداوم می یابد. بنابراین نتیجه فعل و انفعالات فوق جدا شدن ذرات نقره از صفحه A و چسبیدن آنها به جسم B است.

در این عملیات هر یون نقره که روی B می نشیند یک الکترون از صفحه B دریافت میکند و هر اتم نقره که از صفحه A جدا میشود یک الکترون در آن باقی میگذارد. بنابراین تعداد اتمهای کسر شده از صفحه A مساوی تعداد اتمهای نقره ایست که روی صفحه B می نشیند.

عبور جریان الکتریسیتة در یک جهت معین (جریان مستقیم) عامل نقل و انتقال ذرات نقره از صفحه A به B است. بطور کلی در عمل الکترولیز هیدروژن و فلزات در جهت جریان حرکت میکنند و جذب قطب منفی میشوند. مقدار تجزیه در یک عمل الکترولیز رابطه مستقیم با تعداد الکترونهای جریان یافته در مدار دارد. بنابراین با تغییر شدت جریان میتوان سرعت تجزیه را تغییر داد که این عمل بکمک یک رثوستا (R) انجام میشود.

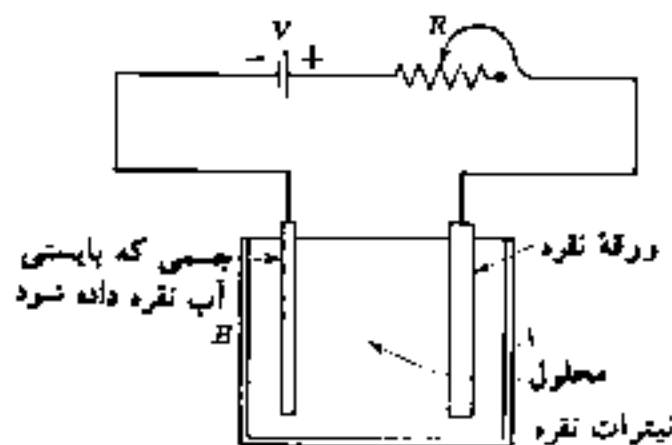

(شکل ۱۹ - ۲) آبکاری از طریق الکترولیز

انواع جریان الكتریسیته


هرگاه جهت جریان در یک سیم حامل جریان الكتریکی تغییر ننماید و در تمام مدت عبور جریان جهت ثابتی داشته باشد، جریان مستقیم خوانده میشود که آنرا جریان DC نیز گویند. چنانچه جهت جریان در یک سیم حامل جریان الكتریکی مستقرباً عوض شود، جریان متناوب خوانده شده که آنرا جریان AC نیز گویند. بنابراین جریان مستقیم (DC) نسبت به زمان ثابت و جریان متناوب دارای یک منحنی سینوسی است.

جریان متناوب یکفاز - از گردش یک حلقه سیم هادی بین قطبین N و S یک آهنربای ثقلی شکل، نیروی میدان مغناطیسی آهنربا بر الکترونهاي سیم هادی تأثیر نموده نیروی محرکه متناوبی بین دو سر آن ظاهر میشود.

هرچه تعداد حلقه‌های سیم هادی را زیادتر و سرعت گردش بیشتر باشد نیروی محرکه بالاتری ایجاد خواهد شد. بدینجهت بجای یک حلقه سیمی از کلافی با چندین حلقه که دور هسته‌ای آهنی پیچیده شده‌اند استفاده میشود (بکار بردن هسته آهنی برای آنست که خطوط قوای مغناطیسی فاصله هوایی کوتاهی را طی کرده مقاومت مدار مغناطیسی حتی الامکان کاهش یابد).


برای انتقال ولتاژ حاصله از حلقه‌های لغزنده فلزی (Slipring) و جاروبکها یا ذغالها (Brushes) استفاده میشود. حلقه‌های لغزنده دارای سطحی صاف بوده و از هادیهای خوب ساخته میشوند. به هر سر کلاف سیم پیچ یکی از این حلقه‌ها متصل شده و همراه با آن گردش می‌نماید. بنابراین ولتاژ القائی در سیم پیچ بین این دو حلقه واقع خواهد شد. جاروبکها (ذغالها) روی این حلقه‌ها قرار گرفته ولی در جای خود ثابت هستند. تماس دائمی ذغالها با حلقه‌های لغزنده امکان انتقال ولتاژ تولیدی را به مصرف کننده‌های خارجی بوجود می‌آورد.

مطالب فوق اساس تولید جریان الكتریکی متناوب را تشکیل میدهد. بطور خلاصه میتوان گفت: جریان یکفاز متناوب از جرخش یک کلاف سیم پیچ با هسته آهنی در میدان مغناطیسی یک آهنربا بوجود می‌آید.

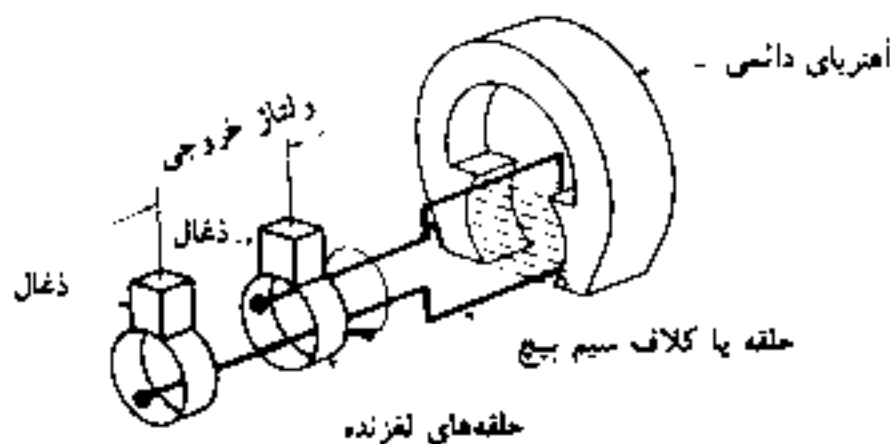

(شکل ۲۰ - ۴)

قطعه ab از کلاف سیم بیج را در نظر بگیرید. موقع چرخش کلاف سیم بیج با هسته آهنی (آرمیچر) در حالتیکه خطوط قوا عمود بر سطح کلاف هستند حرکت در امتداد خطوط قواست و هیچ کدام از خطوط قطع نمیشوند بنابراین ولتاژ صفر است. ادامه چرخش باعث میشود هر لحظه خطوط بیشتری نسبت به لحظه قبل توسط کلاف قطع شود، ولتاژ رفته رفته بالا رفته تا موقعی که امتداد حرکت بر خطوط قوا عمود گردد (خطوط قوا موازی سطح کلاف شود). در این حالت ولتاژ به حداکثر خود میرسد. از این نقطه به بعد ولتاژ شروع به کم شدن میکند تا به صفر برسد (امتداد حرکت موازی خطوط قوا). با ادامه حرکت ولتاژ شروع به زیاد شدن میکند ولی در جهتی خلاف

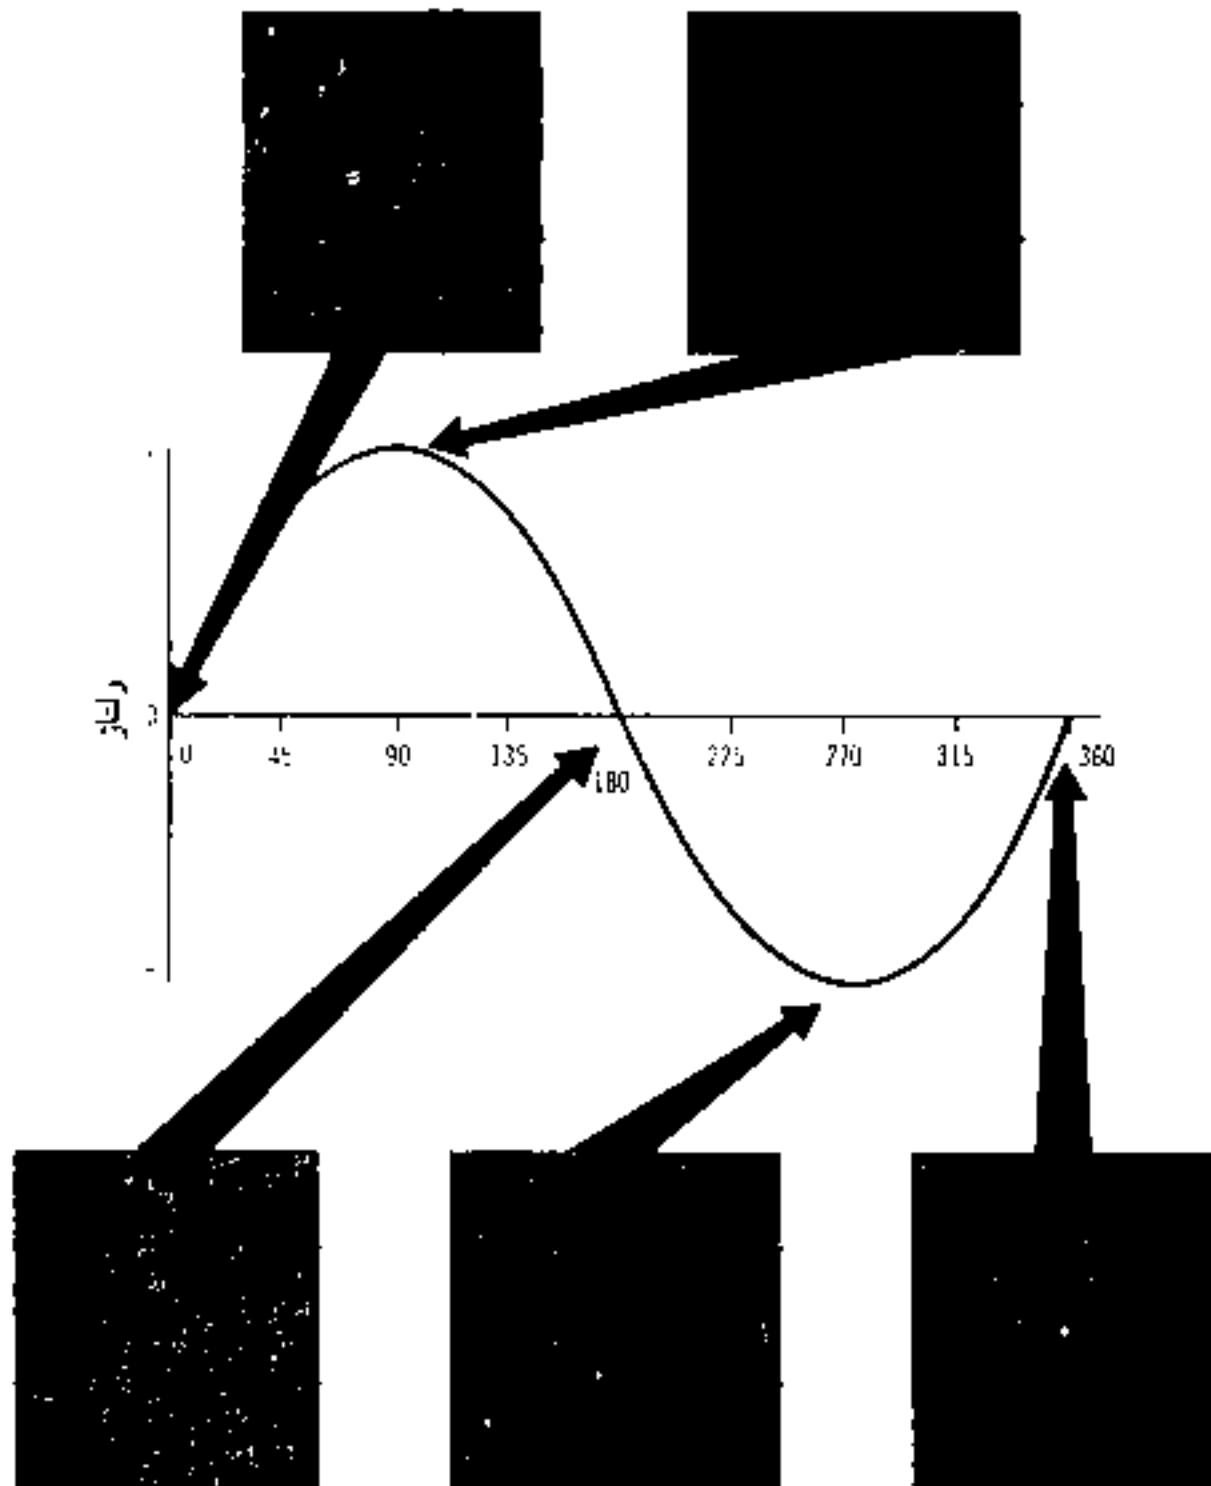


(شکل ۲۱ - ۲) مادام که آرمیچر ژنراتور دوران میکند اندازه و جهت ولتاژ تولید شده از یک منحنی سینوسی پیروی میکند

جهت قبل تا وقتی که به حداکثر خود در جهت مخالف برسد، مجدداً به تدریج از ولتاژ کاسه شده تا به صفر برسد. در این حالت قطعه ab از کلاف سیم پیچ پس از یک دور کامل به نقطه شروع رسیده است. به عبارت دیگر در یک دور کامل آرمیچر ولتاژ از صفر به ماکزیمم رسیده مجدداً صفر شده و بعد به ماکزیمم در جهت مخالف جهت قبلی رسیده مجدداً صفر می شود.

از رسم تغییرات ولتاژ در یک دور چرخش آرمیچر منحنی تغییرات ولتاژ بدست می آید. متداولترین مولدها آنهایی هستند که منحنی تغییرات ولتاژشان یک منحنی سینوسی است. در این مولدهای جریان متناوب (زیراتورها) در هر لحظه ولتاژ متناسب با سینوس زاویه بین میدان مغناطیسی (خطوط قوا) و بردار جهت حرکت آرمیچر است. چنانچه زاویه مذکور را با θ نشان دهیم خواهیم داشت:

$$e = E_{\max} \times \sin \theta$$


تغییرات ولتاژ و شدت جریان از صفر تا ماکزیمم و برگشت صفر و رسیدن به ماکزیمم در جهت مخالف و برگشت مجدد به صفر را یک سیکل کامل گویند. فرکانس عبارت است از تعداد سیکلهایی که در مدت یک ثانیه انجام میگیرد. واحد فرکانس سیکل بر ثانیه (CPS) است. بنابراین هرچه آرمیچر تندتر بچرخد فرکانس بیشتری ایجاد میشود.

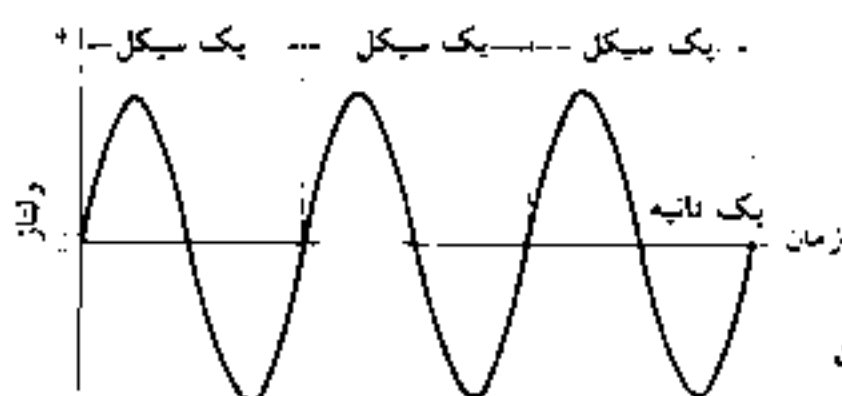

(شکل ۲۲ - ۴) فرکانس ولتاژ یا جریان تعداد سیکل ها در ثانیه است. فرکانس این ولتاژ ۲ CPS است.

فرکانس برق در ایران برابر ۵۰ CPS میباشد که بر روی اغلب دستگاههای برقی ذکر شده است. دستگاهی که برای فرکانس معینی ساخته شده چنانچه به فرکانس دیگری متصل شود یا اصلاً کار نمیکند و یا کار نامرتبی خواهند داشت. برای بالا بردن فرکانس بدون احتیاج به افزایش تعداد دور آرمیچر از چند کلاف سری شده که با زاویه مساوی روی یک آرمیچر قرار دارند استفاده میشود. مثلاً اگر از سه کلاف استفاده شود در هر دور چرخش آرمیچر سه سیکل کامل خواهیم داشت. در مولدهای کوچک معمولاً قطبهای مغناطیسی ثابت و سیم پیچ گردان میباشد مانند شرحی که برای جریان یکفاز گذشت. ولی در مولدهای بزرگ سیم پیچ ثابت و قطبهای مغناطیس عمل چرخش را انجام میدهند. شکل ۲۳ - ۴ یک مولد قطبی جریان متناوب با مغناطیس گردان را نشان میدهد. جریان و ولتاژ حاصل از کار مولدهائی که شرح آنها بیان شد، جریان و ولتاژ متناوب یکفاز نامیده میشوند. مولدهای مذکور دارای یک کلاف یا چند کلاف سیم پیچی سری شده هستند و در

نهایت دو سر سیم خروجی دارند.

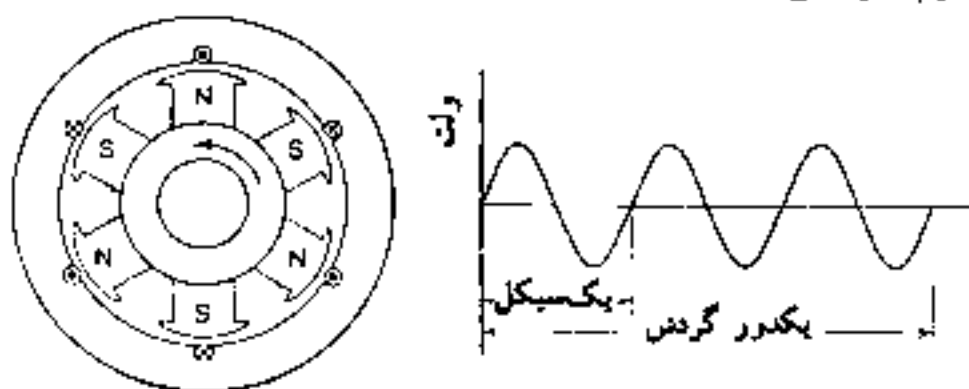

(شکل ۲۳ - ۴) یک مولد ۶ قطبی جریان متناوب

جریان متناوب سه فاز

چنانچه در مولدی مانند آنچه برای جریان متناوب یکفاز شرح داده شد به جای یک کلاف سیم پیچ دارای سه کلاف مجزا بوده و هریک با دیگری 120° اختلاف روی آرمیچر قرار گیرد. در نهایت ۶ سرسیم خروجی خواهیم داشت و هر دو سر که مربوط به یک کلاف است مانند یک مولد یکفاز متناوب عمل مینماید. بنا بر این مولد مذکور در مجموع مانند سه مولد یکفاز جداگانه است و آنرا مولد سه فاز متناوب نامند. جریان و ولتاژ حاصله نیز بنام جریان و ولتاژ سه فاز متناوب خوانده میشود.

از ولتاژ و جریان هر فاز میتوان جداگانه برای وسائل و ماشین آلات یکفاز متناوب و بصورت گروهی برای مصرف کننده های سه فاز متناوب استفاده نمود.

کابلهای انتقال انرژی الکتریکی

در انتقال انرژی الکتریکی با قدرت زیاد برای جلوگیری از افت حرارتی زیاد در سیمها بوسیله ترانسفورماتور ولتاژ خط را بالا میبرند که با توجه به رابطه توان الکتریکی ($P = U \times I$) اگر قدرت را مقدار ثابتی فرض کنیم شدت جریان کوچک خواهد شد. همانطور که برای انتقال آب با فشار زیاد از یک مقطع کوچک باید لوله را با جداره ضخیم انتخاب کرد تا در اثر فشار زیاد پاره نشود، برای انتقال جریان الکتریکی با ولتاژ زیاد بایستی سیمهای انتقال را با روپوش و عایقی ضخیم و مناسب انتخاب شود تا جریان به خارج آن نفوذ نکند. ضمناً عایق مذکور باید حفاظت کابل در مقابل عوامل مختلف طبیعی و مصنوعی را نیز انجام دهد. بطور خلاصه میتوان گفت:

هر نوع هادی الکتریسیته که توسط ماده ای از محیط اطراف خود عایق شده باشد بطوریکه فشار الکتریکی بین سطح خارجی عایق نسبت به زمین برابر صفر باشد کابل نامیده میشود.

عایق نمودن کابل برای جلوگیری از اتصال هادی به زمین در موقع نصب آن در زمین میباشد. روی کابلها علاوه بر مشخصات فنی آنها که شامل سطح مقطع، نوع عایق، جنس عایق از نظر مقاومت‌های مکانیکی است باید ولتاژ مجاز و یک یا چند رشته‌ای بودن آن ذکر گردد. کابلها بطور کلی از سه قسمت تشکیل شده‌اند:

۱ - عایق کابل

۲ - قسمت هادی کابل

۳ - غلاف کابل

بعضی از کابلها ممکن است فاقد غلاف باشند ولی کلیه کابلها قسمت هادی و عایق را دارا میباشد. در کابل‌های مرکب تعداد لایه‌های عایق، روپوش، غلاف و تعداد رشته‌های هادی کابل متفاوت است.

۱ - عایق کابل - عایق کابل متناسب با نوع مصرف از مواد مختلف ساخته میشود که مهمترین آنها عبارتند از:

 
کاغذهای آغشته به روغن، مواد لاستیکی و P.V.C (پلی وینیل کسرایید) که بهترین متداولترین آنها عایق P.V.C است که پروتودور نیز نامیده میشود. مواد اولیه P.V.C از ذغال، اسید کلریدریک، آهک، کاربیدو استیلین تشکیل شده است. از ترکیب این مواد P.V.C بصورت پودر حاصل میشود که در ساختن عایق کابلها به مصرف میرسند. این عایقها (P.V.C) نسوز بوده و در مقابل رطوبت و عوامل جوی مقاوم هستند.

۲ - هادی کابل - هادی کابل قسمت اصلی آنست که جریان الکتریکی را هدایت میکند. جنس هادی کابل معمولاً از مس یا آلومینیوم است. برای تشخیص جنس این قسمت کافیت به رنگ هادی توجه شود. از نظر شکل مقطع هادی ممکن است دایره‌ای یا مثلثی (سکتور Sector) نبیه شود.

۳ - غلاف کابل - برای محافظت کابل در مقابل رطوبت روی عایق کابل را با روکشی از جنس سرب می‌پوشانند. در کابل‌هایی که تحت فشار و ضربه قرار میگیرند برای محافظت از نوارهای فولادی استفاده میشود و برای حفاظت از نوارهای فولادی مذکور لایه‌های قیرگونی بکار میرود.

کابل‌هایی که علاوه بر عایق شدن برای محافظت دارای غلاف سربی و نوارهای فولادی باشند بنام کابل مسلح و کابل‌هایی که فقط از نظر الکتریکی عایق شده‌اند کابل معمولی یا کابل غیر مسلح نامیده میشوند.

مشخصات کابل روی قرقره مربوطه و در بعضی موارد روی بدنه کابل با حروف مشخصه‌ای نوشته میشود که بعضی از این حروف بر حسب استانداردهای V.D.E آلمان بقرار



(شکل ۲۲ - ۴)

ذیل است:


N	کابل با سیم مسی (کابل نرمال).
NA	کابل با سیم آلومینیومی.
Y	عایق پروتودور (اولین Y در ردیف حروف).
Y	روپوش پروتودور (دومین Y در ردیف حروف).
re	سیم با مقطع گرد یک لا (تک رشته‌ای).
rm	سیم با مقطع گرد چند لا (چند رشته‌ای).
se	سیم با مقطع مثلثی یک لا (سکتور تک رشته‌ای).
sm	سیم با مقطع مثلثی چند لا (سکتور چند رشته‌ای).
F	کابل مسلح با سیم تخت.
R	کابل مسلح با سیم گرد.
B	کابل مسلح با نوار فلزی (بانداز فولادی).
Z	کابل مسلح با سیم پروفیلی.
Gb	حفاظت با نوار فولادی.
C	سیم حفاظت یا سیم صفر (سیم نول MP).
K	غلاف سرپی.

A غلاف خارجی دوپل.

T کابل تحمل کننده برای کابل کشی هوایی.


H هر رشته با کاغذ آغشته به گرافیت یا با ورقه متالیزه روکش شده است.

مثال ۱ - کابل $Nyy4 \times 50 0.6/1KV$ - یعنی کابل نرمال با عایق و روکش پرتودور، غیر قابل اشتعال و پایدار در مقابل رطوبت و عوامل جوی، چهار سیمه با مقطع چهار میلیمتر مربع، مقطع مفتولها دایره ای تک رشته ای، کابل برای فشار ۰/۶ کیلو ولت بین هر فاز و زمین و یک کیلو ولت بین هر دو فاز آن.

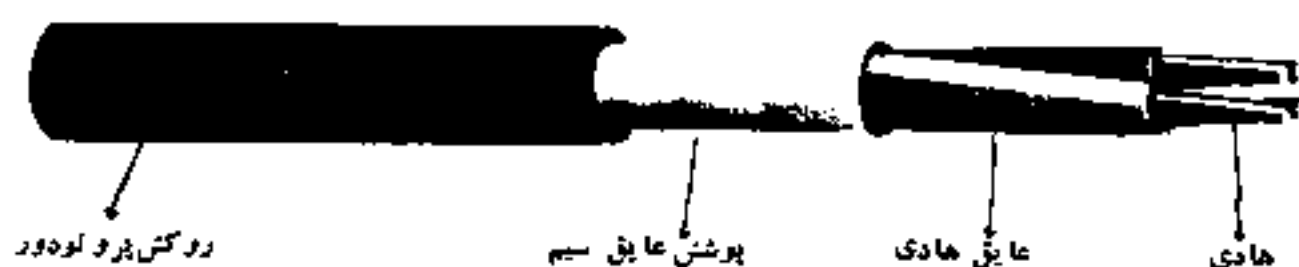

شکل ۲۵ - ۲ کابل NYV


مثال ۲ - کابل $NAYY4 \times 50 0.6/1KV$ - یعنی کابل نرمال با جنس هادی از آلومینیوم، عایق و روپوش پرتودور، غیر قابل اشتعال و مقاوم در مقابل رطوبت و عوامل جوی، چهار سیمه، هر سیم به مقطع ۵۰ میلیمتر مربع، با شکل مقطع سکتور تک رشته ای (مثلثی یک لا) کابل برای ۰/۶ کیلو ولت فشار بین هر فاز و زمین و یک کیلو ولت بین هر دو فاز آن.

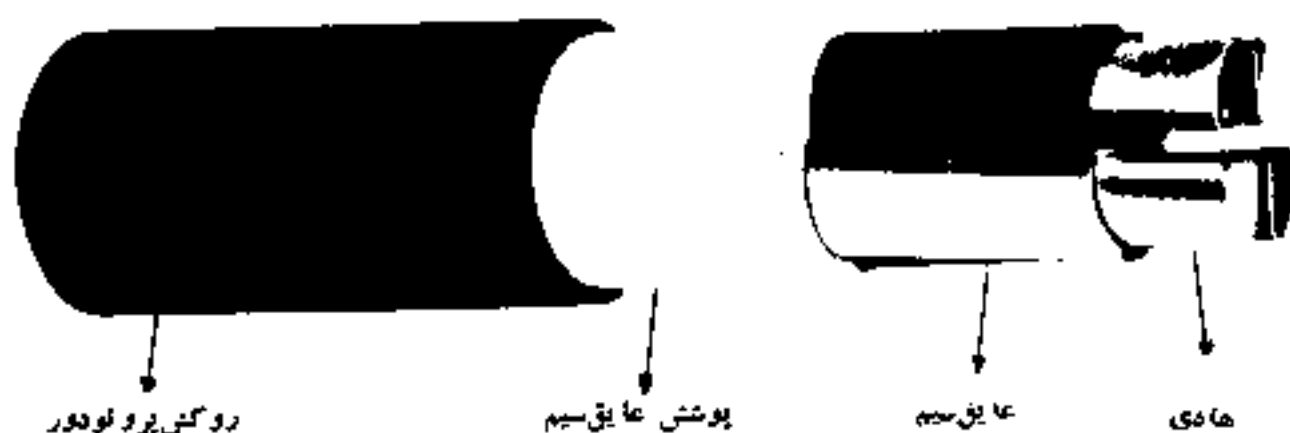

(شکل ۲۶ - ۴) کابل NAYY

مثال ۳ - کابل $NYFGBY3 \times 50 3.6/6KV$ - یعنی کابل نرمال با عایق پرتودور، غیر قابل اشتعال و پایدار در مقابل رطوبت و عوامل جوی، مسلح شده با سیمهای فولادی تخت و حفاظت با نوار فولادی، روکش پرتودور، سه سیمه هر سیم کلاً به سطح مقطع ۵۰ میلیمتر مربع.

سیمهای سکتور چند رشته‌ای (مثلثی چند لا). کابل برای ۳/۶ کیلو ولت فشار بین هر فاز و زمین و ۶ کیلو ولت بین هر دو فاز آن ساخته شده.
(کابل مسلح شده یعنی میتواند در مقابل فشار و ضربات احتمالی مقاومت نماید).

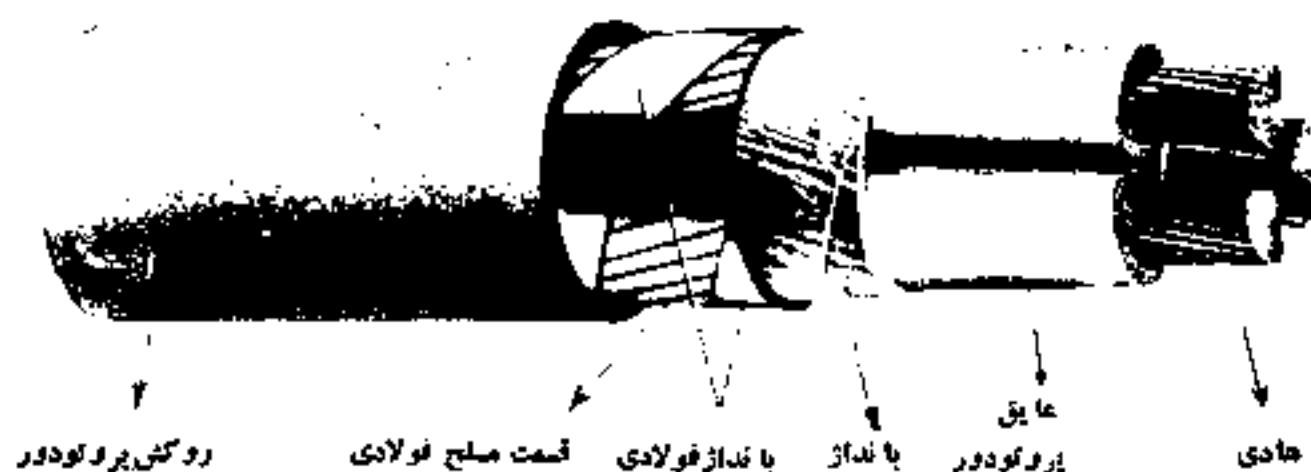

شکل ۲۷ - ۴ کابل NYFGbY

سیمهای انتقال انرژی الکتریکی

سیمها هادیهای را گویند که بدون روپوش و عایق و... و یا فقط با یک روپوش برای انتقال انرژی الکتریکی بکار میروند.

در مواردی که تعداد زیادی مصرف کننده بایستی از یک خط تغذیه شوند باید دقت زیادی بشود. چنانچه میدانیم مقاومت یک هادی رابطه عکس با سطح مقطع آن دارد. بعبارت دیگر هر چه مقطع آن بزرگتر باشد دارای مقاومت کمتر نسبت به هادی همجنس خودش میباشد (با طول مساوی) و افت کمتری در طول خط ایجاد نموده و حرارت کمتری بوجود خواهد آمد. بنابراین انتخاب صحیح هادی باعث جلوگیری از افت ولتاژ و ایجاد حرارت زیاد در خط که ممکن است باعث آتش سوزی گردد خواهد شد.

برای سیم کشی روکار از سیمهای افشان (چند لا) و برای سیم کشی توکار از سیمهای افشان یا تک رشته‌ای استفاده میشود.

برای نقاطی که از لوله توکار نمیتوان استفاده کرد سیمهای مخصوص زیر گچی که دارای عایق چند لایه بوده و به شکل تسمه‌ای ساخته میشوند استفاده میشود.

برای سیمها، کابلهای روکار و سیمهای زیر گچی جداول استاندارد تهیه شده است که به کمک آنها میتوان سیم مناسبی را برای سیم کشی انتخاب کرد. قسمتی از این جداول در صفحه بعد نشان داده شده است.

قسمتی از جدول حداکثر جریان مجاز سیم‌های استاندارد شده مسی

شدت جریان مجاز سیم بر حسب آمپر برای سیم‌های مسی			مقطع سیم به mm ²
سیم‌های هوایی	کابل‌های روکار و سیم‌های زیر گچی	سیم‌های با عایق تا حداکثر ۳ سیم در هر لوله	
۱۰ آمپر	۶ آمپر	۴ آمپر	۰/۷۵
۱۵ آمپر	۱۰ آمپر	۶ آمپر	۱
۲۰ آمپر	۱۵ آمپر	۱۰ آمپر	۱/۵
۲۵ آمپر	۲۰ آمپر	۱۵ آمپر	۲/۵
۳۵ آمپر	۲۵ آمپر	۲۰ آمپر	۴

شدت جریان مجاز سیم بر حسب آمپر برای سیم‌های آلومینیومی			مقطع سیم به mm ²
سیم‌های هوایی	کابل‌های روکار و سیم‌های زیر گچی	سیم‌های عایق‌دار تا حداکثر ۳ سیم در هر لوله	
۲۰ آمپر	۱۵ آمپر	۱۰ آمپر	۲/۵
۲۵ آمپر	۲۰ آمپر	۱۵ آمپر	۴
۳۵ آمپر	۲۵ آمپر	۲۰ آمپر	۶
۵۰ آمپر	۳۵ آمپر	۲۵ آمپر	۱۰

فیوزها

چنانچه در بخش اول کتاب نیز آمده است، فیوزها از تجهیزات ایمنی و حفاظتی مدارهای الکتریکی هستند. فیوز عبارت است از قطعه‌ای فلزی که در مسیر جریان قرار میگیرد تا چنانچه جریان به‌علتی از حد مجاز تجاوز نماید فلز مذکور که ضعیفتر از قسمتهای دیگر مدار انتخاب شده، ذوب گردیده، جریان از بقیه مدار قطع و از وارد شدن خسارت به آنها جلوگیری نماید. ذوب فلز و قطع شدن جریان در فیوز همراه با جرقه و قوس الکتریکی است. بنابراین باید آنرا در محفظه‌ای نسوز از جنس فیبر استخوانی یا چینی قرار داد. گاهی این محفظه را که معمولاً به شکل استوانه است با پودرهای نسوز یا روغن پر میکنند تا در موقع ذوب فلز فیوز، قوس الکتریکی ایجاد شده بلافاصله خاموش شود.

هر فیوز دارای دوام حرارتی خاص میباشد بدینجهت کار کنتاکتور مغناطیسی و رله حرارتی را به تنهایی انجام میدهد. فیوزها از نظر سرعت قطع کردن مدار به دو دسته تقسیم میشوند:

تند کار و کند کار.

از فیوز تندکار در مواردی استفاده میشود که عبور جریان زیاد به مدت طولانی برای تجهیزات مدار مضر باشد و بالعکس از فیوزهای کندکار در مواردی استفاده میشود که باید فیوز جریان زیادی را برای مدت کمی تحمل نماید. مثلاً فیوزهایی که در مدار موتورهای الکتریکی بکار میروند باید جریان زیادی را که در لحظه راه اندازی از مدار میگذرد تحمل نمایند.

در موقع انتخاب فیوز برای مصارف روشنایی یا موتورهای الکتریکی و غیره بایستی دقت کرد فیوزهای تندکار یا کندکار مناسب وضعیت آنها در نظر گرفته شود.

معمولترین فیوزها فیوز فشنگی است که در صنعت بسیار متداول است. قسمتهای مهم این فیوز عبارتند از: فشنگی، پایه و کلاهک.

فشنگی همان استوانه ایست که سیم ذوب شونده در داخل آن قرار گرفته است. در مجاورت این سیم یک سیم دیگر نیز قرار گرفته که بک پولک رنگی را نگهداری میکند. هرگاه سیم فیوز به علت جریان اضافی ذوب شود سیم نگهدارنده پولک نیز ذوب شده آنرا رها میسازد و این نشانه ایست برای تشخیص سالم یا سوخته بودن فیوز. مقررات ایمنی بین المللی ترمیم کردن فیوز فشنگی را منع کرده است و باید فشنگی جدیدی بجای فشنگی سوخته قرار داد. رنگ پولک فیوزها نشان دهنده جریان اسمی فیوز است. مثلاً: پولک قرمز برای فیوز ۱۰ آمپر، پولک صورتی برای فیوز ۲ آمپر، پولک سفید برای فیوز ۵۰ آمپر و... پایه یا بدنه فیوز که جریان از شبکه به پیچ محل اتصال ته فشنگی وارد و از پیچ مربوط به محل اتصال سرفشنگی که محل بستن کلاهک است بطرف مصرف کننده هدایت میشود.

کلاهک فیوز به پایه پیچ شده و فشنگی را در محل خود نگهداری میکند و در پشانی آن نشیبه ای نصب شده که از طریق آن رنگ پولک فیوز قابل تشخیص است.

موتورهای جریان مستقیم

طریقه تولید الکتریسیته متناوب را قبلاً مطالعه کردیم که بطور خلاصه چنین است: کلافی سیم پیچ در میدان مغناطیسی آهنربائی حرکت نموده نیروی محرکه القائی فشاری بین دو سر سیم پیچ ایجاد مینماید که جهت جریان بین دو نقطه مذکور دائماً در تغییر است. برای انتقال جریان و ولتاژ متناوب حاصله به خارج از مولد از حلقه های لغزنده و جاروبکها (زغالها) استفاده میشود.


در صورتیکه بجای دو حلقه لغزنده از دو نیم حلقه که هریک به یکسر کلاف وصل شده و همراه با آن گردش میکند استفاده کنیم، ذغالها که عامل انتقال جریان و ولتاژ به خارج از مولد هستند بر آنها تکیه داشته ولی با آنها جرخش نمی نمایند. بنابراین همزمان با تغییر جهت جریان

بین دو سر کلاف، نیم حلقه‌های مماس بر جاروبکها نیز محلشان عوض میشود. در نتیجه جریان در مدار خارجی (مدار مصرف) همیشه در یک جهت خواهد بود (جریان رولتاژ مستقیم). این ماشین انرژی مکانیکی را به الکتریکی تبدیل میکند و ژنراتور جریان مستقیم یا دینامو (Dynamo) نامیده میشود.

چنانچه از سیم پیچ این ماشین جریان مستقیم (جریان DC) عبور داده شود قادر است انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل، و آرمیچر را به گردش درآورد. در این حالت ماشین را موتور جریان مستقیم (Direct Current Generator) نامند.


برای بالا بردن تعداد دور موتور بجای یک جفت قطب از چند جفت قطب و بجای یک کلاف از چندین کلاف سیم پیچ که روی یک هسته آهنی قرار دارند (آرمیچر یا روتور Rotor) استفاده میشود. هر یک از سرهای خروجی کلافها به تیغه‌ای مسی متصل است که مجموعه این تیغه‌ها بهلوی یکدیگر با عایق بندی بین آنها استوانه‌ای را تشکیل میدهند که کلکتور یا کموتاتور (Commutator) نامیده میشود و زغالها برای رساندن انرژی الکتریکی به سیم پیچها روی آن تکیه دارند.

در موتورهای کوچک برای قطبها از مغناطیس دائمی و در موتورهای بزرگتر از قطبهای الکترومغناطیسی استفاده میشود. بر حسب نوع قطبهای مغناطیسی و شکل تأمین جریان تحریک آنها موتورهای جریان مستقیم به شکل ذیل تقسیم میشوند:

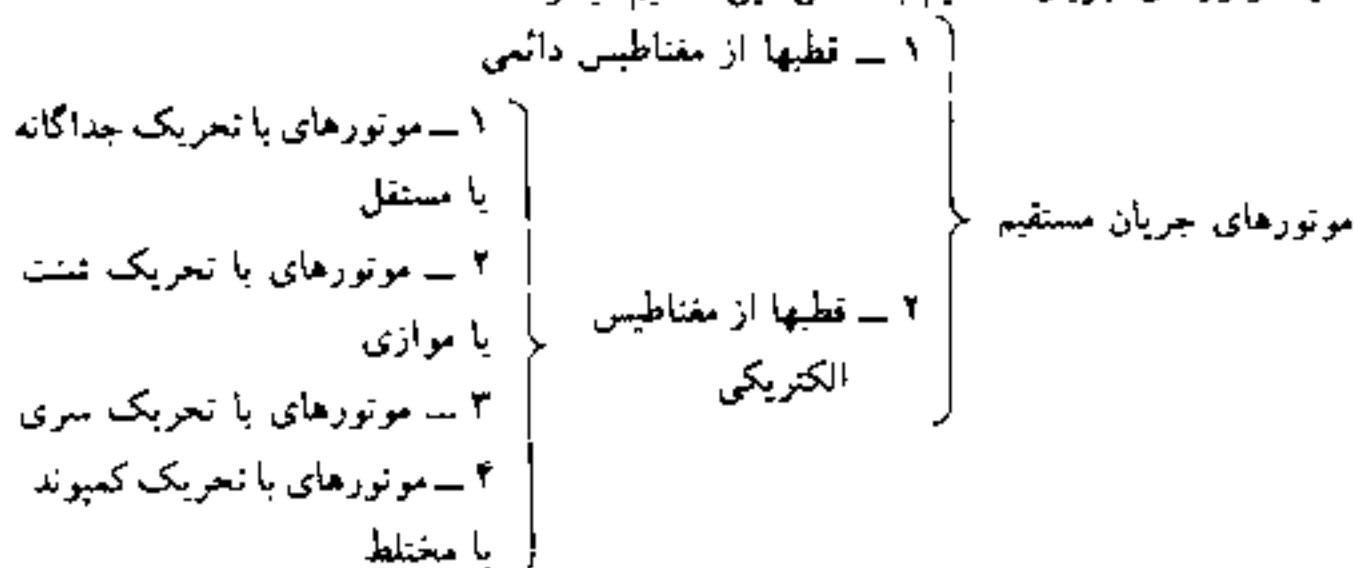


۱ - موتورهای جریان مستقیم با تحریک جداگانه یا مستقل - در این موتورها تحریک قطبها توسط یک منبع مستقل خارجی تأمین میشود که جدا از منبع تغذیه سیم پیچهای روتور میباشد. سیم پیچ روتور این موتور با یک مقاومت متغیر بعنوان مقاومت راه اندازی سری شده که پس از راه اندازی موتور مقاومت مذکور بتدریج از مدار خارج میشود.

۲ - موتورهای با تحریک شنت (موازی) - در موتورهای شنت سیم پیچ قطبها بطور موازی با سیم پیچ روتور اتصال می یابد. بنابراین قسمتی از جریان راه اندازی از سیم پیچ القاء -

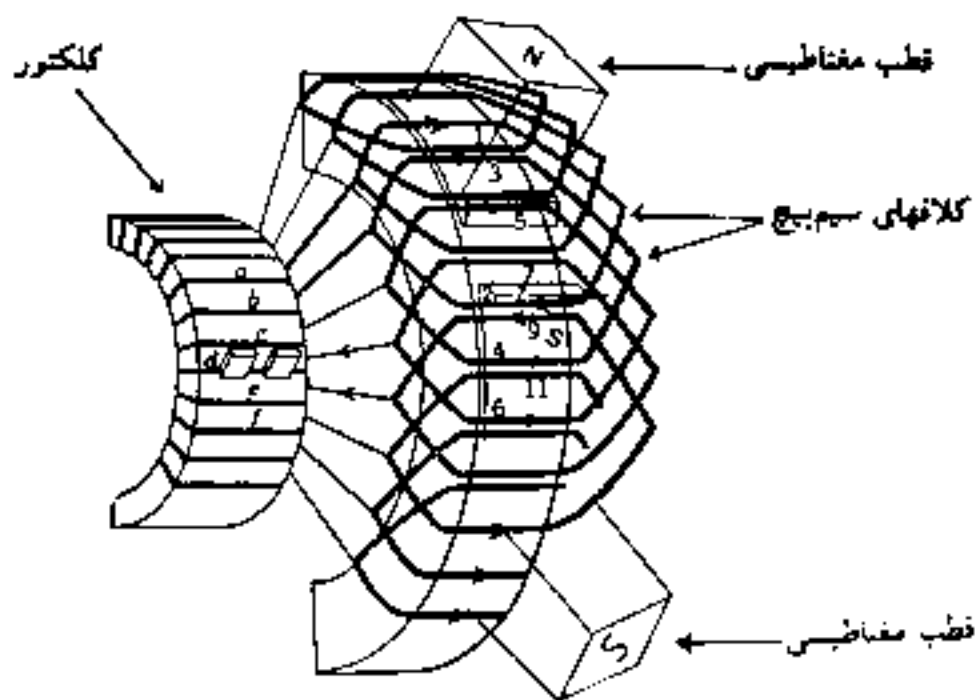


(شکل ۲۸ - ۴) قسمتی از یک رونور

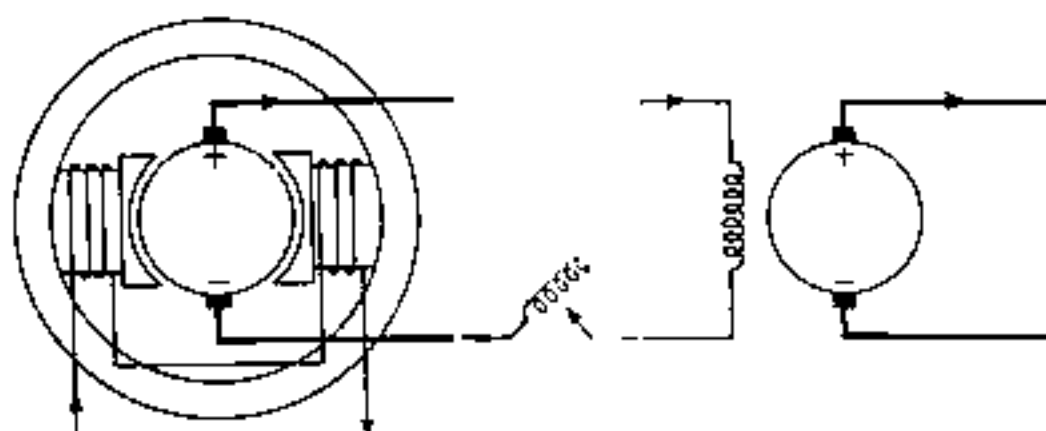


(شکل ۲۹ - ۴) موتور با تحریک مستقل

کننده خواهد گذشت. این سیم پیچ را از سیم نازک و با تعداد دور زیاد انتخاب میکنند تا مقاومت آن بالا رفته بخش کمی از جریان ورودی به موتور وارد این سیم پیچ گردد.

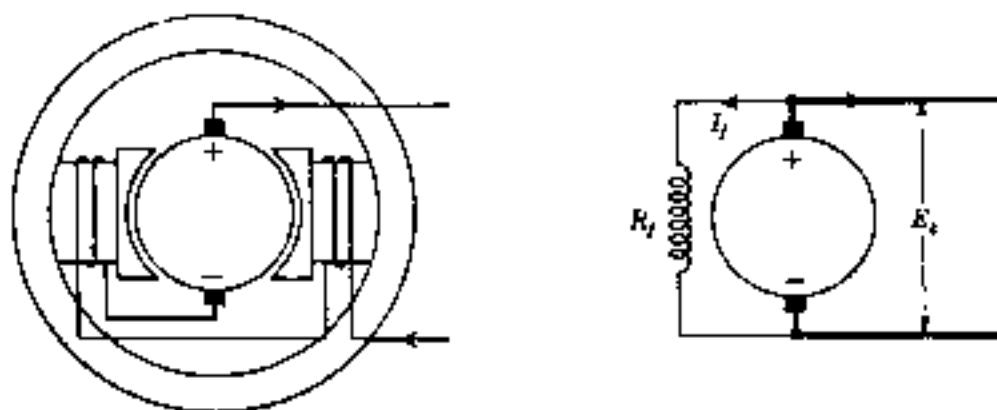

(شکل ۳۰ - ۴) موتور با تحریک موازی


۳- موتورهای با تحریک سری - در این موتورها سیم پیچ قطبها با سیم پیچ روتور (آرمیچر) بطور سری متصل میشود. بنابراین تمام جریان ورودی به موتور از این سیم پیچ نیز میگذرد. چون جریان زیادی از این سیم پیچ خواهد گذشت آنرا از سیمهای با مقطع بزرگ و با دور کم انتخاب میکنند تا مقاومت آن کم شده جریان براحتی از آن عبور کرده مقدار تلفات نیز کم باشد.

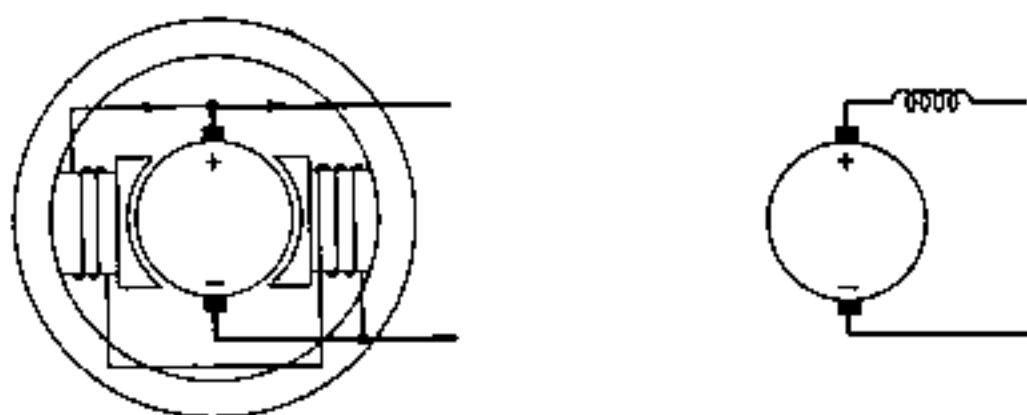

(شکل ۴۱ - ۴) موتور با تحریک سری

۴- موتور با تحریک کمبوند (مختلط) - در این موتورها روی قطبها دو نوع سیم پیچ یکی ضخیم با تعداد دور کم و دیگری نازک با تعداد دور زیاد انجام میشود. سیم پیچ ضخیم بطریقه سری و سیم پیچ نازک بطریقه موازی با سیم پیچ روتور اتصال می یابند.

اگر سیم پیچ موازی با ابتدای سیم پیچ سری و انتهای سیم پیچ آرمیچر (روتور) موازی بسته شوند آنرا شنت بلند و اگر فقط با سیم پیچ آرمیچر موازی باشد آنرا شنت کوتاه نامند. این دو طرز اتصال سیم پیچ موازی تأثیر مهمی در طرز کار و مشخصات ماشین ندارد. انتخاب هر یک از این دو طریقه بستگی به ملاحظات مکانیکی و موتور و کلیدهای معکوس کننده جریان دارد.

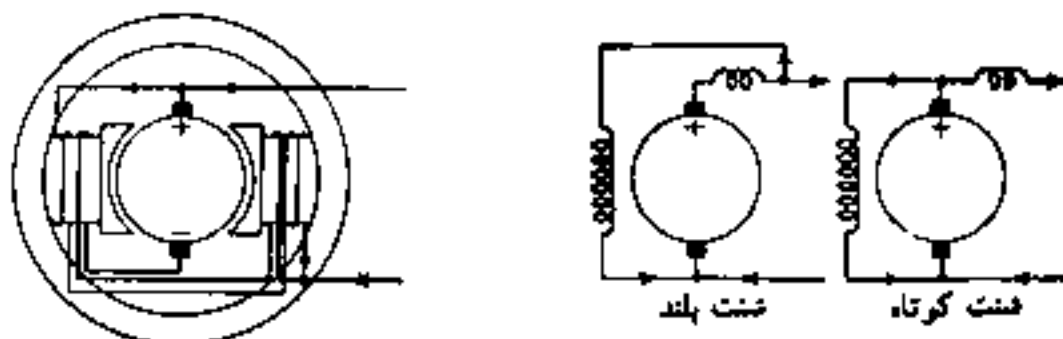

(شکل ۴۲ - ۴) موتور با تحریک مختلط

موتورهای جریان متناوب (یکفاز و سه فاز)

موتورهای جریان متناوب که عامل تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی میباشند به دو دسته

اصلی تقسیم میشوند:

۱ - موتورهای سنکرون. ۲ - موتورهای آسنکرون.

موتورهای سنکرون Synchronous Motors - ساختمان موتورهای سنکرون شبیه ساختمان


آلترناتورها (مولدهای جریان متناوب) است. در نتیجه میتوان از یک آلترناتور بجای موتور سنکرون استفاده نمود. در آلترناتورها جریان متناوب از استاتور گرفته میشود (در مولدهای با مغناطیس گردان). برای تبدیل آنها به موتور سنکرون باید از یک منبع ولتاژ متناوب خارجی جریان لازم به کلافهای استاتور آن داده شود. بنابراین استاتور این موتورها کاملاً شبیه استاتور آلترناتورها ساخته میشود.

در شکل ۳۳-۴ و ۳۴-۴ حروف a و b دو سر کلاف استاتور موتور جریان متناوب یکفازی را نشان میدهد. قطب N روتور مقابل b و قطب S مقابل a است. عبور جریان از کلاف ab مطابق شکل ۳۳-۴ یک میدان مغناطیسی در استاتور بوجود میآورد. تأثیر میدان مغناطیسی روتور و استاتور بر یکدیگر باعث میشود قطبهای N و S طبق قانون سه انگشت دست راست حرکت درمی آیند (قطب شمال North بطرف چپ و قطب جنوب South بطرف راست). بطوریکه روتور گردشی در جهت خلاف عقربه‌های ساعت دارد. با تعویض جهت جریان (شکل ۳۴-۴) جهت میدان مغناطیسی استاتور عوض شده باعث تعویض جهت حرکت قطبهای N و S میشود یعنی حرکت روتور عکس میشود.

اگر فرکانس جریان متناوب را مثلاً ۵۰ در نظر بگیریم (فرکانس برق در ایران) ملاحظه میشود که جهت جریان و در نتیجه جهت میدان مغناطیسی استاتور ۵۰ مرتبه در ثانیه عوض میشود و مجدداً به جهت اولیه خود باز میگردد. بعبارت دیگر در یک سر کلاف ۵۰ مرتبه جریان مثبت و ۵۰ مرتبه منفی ایجاد میگردد. بنابراین در مدت یک ثانیه روتور بایستی ۵۰ مرتبه به چپ و ۵۰ مرتبه به راست حرکت نماید که عملاً غیر ممکن است لذا موتور چرخشی نداشته و یک لرزش خفیف در آن مشاهده میشود.

حال چنانچه با یک وسیله خارجی روتور را قدری دوران دهیم بطوریکه در مدت لازم برای تعویض جهت جریان (۱ ثانیه) روتور نیز نیمدور گردش کرده جای قطبین N و S نسبت به a و b عوض شود مولفه تأثیر میدان مغناطیسی استاتور و روتور بر یکدیگر همیشه در یک جهت باقی خواهد ماند. بنابراین روتور در جهت چرخش ایجاد شده به حرکت خود ادامه خواهد داد. نتیجه اینکه با چرخش اولیه‌ای که در روتور ایجاد میشود (راه اندازی بوسیله موتور خارجی) چرخشی در همان جهت و با تعداد دور ثابت که متناسب با فرکانس منبع تغذیه آن است در موتور ایجاد میشود.

چنانکه گفته شد موتورهای سنکرون بدون راه اندازی اولیه قادر به حرکت نیستند. بنابراین

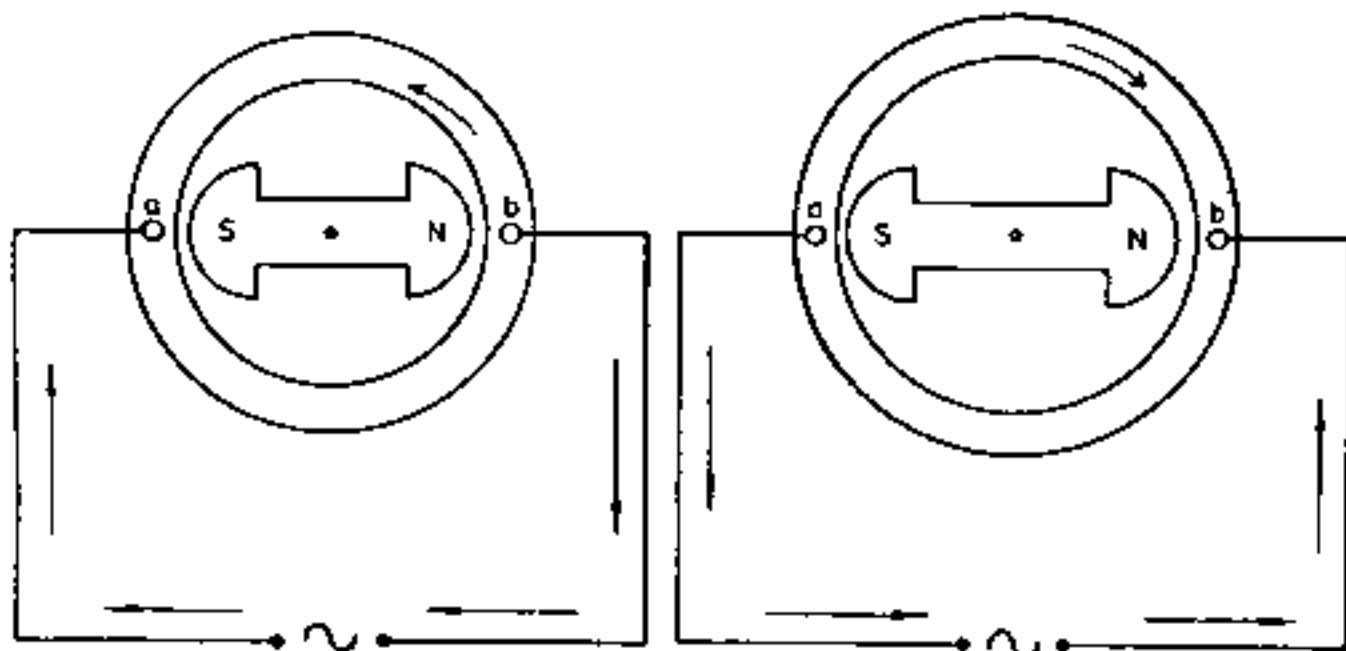

(شکل ۴-۳۳)

(شکل ۴-۳۴)

باید از یک وسیله راه انداز خارجی که ممکن است یک موتور یا یک سیم پیچ فرعی بسروزی روتور باشد استفاده نمود.

در موتورهای نوع اخیر رونور از جهتی شبیه روتور آلترناتور و از جهتی شبیه رونور موتور آسنکرون که شرح آن بعداً خواهد آمد میباشد بدین شکل که:

از این جهت شبیه آلترناتورهاست که قطبهای آن دارای سیم پیچ القاء کننده است و پس از جریان مستقیم تحریک میشود و از این جهت شبیه موتورهای آسنکرون است که روتور آن دارای شیارهایی در محیط خود بوده که قفسی از سیمهای هادی که بصورت اتصال کوتاه در داخل آنها قرار داده شده (در هر سمت روتور کلیه سیمها بهم اتصال داده شده اند).

در شرحی که گذشت راجع به طرز کار موتور سنکرون یک محرک خارجی نظیر یک موتور راه انداز بحث شد. حال با طرز کار موتور سنکرون با سیم پیچ فرعی آشنا میشود.

طرز کار موتور سنکرون با سیم پیچ فرعی - قبلاً گفتیم قطبهای رونور این موتور از طریق سیم پیچ القاء کننده ای با جریان مستقیم تحریک میشوند و در شیارهای محیطی رونور قفسه ای از سیمهای هادی بصورت اتصال کوتاه وجود دارد (سیم پیچ فرعی).

در موقع راه اندازی این موتور (موتور سنکرون با سیم پیچ فرعی) ابتدا جریان مستقیم (جریان تحریک روتور) را قطع و فقط سیم پیچ استاتور را به شبکه متناوب متصل میکنند. حوزة دوار میدان مغناطیسی استاتور سیم پیچ فرعی را قطع کرده در آن نیروی محرکه ای القاء میکند. چون سیمهای سیم پیچ فرعی اتصال کوتاه هستند جریانی در آنها بوجود می آید. تاثیر میدان مغناطیسی اطراف سیم پیچ فرعی حاصل از جریان القائی با میدان مغناطیسی استاتور نیروئی را به سیم پیچ وارد که گشتاور حاصل از آن روتور را به حرکت درمی آورد. با شروع حرکت جریان

مستقیم تحریک قطبها را وصل کرده با تغییر مقاومت راه انداز جریان تحریک را افزایش داده، شدت میدان مغناطیسی قطبها افزایش یافته، نیروی وارد بر سیم پیچ فرعی افزایش یافته، سرعت چرخش روتور زیاد میشود تا به سرعت سنکرون برسد. در اینحالت تعداد دور روتور و میدان مغناطیسی دوار استاتور همزمان شده، نیروی محرکه‌ای در سیم پیچ فرعی القاء نمیشود.

بنابراین جریان در سیم پیچ به صفر میرسد و گشتاور حاصل از آن حذف میگردد و روتور با سرعت سنکرون به حرکت خود ادامه میدهد.

پس وقتی که روتور با سرعت سنکرون گردش میکند سیم پیچ قفسه‌ای فرعی نقشی در کار روتور ندارد. ولی چنانچه بر اثر تغییر بار سرعت روتور کم شود، به نسبت تغییر سرعت مجدداً جریانی در سیم پیچ مذکور القاء و گشتاور محرک حاصل در جهت حرکت به روتور وارد و از تغییر دور ناگهانی روتور جلوگیری میشود. بنابراین سیم پیچ فرعی نقش راه انداز و ایجاد تعادل در دور روتور را دارد.


از موتورهای سنکرون در وسائل دقیق که احتیاج به دور معینی دارند و همچنین برای اصلاح ضریب قدرت مدار استفاده میشود.

موتورهای آسنکرون - این موتورها مانند موتورهای دیگر از دو قسمت تشکیل شده‌اند:

الف - استاتور (قسمت ثابت).

ب - روتور یا آرمیچر (قسمت متحرک).


استاتور Stator - این قسمت استوانه‌ایست توخالی که از ورقه‌های نازک فولاد سیلیسیم‌دار به ضخامت ۰/۵ میلیمتر ساخته شده‌اند و در داخل یک پوسته چدنی محکم شده است. جدار داخلی استوانه شیارهایی در امتداد محور خود دارد. در داخل این شیارها کلافهائی از سیمهای عایق‌دار قرار داده شده که نسبت به بدنه استاتور نیز عایق میباشند.

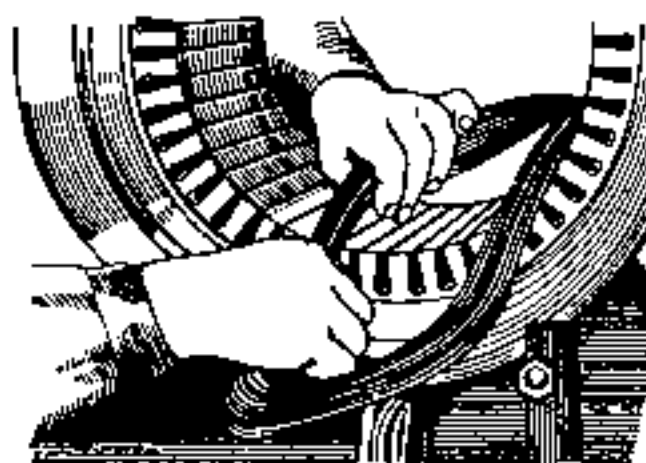


(شکل ۳۵-۴) یک استاتور در حال جاگذاری کلافهای سیم

روتور Rotor - این قسمت نیز بشکل استوانه‌ایست که از ورقه‌های فولادی مخصوص و عایق نسبت به یکدیگر ساخته شده که روی محوری مستقر شده. در محیط آن سوراخها یا


شیارهایی به موازات محور تعبیه شده است. کلافهای سیم پیچ در داخل این شیارها و با سوراخها قرار میگیرند. روتورها بر حسب نوع سیم پیچی بنام روتور با سیم پیچ قفسه‌ای یا روتور سیم پیچی شده خوانده میشوند.

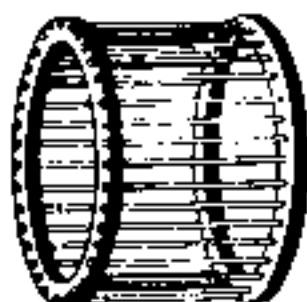

(شکل ۳۷-۴) قفسه جدا شده از هسته روتور

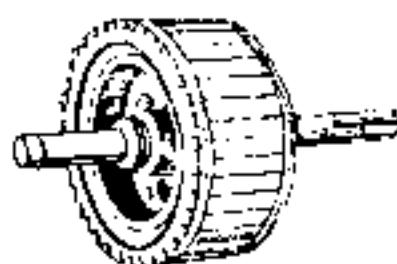

(شکل ۳۶-۴) روتور با سیم پیچ قفسه‌ای

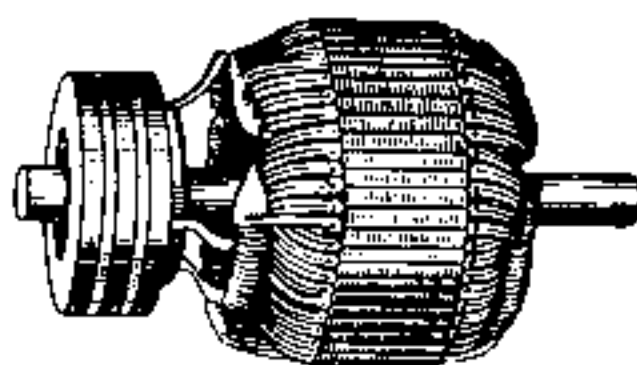

(شکل ۳۸-۴) روتور سیم پیچی شده

طرز کار موتور آسنکرون با روتور قفسه‌ای - وقتی سیم پیچ استاتور به منبع جریان متناوب خارجی وصل شود یک میدان دوار مغناطیسی با سرعت حرکت معینی در هسته استاتور بوجود میآید. خطوط قوای این میدان که با سرعت سنکرون می چرخد میله‌های قفسه‌ای روتور را قطع کرده در آنها نیروی محرکه‌ای القاء و جریانی برقرار میشود.

تأثیر میدان مغناطیسی حاصل از جریان القاء شده بر میدان مغناطیسی استاتور نیرویی را بر سیمهای قفسه وارد می‌سازد که گشتاور حاصل از آن باعث چرخش روتور میگردد.

وقتی سرعت چرخش مساوی سرعت میدان مغناطیسی استاتور باشد میله‌های روتور خطوط قوا را قطع ننموده جریانی در آنها بوجود نمی‌آید و نیروئی از این بابت به میله‌های قفسه وارد نخواهد شد، در اینصورت موتور میل به ایستادن نموده از سرعت آن کاسنه میشود. بنابراین سرعت چرخش روتور از سرعت میدان مغناطیسی استاتور عقب مانده سیمهای قفسه خطوط قوا را قطع، جریانی در آنها القاء و مجدداً نیروئی در جهت گردش به میله‌های قفسه وارد میشود. گشتاور حاصل از این نیرو سعی میکند سرعت روتور را به سرعت حرکت میدان دوار استاتور (سرعت سنکرون) برساند. بنابراین سرعت روتور همیشه کمی عقب‌تر از سرعت میدان دوار

استاتور است، بهمین جهت این نوع موتور را آسنکرون یا غیر همزمان گویند.

مزایای موتور آسنکرون با روتور قفسه‌ای


- ۱- راه اندازی آن نسبت به موتور سنکرون ساده است و احتیاج به عامل خارجی ندارد.
- ۲- ساختمان آن ساده است.
- ۳- بار زیادتر از حد مجاز را تحمل مینماید.
- ۴- تغییرات سرعت آن در اثر تغییرات بار ناچیز است.
- ۵- راندمان بهتری نسبت به موتورهای آسنکرون با روتور سیم‌پیچی شده دارد.

معایب موتورهای آسنکرون با روتور قفسه‌ای

- ۱- در موقع شروع بکار جریان زیادی را از شبکه میگیرد.
- ۲- گشتاور شروع بکار آن کم است.
- ۳- در موقعی که بار آن به حد کافی نیست راندمان (ضریب قدرت) کمی دارد.
- ۴- در مقابل تغییرات فشار الکتریکی حساسیت دارد.
- ۵- تنظیم تعداد دور آن مشکل است.

طرز کار موتور آسنکرون با روتور سیم‌پیچی شده

برای رفع نسبی معایب موتور آسنکرون با روتور قفسه‌ای از روتور سیم‌پیچی شده استفاده میشود. در این موتورهای یک رنوستا در سر راه سیم‌پیچی روتور قرار داده میشود. در هنگام راه اندازی تمام مقاومت رنوستا در مدار قرار دارد و مقاومت سیم‌پیج روتور را افزایش میدهد. با اتصال سیم‌پیج استاتور به منبع خارجی و شروع گردش روتور دسته رنوستا را به آرامی در جهت عقربه‌های ساعت گردانده و بتدریج مقاومت رنوستا را از مدار سیم‌پیج روتور خارج مینمایند تا دور موتور به حد نرمال رسیده مانند موتورهای روتور قفسه‌ای بکار خود ادامه دهد.

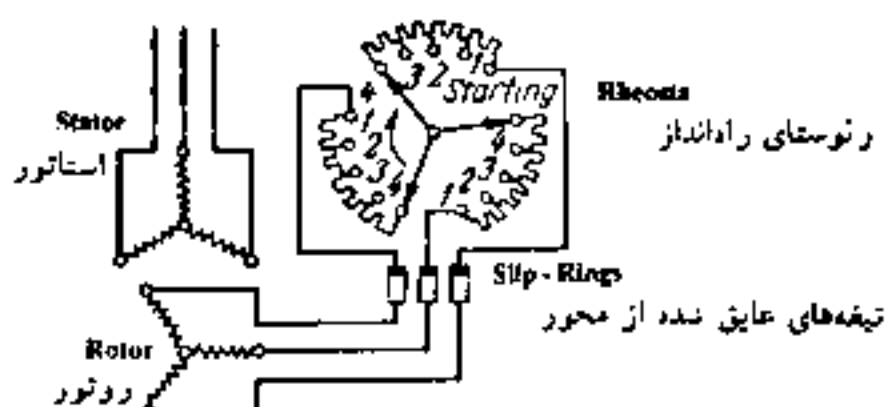

(شکل ۴-۳۹) یک رنوستای سه فاز در شروع راه اندازی موتور سیم‌پیچی شده سه فاز

مزایای موتورهای آسنکرون با روتور سیم‌پیچی شده

- ۱ - گشتاور قوی در موقع شروع به کار.
- ۲ - در ابتدای شروع بکار جریان زیادی از شبکه نمی‌گیرد.
- ۳ - تغییرات بار اثر شدید بر تعداد دور آن ندارد.
- ۴ - تعداد دور آن بوسیلهٔ رثوستای سری شده با مدار تحریک روتور قابل تنظیم است.
- ۵ - تحمل بار اضافی را دارد.

معایب موتورهای آسنکرون با روتور سیم‌پیچی شده.


- ۱ - در مقابل تغییرات ولتاژ حساسیت دارد.
- ۲ - ضریب قدرت آن در بارهای کم پائین است.
- ۳ - نسبت به موتور آسنکرون با موتور قفسه‌ای راندمان (ضریب قدرت) کمتری دارد.

موتورهای سه فاز

همانطور که در بحث مولدهای متناوب نیز گفته شد چنانچه بجای یک گروه سیم‌پیچ در استاتور، سه گروه با فاصله 120° از هم داشته باشیم، موتور را سه فاز متناوب نامند. چنین موتورهایی بایستی توسط شبکهٔ سه فاز نیز تغذیه شوند. چون هر گروه از سیم‌پیچها دو سر آزاد دارند پس تعداد سرسیمهای خروجی از موتور ۶ عدد خواهد بود.

اتصال ستاره و اتصال مثلث در ماشینهای سه فاز

جریان سه فاز، جریانی است که از ترکیب سه جریان یکفاز با اختلاف فاز 120° نسبت بهم حاصل میشود. چنانچه در بحث مولدها و موتورهای سه فاز گفته شد هر گروه سیم‌پیچ دارای دو سر آزاد بوده، بنابراین یک ماشین سه فاز (مولد یا موتور) جمعاً دارای شش سر خروجی خواهد بود.

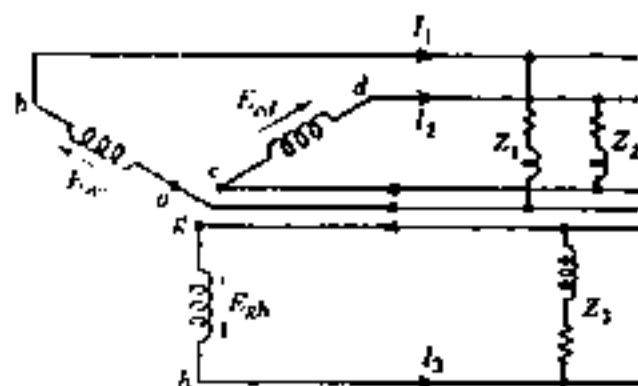


(شکل ۴-۴۰) یک مولد سه فاز ۶ سیمه

در مولدهای سه فاز ممکن است هر یک از فازها یکی از مصرف کننده‌های Z_1 یا Z_2 یا Z_3 را تغذیه نمایند.

برای اینکه از تعداد سیمهای شبکه انتقال انرژی کاسته شود سه رشته سیمی که مربوط به برگشت جریان هستند را میتوان مثل به یک رشته کرد. در اینصورت جریان برگشت هر سه فاز از این سیم خواهد گذشت. این سیم را سیم صفر یا خنثی گویند و با MP نشان میدهند. عموماً در یک سیستم توزیع انرژی سیم خنثی در یک یا چند نقطه به زمین متصل میشود. بنابراین فشار الکتریکی بین این سه و زمین صفر خواهد بود. سه سیم باقیمانده هر کدام متعلق به یکی از فازهاست و سیم فاز نامیده میشوند. این سیمها را با R و S و T نمایش میدهند. جریان عبوری از سیم خنثی در هر لحظه مساوی جمع برداری جریانهای عبوری از سه فاز میباشد. در صورتیکه جریانهای مذکور مساوی باشند با توجه به جهت جریانها و اختلاف 120° درجه‌ای آنها، جریان عبوری از سیم خنثی مساوی صفر خواهد بود. به عبارت دیگر در صورت متعادل بودن جریان هر سه فاز احتیاجی به سیم خنثی یا سیم صفر نخواهد بود. بنابراین اتصال ستاره به دو شکل است:

۱- اتصال ستاره سه سیمه

۲- اتصال ستاره چهار سیمه

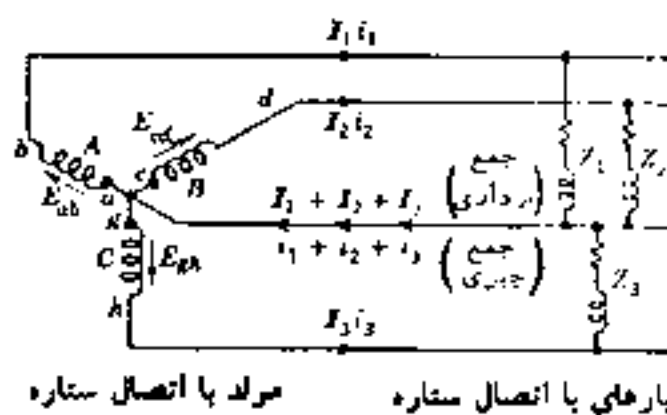


(شکل ۴-۴) اتصال ستاره چهار سیمه

هر دو نوع اتصال ستاره سه سیمه و چهار سیمه مورد استعمال زیادی دارند. اتصال چهار سیمه مولدها برای توزیع انرژی بین مصرف کننده‌های یکفاز مانند وسایل الکتریکی و روشنایی منازل و موتورهای یکفاز و غیره بکار میرود. هرگاه اغلب مصرف کننده‌ها سه فاز بوده و یا بار هر سه فاز غالباً متعادل باشند از اتصال ستاره سه سیمه استفاده میشود ولی در هر صورت برای حفظ ایمنی نقطه صفر را در ابتدا و انتهای شبکه (محل مولد و مصرف کننده) به زمین متصل میکنند. در اینصورت زمین بجای سیم صفر عمل مینماید. بهمین جهت سیم صفر را سیم زمین نیز نامند. البته از زمین در موقعی بجای سیم صفر استفاده میشود که جریان سه فاز در حال تعادل نسبی باشند.

بعبارت دیگر چنانچه عدم تعادل زیادی بین فازها باشد نمیتوان از زمین بعنوان سیم صفر استفاده نمود.

مصرف کننده های سه فاز را می توان به شکل دیگری غیر از اتصال ستاره به شبکه سه فاز متصل نمود، به این شکل که ابتدای هر سیم پیچ را به یکی از فازها متصل و سر دیگر آنرا به فاز مجاور، فاز قبلی متصل میسازند. بعبارت دیگر به هر فاز سر یک سیم پیچ و بازگشت سیم پیچ دیگر متصل میگردد. این شکل اتصال را اتصال مثلث (Δ) گویند.

با توجه به مطالب فوق نتیجه میشود که در سیستم توزیع سه فاز چهار سیمه مصرف کننده های سه فاز میتوانند بصورت Δ یا Δ به شبکه متصل گرد ولی در سیستم سه فاز سه سیمه فقط اتصال Δ میسر است و اتصال نقطه صفر مصرف کننده به زمین نیز به آسانی میسر نیست.

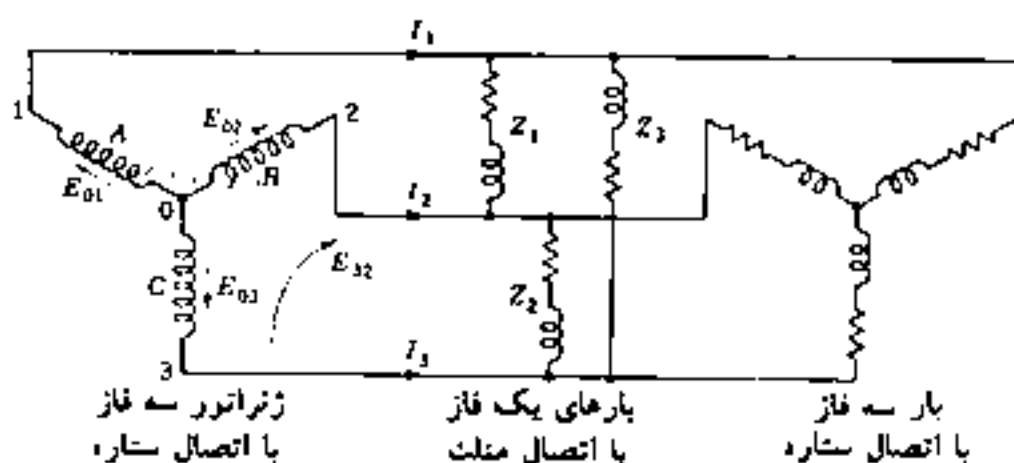


(شکل ۴-۴) سیستم سه فاز سه سیمه، اتصال مولد ستاره و دو مصرف کننده بصورت ستاره (Δ) و مثلث (Δ)

ترانسفورماتورها (Transformers)

برای اینکه انتقال انرژی الکتریکی بفواصل دور ممکن و با صرفه باشد باید از شدت جریان کاسته شده و فشار الکتریکی افزایش داده شود، با اینکار مخارج خرید و نصب کابل های انتقال بسیار کاهش می یابد و در محل مصرف به لحاظ ایمنی و برای امکان استفاده از وسایل الکتریکی، توزیع جریان بایستی با فشار الکتریکی پائین انجام گیرد. بعبارت دیگر انتقال انرژی الکتریکی بایستی با فشار قوی و مصرف آن با فشار ضعیف انجام گیرد. ترانسفورماتور دستگاهی است که انرژی الکتریکی را از یک سمت دریافت و از سمت دیگر این انرژی را با فشار کمتر یا بیشتر تحویل میدهد. همانطور که در انتقال انرژی مکانیکی برای تغییر سرعت و نیروی مکانیکی مثلاً از دو چرخدنده استفاده میشود تا نیرو و سرعت معینی را به نیرو و سرعت معین دیگری تبدیل کند، در انتقال انرژی الکتریکی نیز از ترانسفورماتورها برای تبدیل اختلاف سطح و شدت جریان استفاده میشود.

ساختمان یک ترانسفورماتور بطور کلی از دو سیم پیچ که روی یک هسته آهنی پیچیده شده‌اند تشکیل میشود، یکی از آنها که انرژی را دریافت میکند سیم پیچ اولیه - (Transformer Primery) و دیگری که انرژی تبدیل شده را تحویل میدهد سیم پیچ ثانویه - (Transformer Secondary) نامند.

هسته ترانسفورماتور از ورقه‌های نازک به ضخامت ۰/۳۵ تا ۰/۵ میلیمتر از جنس فولاد سیلیسیم‌دار که آلیاژی است از آهن و ۴ تا ۵ درصد سیلیسیم ساخته شده میشود. برای جلوگیری از تلفات زیاد ورقه‌های مذکور بایستی نسبت بهم عایق گردند.

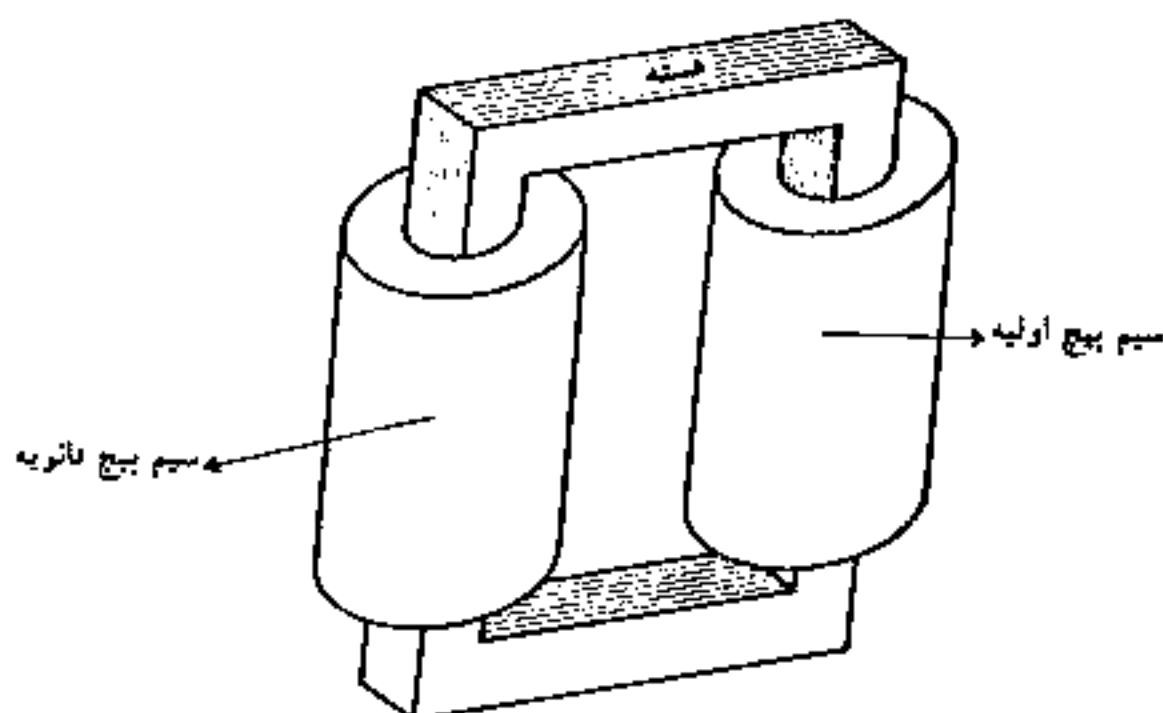

(شکل ۲۳-۲) شکل ساده ترانسفورماتور

سیم‌پیچهای اولیه و ثانویه که روی دو بازوی هسته پیچیده میشوند دارای قطر و تعداد حلقه‌های مختلف میباشند. بنابراین در انتقال انرژی الکتریکی، با استفاده از یک ترانسفورماتور افزایش فشار الکتریکی را بالا برده شدت جریان را کاهش میدهند و پس از انتقال در محل مصرف مجدداً توسط یک ترانسفورماتور کاهشده فشار الکتریکی را تا حد قابل مصرف باین آورده شدت جریان را افزایش میدهند.

ترانسفورماتورها معمولاً دارای راندمان خوبی هستند و انرژی الکتریکی در داخل آنها افت چندانی ندارد. بنابراین قدرتی که به ترانس داده میشود تقریباً با قدرت دریافتی از آن برابر است. پس:


$$P_1 = P_2$$

$$U_1 \times I_1 = U_2 \times I_2 \longrightarrow \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} \quad (۱)$$

چون نسبت اختلاف سطح‌های سیم پیچ اولیه به ثانویه مساوی نسبت تعداد حلقه‌های این دو سیم پیچ است، بنابراین با توجه به رابطه (۱) داریم:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

ترانسفورماتورهای هسته‌ای و جداری – (شکل ۴۴-۴) یک ترانسفورماتور هسته‌ای (Core-type) و (شکل ۴۵-۴) یک ترانسفورماتور جداری (Shell-type) را نشان می‌دهد. در ترانسفورماتور هسته‌ای نیمی از سیم پیچ اولیه و نیمی از سیم پیچ ثانویه روی یکی از بازوهای هسته و دو نیمه دیگر سیم پیچها روی بازوی دیگر هسته ترانسفورماتور قرار می‌گیرند. خطوط قوا در داخل هسته یک مسیر بسته را تشکیل می‌دهند. عبارت دیگر در این ترانسفورماتور یک مسیر بسته برای خطوط قوا وجود دارد.

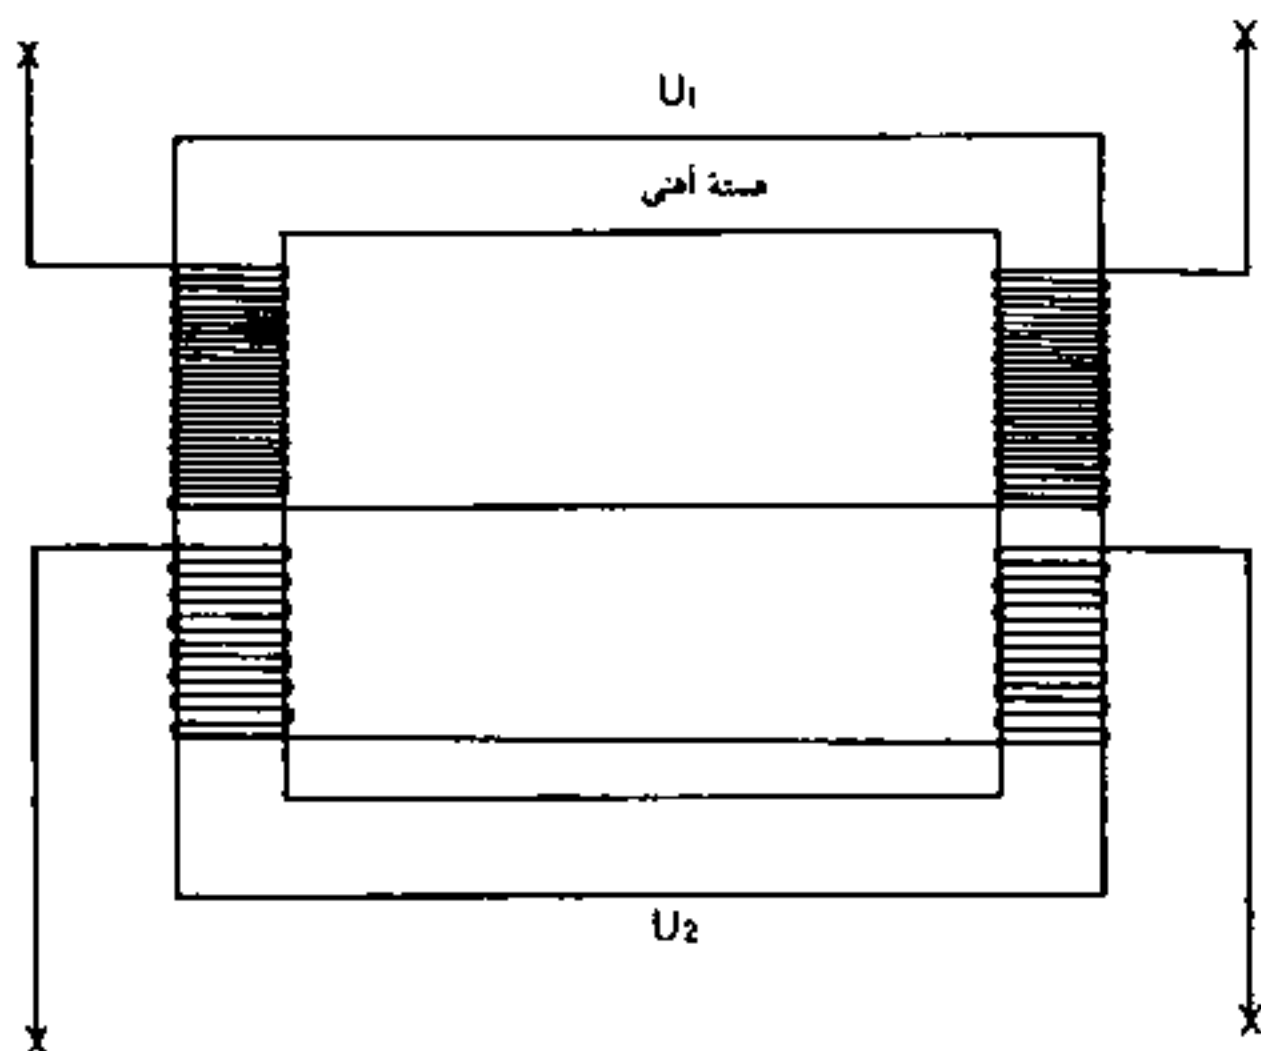


(شکل ۴۴-۴) ترانسفورماتور هسته‌ای

در ترانسفورماتور جداری، هسته دارای سه بازو بوده و سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه کلاً روی بازوی وسط قرار می‌گیرند. خطوط قوای مغناطیسی عده‌ای از بازوی سمت راست و عده‌ای

از بازوی سمت چپ می‌گذرند. بنابراین در ترانسفورماتور جداری در مسیر بسته برای خطوط قوای مغناطیسی تشکیل میشود.

معمولاً از ترانسفورماتورهای جداری برای فشار ضعیف و نوع هسته‌ای آن در فشار قوی مورد استفاده قرار میگیرند.

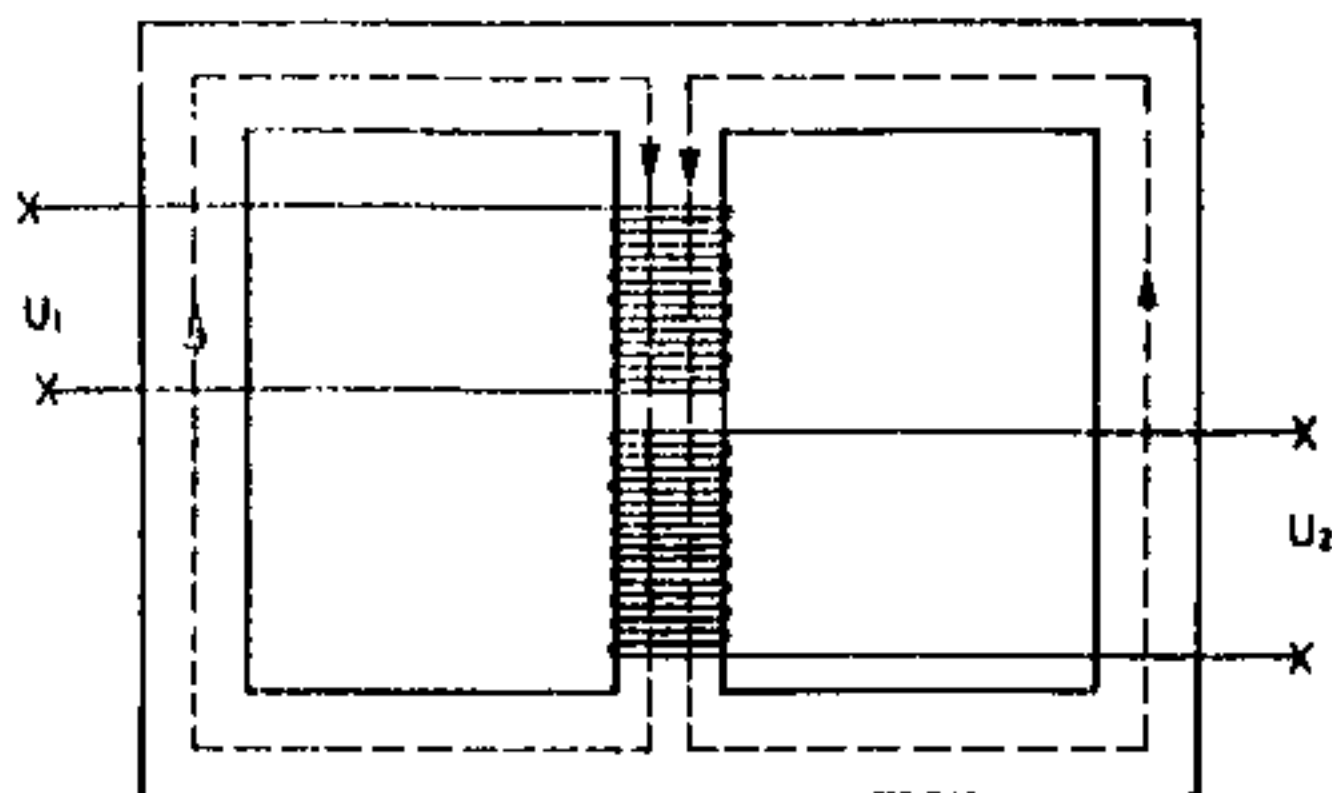


شکل ۴۵ - ۴) ترانسفورماتور جداری

ترانسفورماتورهای سه فاز - ترانسفورماتور سه فاز اصولاً شامل سه ترانسفورماتور یکفاز است که دارای هسته آهنی مشترک میباشند. در مدارهای سه فاز استفاده از یک ترانسفورماتور سه فاز بجای سه ترانسفورماتور تکفاز نیز معمول است که هم از لحاظ قیمت و هم از حیث اشغال محل نصب با صرفه‌تر است. مهمترین عیب این ترانسفورماتورها آنست که اگر سیم‌پیچ یکی از فازها معیوب شود، برای تعمیر بایستی تمام ترانسفورماتور را از خط خارج نمود و مخارج تعمیر آن نیز گرانتر است.


در تأسیسات بزرگ غالباً ترجیح میدهند از چهار ترانسفورماتور یکفاز استفاده شود که سه تای آن در مدار سه فاز بکار رفته و چهارمی بعنوان یدکی برای مواقعی که ترانسفورماتور یکی از فازها احتیاج به تعمیر داشته باشد آماده نگهداشته میشود.

در شکل ۴۶ - ۴ یک ترانسفورماتور سه فاز با هسته مشترک نشان داده شده. در روی هر بازوی هسته دو بوبین پیچیده شده که یکی مربوط به مدار اولیه و دیگری مربوط به مدار ثانویه هر فاز است. ترانسفورماتور مذکور برای استقلال جریان شش سیمه بکار رفته است (ورودی و خروجی ترانسفورماتور هر کدام سه فاز مستقل از هم را تشکیل میدهند).

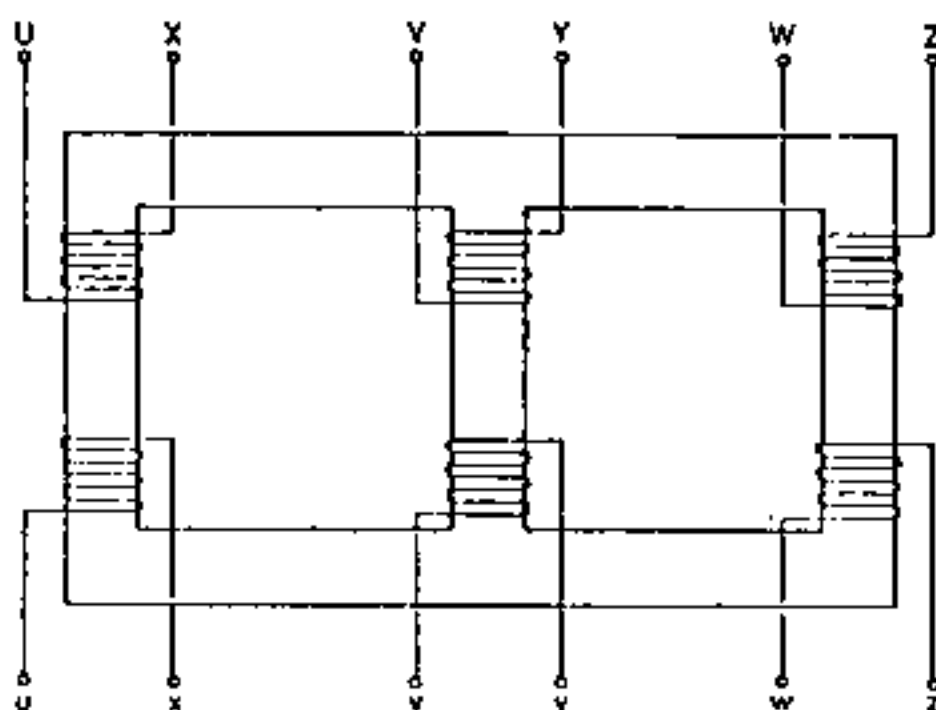


(شکل ۴۶ - ۴) ترانسفورماتور سه فاز سه هسته سیمه


همانطور که در مولدها و موتورهای سه فاز، سه فاز را میتوان بصورت Δ یا Y بهم اتصال داد. در ترانسفورماتورها نیز سه فاز ورودی و خروجی را میتوان به یکی از اشکال Δ یا Y بهم اتصال داد و در نتیجه حالات مختلفی بوجود خواهد آمد که اهم آن در اشکال ذیل نشان داده شده است.

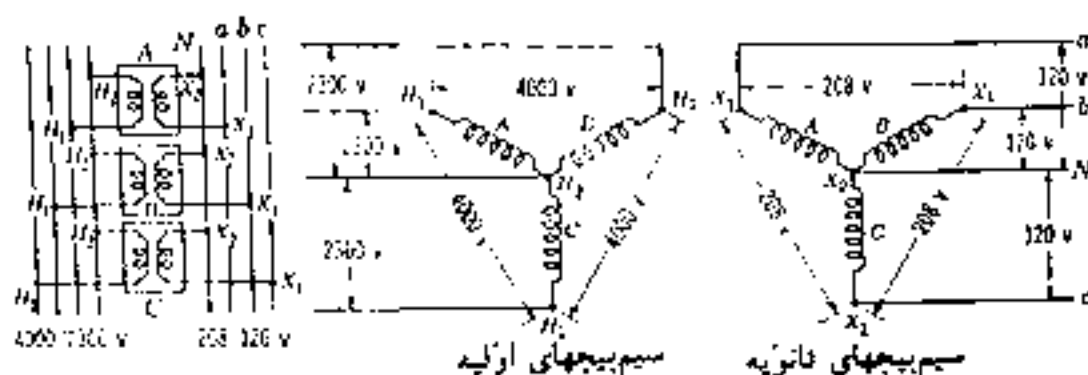


(شکل ۴۷ - ۴) اتصال Y-Y ترانسفورماتور سه فاز به مدار چهار سیمه

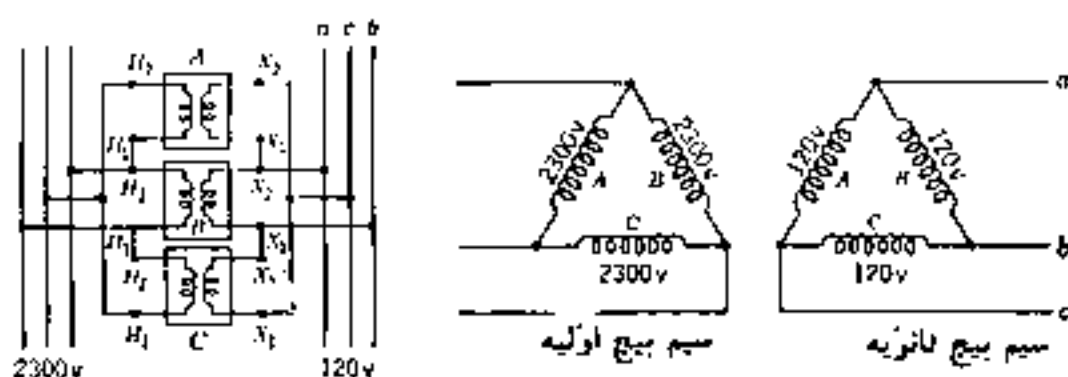

(شکل ۴۸ - ۴) اتصال $\Delta-\Delta$ ترانسفورماتور سه فاز به مدار سه سیمه

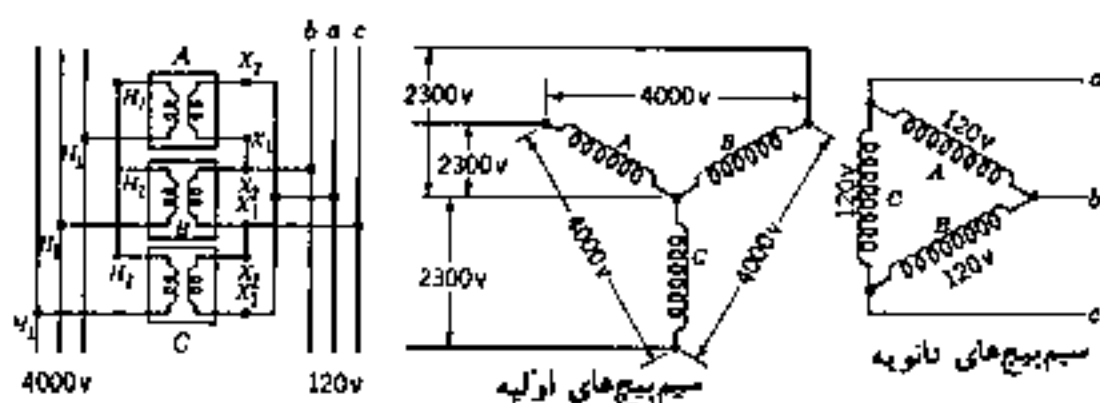


(شکل ۴۹ - ۴) اتصال Δ -Y ترانسفورماتور سه فاز

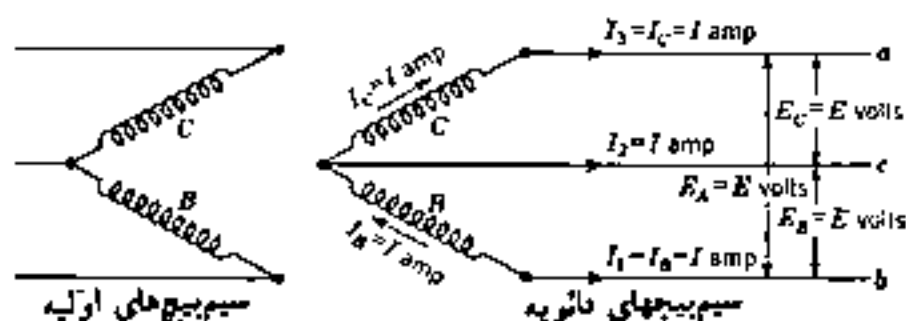

(شکل ۵۰ - ۴) اتصال مثلث باز یا اتصال Y در ترانسفورماتور سه فاز

اتو ترانسفورماتور Auto transformer - در مواقعی که فشار الکتریکی متغیر است و به یک فشار الکتریکی ثابت احتیاج می باشد و یا فشار الکتریکی نسبتاً ثابت است ولی به فشار متغیر یا فشارهای متفاوت نیاز است و به شرط آنکه نسبت تبدیل کوچک باشد از اتو ترانسفورماتور استفاده می شود.

اتو ترانسفورماتورها نیز مانند ترانسفورماتورهای معمولی با افزایش یا کاهشند، یکفاز هستند یا سه فاز. در شکل ۵۱ - ۴ ترانسفورماتور یکفاز کاهشنده نشان داده شده است.

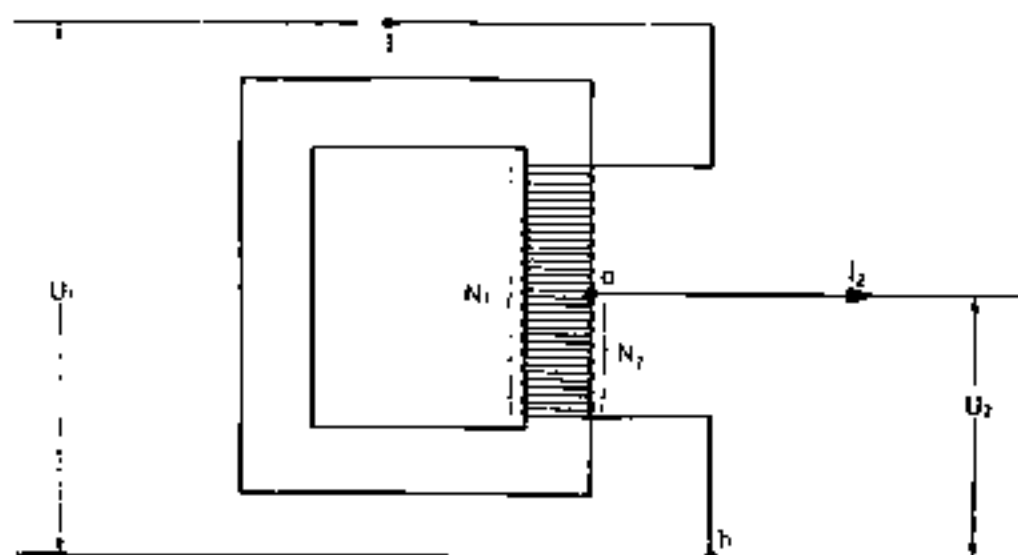


(شکل ۵۱ - ۴) اتو ترانسفورماتور یکفاز کاهشنده

چنانچه در شکل مشاهده میشود سیم پیچی با تعداد حلقه N_1 بر روی یک بازوی هسته آهنی پیچیده شده که سیم پیچ اولیه را تشکیل میدهد و ولتاژ ورودی به دو سر آن متصل میشود. این ولتاژ بین حلقه‌های سیم پیچ مذکور تقسیم میشود. اگر از تعدادی از حلقه‌های همین سیم پیچ بجای سیم پیچ ثانویه استفاده شود ولتاژی کوچکتر از ولتاژ ورودی خواهیم داشت. ولتاژ مورد نظر را بین نقطه ثابت a و نقطه متحرک b میتوان دریافت نمود. چون همیشه تعداد حلقه‌های N_p جزئی از N_1 است، پس همیشه $U_p < U_1$ خواهد بود.

در اتوترانسفورماتورهای افزایشنده برخلاف اتوترانسفورماتورهای کاهشنده تعداد حلقه‌های سیم پیچ اولیه (N_1) همیشه جزئی از تعداد حلقه‌های سیم پیچ ثانویه (N_p) است. و همیشه $U_p > U_1$ خواهد بود.

بنابراین، ترانسفورماتور افزایشنده همان ترانسفورماتور کاهشنده است که محل ورودی و خروجی آن عوض شده باشد. در بعضی از اتوترانسفورماتورها حالات کاهشنده و افزایشنده توأم شده است بدینطریق که: یک ردیف سیم پیچ روی یک بازوی هسته آهنی ترانس انجام شده، قسمتی از این سیم پیچ بطور ثابت سیم پیچ اولیه ترانس را تشکیل میدهد (N_1) ولی N_p بین دو سر سیم پیچ میتواند اختیار شود. بعبارت دیگر ممکن است با تعداد حلقه‌ای کوچکتر یا بزرگتر از N_1 باشد بنابراین اختلاف سطحی کوچکتر یا بزرگتر از اختلاف سطح ورودی دریافت میشود.

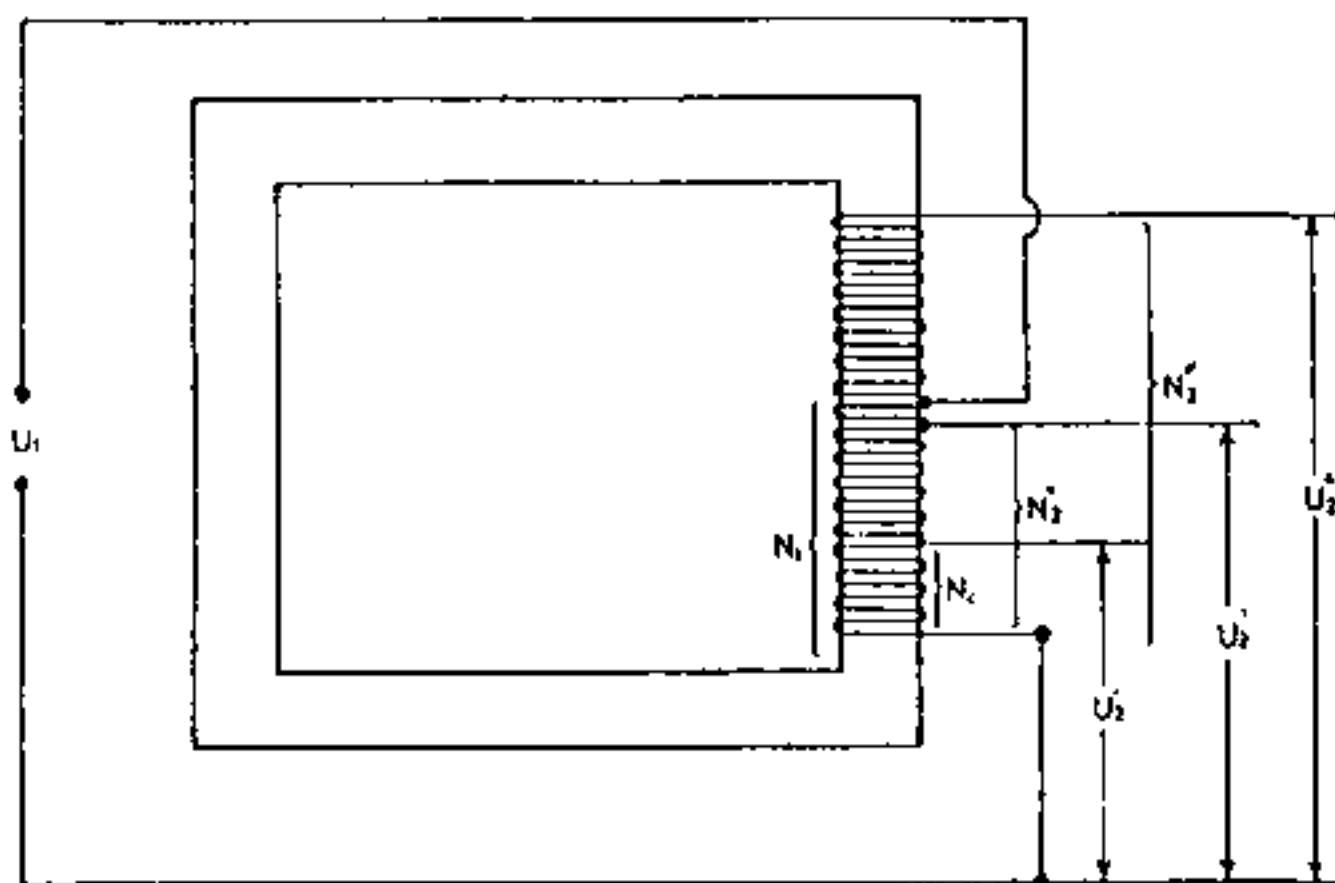

(شکل ۵۲ - ۴) اتوترانسفورماتور مرکب

$$N_p > N \longrightarrow U_p > U_v$$

$$N_p = N \longrightarrow U_p = U_v$$

$$N_p < N \longrightarrow U_p < U_v$$

خنک کردن ترانسفورماتورها

ترانسفورماتورها دارای راندمان بالایی هستند ولی در هر صورت مقداری از انرژی الکتریکی در آنها تلف شده و به حرارت تبدیل میشود و باعث گرم شدن ترانسفورماتور میگردد. بالا رفتن حرارت باعث ازدیاد افت قدرت گردیده و در صورتیکه از حد معینی بگذرد عایق سیم پیچها را خراب نموده و با اصطلاح باعث سوختن ترانس میشود. لذا بایستی ترانسفورماتور خنک گردد.

در ترانسفورماتورهای کوچک عمل خنک کاری توسط جریان هوای محیط انجام میگردد ولی ترانسفورماتورهای بزرگ توسط روغن خنک میشوند.

جعبه این ترانسفورماتورها بصورت یک مخزن فولادی ساخته شده آنها از روغن عایق پر میکنند. برای احتراز از آتش سوزی بخصوص اگر پیش بینی وسائل حفاظت روغن در مقابل آتش سوزی مشکل یا غیر ممکن باشد از روغنهای غیر قابل اشتعال مانند پیرالن یا پیراتول (Pyralene یا Pyranol) استفاده میشود که از روغنهای معمولی گرانتز است ولی عملاً خطر آتش سوزی از بین میرود.


روغن ترانسفورماتور عایق سیمها و هسته آهنی را در مقابل گرما محافظت کرده و در اثر جریان مداومی که توسط پمپ دارد گرمای سیم پیچها و هسته آهنی را به خارج هدایت میکند. در ترانسفورماتورهایی که توان آنها تا ۵۰۰ KW است دیوار جعبه آنها موجی شکل یا پره دار میسازند تا سطح تماس آن با هوا زیاده تر شده روغن زودتر خنک شود. برای ترانسفورماتورهای با قدرت بیش از ۵۰۰ KW به سه طریق عمل خنک کاری انجام میشود:

- ۱- مخزن روغن را به رادیاتورهای خارجی مجهز نموده و با دمیدن هوا توسط بادبزن عمل خنک کاری انجام میشود.

- ۲- در مخزن روغنی که بالای ترانسفورماتور قرار گرفته است لوله های مارپیچ مسی تعبیه شده. روغن بوسیله پمپ از درون این مخزن عبور داده میشود و در همین حال آب سرد را از درون لوله های مسی عبور داده باعث خنک شدن سریع روغن میشود.

- ۳- روغن را بوسیله پمپ از یک رادیاتور که در معرض هوای سرد قرار دارد عبور داده پس از سرد شدن به مخزن باز میگردانند (نظیر سیستم خنک کننده اتومبیل).

ترانسفورماتورهای نوع دوم در صورت وجود آب کافی و مناسب در قدرتهای زیاد بسیار

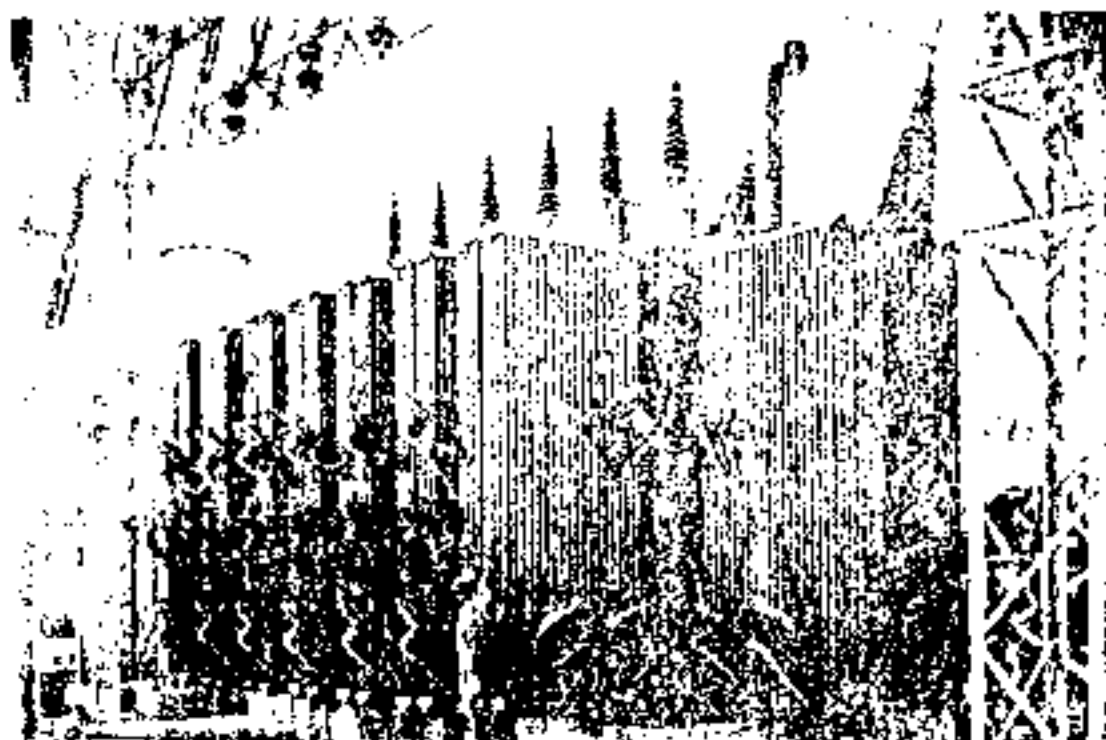


(شکل ۵۳ - ۴) بگ ترانسفورماتور سه فاز با توان 66000 KVA

$112000/66000/21500$ ولت که پادامین هوا خنک میشود.

مورد استفاده است. ولی ترانسفورماتورهای نوع اول بیشتر متداول است.

ترانسفورماتورهای خشک (بدون روغن) که با دمیدن هوا خنک میشوند از نظر کمتر بودن خطر آتش سوزی در آنها و صرفه جویی از نظر وزن و قیمت روغن و مخزن مربوطه مورد استعمال زیادی دارند ولی این ترانسفورماتورها در موارد خاص برای ولتاژهای کمتر از 11000 ولت بکار میروند.

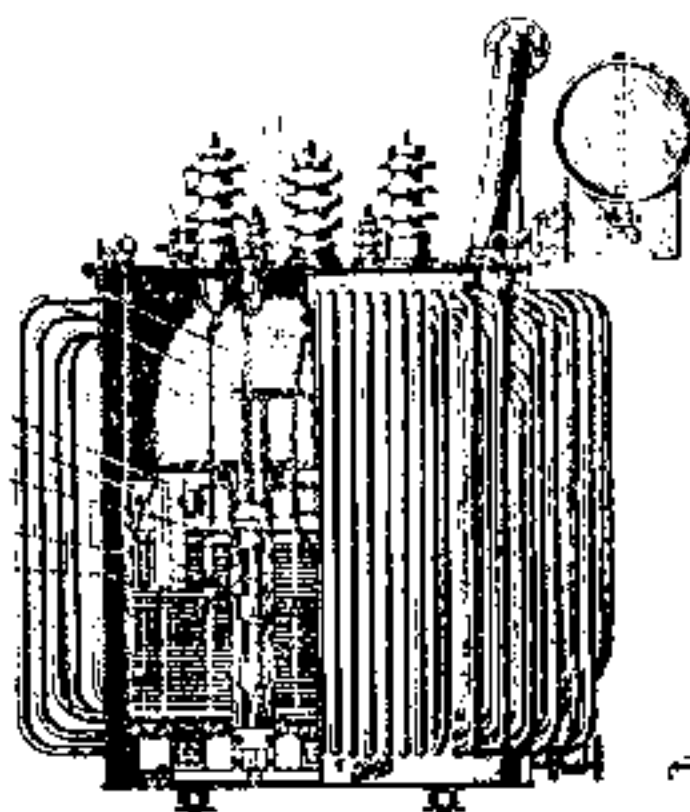


(شکل ۵۴ - ۴) ترانس روغنی یا سیستم

رادیاتور خنک کننده

نکات ایمنی و حفاظتی دستگاههای برقی

نظر به توسعه و پیشرفت فن الکتریسته و نفوذ ادوات الکتریکی در صنعت و احتیاجی که امروزه مردم به دستگاههای الکتریکی چه در منازل و چه در کارخانجات و آزمایشگاهها و... پیدا میکنند لازم است اطلاعات مختصری درباره خطرات احتمالی و طرق جلوگیری از پیش آمدهای ناگهانی در دسترس عموم و بخصوص کارگران فنی و هنرجویان قرار گیرد تا رعایت موارد ایمنی و انجام مراقبتهای لازم در موقع کار با هر یک از دستگاههای الکتریکی، خود را از خطرات احتمالی برهانند.

نیروی برق که قادر به گرداندن بزرگترین و عظیمترین ماشینها و موتورهاست به آسانی میتواند انسان را از پای درآورد. عبور جریان بیش از 25 A از بدن انسان بخصوص اگر از نزدیکی قلب بگذرد خطرناک است و چنانچه این جریان به 1 A برسد مرگ انسان تقریباً حتمی است. در نمودار ذیل میزان خطرات برق برای انسان با توجه به مقدار جریان عبوری از بدن نشان داده شده است:

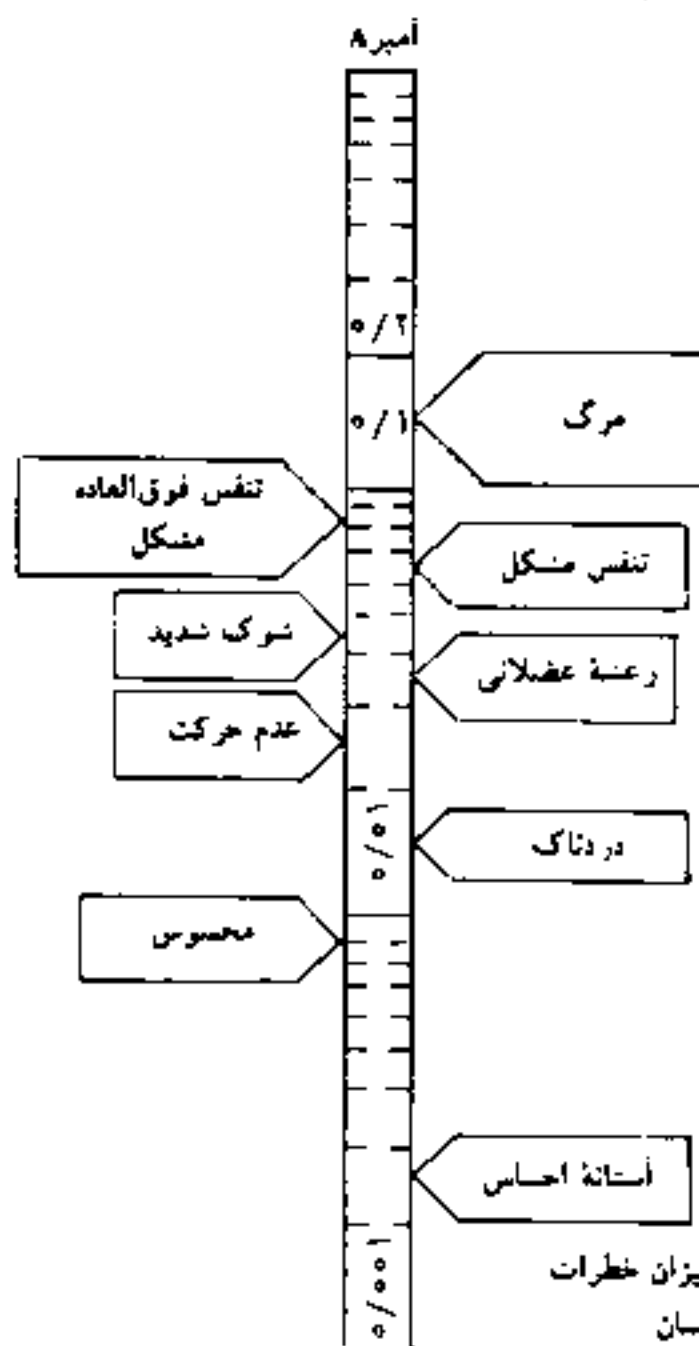

(شکل ۵۵ - ۲) دیاگرام میزان خطرات
جریان برق برای انسان

قدرت با توان الکتریکی عبارت است از: $P=U \times I$

که عاملی است برای انجام کارهای بسیار مفید، همین قدرت جتانجه کنترل نشود و یا با بی احتیاطی با آن برخورد گردد قادر است خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را بوجود آورد.

در موقع کار با وسایل و دستگاههای برقی به نکات ذیل دقت نمایید:

۱- با وسایل الکتریکی که آشنا نیستید کار نکنید و حتی الامکان از دست زدن به آنها

پرهیزید.

۲- با دست نر یا نمناک با کلیدها و نسینیها و دیگر لوازم برقی کار نکنید.

۳- به قسمتهای فلزی و نقاطی که امکان وجود جریان برق در آنها می‌رود (مانند کلید و

بریزهای شکسته و قسمت فلزی لامپ و...) دست نزنید.

۴- سیمهای حامل جریان برق را در مسیر عبور و روی زمین رها نسازید.

۵- سیمهای حامل جریان برق را که احتمال زدگی و فرسودگی در آنها می‌رود، دائماً مورد

بازرسی قرار دهید و در صورت هرگونه عیبی بلافاصله نسبت به تعویض آنها اقدام کنید.

۶- در موقع نصب ماشین آلات از اتصال صحیح سیم زمین اطمینان حاصل کنید.

۷- در موقع هر نوع تعمیر یا تعویض قطعات برقی حتماً جریان برق را قطع کنید.

۸- در موقع تعمیر دستگاهها و وسائلی که سیم کشی ثابت داشته و بوسیله فیوز از مدار

خارج میشوند، حتماً فیوزهای مربوطه را باز کرده در جیب خود بگذارید تا مطمئن باشید جریان برق در وسیله مورد تعمیر قطع گردیده و نا پایان کار وصل نخواهد شد.

۹- وقتی به هر علتی برق دستگاه با قسمتی از کارگاه را قطع نموده‌اید، برای وصل مجدد

جریان باید اطمینان حاصل کنید که کسی مشغول کار با دستگاههای مربوط به جریان مذکور نیست.

۱۰- در موقع کار با وسایل الکتریکی معیوب احتیاط بیشتری بنمایید.

۱۱- در موقع خاموشی‌ها از خاموشی بودن دستگاهها و کار نیفتادن آنها با رسیدن جریان

مجدد مطمئن باشید.

۱۲- در موقع کار با وسایل برقی از کفشهایی که کف عایق دارند استفاده کنید.

۱۳- به تصور اینکه فشار ضعیف خطرناک نیست، نباید در قسمتهایی که تحت این فشار

کار میکند بدون قطع جریان اقدام به تعمیر یا تعویض قطعات الکتریکی نمود زیرا جتانجه بدن انسان مرطوب باشد باعث عبور جریان الکتریکی خطرناکی می‌گردد.

۱۴- در موقع بازدید از کارخانجات و یسینهای فشارقوی، علاوه ایمنی و کفشهای کف-

لاستیکی استفاده نموده، سینه‌های خود را نیز در جیبهایتان قرار دهید. زیرا با نزدیک شدن دست به خطهای فشار قوی جریان برق از راه یونیزاسیون هوا ممکن است وارد بدن انسان شود.

- ۱۵ - هرگاه روی تابلوی علامت مشاهده کردید از دست زدن به قطعات و کلیدهای آن خودداری کنید.
- ۱۶ - هنگام برق گرفتگی قبل از هر عمل بایستی جریان برق را قطع کنید و شخص برق گرفته را بوسیله قطعه‌ای چوبی یا میله‌ای عایق از محل اتصال برق جدا کنید.
- ۱۷ - ضمن انجام کارهای ویژه باید به شخص آسیب دیده پزشک را مطلع سازید.

فرمانهای الکتریکی

اجزاء فرمانهای الکتریکی

انتقال انرژی الکتریکی از مولد تا مصرف کننده، فرمان و کنترل انرژی در مدار و محافظت مدار در مقابل جریانهای اضافی احتیاج به وسائلی دارد که اهم آنها عبارتند از:

کلیدها — کلیدها وسائلی هستند برای قطع و وصل جریان و با تغییر حالت در مدارهای الکتریکی، کلیدها بصورت یک قطبی، دو قطبی، سه قطبی،... ساخته میشوند. در کلیدهای چند قطبی کنتاکتها با هم عمل می نمایند. عبارت دیگر تمام کنتاکتها با هم باز یا بسته میشوند. عواملی نظیر رطوبت، گرما، ضربه،... باعث خرابی و فرسودگی کلید میشود. در موقع انتخاب کلید بایستی در نظر داشت ساختمان کلید متناسب با شرایط محل مصرف باشد. بطوریکه در مقابل چنین عواملی بتواند مقاومت نماید. شدت جریان عبوری نیز از عوامل مهمی است که در انتخاب کلید نقش عمده ای دارد.

کلیدها از نظر کلی بر دو دسته اند:

الف — کلیدهای قدرت یا قطع جریان زیاد (کلیدهای دیژنکتور *Disjoncteur*) — این کلیدها برای قطع و وصل جریان مدارها در زیر بار بکار میروند و برای جلوگیری از ایجاد جرقه و قوس الکتریکی بین کنتاکتها در موقع تغییر وضعیت، به سیستم جرقه گیر مجهز میباشند.

ب — کلیدهای جدا کننده (*Sectionner*) — این کلیدها برای جدا کردن مدارهای با قدرت زیاد از شبکه، در حالیکه جریان مدار قطع باشد بکار میروند. بنابراین احتیاج به سیستم جرقه گیر ندارند. این کلیدها در مدار قبل از کلیدهای دیژنکتور قرار میگیرند. برای خارج کردن مداری از شبکه ابتدا جریان را توسط کلید دیژنکتور قطع، سپس با کلید سکسیونر مدار از شبکه جدا میشود. برای اتصال مدار به شبکه نیز ابتدا کلید دیژنکتور مربوطه را قطع، کلید سکسیونر را وصل و سپس کلید دیژنکتور را وصل میکنند.

کلیدها از نظر عملکرد بر دو دسته اند: کلیدهای ساده — کلیدهای مرکب.

کلیدهای ساده برای عمل کردن فقط احتیاج به نیروی مکانیکی دارند. ولی کلیدهای مرکب علاوه بر نیروی مکانیکی به عامل دیگری نظیر الکتریسیته نیز احتیاج دارند. مانند کلیدهای مغناطیسی که کنتاکتورها از آن جمله هستند.

کلیدهای ساده بر دو دسته‌اند:

۱ — کلیدهای ساده لحظه‌ای که برای عمل نمودن احتیاج به نیروی دائمی دارند. بعبارت دیگر تا موقعی جریان برقرار است که نیروی مکانیکی موجود باشد. مانند شستی‌های استارت و استپ و میکروسوئیچها.

۲ — کلیدهای ساده دائمی که برای تغییر حالت فقط احتیاج به نیروی لحظه‌ای دارند. بعبارت دیگر با اعمال یک نیروی لحظه‌ای جریان را بطور دائمی قطع یا وصل میکنند. مانند کلیدهای اهرمی، غلطکی، زبانه‌ای و

شستی‌ها — شستی‌ها کلیدهایی هستند که با فشار انگشت به کار افتاده و بمحض برطرف شدن فشار از روی شستی، به حالت اولیه باز میگردند. از این وسیله برای فرمان دادن به کنتاکتورها استفاده میشود. شستی‌های بکار رفته در مدار فرمان کنتاکتور (که بعداً شرح آن خواهد آمد) بر دو نوعند:


الف — شستی استارت

ب — شستی استپ

پ — شستی‌های مرکب یا چند قطبی

الف — شستی استارت Start — برای فرمان وصل مدار به کنتاکتور از شستی استارت استفاده میشود. چنانچه گفته شد با برداشتن انگشت از روی شستی به حالت اولیه (کار نیفتاده) باز گشته مدار را قطع میکند. البته چنانچه بعداً شرح آن خواهد آمد، مدار فرمان کنتاکتور توسط یک کنتاکت کمکی بسته خواهد ماند تا زمانی که توسط شستی استپ قطع گردد. علامت اختصاری شستی استارت b_p است.


ب — شستی استپ Stop — شستی استپ برای قطع مدار بویین کنتاکتور مورد استفاده

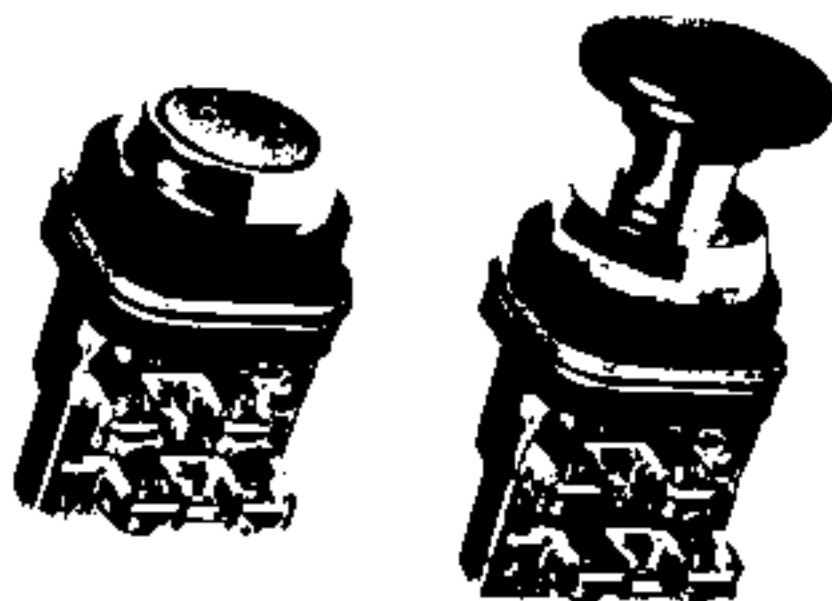

(شکل ۱ ب) شکل ظاهری استارت و استپ

قرار میگیرد. این شستی بر عکس شستی استارت در حالت کار نیفتاده، بسته میباشد و زمانی که به آن فشار آوریم مدار را قطع کرده، بابر طرف شدن فشار به حالت اولیه بر میگردد. برگشت به حالت اولیه موجب وصل مدار نميگردد بلکه برای اینکار بایستی شستی استارت را مجدداً فشار داد. این حالت را روی ماشینهای مجهز به کنتاکتور، در موقع قطع جریان برق شبکه میتوان مشاهده نمود که با برقرار شدن مجدد جریان دستگاه روشن نمیشود و احتیاج به فشار شستی استارت دارد. علامت اختصاری شستی استب H می باشد.

ب - شستی مرکب یا چند قطبی - در صنعت، شستی هایی ساخته میشوند که ممکن است دو، سه یا بیشتر قطب روی یک محور قرار گیرند و با یک فشار انگشت همزمان به چند کنتاکتور فرمان دهند. مثلاً یک شستی دابل استارت و استپ، در حالیکه مدار یک کنتاکتور را وصل میکند مدار کنتاکتور دیگری را قطع خواهد کرد و بالعکس.

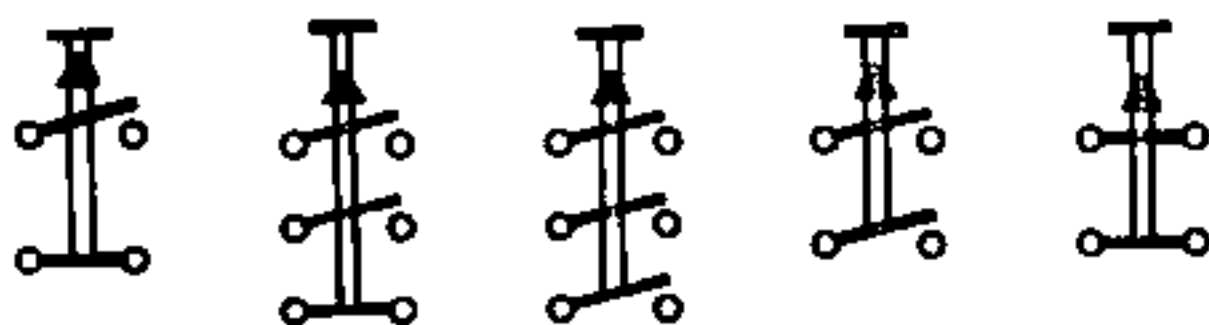


(شکل ۲ - ۵) علامت اختصاری چند شستی مرکب

میکروسوییچ ها - میکروسوییچ ها شباهت زیادی به شستی های استارت و استپ دارند. فرق آنها با استارت و استپ های معمولی در طریقه فرمان دادن به آنهاست. معمولاً شستی ها بوسیله فشار انگشت فرمان میگیرند اما میکروسوییچها تحت تأثیر اعمال مکانیکی قرار گرفته به کنتاکتور فرمان میدهند.

برای مثال، روشن و خاموش کردن دستگاه تراش با فشار دادن شستی های استارت و استپ انجام میشود. ولی زمانی که درب جعبه برق ماشین باز است، روشن نمودن ماشین با استارت امکان ندارد و بعضی بسنن درب مذکور، ماشین را میتوان روشن نمود. علت این کار وجود وسیله ایست شبیه شستی استارت بین بدنه ماشین و درب جعبه که در موقع برداشتن، درب مدار را قطع و در موقع بسنن آن، مدار را وصل میکند.

بطور کلی میتوان گفت میکروسوییچ ها کلیدهای استارت و استپی هستند که بدون دخالت مستقیم دست عمل نموده و برای کنترل دامنه حرکات و موارد ایمنی به کار گرفته میشوند. کلیدهای اهرمی (تیغه ای) - کلیدهای تیغه ای از ساده ترین انواع کلیدها میباشند.


ساختمان و طرز کار آنها بدین شکل است که تیغه‌های کاردی شکل بر روی محور گردانی سوار شده، گردش محور توسط اهرم باعث اتصال تیغه‌ها به کنتاکت‌ها و ارتباط بین آنها می‌گردد. از این کلیدها برای قطع و وصل مدارها در حالت بدون بار و یا موقعی که جریان کمی از آنها عبور میکند استفاده میشود. علامت اختصاری این کلیدها  میباشد. البته تعداد تیغه‌ها نسبت به مورد، تغییر میکند.

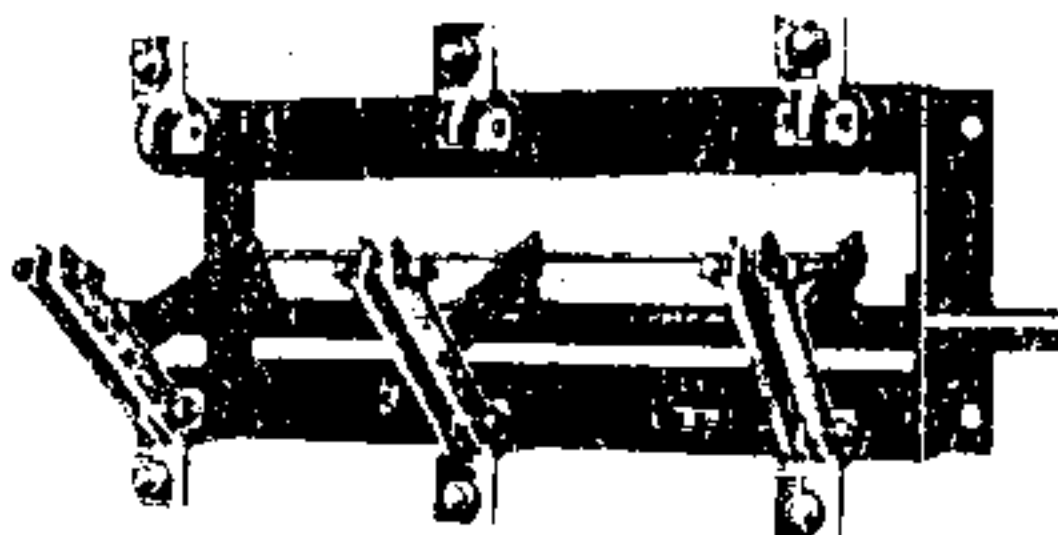

(شکل ۳ - ۵) یکتوچ کلید اهرمی


کلیدهای گردان (غلطکی) - این کلید از یک یا چند غلطک عایق که توسط یک اهرم حول محوری می‌چرخند تشکیل شده است. در روی غلطک نوارهای هادی در محل‌های مناسب تعبیه شده‌اند. فرم غلطک و طریقه قرار گرفتن نوارهای هادی در روی آن طوری است که با حرکت غلطک و قرار گرفتن در وضعیتی خاص، کنتاکت‌های ثابت به شکل مورد نظر به هم متصل یا از هم جدا میشوند.

چنانچه در شکل مشاهده میشود، اگر قسمت فرورفته غلطک در برابر کنتاکت‌ها قرار گیرد

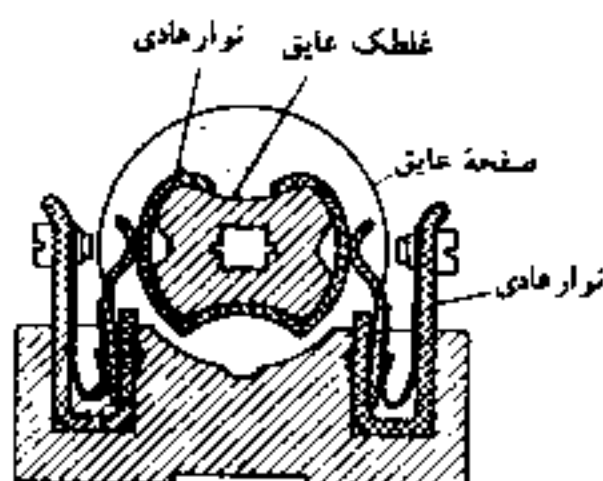

(شکل ۴ - ۵) مقطع یک کلید گردان

دو کنتاکت از یکدیگر قطع، و اگر قسمت برجسته غلطک در برابر کنتاکتها قرار گیرد بعثت وجود نوارهای بین دو کنتاکت، آنها بهم اتصال خواهند یافت (حالت نشان داده شده در شکل ۵-۴) با انتخاب فرم لازم برای نوارهای هادی روی غلطکها میتوان حالت‌های مختلفی را از نظر قطع و وصل مدار ایجاد نمود. شکل ۵-۵ نحوه عمل یک کلید غلطکی ستاره، مثلث را نشان میدهد.

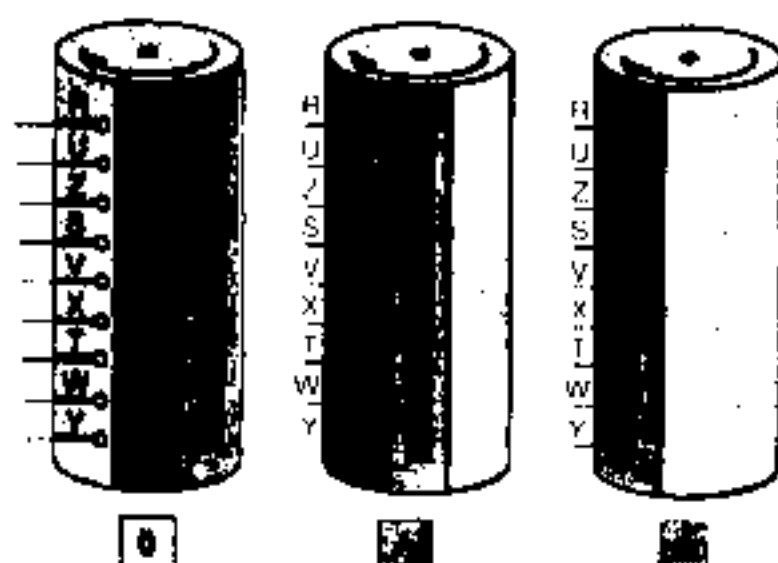

(شکل ۵-۵) نحوه عمل یک کلید غلطکی

خطوط پهن سیاه رنگ روی بدنه غلطک نوارهای هادی و شکل ساده ارتباط بین آنها را نشان میدهد.

در شکل فوق کنتاکتهای R.S.T مربوط به ورود جریان سه فاز از شبکه و کنتاکتهای U.V.W ابتدای کلافهای سیم پیچ موتور و کنتاکتهای X.Y.Z انتهای کلافهای سیم پیچ موتور را مشخص میسازند.

حالت‌های مختلف کلید عبارتند از:

الف - حالت خلاص 0: کنتاکتها، هیچ رابطه‌ای با هم ندارند چون نوارهای هادی با کنتاکتها اتصال ندارند، بنابراین موتور در حالت خلاص میباشد.

ب - حالت ستاره ۱: در این حالت نوارهای هادی قسمت سبز رنگ مقابل کنتاکتهای ثابت قرار گرفته‌اند. هر فاز ورودی به ابتدای یک کلاف متصل شده ($U \rightarrow R$ و $V \rightarrow S$ و $W \rightarrow T$) و انتهای تمام کلافها بهم وصل شده‌اند (X و Y و Z) و نقطه اتصال آنها به سیم برگشت سیم صفر (MP) مربوط میشود. چنین حالت اتصال را، اتصال ستاره نامند.


ج - حالت مثلث Δ: در این حالت نوارهای هادی قسمت نارنجی رنگ مقابل کنتاکتهای ثابت قرار گرفته‌اند. هر فاز ورودی به ابتدای یک کلاف و انتهای کلاف مجاورش متصل میشود.

بنابر این:

$T \rightarrow W \rightarrow Y$ و $S \rightarrow V \rightarrow X$ و $R \rightarrow U \rightarrow Z$ و چنین اتصالی را اتصال مثلث گویند. چنانکه مشاهده میشود در این طریقه اتصال سیم برگشت با منفی (MP) وجود ندارد. از معایب کلیدهای غلطکی آنست که در موقع تعویض حالت کنتاکتهای روی نوارهای هادی کشیده شده بتدریج آنها را سائیده و فرسوده ساخته، از طول عمر کلید کاسته میشود.

کلید زبانه‌ای - بخاطر مزایایی که کلیدهای زبانه‌ای دارند، از آنها در صنعت استفاده زیادی میشوند. از جمله مزایای این کلیدها آنست که اتصال بین کنتاکتها لحظه‌ای بوده و روپهم کشیده نمیشوند، بدینجهت سائیدگی در اثر اصطکاک نداشته عمر طولانی‌تری خواهند داشت.

شکل ۵ - ۶ مقطع یک کلید زبانه‌ای را نشان میدهد.

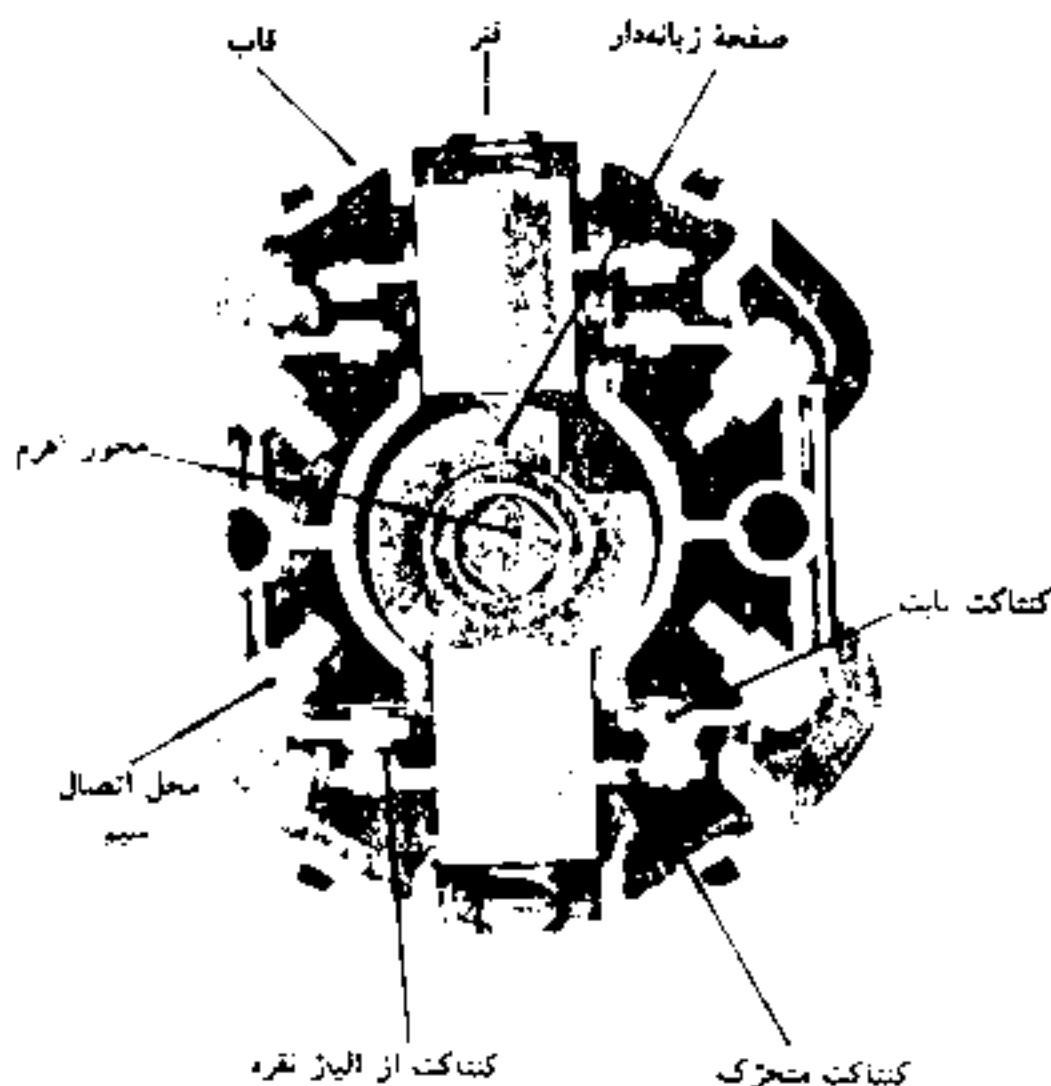

(شکل ۵ - ۶) مقطع کلید زبانه‌ای

کلید زبانه‌ای از اجزاء ذیل تشکیل شده است:

- ۱ - اهرم که حرکت چرخشی مکانیکی را به کلید منتقل مینماید.
- ۲ - صفحه زبانه‌دار که روی محور اهرم محکم شده توسط آن به چپ و راست گردش

میکنند.

۳ — کنتاکتهای متحرک که دارای پلاتینهایی از جنس نقره بوده، بر تکیه گاهی سوار شده‌اند و با حرکت شعاعی تکیه‌گاه که توسط صفحه زبانه‌دار ایجاد میشود، باعث قطع و وصل مدار میشوند.

۴ — کنتاکتهای ثابت که دارای پلاتینهایی از جنس نقره بوده، بر روی بدنه عایق کلید، ثابت شده‌اند. هر یک از این کنتاکتها دارای پیچی برای اتصال سیمهای جریان، پیش‌بینی شده.

۵ — فنر که بین تکیه‌گاه کنتاکتهای متحرک و بدنه کلید قرار گرفته، نیروی آن همواره تکیه‌گاه مذکور را به صفحه زبانه‌دار می‌فشارد.


۶ — بدنه کلید (قاب) که بسته به نوع آن و تعداد مدارهایی که بایستی کنترل نماید، دارای تعداد طبقات مختلفی است که همه روی یک محور قرار گرفته و دارای اهرم مشترکی هستند. طرز کار کلید بدین‌طریق است که:

با چرخاندن اهرم صفحه زبانه‌دار که روی آن محکم شده حول محور خود خواهد چرخید. موقعی که شیار از صفحه زبانه‌دار مقابل تکیه‌گاه کنتاکتهای متحرک قرار گیرد، فشار فنر تکیه‌گاه را حرکت داده در شیار مستقر می‌سازد و باعث اتصال بین کنتاکتهای ثابت و متحرک شده جریان را در مدار مربوطه برقرار می‌سازد. با چرخش مجدد اهرم و صفحه زبانه‌دار، زبانه تکیه‌گاه کنتاکتهای متحرک را حرکت داده کنتاکتهای ثابت و متحرک از هم جدا شده مدار مربوطه قطع میگردد. با تغییر تعداد و مکان زبانه‌ها در روی صفحه زبانه‌دار و استفاده از کلید بصورت چند طبقه میتوان از این کلید به منظوره‌های مختلف و از جمله بجای کلیدهای غلطکی استفاده کرد.

کنتاکتور

کنتاکتور، کلید مغناطیسی است که با استفاده از یک بوبین یا هسته آهنی مدار را قطع و وصل میکند. معمولاً تحریک بوبین کنتاکتور با جریان یکفاز و ولتاژ کم انجام میگیرد. هسته آهنی بوبین از دو قسمت ثابت و متحرک تشکیل شده که با نیروی دو فنر از هم جدا نگهداشته میشوند.


با تحریک بوبین (عبور جریان از بوبین) هسته آهنی آهنربا شده قسمت ثابت، قسمت متحرک را بطرف خود جذب مینماید و با قطع جریان حالت مغناطیسی هسته خنثی شده نیروی فنرها دو قسمت هسته را از یکدیگر جدا میکنند. روی قسمت متحرک تعدادی کنتاکت قرار دارد که تعدادی از آنها باز و تعدادی بسته هستند. با جذب قسمت متحرک توسط قسمت ثابت، کنتاکتهای باز، بسته شده و کنتاکتهای بسته، باز میشوند. یک کنتاکتور ساده حداقل دارای چهار کنتاکت (بغله) باز است که سه کنتاکت آن اصلی و برای قطع و وصل جریان سه فاز بین شبکه و مصرف کننده، و یک کنتاکت فرعی یا کمکی برای نگهداری کنتاکتور در حالت کار افتاده که بنام

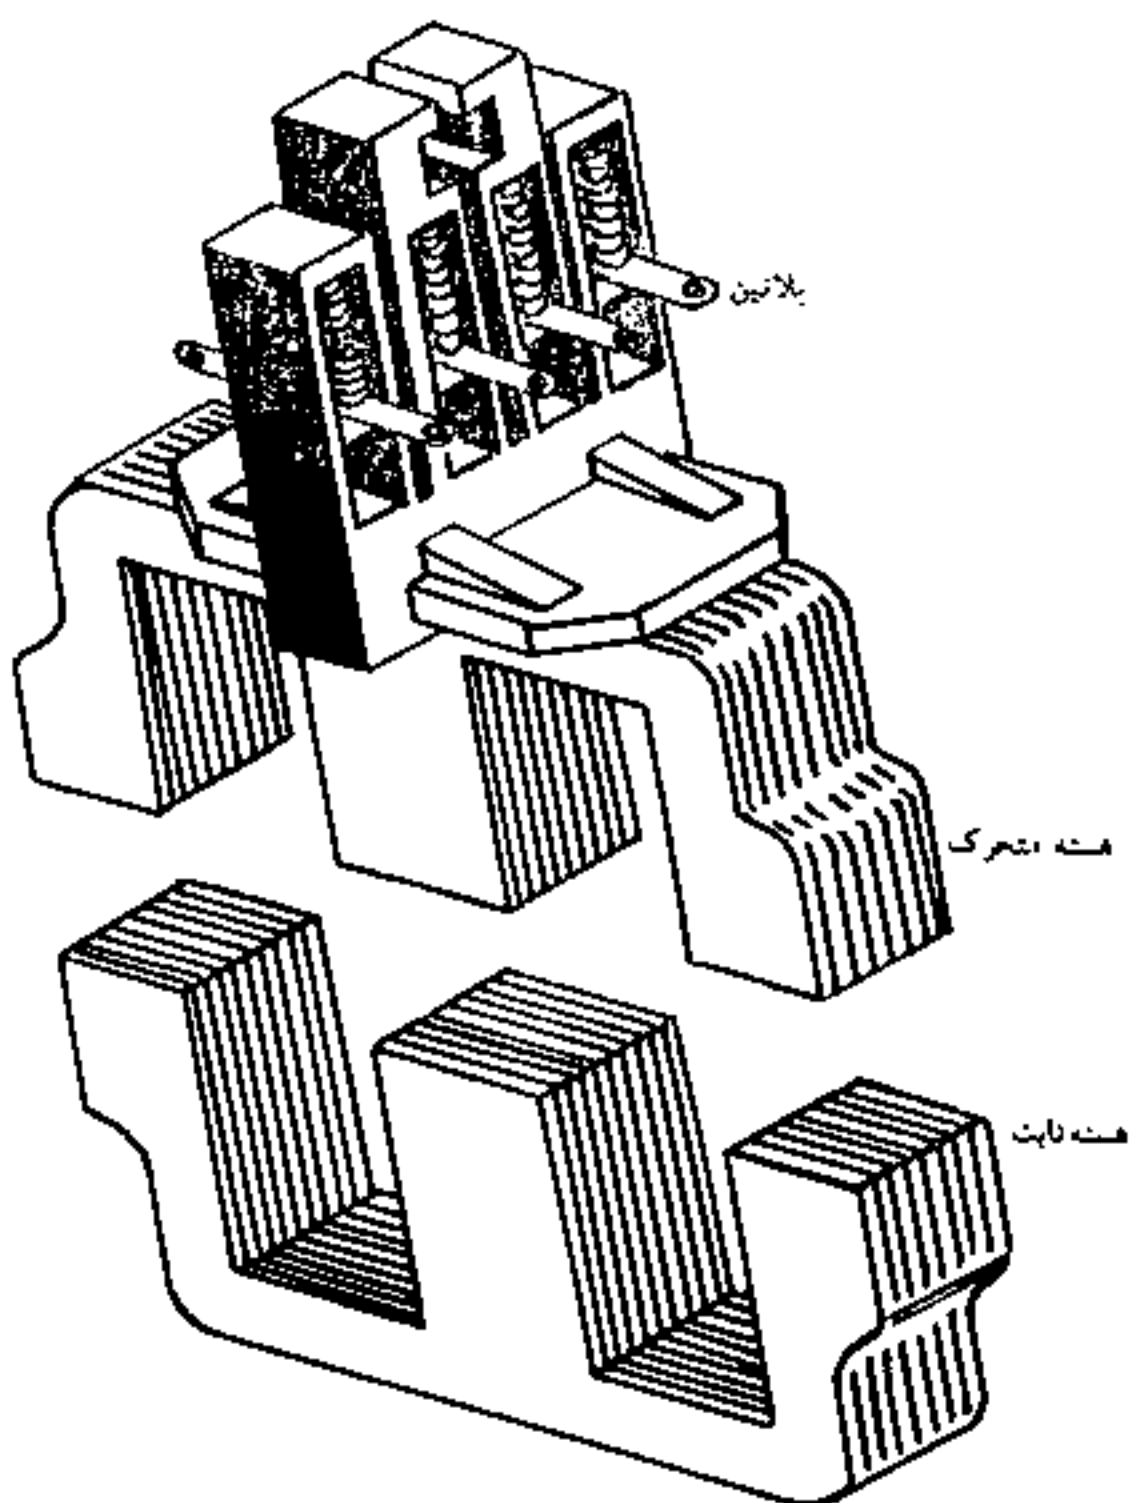


(شکل ۷-۵) هسته آهنی کنتاکتور

کنتاکت نگهدارنده نیز خوانده میشود.


علامت اختصاری کنتاکتور شبیه کلیدهای اهرمی است، با این تفاوت که تعدادی کنتاکت باز و بسته کمکی و یک بوبین به آن اضافه شده است. شکل‌های ۸-۵ تا ۱۱-۵ علامت اختصاری چند نوع کنتاکتور را نشان میدهند. (علامت اختصاری بوبین بسته).
مهمترین دلایل استفاده بیشتر از کنتاکتور نسبت به کلیدهای دیگر، جدا بودن مدار قدرت از مدار فرمان و امکان فرمان از راه دور و فرمان از چند نقطه میباشد.

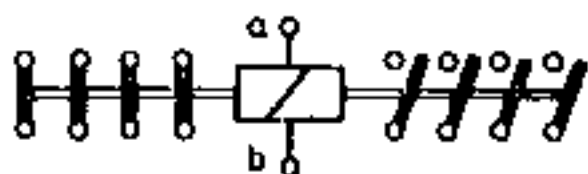


(شکل ۸-۵) کنتاکتور با ۴ کنتاكت باز و ۴ کنتاكت بسته

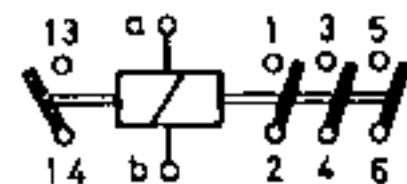

(شکل ۹-۵) کنتاکتور با ۴ کنتاكت باز

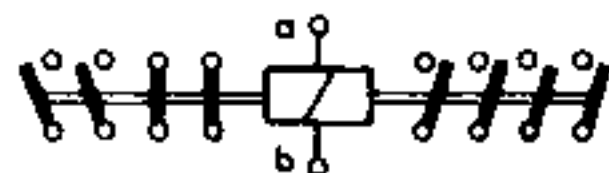


(شکل ۱۰-۵) کنتاکتور با ۶ کنتاكت باز و ۲ کنتاكت بسته

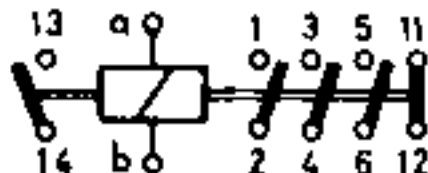

(شکل ۱۱-۵) کنتاکتور با ۴ کنتاكت باز و یک کنتاكت بسته

مدار قدرت کنتاکتور = مدار قدرت کنتاکتور مانند هر کلید سه فاز دیگری جریان را به مصرف کننده میرساند. کنتاکتها و پلانیتهای مربوطه باید تحت عبور جریان راه اندازی را که چند برابر جریان عادی مصرف کننده است داشته باشند.

مدار فرمان کنتاکتور = این مدار، هیچ رابطهای با مدار قدرت کنتاکتور نداشته، توسط آن جریان تحریک به بوبین کنتاکتور میرسد. جریان تحریک ممکن است مستقیم یا متناوب و با

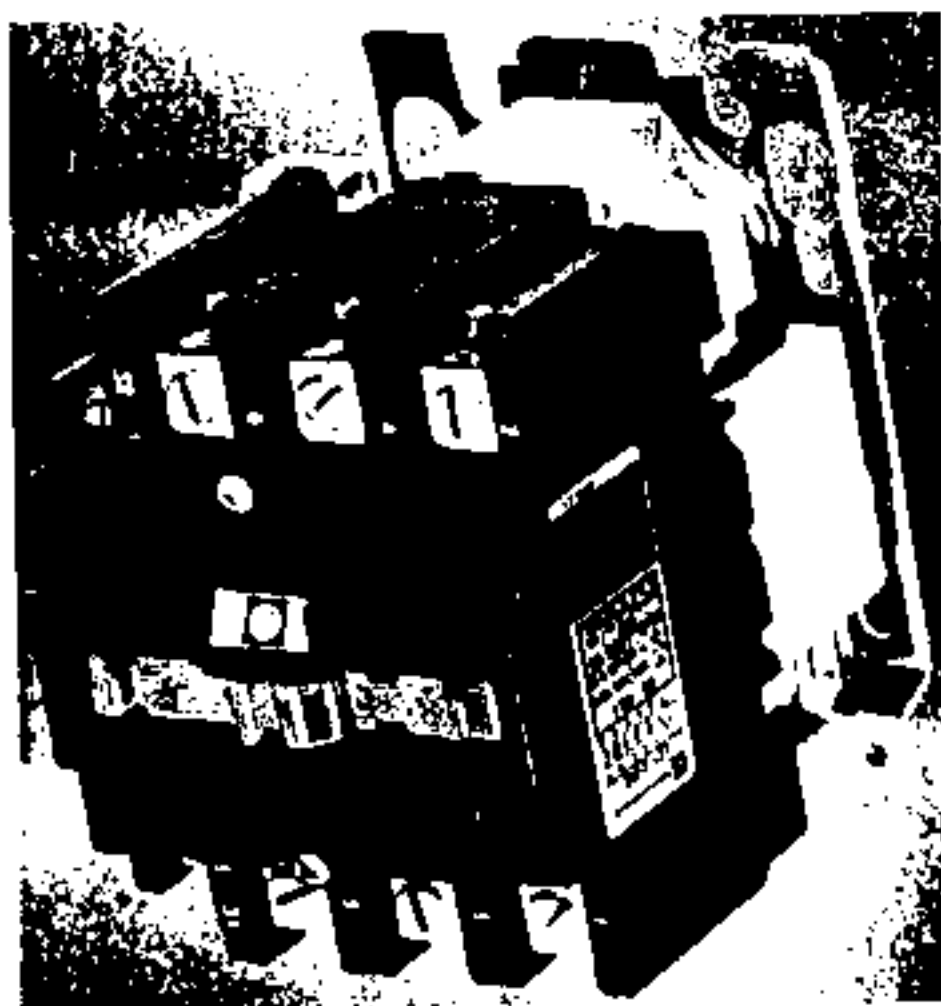

(شکل ۱۲-۵) شکل ظاهری کنتاکتور


ولتاژ ۱۲، ۲۴، ۳۶ و با شدت جریان کم انجام گیرد.

چون بوبین با جریان کمی تحریک میشود کنتاکتها و پلاتینهای مربوطه متناسب با جریان تحریک ساخته میشوند و سیمهای رابط در مدار فرمان با مقطع کوچک انتخاب میشوند.

رله‌ها (e)


رله‌ها، وسائلی هستند برای قطع و وصل مدارهای الکتریکی که به دو دسته کلی تقسیم میشوند:

- ۱ - رله‌های ساده که بجای کلیدها بکار میروند و کنتاکتور یکی از انواع آنست.
 - ۲ - رله‌های زمانی که برای قطع و وصل مدارهای الکتریکی بصورت تأخیری بکار میروند. بعبارت دیگر عملکرد این رله‌ها احتیاج به گذشت زمان دارد (تایمرها یا رله‌های زمانی). مانند رله‌هایی که در کنترل چراغهای راهنمایی بکار گرفته میشوند.
- از جمله رله‌های زمانی میتوان رله‌های اضافه باری و مغناطیسی را نام برد. این رله‌ها مدار را در مقابل جریانهای اضافی و اتصال کوتاه حفاظت می‌نمایند.
- الف - رله‌های اضافه باری (رله بی متالی) (e) -** رله بی متالی از انواع بسیار متداول در صنعت است و اساس کار آن بر انبساط فلزات در اثر بالا رفتن حرارت و اختلاف مسدود انبساط در فلزات مختلف میباشد.
- این رله‌ها پس از کنتاکتور قرار گرفته و هر فاز خروجی از کنتاکتور به یکی از این رله‌ها مجهز میشود و در صورت عبور جریان اضافی از آن فاز باعث قطع آن خواهد شد.

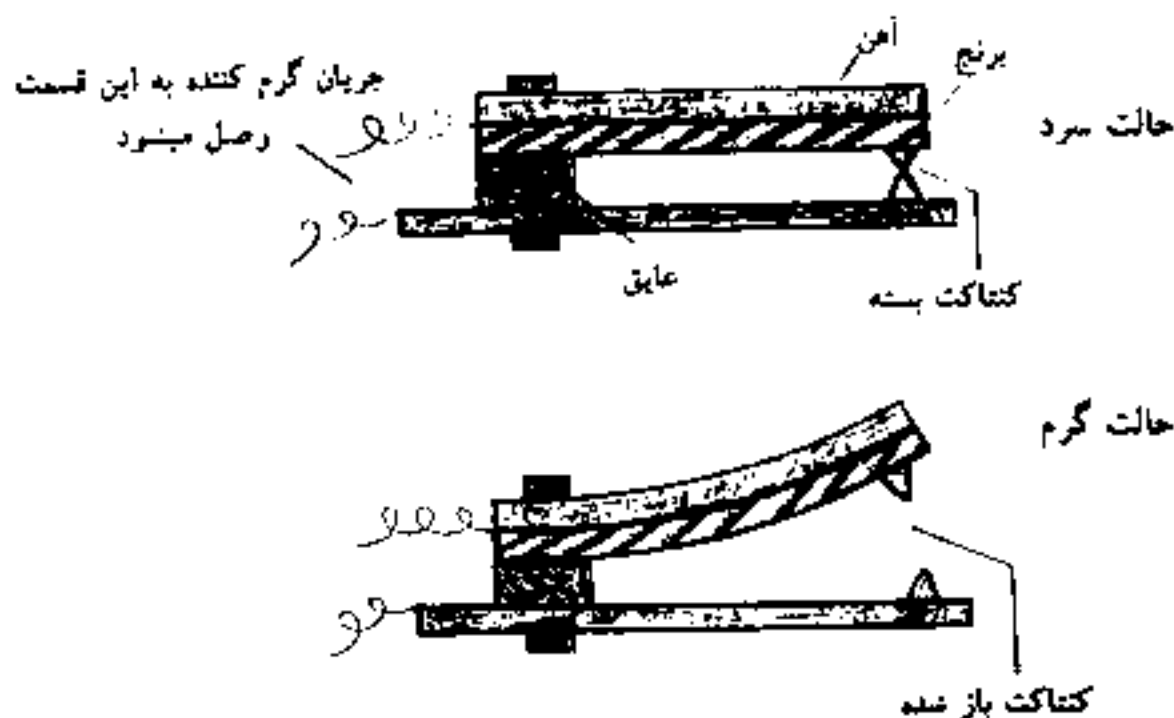


(شکل ۱۳ - ۱۵) نحوه کار بی متالی

طرز عمل بدین طریق است که جریان در موقع عبور از بی‌م탈 باعث گرم شدن آن میشود. بی‌م탈 که از دو قطعه آهن و برنج بهم جوش خورده ساخته شده طوری است که تا درجه حرارت معینی مدار را بسته نگه‌میدارد. چنانچه به علنی شدت جریان مدار از حد قابل قبول بالاتر رود حرارت ایجاد شده باعث خم شدن بی‌م탈 به سمت بالا و در نتیجه قطع شدن مدار میگردد. به کار بردن رله حرارتی (بی‌م탈) این حسن را دارد که قطع مدار احتیاج به گذشت زمان دارد. بنابراین جریان زیادی را که در ابتدای راه اندازی مصرف کننده از مدار میگذرد تسخّل نموده مدار را قطع نمیکند و در صورتیکه مدت زیادی جریان اضافی موجود باشد (به اندازه‌ای که در آن مدت بی‌م탈 گرم نشود) مدار را قطع خواهد کرد.

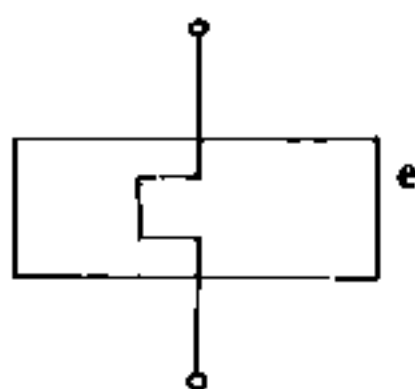

(شکل ۱۴ - ۵) علامت اختصاری رله حرارتی

ب- رله مغناطیسی (e) - رله مغناطیسی نیز برای کنترل جریان و حفاظت مدار در مقابل آن ساخته شده. تفاوت این رله با رله حرارتی در آنست که در مقابل جریان اضافی بصورت لحظه‌ای عمل نموده و احتیاج به گذشت زمان ندارد. این رله که بر اساس پدیده الکترومغناطیس کار میکند برای قطع جریان در حالت اتصال کوتاه بکار میرود. این رله از یک هسته آهنی که دور آن سیم‌پیچ قرار گرفته تشکیل میشود. جریان عادی مصرف کننده و حتی جریان راه اندازی آن که خیلی بیشتر از جریان عادی است قادر به کار اندازی این رله نمیشوند و فقط در صورت اتصال کوتاه و عبور جریان خیلی زیاد نیروی مغناطیسی هسته بقدری خواهد رسید که اهرم قطع کنناکتور را به خود جذب نماید. از رله‌های مغناطیسی بندرت بطور مجزا در مدار استفاده میشود بلکه از آنها به‌مراه رله‌های حرارتی بهره‌گیری میشود.

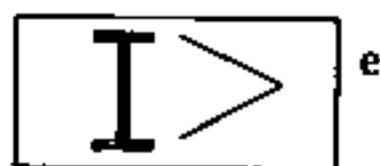


(شکل ۱۵ - ۵) علامت اختصاری رله مغناطیسی

فیوزها

جهت حفاظت موتورهای کوچک که با اختلاف سطح کم کار میکنند بجای رله حرارتی خودکار یا رله مغناطیسی از فیوز استفاده میشود.

فیوز، سیم نازک فلزی است که در مسیر جریان از شبکه به کنتاکتور قرار میگیرد و چنانچه شدت جریان بعثت اتصال کوتاه و یا عمل نمودن رله حرارتی از حد مجاز بگذرد، فلز فیوز ذوب شده، مدار را قطع میکند و از رسیدن جریان زیاد به مصرف کننده جلوگیری مینماید. ذوب شدن و قطع فلز فیوز همراه با جرقه و قوس الکتریکی میباشد بدینجهت آنرا در داخل استوانه ای عایق و نسوز قرار میدهند. گاهی داخل این استوانه را از بودرهای نسوز یا روغن پر میکنند تا قوس الکتریکی ایجاد شده را سریعاً خاموش کند. چون هر فیوز دارای یک ظرفیت حرارتی بخصوصی است، حرارت حاصل از جریان با سستی به حد معینی برسد تا فلز فیوز ذوب و مدار را قطع کند بنابراین در بعضی از مدارهای ساده جهت حفاظت، فیوز کافی است و احتیاج به رله حرارتی و کنتاکتور نمیشد.

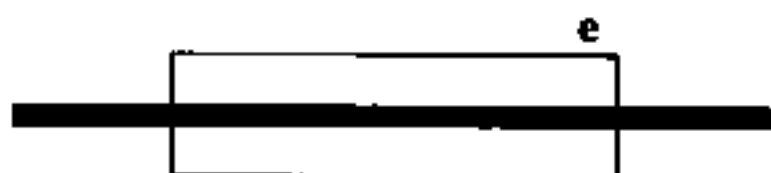


(شکل ۱۶ - ۵) علامت اختصاری فیوز

فرمان الکتریکی موتور سه فاز یکجته

از ساده ترین فرمانهای الکتریکی کنترل حرکت موتور الکتریکی با حرکت یکجته میباشد. این نوع فرمان در بسیاری از ماشینهای ابزار نظیر ماشینهای تراش، منه، صفحه تراش و..... به کار میرود. در اینگونه ماشینها تغییر جهت یکمک جعبه دنده انجام میگیرد. شکل ۱۷ - ۵ شمای حقیقی مدار کنترل حرکت یک موتور سه فاز با سستی معمولی را در حالت کار نیفتاده نشان میدهد.

با فشار به سستی استارت b_p جریان از طریق فاز R ، فیوز e_p ، رله حرارتی e_p ، سستی استب b_p و سستی استارت b_p به بوبین کنتاکتور c_p رسیده، آنرا تحریک و کنتاکتور عمل می نماید. این کنتاکتور که دارای چهار کنتاکت باز است در حالت کار افتاده کنتاکتهای چهارگانه بسته میشوند. جریان از فازهای R, S, T از طریق فیوزهای سه گانه e_p ، کنتاکتور c_p و رله e_p به کنتاکتهای U, V, W رسیده موتور m_p به حرکت درمآید. کنتاکت بسته چهارم نیز باعث میشود که پس از برداشتن دست از روی سستی استارت و قطع مدار بوبین از این محل، جریان تحریک بوبین از طریق فاز R ، فیوز e_p سستی استب b_p و کنتاکت مذکور به بوبین کنتاکتور برسد و آنرا در

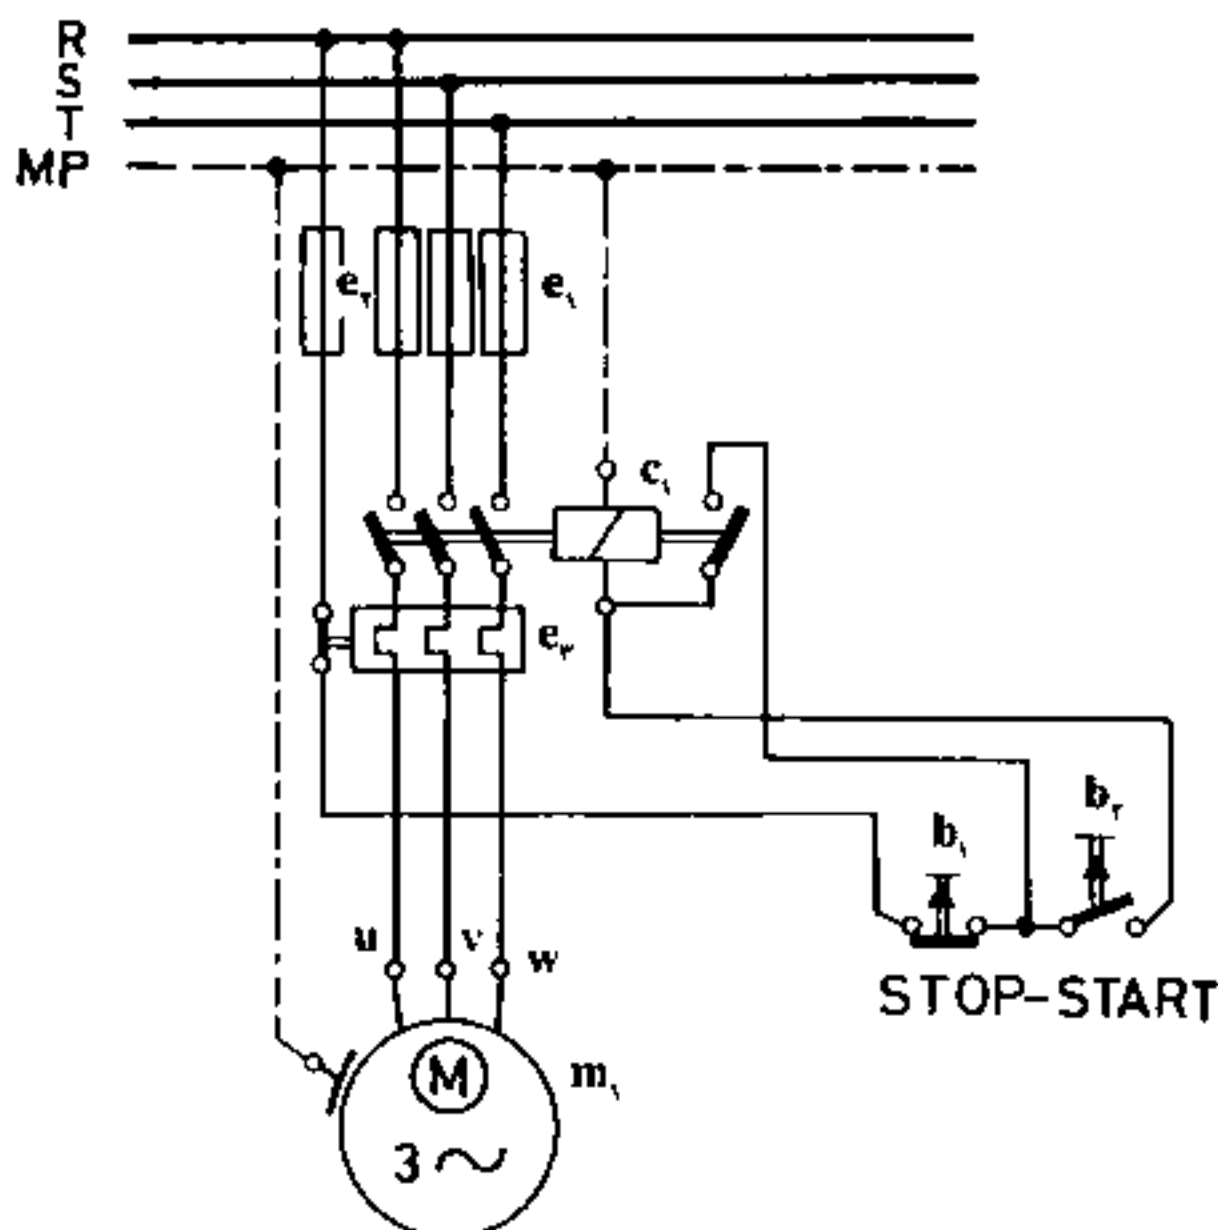


(شکل ۱۷ - ۵) شمای حقیقی راه‌اندازی موتور سه فاز یکجته

حالت کار افتاده نگهدارد. بدینجهت این کنتاکت را کنتاکت یا تیغه نگهدارنده نیز نامند. برای قطع حرکت کفایت نسبی استیپ b_l را فشار دهیم. در اینصورت مدار نگهدارنده از این محل قطع و کنتاکتور به حالت کار نیفتاده اولیه برگشته و موتور از کار می‌ایستد.

فرمان الکتریکی موتور سه فاز چپگرد و راستگرد

در بعضی از ماشینهای ابزار نظیر ماشین‌های سنونی و ماشین فرز برای تغییر جهت دوران محور اصلی (محور مته و محور تیغ فرز) از فرمان چپگرد و راستگرد موتور سه فاز بهره‌گیری میشود.

در اساس برای تغییر جهت دوران موتور باید جای دو فاز آن با هم عوض شود. شکل ۱۸ - ۵ شمای حقیقی فرمان چپگرد و راستگرد را در حالت کار نیفتاده نشان میدهد.

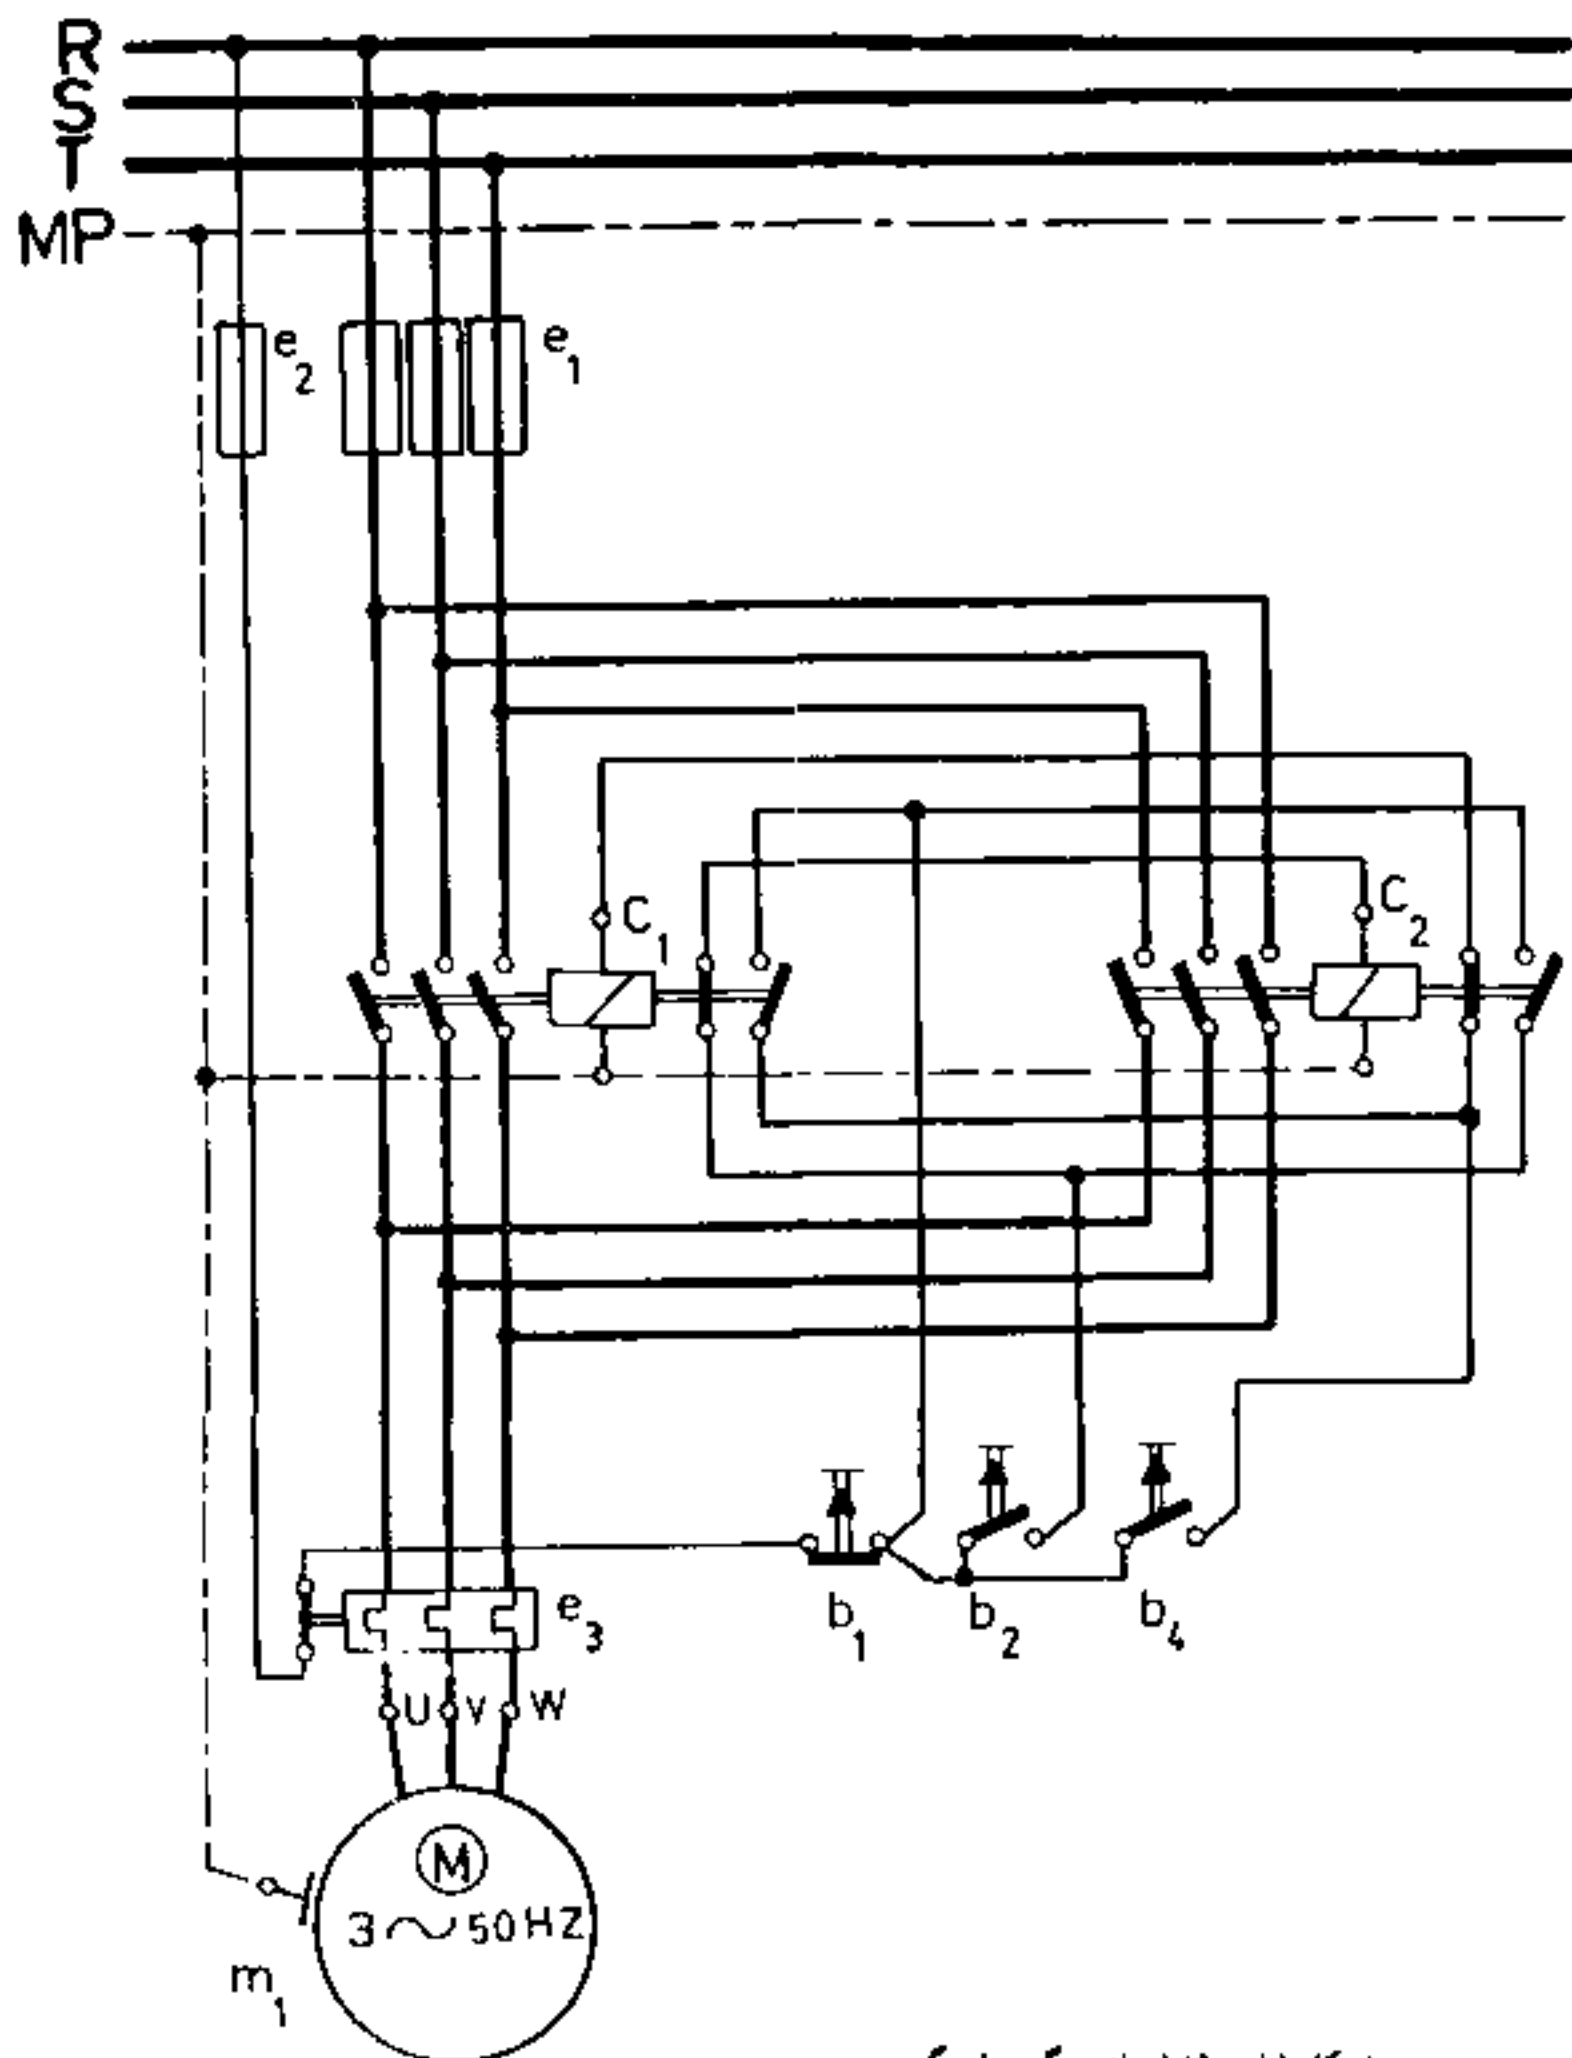

(شکل ۱۸ - ۵) فرمان چپگرد راستگرد


بعبارت دیگر مدار قدرت از طریق هر دو کنتاکتور c_1 و c_2 باز است و جریانی به موتور نمی‌رسد. شستی استارت b_1 را فشار میدهیم. جریان از طریق فاز R ، فیوز e_1 ، رله حرارتی e_2 ، شستی استپ b_1 ، شستی استارت b_1 و کنتاکت بسته c_1 به بوبین c_1 رسیده کنتاکتور c_1 عمل مینماید یعنی کنتاکتهای باز آن بسته و کنتاکت بسته آن باز میشود. در نتیجه جریان از سه فاز R, S, T از طریق فیوزهای سه گانه e_1 ، کنتاکتور c_1 و رله e_2 به کنتاکتهای U, V, W رسیده موتور m_1 فرضاً بصورت راستگرد به حرکت درمی‌آید. در این حال کنتاکت بسته کنتاکتور c_1 که در مدار تحریک (مدار فرمان) کنتاکتور c_1 قرار دارد باز شده و امکان راه‌اندازی چپگرد، در حالیکه موتور راستگرد کار میکند را از بین میبرد. کنتاکت باز چهارم که پس از راه‌اندازی بسته شده باعث میشود جریان از طریق شستی استپ b_1 و کنتاکت بسته c_1 بوبین c_1 را تغذیه و کنتاکتور c_1 را در حالت کار افتاده نگهدارد. بدینجهت کنتاکت مذکور را کنتاکت یا تیغه نگهدارنده کنتاکتور c_1 گویند. برای تغییر جهت دوران موتور ابتدا با فشار به شستی استپ b_1 مدار نگهدارنده c_1 را قطع و کنتاکتور c_1 را به حالت اولیه (کار نیفتاده) برمیگردانیم تا موتور از گردش باز ایستد. سپس شستی استارت b_1 را فشار داده جریان از طریق فاز R ، فیوز e_1 ، رله e_2 شستی استپ b_1 ، شستی استارت b_1 و کنتاکت بسته c_1 بوبین کنتاکتور c_1 را تغذیه نموده کنتاکتور c_1 عمل می‌نماید. کنتاکتهای باز این کنتاکتور بسته شده و کنتاکت بسته آن باز میشود. در اینحال جریان از سه فاز R, S, T از طریق فیوزهای سه گانه e_1 ، کنتاکتور c_1 ، شستی استارت b_1 ، شستی استپ b_1 و رله e_2 به کنتاکتهای U, V, W رسیده، موتور m_1 بحالت چپگرد به دوران می‌آید.

تفاوت این حالت با حالت قبل در اینست که در حالت قبل (حالت راستگرد) $R \rightarrow U$ و $S \rightarrow V$ و $T \rightarrow W$ ارتباط می‌یابد، ولی در حالت دوم (حالت چپگرد) $R \rightarrow W$ و $S \rightarrow V$ و $T \rightarrow U$ به‌عبارت دیگر محل اتصال دو فاز R و T با هم عوض شده که همین عمل باعث تغییر جهت گردش موتور میشود.

فرمان الکتریکی در کبی تراشی

یکی دیگر از فرمانهای الکتریکی، فرمان الکتریکی در کبی تراشی است. از این فرمان برای انتقال حرکت از یک موتور الکتریکی به محور عرضی سوپرت ماشین تراش برای تراش قطعه کار بر طبق نمونه استفاده میشود.

در اینطریقه کبی نیز مانند کبی مکانیکی سوپرت در حالیکه حرکت طولی اتومات دارد. حرکات عرضی آن تابع گردش محور حرکت عرضی سوپرت است (مانند بار دسنی یا اتومات) گردش محور مذکور توسط یک موتور الکتریکی و متناسب با شکل شابلون انجام میگیرد. چرخنده مخروطی روی محور عرضی سوپرت با دو چرخ دنده مخروطی هرزگرد روی

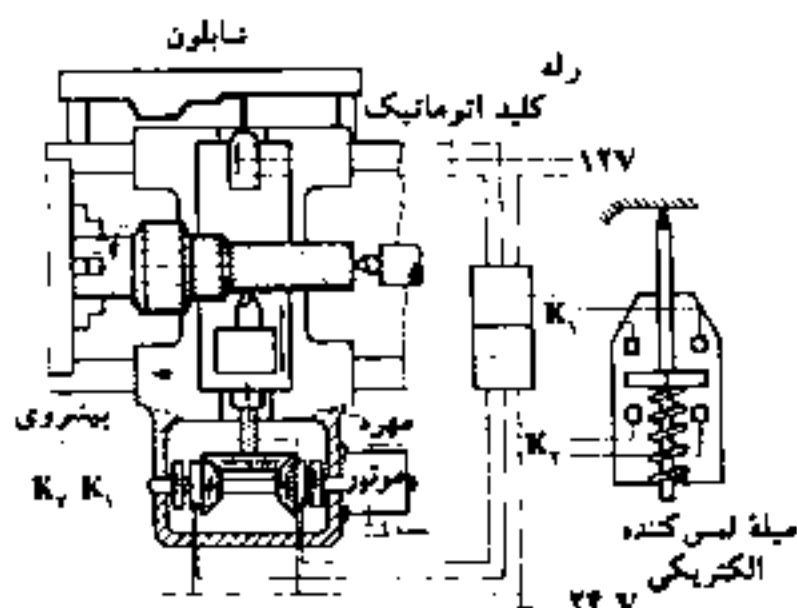

(شکل ۱۹ - ۵) کبی ترانس الکتریکی

محور موتور درگیر است. در مجاورت هر یک از این چرخدنده‌ها یک کلاچ الکترومغناطیسی قرار دارد (K_p و K_p) هر کلاچ می‌تواند چرخدنده مربوطه را با محور موتور درگیر و از آن طریق حرکت عرضی سوپرت را تأمین نماید. طریقه عمل بدین طریق است که:

میله لمس کننده، فنر و کنتاکتها طوری تنظیم شده‌اند که وقتی مسیر موازی محور است هر دو کنتاکت باز است و سوپرت عرضی حرکتی ندارد. چنانچه بر حسب شکل شابلون لمس کننده از محور آن دور شود فشار بین شابلون و لمس کننده باعث جمع شدن فنر و بسته شدن کنتاکت K_p گردیده کلاچ الکترومغناطیسی K_p چرخدنده مخروطی سمت راست و محور موتور را با هم درگیر کرده حرکت موافق عقربه‌های ساعت در موتور باعث دور آن محور عرضی سوپرت در جهت عکس عقربه‌های ساعت خواهد شد که در نتیجه رنده همراه با سوپرت به عقب کشیده شده از محور کار دور می‌شود. این حالت (دور شدن قلم از محور کار) تا موقعی ادامه می‌یابد که سوپرت باندازه کافی حرکت کرده، تعادل قبلی برقرار و کنتاکت K_p باز شود.

چنانچه بر حسب شکل شابلون و فشار فنر لمس کننده به محور شابلون نزدیک شود (وجود فرورفتگی و شیار در شابلون) اتصال کنتاکت K_p را باعث شده کلاچ K_p چرخدنده سمت چپ را با محور موتور درگیر نموده حرکت موافق عقربه‌های ساعت در موتور باعث دور آن محور عرضی سوپرت در همان جهت موافق عقربه‌های ساعت خواهد شد که در نتیجه رنده همراه با سوپرت به جلو رانده شده به محور کار نزدیک می‌شود. این حالت (نزدیک شدن قلم به محور کار) تا موقعی ادامه می‌یابد که سوپرت باندازه کافی حرکت کرده تعادل قبلی برقرار و کنتاکت K_p باز شود.


فرمان عددی (N.C) Numerical Control

کنترل عددی ماشینهای ابزار عبارت است از:

کنترل اعمال ماشینکاری بوسیله اعدادی که بجای نقشه و شابلون در اختیار ماشین قرار داده میشود. عبارت دیگر کنترل عددی عبارت است از انجام و تکمیل مراحل مختلف کار به کمک معلومات ذخیره شده به شکل برنامه‌های رمزی و بدون دخالت ماشینکار.

علت وجودی ماشینهای N.C (ماشینهای ابزار با کنترل عددی) احتیاج به ساخت قطعات با تعداد زیاد، کیفیت بالا و قیمت اقتصادی بوده است. وظیفه چنین ماشینهایی آماده کردن قطعه کار و کنترل تمام مراحل ساخت از نظر کمی و کیفی تا پایان عملیات ماشینکاری است.

امروزه کنترل عددی در ماشینهای N.C و C.N.C بقدری پیشرفت نموده که یک ماشین قادر است کلیه مراحل ساخت یک قطعه اعم از تنظیم، براده برداری، تعویض ابزار و غیره را بطور اتومات و بدون دخالت فرد انجام دهد.

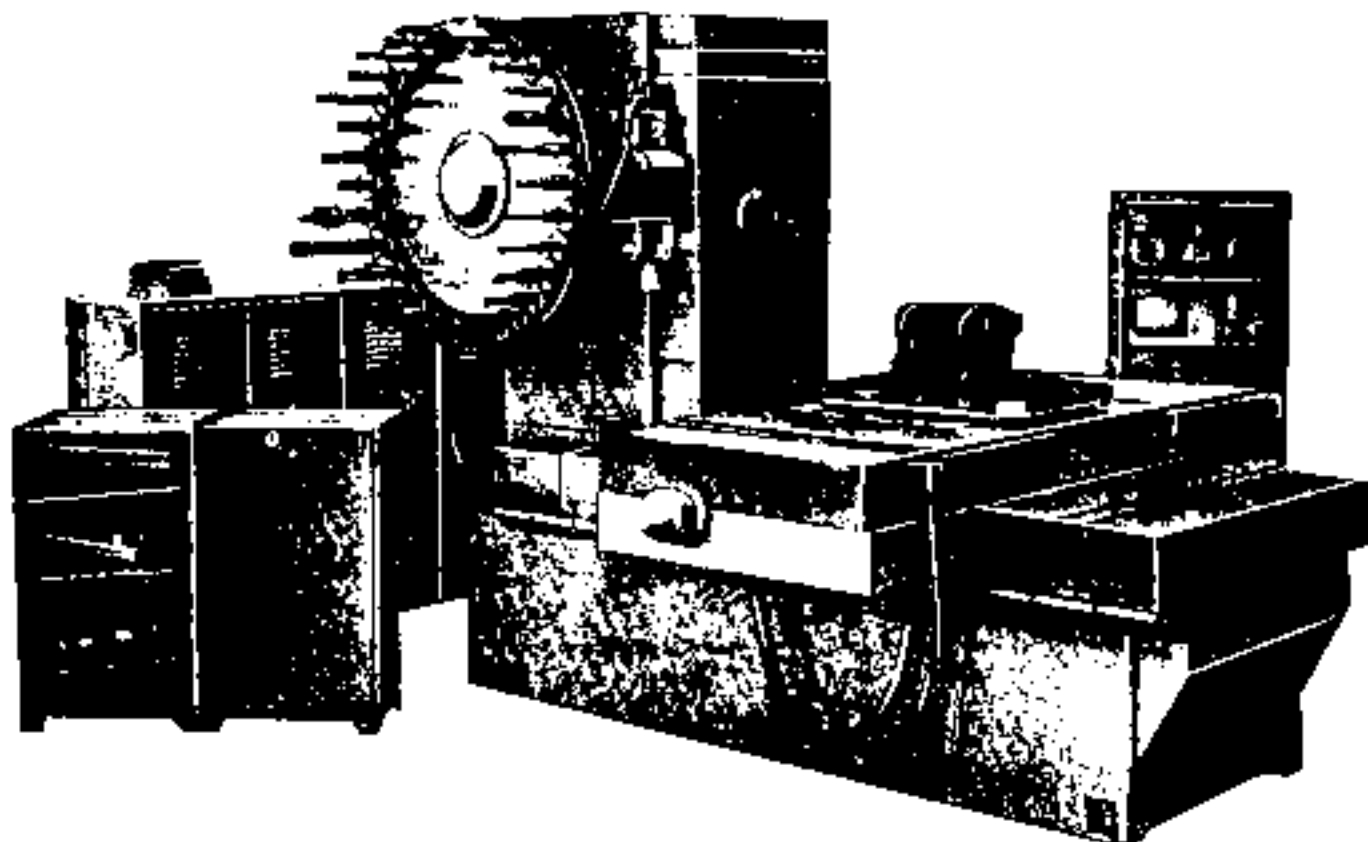


(شکل ۲۰ - ۵) ماشین تمام اتوماتیک با کنترل N.C


ماشین N.C برای ساخت یک قطعه احتیاج به برنامه کار و ابزارهای مورد لزوم دارد. برای اینکار ابتدا قطعه مورد نظر طرح و نقشه فنی آن رسم، تمام مشخصات کمی و کیفی نظیر ابعاد و تolerانس قسمتهای مختلف در اختیار برنامه‌نویس قرار داده میشود. همزمان با اینکار متصدی تهیه ابزار نیز ابزارهای لازم را تهیه، فرمی از مشخصات ابزار و امکانات کاری آنها نظیر سرعت

برش و مقدار بار مجاز را به برنامه‌نویس تحویل مینماید.

برنامه‌نویس با توجه به اطلاعاتی که از طراحی و ابزارمند اخذ نموده و با در نظر گرفتن مشخصات و تواناییهای کاری ماشین مورد نظر مراحل انجام کار را روی فرمهای مخصوص برنامه‌نویسی بصورت شماره‌ها و کدهای رمزی ثبت می‌نماید. این برنامه توسط کارت‌های سوراخدار، نوار مغناطیسی یا دیسک مغناطیسی یا نوار سوراخدار که قابل درک برای ماشین است تهیه میشود. عبارت دیگر برنامه را به زبان ماشین ترجمه میکنند. در بین حاملهای اطلاعات که نام برده شد نوار سوراخدار بهتر و عملی‌تر است.

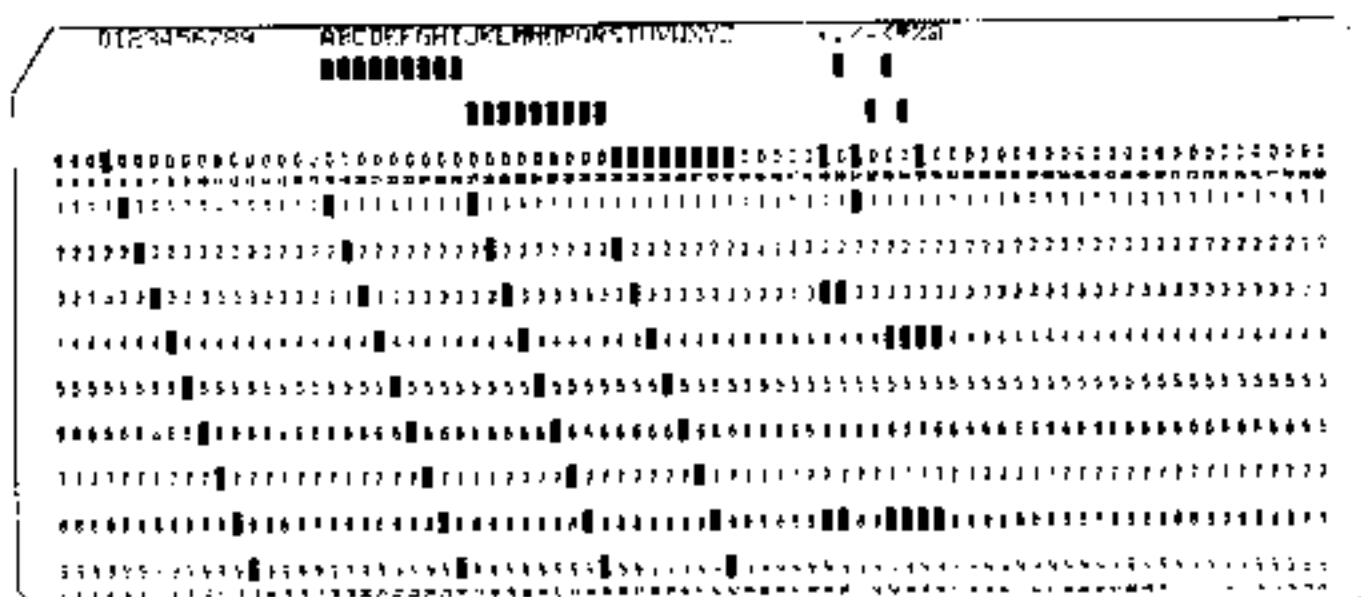


(شکل ۲۱ - ۵) کارت سوراخدار

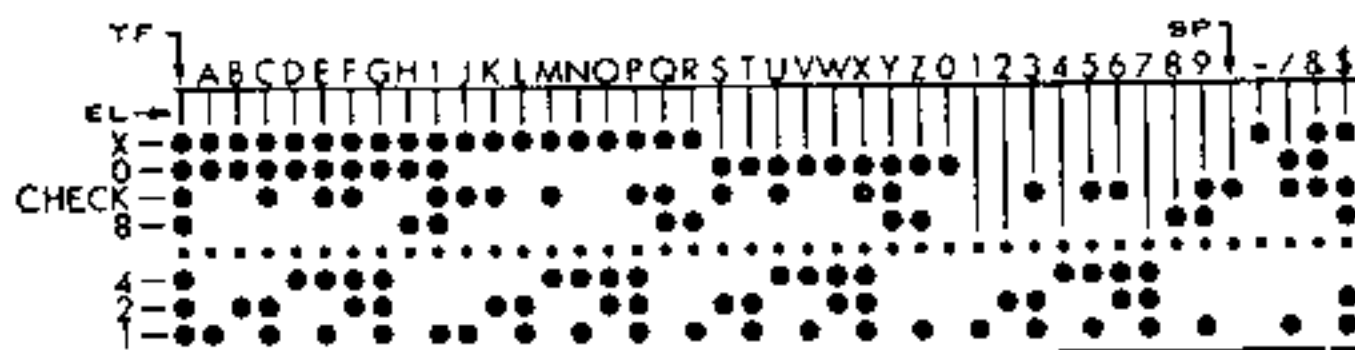


(شکل ۲۲ - ۵) یک قطعه از نوار سوراخدار

ثبت برنامه بر روی نوار و کارت را باید گویند. برای کنترل، برنامه‌یانیچ شده به کامپیوتر داده میشود. پس از چند دقیقه کامپیوتر صحیح یا غلط بودن برنامه را مشخص می‌سازد. در صورت تأیید برنامه در این مرحله برای اطمینان کامل برنامه را به ماشین نقشه‌کشی کامپیوتری میدهند. این ماشین طبق برنامه‌ی داده شده نقشه فنی آنرا رسم می‌نماید. چنانچه نقشه

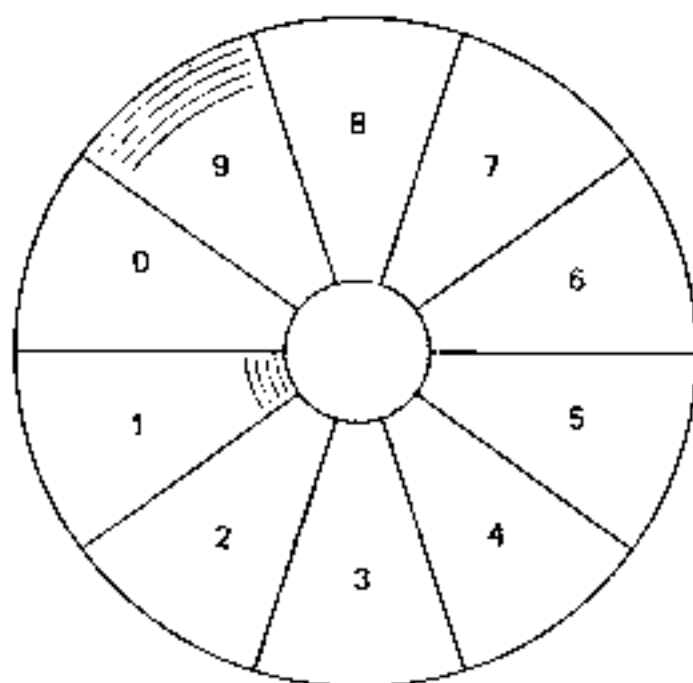

(شکل ۲۳ - ۵) دیسک مغناطیسی

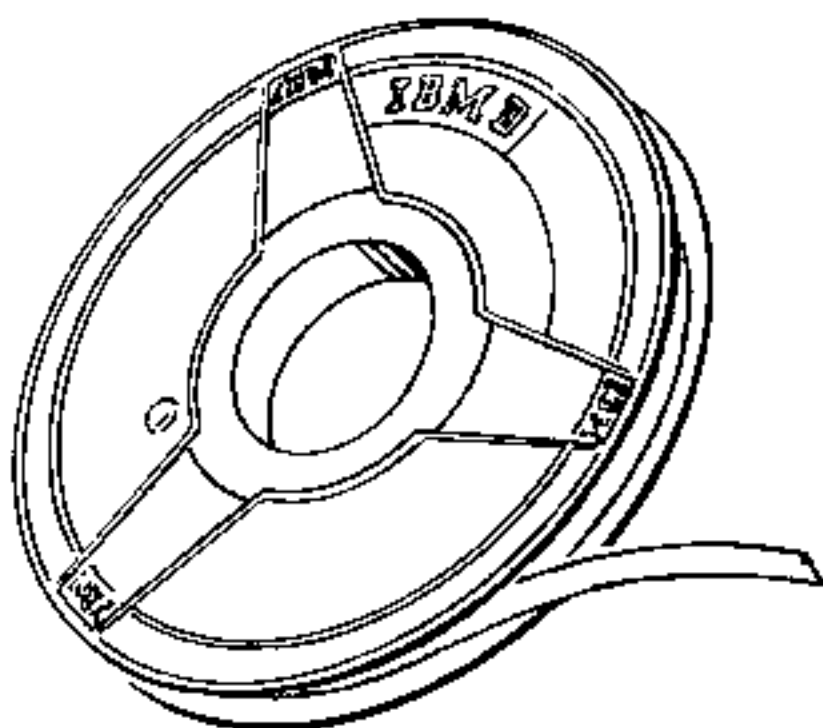

(شکل ۲۴ - ۵) نوار مغناطیسی

رسم شده توسط ماشین با نقشه اولیه مطابقت داشته باشد برنامه مورد قبول و چنانچه با هم اختلاف داشته باشند برنامه غلط خواهد بود که مجدداً بررسی و موارد اشکال آن رفع خواهد شد. پس از تأیید نهائی میتوان نوار را در دستگاه نوارخوان کامپیوتری ماشین قرار داده قطعه مورد نظر را بدون دخالت فرد ماشینکار براده برداری نمود. در بعضی از ماشینهای N.C تعویض ابزار توسط فرد ماشینکار انجام میشود ولی چنانچه قبلاً نیز گفته شد در ماشینهای پیشرفته فعلی

این امکان وجود دارد که تعویض ابزار نیز توسط خود ماشین و بطور خودکار انجام گیرد.

انواع فرمانهای عددی در ماشینهای ابزار N.C

از فرمان عددی در کنترل ماشینهای ابزار نظیر ماشینهای تراش، فرز، یورینگ، منه و.... استفاده زیادی میشود. صرفنظر از نوع کار، فقط از نظر شکل حرکت پیشروی ابزار در موقع براده برداری میتوان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:

الف - فرمان نقطه‌ای (محلی).

ب - فرمان خطی (مستقیم).

پ - فرمان سه بُعدی (ادامه‌ای).

فرمان نقطه‌ای (محلی) Positioning System یا Point to Point - سیستم فرمان نقطه‌ای ساده‌ترین نوع کنترل میباشد. ابزار در صفحه XY با صفحات دیگر بطور سریع از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت نموده و در آن نقطه با تعویض ابزارها عملیات لازم نظیر منه کاری، تراش، بر فوژنی و.... را بصورت موضعی (نقطه‌ای) انجام میدهند. بنابراین در فرمان نقطه‌ای ابزار هنگام براده برداری فقط حرکتی در امتداد محور خود دارد.


حرکت سریع را طوری میتوان انتخاب کرد که ابزار برای رسیدن به نقطه مورد نظر دو محور مربوط به صفحه را همزمان یا جدا جدا طی نماید. انتخاب حرکت همزمان با صرفه‌تر است ولی برنامه‌ریزی آن مشکلتر میباشد. در حرکت همزمان، مسیر حرکت سریع، وتر مثلث قائم‌الزاویه‌ایست که دو ضلع قائمه آن محوره‌های X و Y یا X و Z یا Y و Z خواهد بود. در حرکت جدا جدا مسیر حرکت سریع بجای وتر مثلث قائم‌الزاویه‌ای که شرح آن گذشت دو ضلع قائمه آن خواهد بود.



(شکل ۲۵ - ۵) فرمان نقطه‌ای


فرمان خطی (مستقیم) Straight Cut System - در این سیستم، براده برداری در یک خط مستقیم منطبق بر سطوح محصور بین محوره‌های مختصات انجام میشود. بنابراین مسیر براده برداری موازی یکی از محوره‌های X یا Y یا Z و با بصورت خطی در یکی از صفحات XY، یا

XZ یا YZ خواهد بود. از این فرمان در تراش اشکالی که منحنی نداشته باشند نظیر مربع، مستطیل، مثلث و..... بوسیله فرزکاری و تراش قطعات روی ماشین تراش استفاده میشود.

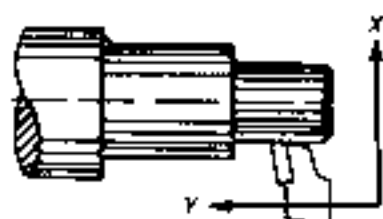

(شکل ۲۶ - ۵) فرمان خطی یا مستقیم

فرمان سه بُعدی (ادامه‌ای) **Contouring System** - مهمترین سیستم فرمان، فرمان سه بُعدی است. در این سیستم اجرای فرمان قبلی نیز امکان پذیر است. بنابراین ماشینی که به سیستم فرمان عددی سه بُعدی مجهز است علاوه بر اینکه قادر است کار ماشینهای قبلی را انجام دهد. خواهد توانست هرگونه منحنی دو و سه بُعدی را برآورد. به شرط آنکه مسیر ابزار را بتوان با رابطه ریاضی مشخص نمود. مثل: دایره، بیضی، مخروط..... و ترکیبی از چنین اشکال.

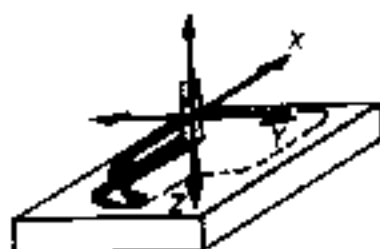

(شکل ۲۷ - ۵) فرمان سه بُعدی

ماشین‌های تراش اختصاصی Special purpose Lathes

در صنایع ماشین‌سازی بر حسب نیاز، تدریجاً انواع مختلفی از ماشین‌های تراش که مختصاً انجام دادن کارهای فلز تراشی ویژه‌ای می‌باشند ساخته شده‌اند و مجموعاً ماشین‌های تراش اختصاصی نامیده می‌شوند که در ستور زیر چند نمونه از آن‌ها را از نقطه نظر ساختمانی و کاربریشان مورد بررسی قرار می‌دهیم:


الف - ماشین‌های تراش پیشانی «Facing Lathes»

ماشین‌های تراش پیشانی یا کف‌تراشی، ماشین‌های تراش ساده‌ای هستند که برای ماشین‌کاری قطعاتی که دارای قطر زیاد ولی طول کم باشند بکار برده می‌شوند. آنها عملیاتی نظیر تراش استوانه‌های خارجی، سطوح مخروطی شکل، کف‌تراشی، بریدن و درآوردن شیار و داخل تراشی را روی قطعاتی نظیر: فلاویل‌ها یا چرخ طیارها (چرخ لنگرها)، پولی‌ها، چرخ دنده‌های با قطر خارجی خیلی بزرگ و غیره انجام می‌دهند، بطوری که کارهایی تا قطر بیشتر از ۶ متر بر روی آن‌ها قابل تراش می‌باشند.

شکل صفحه بعد نمونه‌ای از ماشین‌های تراش پیشانی را نشان می‌دهد که قادر است تا حدود ۳۲۰۰ میلیمتر قطر، کارگیری داشته باشد و یا به‌یارت دیگر چهار نظام انیورسال نصب شده بر روی محور اصلی آن می‌تواند قطعات با قطری تا حد فوق را محکم دربر گرفته و آماده تراشکاری سازد.

توان مصرفی الکترو موتور ماشین تراش پیشانی مزبور در حدود ۳۰ KW کیلووات بوده ولی به‌طوری‌آنکه کاربرد عمده‌اش جهت اجرای عملیات تراشکاری روی کارهای قطور است ردیف تغییرات تعداد دوران بر هر دقیقه مسحور اصلیش فقط ۶۳ R.P.M. تا ۰/۸ در جدول مشخصات فنی آن ذکر گردیده است.

قطعه کار مورد نظر برای تراش، بر روی صفحه نظام (با توجه به شکل ۱-۶) بکمک روبنده‌های تسمه‌ای با پیچهای متناسب بسته می‌شود و در صورتی که کار دارای قطر کمتر از یک متر باشد ممکن است این عمل را با استفاده از پارچه‌های نظام (سه نظام و یا چهار نظام) انجام

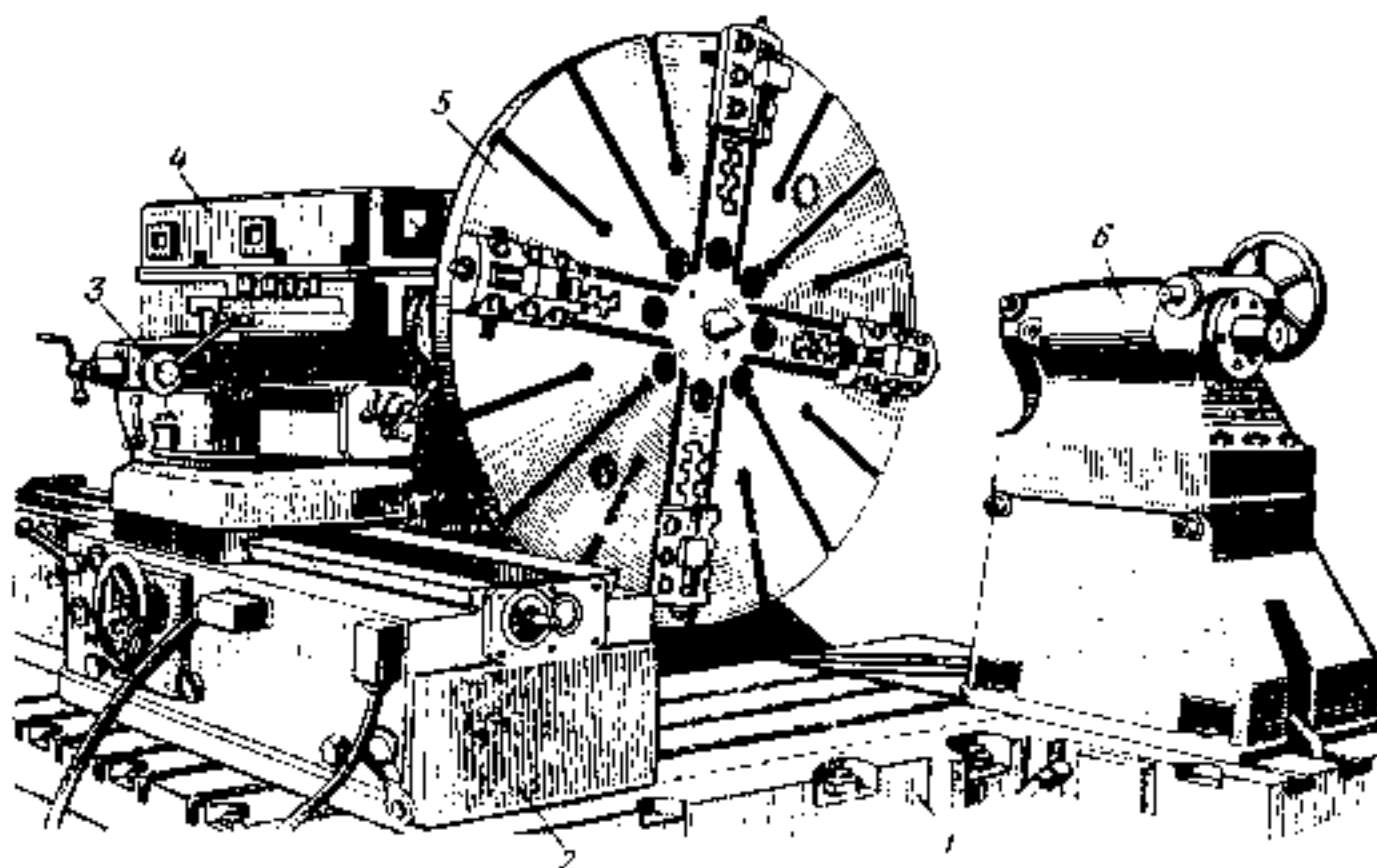


(شکل ۱ - ۶) نمای یک ماشین تراش پیشانی (از نوع دارای دستگاه مرغک)

دهند.

ماشین‌های تراش پیشانی شبیه ماشین‌های تراش معمولی هستند که از نظر طول معمولاً کوتاه‌تر بوده ولی در عوض دارای صفحه نظام با قطر کارگیری خیلی بزرگند که باعث میشود، بتوان با آنها کارهای غیرقابل تراش با ماشین‌های معمولی را تراشید. ماشین پیشانی تراش نشان داده شده در (شکل ۱ - ۶) شامل دستگاه مرغک بوده اما باید دانست که مدل‌هایی از این ماشین که فاقد قسمت فوق‌الذکر نیز می‌باشد در صنایع ساخت ماشین‌های ابزار دیده شده است. شکل شماتیکی صفحه بعد نشانگر اساس ساختمان ماشین‌های تراش پیشانی ویژه‌ایست که قسمت مورد بحث در آن حذف گردیده است.

با توجه به شکل قبلی (شکل ۱ - ۶)، قسمت‌های اصلی ماشین تراش پیشانی عبارتند از: صفحه پایه ۱، پیش دستگاه ۴ با صفحه مرغک ۵ قوطی ۲، سوپرت فوقانی ۳ و دستگاه مرغک ۶ که روی پایه بلندی نصب شده است. پیش دستگاه ماشین که در داخل آن جعبه دنده سرعت قرار گرفته دقیقاً به صفحه پایه محکم گردیده است. پایه ۲ با راه‌های روی میز طولیش و نیز دستگاه مرغک میتوانند در محل موردنظر و بر روی صفحه پایه بوسیله پیچ‌هایی که از شیارهای ۳ شکل عبور کرده‌اند محکم گردند. همانطور که ذکر شد چون هدف از کاربرد این ماشین، تراشیدن کارهای با قطر زیاد است، لذا ناحیه‌ای از میز که در بالای آن میخواهند صفحه نظام را بگردش

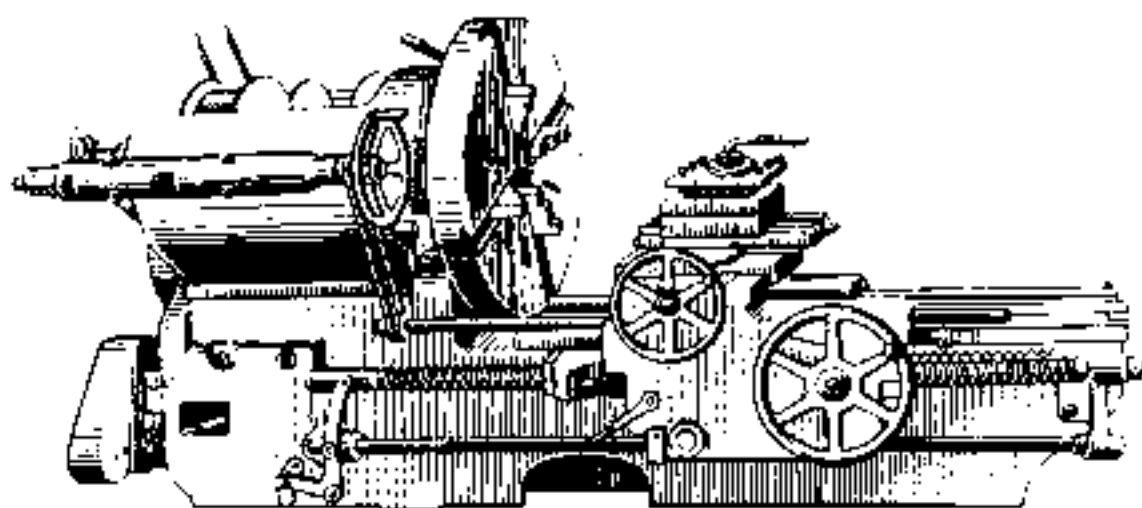

(شکل ۲ - ۶) نمای یک ماشین تراش پیشانی (نوع بدون دستگاه مرشک)

درآوردند را طوری طراحی کرده و میسازند که فرورفته باشد تا امکان ماشین کاری قطعات قطور فراهم گردد.

قسمت رنده بند از موتور جداگانه‌ای کسب قدرت می‌کند و برای آن بارهای خودکار طولی و عرضی متناسب را در مکانیزم باردهی پیش‌بینی می‌کنند، به عبارت دیگر همانطور که از شکل شماتیکی ماشین تراش پیشانی تراش (شکل ۱ - ۶) پیداست، جعبه دنده بار آن مانند ماشین‌های تراش معمولی، در داخل دستگاه فلز تراشی تعبیه نشده است. هنگامیکه کارهای خیلی بزرگ و سنگین بر روی صفحه نظام این نوع ماشین‌ها بسته میشوند، تا حد زیادی، وزن بودن آن‌ها خرابی زودرسی را برای یاتاقان‌های محور اصلی ماشین بوجود می‌آورد و گذشته از آن، دشواری‌های سوار و پیاده کردن قطعات کار بزرگ، کاربردشان را محدود ساخته و تدریجاً ماشین‌های تراش قائم یا کاروسل که ذیلاً به شرح آن‌ها خواهیم پرداخت، جایگزین ماشین‌های تراش پیشانی شده‌اند، ولی باید دانست که سادگی ساختمان آن‌ها و نیز قیمت ارزانشان مهم‌ترین عواملی هستند که هنوز هم بتوان در صنایع تک‌سازی و همچنین کارهای تعمیراتی از ماشین‌های تراش پیشانی بهره‌گیری کرد.


ب - ماشین‌های تراش قائم یا برجک گردان یا ماشین‌های تراش کاروسل - Vertical

Lathes

ماشین‌های تراش قائم یا برجک‌های گردنده، از انواع با اندازه‌های کوچک تا مدل‌های بزرگی از آن‌ها که بتوانند کارهایی با قطر ۲۵ متر را هم تراشکاری کنند در ماشین‌سازی طراحی و ساخته شده‌اند. این ماشین‌ها تقریباً بطور کامل جانشین ماشین‌های تراش پیشانی خواهند شد و دلایل آن هم سهولت سوار شدن قطعه کار روی آن‌ها و کاهش مخاطره کُنده شدنشان از محور

اصلی ماشین فلز تراشی است، زیرا در این نوع ماشین های ابزار، صفحه نظام که به موازات کف کارگاه حرکت چرخشی دارد، با کیفیت بهتری بمدد یا ناقان های کف گردش قادر به تحمل نیروی وزن زیاد قطعات سنگین خواهد بود. ماشین های تراش کاروسل را میتوان در مواردی که کار دارای ابعادی بزرگ و وزنی زیاد و تلسانس تراشکاری کمی باشد، مانند ساختن اجزاء توربین های بخار و توربین ها یا چرخ های آبی عظیم مورد بهره برداری قرار داد و چگون دارای ابزار گیرهای نصب شده در برجک های گردان میباشند، به سهولت امکان قرار دادن ابزار جدیدی در خط براده برداری فراهم میگردد. ماشین های تراش قائم با برجک گردان را میتوان به دو دسته تقسیم بندی کرد:

۱ - ماشین های تراش قائم یک خانه ای «Single-Housing Vertical Lathes» - نمونه ای از ماشین های تراش قائم یک خانه ای در (شکل ۳-۶) نشان داده شده است که قادر است کارهایی تا قطر ۱۵۰۰ میلیمتر را تراش دهد. پایه ۱ در خود محور اصلی ماشین تراش قائم را جای داده

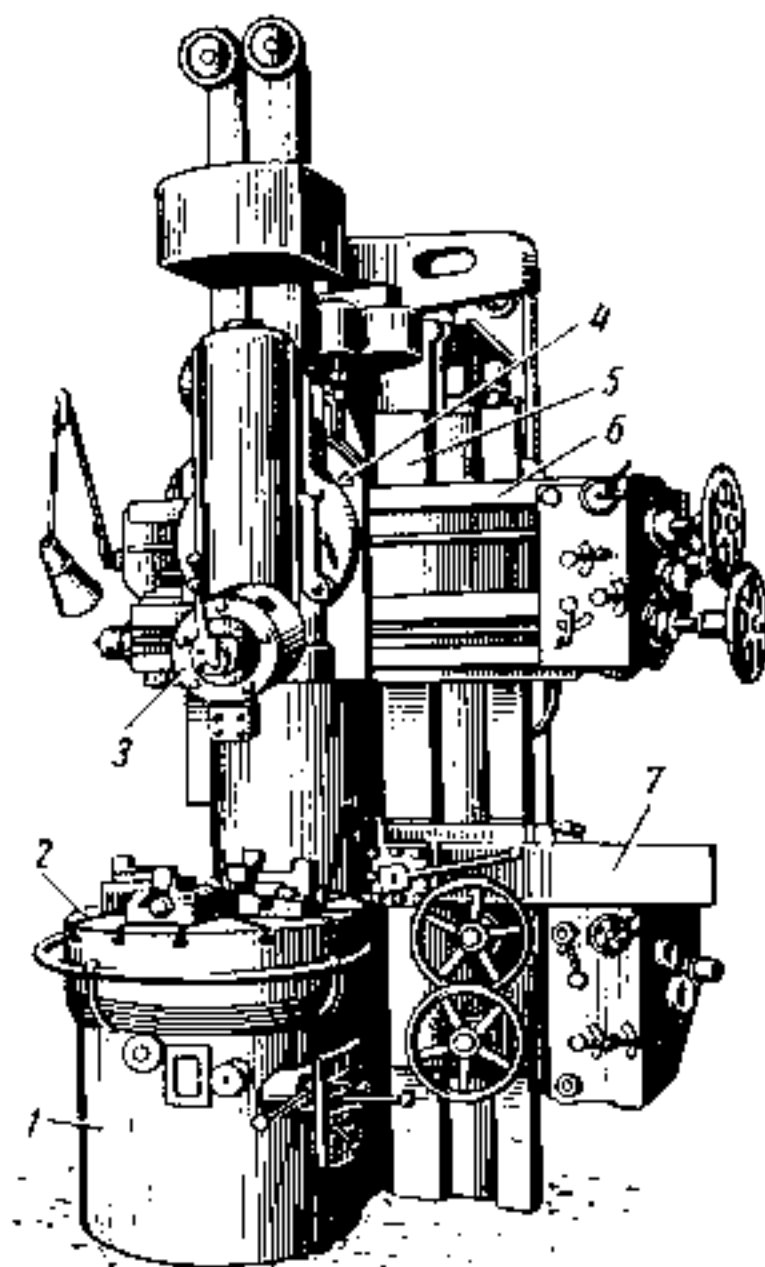


(شکل ۳-۶) قسمت های اصلی یک ماشین

تراش قائم یا کاروسل بطور شماتیکی

- ۱ - پایه ماشین
- ۲ - صفحه چهار نظام
- ۳ - رنده یا ابزار متصل به برجک گردان یا سر رولور
- ۴ - نگهدارنده برجک گردان
- ۵ - راه های طولی قائم
- ۶ - راه عرضی افقی بالا
- ۷ - راه عرضی افقی پایین


است و بر روی آن چهار نظام ۲ در سطحی بموازات کف کارگاه چرخش می‌کند، برجک گردان ۳ که در واقع ابزارگیر محسوب می‌شود به قسمت ۴ متصل بوده و مجموعاً می‌توانند در امتداد راه‌های ستون قائم ۵ بی‌الا و پائین حرکت داده شوند تا در وضعیت متناسبی نسبت به سطح کار برای اجرای عملیات تراشکاری موردنظر قرار گیرند. رنده گیر جانبی ۶ که بنوبه خود دارای چهار ابزار چرخان است می‌تواند از طرف راست ماشین به سمت کار هدایت شود و پاره‌ای از عملیات فلز تراشی را اجرا کند. با بکار بردن برجک‌های گردان در این نوع ماشین‌های فلز تراشی می‌توان تمامی ابزارهای لازمه برای ماشینکاریهای دلخواه در محل براده برداری قرار داد. بعنوان مثال: (شکل ۸ - ۶) چند نوع ابزار نصب شده در برجک گردان را برای تراشیدن یک بوش نشان می‌دهد و همانطور که از شکل مزبور پیداست علاوه بر ابزارهایی که از قسمت بالا می‌توانند بنوبت بطرف کار روانه شده و فلز تراشی‌های پیش‌بینی شده را انجام دهند، ابزارهای سر جانبی راست دستگاه تراشکاری نیز همزمان می‌توانند پاره‌ای از براده برداریهای مورد لزوم را انجام دهند که مسلماً در تقلیل زمان کلی انجام کار مؤثر خواهد بود. چنانچه قطر کارهای ارجاع شده برای ماشینکاری بیشتر از ۱/۵ متر باشد می‌توانند از ماشین‌های تراش قائمی که دو ستون یا دو خانه دارند و در مواردی دو برجک گردان هم می‌توانند داشته باشند بهره‌گیری کنند.

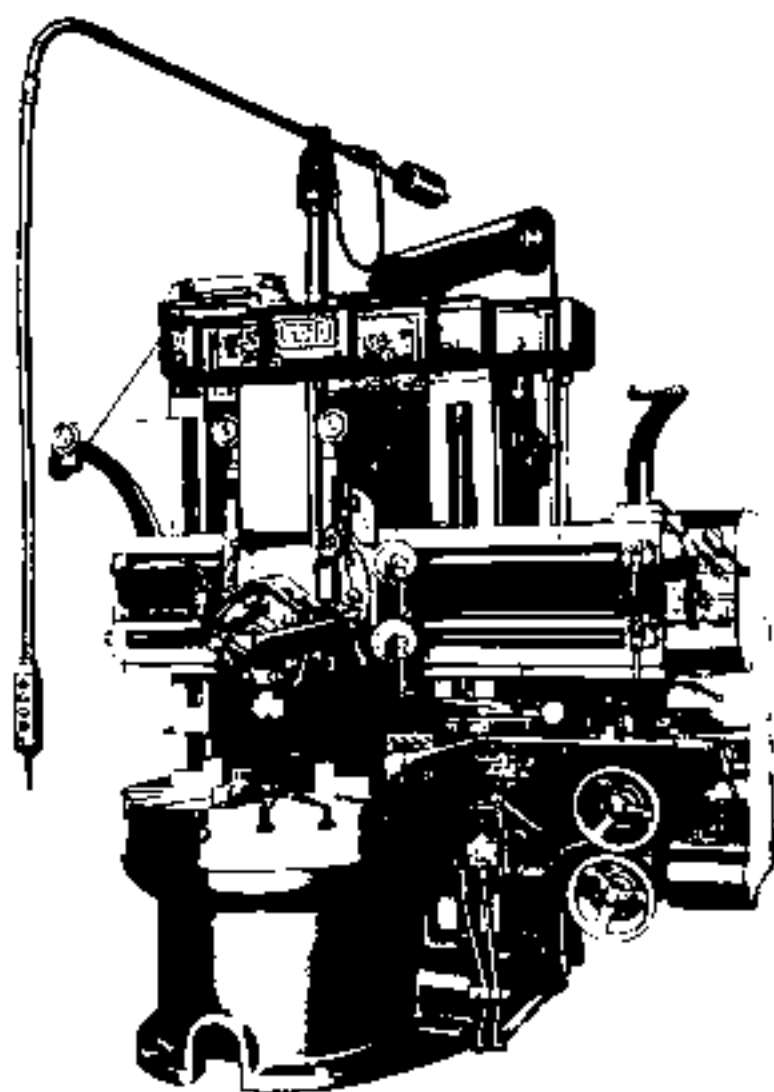

(شکل ۴ - ۶) نمای حقیقی یک ماشین تراش قائم یا کاروسل مدرن مجهز به برجک گردان برای نگهداری ابزارهای براده برداری.

۲ - ماشین‌های تراش قائم دوخانه‌ای با برجک گردان - Double-housing Vertical Turret


Lathe - این نوع ماشین‌های تراش مخصوص، اساس ساختمانشان مشابه نوع قبلی است با این تفاوت که چون برای کارهای با قطر بیشتر از ۱۵۰۰ میلیمتر طراحی و ساخته میشوند، لذا برای داشتن استحکام مکانیکی کافی لازمست دارای دوخانه یا دو ستون در طرفین ماشین باشند. نمونه‌ای از این نوع ماشین فلز تراشی در شکل زیر نشان داده شده است و همانطور که ملاحظه میشود، کارآئی آن نسبت به نوع یک ستونه‌اش افزایش پیدا کرده است.

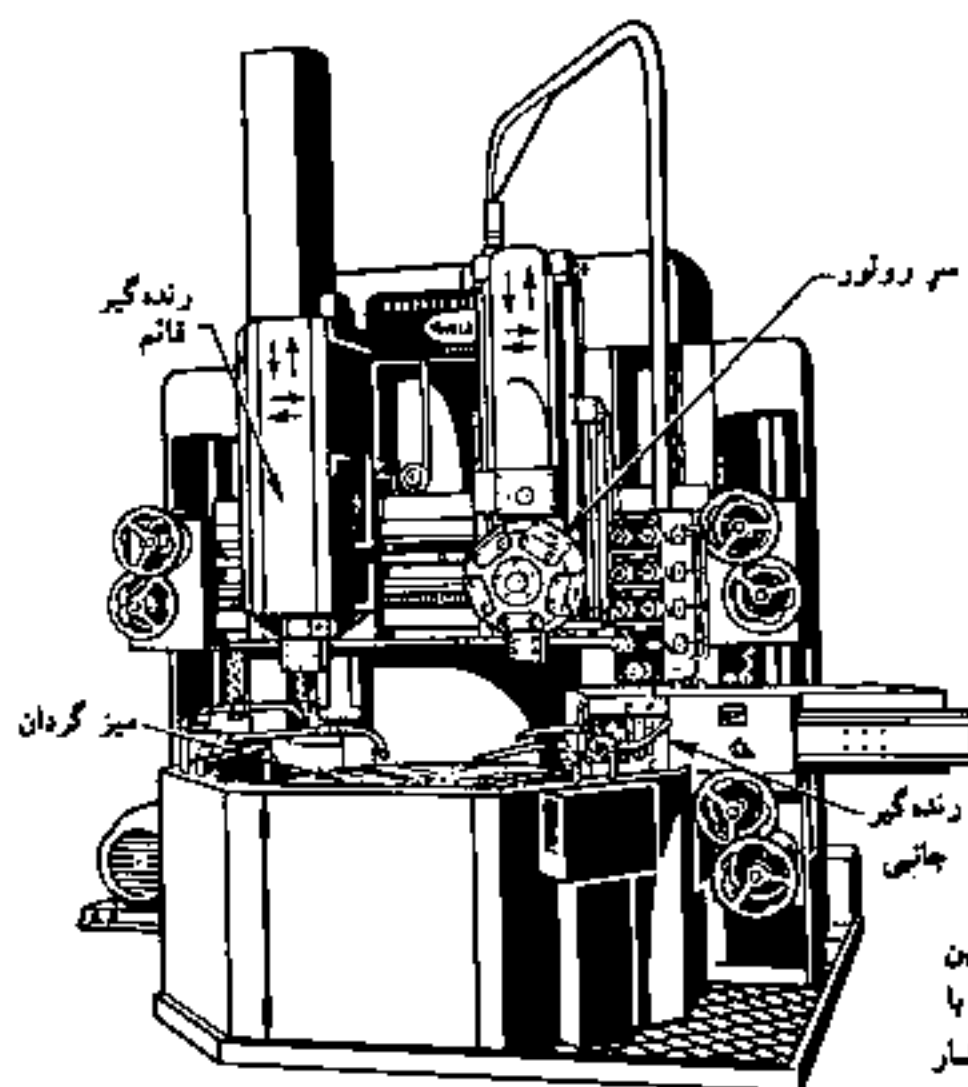


(شکل ۵ - ۶) نمای شماتیکی ماشین تراش قائم دو خانه‌ای یا دو ستونه با برجک گردان و میز کاری با قطر کارگیری ۱۲۰ سانتیمتری که میتوان مطابق جهت‌های مشخص شده روی شکل، به رنده‌گیرهای مختلفش فرمان بار داد.




(شکل ۶ - ۶) سه نظام مخصوص ماشین‌های تراش قائم که در آن چهارهای T شکل هم پیش‌بینی شده

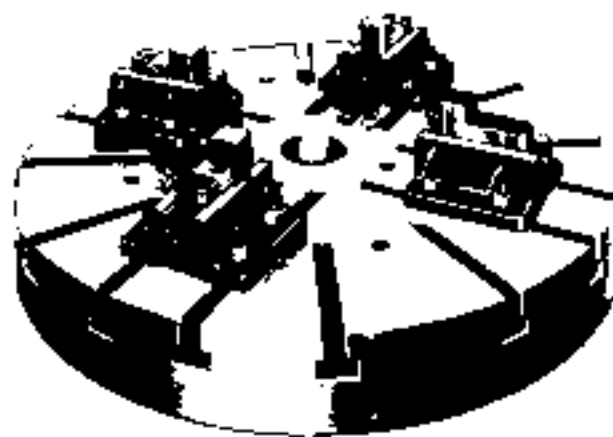

(شکل ۷-۶) چهار نظام مخصوص مانعین‌های تراش قائم
که میتواند صفحه نظام هم به تنهایی محسوب شود.

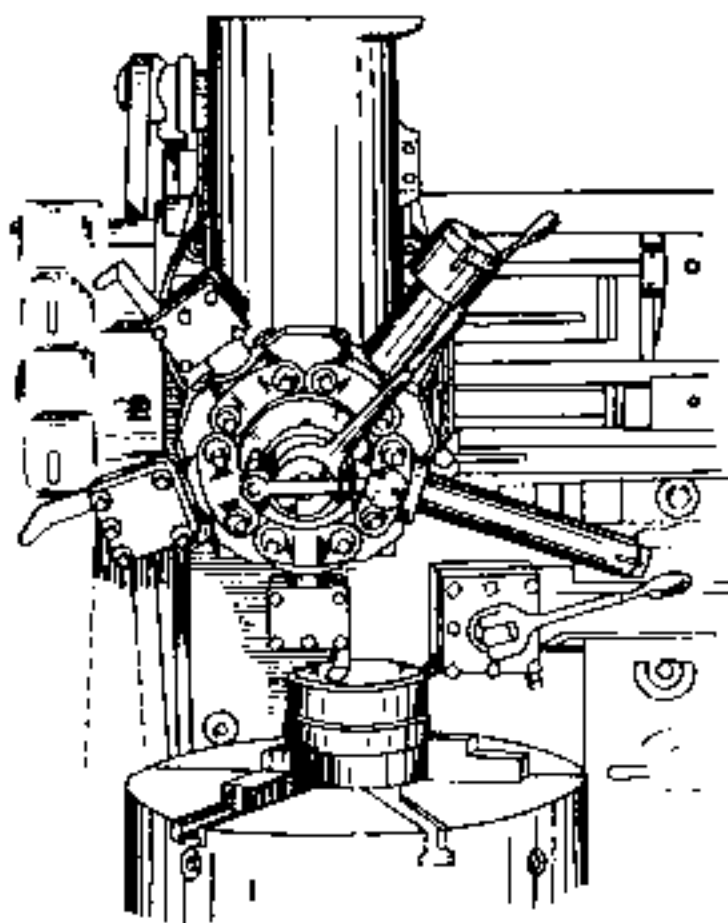

(شکل ۸-۶) شکل شماتیکی، نحوه مانعینکاری یک بوش
به کمک ابزارهای عمودی و جانبی مانعین تراش قائم که
بطور همزمان بر روی قطعه کار عملیات تراشکاری را
انجام میدهند.

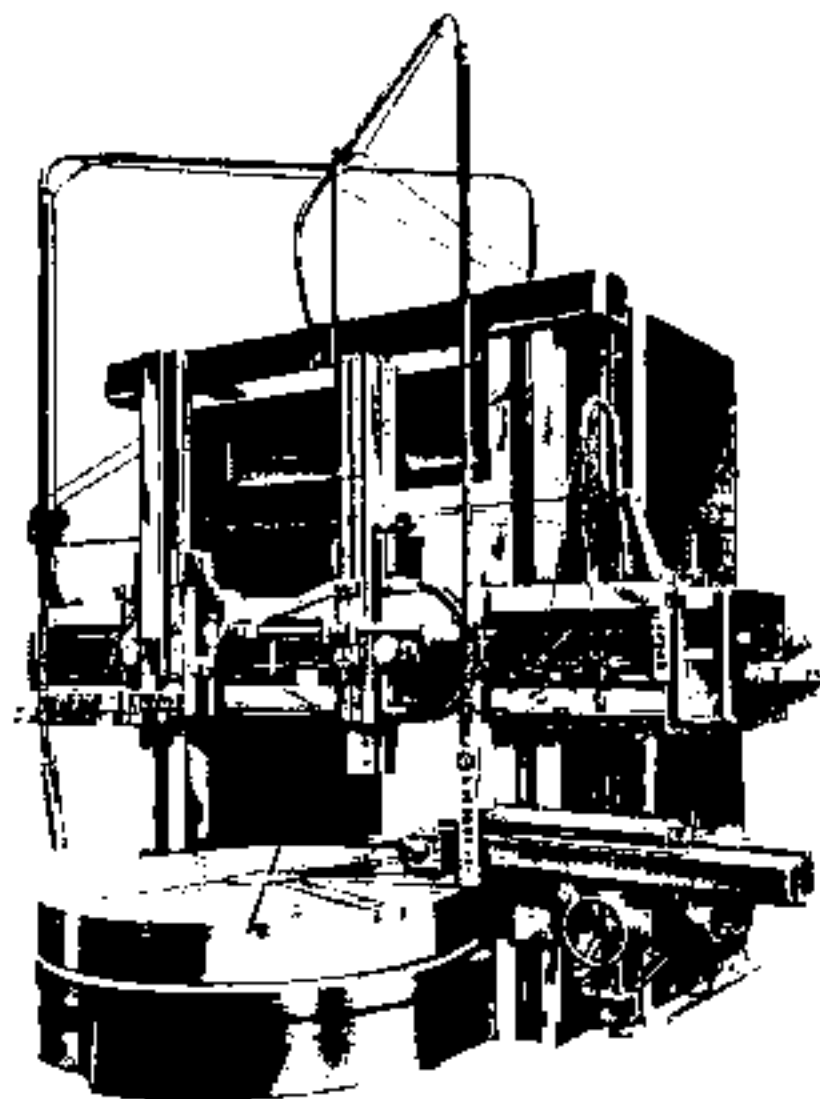

(شکل ۹ - ۶) شکل حقیقی یا فتوگرافی (عکاسی شده) یک ماشین تراش قائم یا کاروسل با کنترل‌های الکتریکی که جهت ماشینکاری قطعات کار خیلی قطور کاربرد دارد.


عملیات ماشین‌های تراش قائم Vertical Boring machine Operations

با توجه به شکل‌های شماتیکی (شکل ۱۰ - ۶) مهم‌ترین عملیات فلز تراشی قابل اجراء بوسیله انواع ماشین‌های تراش قائم یا کاروسل با برجک گردان و رنده گیرهای قائم و جانبی مربوطه به آن عبارتند از:

- (۱) - کف تراشی یا پیشانی تراشی.
- (۲) - راست تراشی یا استوانه تراشی.
- (۳) - داخل تراشی قطرهای درونی بزرگ.
- (۴) - داخل تراشی قطرهای درونی کوچک.
- (۵) - برشکاری، گاه گیری و غیره.
- (۶) - فرم تراشی.
- (۷) - مخروط تراشی خارجی.
- (۸) - مخروط تراشی داخلی.

لازم بتوضیح است که عملیات فوق الذکر، کارهای اصلی فلز تراشی آنها محسوب میگردد و میتوانند در صورت نیاز بعنوان کارهای فرعی، عملیاتی نظیر: مته کاری، خزینه کاری،

برقکاری، قلاویزکاری و غیره را نیز انجام دهند.

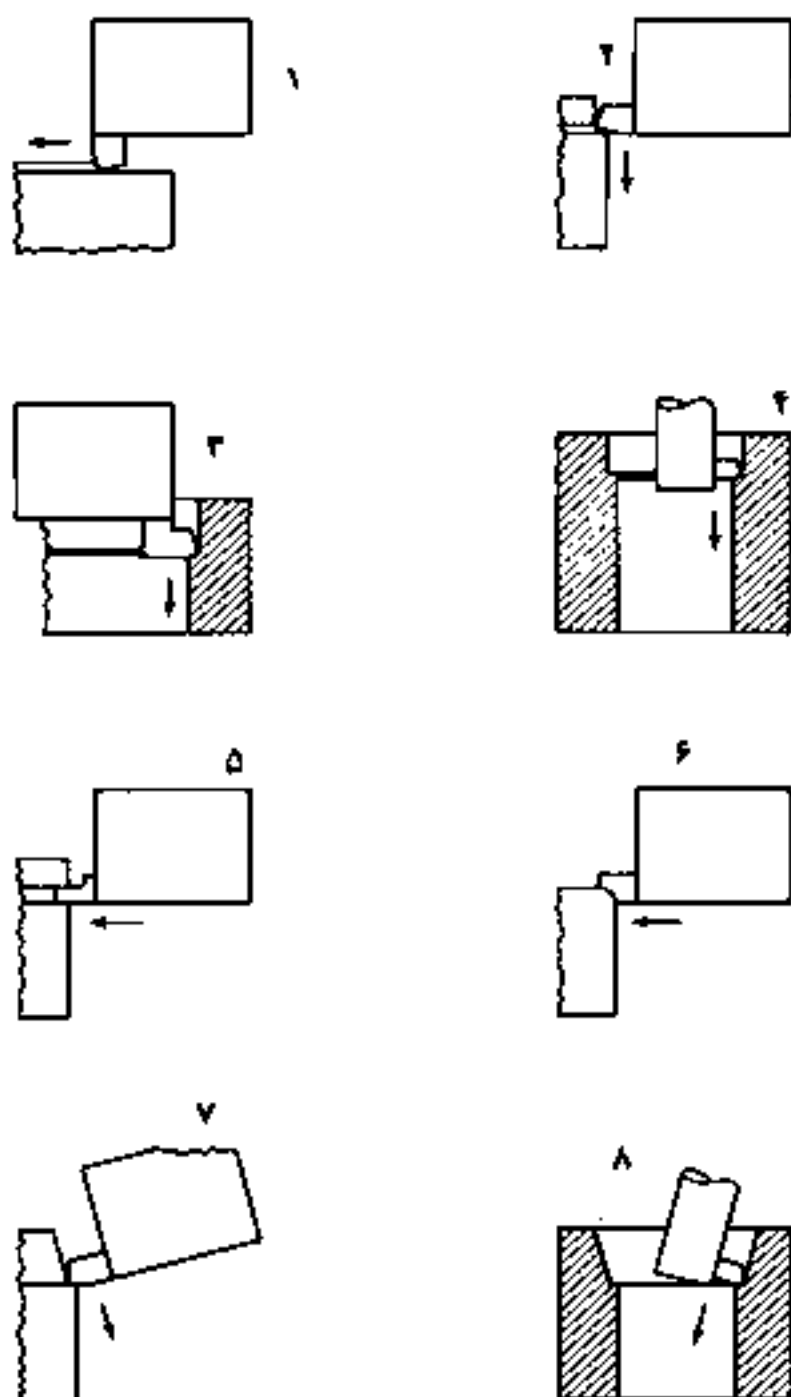


(شکل ۱۰-۶) شکل‌های شماتیکی نشان‌دهنده عملیات اصلی فلزتراشی گوناگونی که ماشین‌های تراش لاثم یا کاروسل با برچک گردان می‌توانند انجام دهند و ابزارهای لازمه در خط فلزتراشی قرار گرفته باشند.

ج - ماشین‌های تراش کپی یا الگوتراش (تراشکاری از روی شابلن) - Copying Lathes

بوسیله عمل کپی کردن روی ماشین‌های الگوتراشی مخصوص می‌توان کارهای یکتواخت را در اسرع وقت و با دقت کافی انجام داد. تا حد زیادی ساختمان ماشین‌های تراش کپی مشابه با ماشین‌های تراش معمولیست، یعنی از نقطه نظر قسمت‌های هانی مانند: پیش دستگاه (شامل جعبه -

دنده‌های سرعت و بار و پیچ‌بری) و دستگاه مرغک، بهم شباهت دارند و فقط در این نوع ماشین‌ها میبایست تمام حرکاتی را که لمس‌کننده شابلن یا الگو انجام میدهد، رنده فلز تراشی نیز عیناً تقلید کند و برای این منظور از فرامین: مکانیکی - هیدرولیکی - الکتریکی و الکترو هیدرولیکی بهره‌گیری می‌کنند، بدیهیست که در این طریقه تراشکاری، تنظیم رنده برای تراشیدن قطرهای مختلف دیگر مفهوم و موردی ندارد. یکی از متداول‌ترین روش‌های کپی کردن، بکار بردن مکانیزمی شبیه دستگاه کپیبه مخروط تراشی است، با این تفاوت که در این حالت بجای صفحه راهنما که مستقیم و مسطح بوده از سطحی منحنی با انحنائی مطابق نقشه‌کار که روی ماشین سوار شده است استفاده می‌کنند و برای نیل بدین منظور میبایست، اتصال کشوی عرضی را از پیچ بار عرضی خلاص سازند و ماشین را در وضعیت بار خودکار طولی قرار دهند و در چنین شرایطی بعلت آنکه کشوی عرضی حرکاتش تحت تأثیر انحنا صفحه شابلن خواهد بود مجموعاً سبب میشود که بار عمقی متغیری به رنده داده شود و نتیجه آن عابد شدن سطحی منحنی و کپی شده از روی شابلون یا الگو می‌باشد. (شکل ۱۱ - ۶) نشان‌دهنده نکات فوق‌الذکر بوده و نام قطعات باتوجه به شماره‌های آنها عبارتند از:


- ۱ - قطعه‌کاری که هدف الگوتراشی با تراش دادن آن با کپی کردن است.
- ۲ - الگو یا شابلن بغرم منحنی دلخواه که به بدنه ماشین فلز تراشی محکم شده است.
- ۳ - غلطکی که در شیار منحنی قرار گرفته و از انحناى آن پیروی می‌کند.
- ۴ - صفحه شیب‌دار رابط تقلیدکننده شابلن به قلم‌بند ماشین.
- ۵ - رنده فلز تراشی، که مسلماً برای آنکه بتواند عملیات تراش را خوب انجام دهد باید بوضع متناسبی تیز شده باشد تا سطحی را که ایجاد می‌کند خیلی ناهموار نباشد.

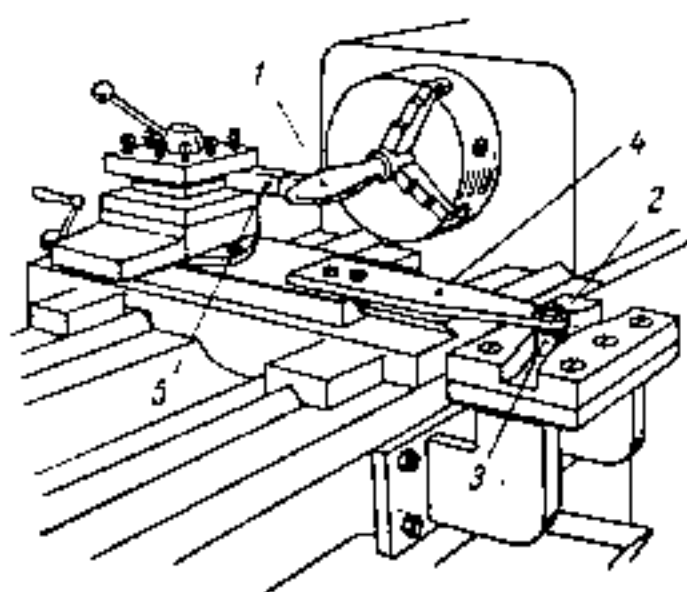

(شکل ۱۱ - ۶) اصول قلم‌تراشی بکمک شابلن یا کپی‌تراشی

تراش کپی با یکار بردن دستگاه مرغک ماشین تراش: یکی دیگر از طرقی که امکان تراش کپی با سیستم مکانیکی را بوجود می آورد آنست که قطعه‌ای با انحنا و فرم دلخواه، که قبلاً بطور دقیق با ماشین تراش توسط کارگری ماهر تراشیده شده است را به دستگاه مرغک ماشین تراش در جایی که مرغک سوار می‌شده است قرار میدهند، پیچ حرکت عرضی سوپرت یا کنسوی جانبی را همانند روش استفاده از صفحه راهنمای منحنی، خلاص ساخته و قلم لمس کننده شابلن را در حالی که به رنده بند ماشین محکم شده است بدان متکی میسازند و در نتیجه حرکات اجباری این قلم، ابزار فلز تراشی نیز همان حرکات را عیناً تکرار می‌کند و متعاقب آن، کار با روش کپی ساخته می‌شود.

مسلماً در چنین شرایطی باید قبل از شروع تراشکاری توک قلم پیروی کننده از انحنا و شابلن و ابزار فلز تراشی با مرغک بطور دقیق هم‌مرکز شده باشند.

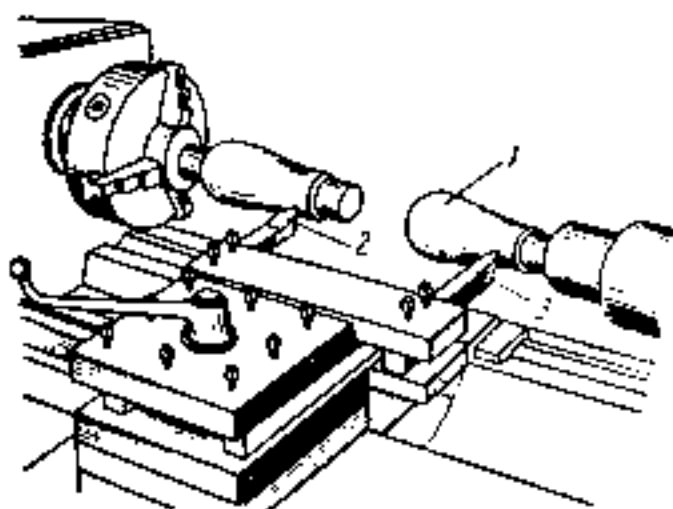


(شکل ۱۲ - ۶) تراش قطعه کار، با شابلنی که روی محور دستگاه مرغک سوار شده است.

۱ - شابلن یا الگو ۲ - ابزار فلز تراشی ۳ - لمس کننده شابلن

کپی تراشی بادامک‌های صفحه‌ای «Copying disk Cam»

چنانچه قرار باشد بادامک‌های صفحه‌ای را بکمک ماشین‌های تراش، فرم دهند اصول اجرای آن بدین ترتیب خواهد بود که نمونه‌ای از آن را که قبلاً بشکل دلخواه تهیه شده بر روی محوری که انتهای آن مخروطی است و در گلونی پیش دستگاه جازده شده و کاملاً از طرف دیگر بوسیله پیچی بلند که از میان محور توخالی یا محور اصلی گذشته است محکم می‌گردد، سوار می‌گردد و پس از قراردادن بوشی حدفاصل شابلن و قطعه کار، مجموعه را با مهره و واشر در جای خود ثابت می‌کنند. حرکاتی که توسط غلطک لمس کننده الگو به قلم‌بند متصل به آن رسانیده می‌شود، به ابزار براده برداری انتقال پیدا کرده و پیرو قلم تراشی صورت می‌گیرد.

بدیهیست که پیچ سوپرت عرضی میبایستی درگیر نباشد تا رنده بتواند روی برآیند دو حرکت طولی خودکار و حرکت عرضی تابع غلطک متکی به شاپلن به تراشکاری ادامه دهد.

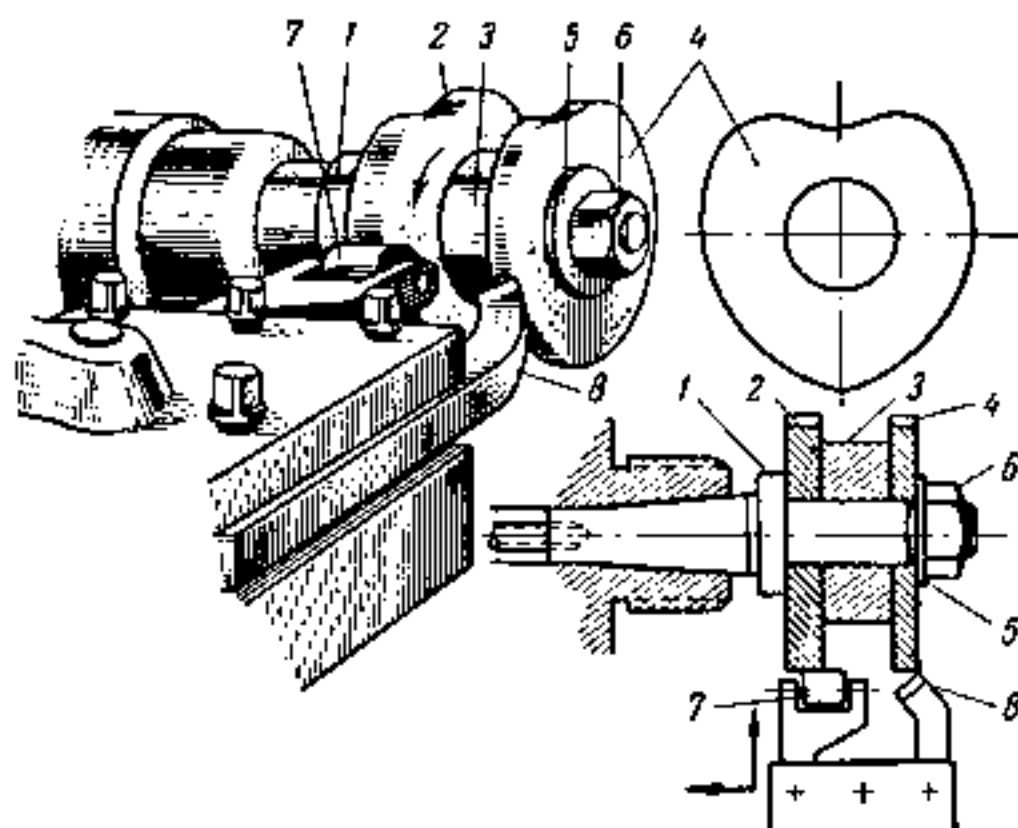

- (شکل ۱۳ - ۶) شکل‌های شماتیکی نشان‌دهنده اساس «تراش‌کشی» پادامک‌های صفحه‌ای
- ۱ - میل محوری که: شاپلن، پوش، قطعه کار، واشر و مهره محکم‌کننده روی آن سوار می‌شوند و دنباله مسغروطین در گلونی ماشین‌جاذبه شده و با پیچ از سوی دیگر تثبیت گردیده است.
 - ۲ - شاپلن یا الگوی پروفیل پادامک.
 - ۳ - پوش ایجاد کننده فاصله بین شاپلن و کار.
 - ۴ - قطعه کار (که تقریباً پادامکی به شکل قلب می‌باشد).
 - ۵ - واشری متناسب برای پشت کار.
 - ۶ - مهره محکم‌کننده قطعات به میل محور.
 - ۷ - غلطک مساس شده به سطح منحنی شاپلن.
 - ۸ - قلم فلز تراشی یا نوکی مسلط برای تراشکاری (توجه: بعضی از قطعات، در شکل‌های فوق در دو قسمت نشان داده شده‌اند و در واقع از مجموعه قطعات نمائی برنی تجسم شده است).

د- ماشین‌های تراش رولور "Revolver" or Turret - type Lathes


این نوع ماشین‌های تراش اختصاصی که شکل تغییر فرم یافته‌ای از دستگاه‌های تراش معمولی هستند، مهم‌ترین کاربردشان در سری‌سازی یا تولید انبوه "Mass Production" است و بکمک آن‌ها امکان ساختن قطعات استوانه‌ای با اشکال مختلف و پیچیده وجود دارد.

مهم‌ترین امتیاز این ماشین‌ها نسبت به سایر انواع تراش‌های عادی اینست که میتوان عملیاتی مانند: سوراخکاری، کف تراشی، رونراشی، بر قو زدن، پیچ‌بری، فرم تراشی، داخل-تراشی، حذیده‌کاری، قلاویز کاری و بسیاری از ماشینکاریهای متنوع دیگر را بدون متوقف

ساختن ماشین و باز بسته کردن کار، انجام داد. و این اعمال بخاطر تعبیه «سر رولور یا چرخان» "Revolver or Turret head" ماشین میتواند امکان پذیر باشد. قسمت رولور یا چرخان یا گردنده را میتوان بشکلی که دارای ۶ و گاهی اوقات ۸ وضعیت متمایز باشد در نظر گرفت که بر حسب نیازهای کارخانجات تولیدی، واحدهای سازنده ماشین های ابزار اقدام به طراحی و ساخت آن می کنند ولی اغلب ماشین تراش های رولور تجاری، برچک ابزار گیر گردنده شان ۶ حالتی است و در ضمن با نصب کشوی جنبی امکانات دیگری نظیر گاه گیری (یا در آوردن شیار در محیط کار) و برشکاری را نیز به مجموعه عملیات فلز تراشی قابل اجرا بر روی ماشین تراش رولور می افزایند. لازم به توضیح است که در بعضی از ماشین های تراش رولور چون رنده بند ۴ وضعیتی متداول در ماشین های تراش عادی را نیز به همراه دارند مسلماً به میزان تنوع کارهای تراشکاری آنها خواهد افزود.

(شکل ۱۴ - ۶) نشان دهنده اساس ساختمان ماشین های مزبور میباشد.

ابزارها و ابزار گیرهای انیورسال مخصوص ماشین های تراش رولور و جگونگی تعویض آنها؛ با در نظر گرفتن اهمیت کم کردن زمان کلی انجام کار و مخصوصاً زمان های فرعی وابسته به آن، که مستقیماً در تنزل قیمت ساخت محصول اثر می گذارد، بهرور زمان ابزارهای متنوعی برای ماشین های تراش رولور بوجود آمده است و اصولاً دستگاه رنده گیر ماشین های مزبور را طوری ساخته و بهنگام استفاده از آنها به نحوی تنظیم میگردد که در اثر عقب کشیدن

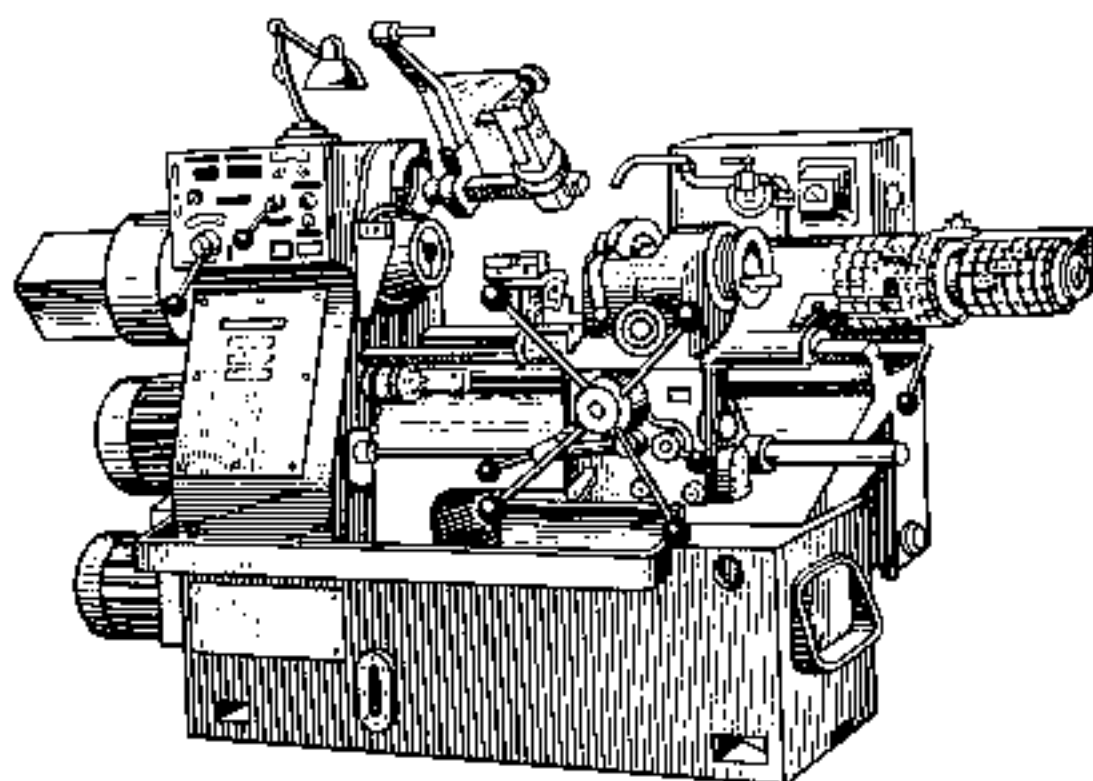

(شکل ۱۴ - ۶) نمای ظاهری یک نوع ماشین تراش رولور


سوپرتی که ابزار متصل به آن در حال برش بوده است و قرار است چند لحظه بعد کار تمام شود و از ماشین جدا گردد. در همان اثناء، عملیات زیر بطور خودکار (در انواع اتوماتیک و نیمه-اتوماتیک این ماشین‌ها) یکی پس از دیگری صورت گیرد:

۱- چفت و بستن که دستگاه افزارگیر را در وضعیت خاصی نگهدارد، آزاد می‌شود.
 ۲- دستگاه بقدری گردش می‌کند که افزاری جدید، کاملاً برای انجام کار بعدی در محل ویژه‌اش آماده بکار گردد.


۳- چفت و بست دستگاه از نو قفل می‌شود.

بطوریکه ملاحظه می‌شود، در انواع مدرن این ماشین‌ها، در خط تراشکاری قرار گرفتن هر کدام از ابزارها می‌تواند خودکار باشد و عمل تغذیه با بار دادن ماده خام بدرون گلوئی ماشین ممکن است با دست و یا میله کششی ماشین تحقق یافته و پس از اتمام هر مرحله، کار در اثر برخورد با مانع، به شکلی اتومات قطع شود.


(شکل ۱۵ پ ۶) نمایی است شماتیکی، برای نمایش چگونگی اجرای خواسته‌های فوق-الذکر برای ماشین‌های تراش رولور اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک شده.

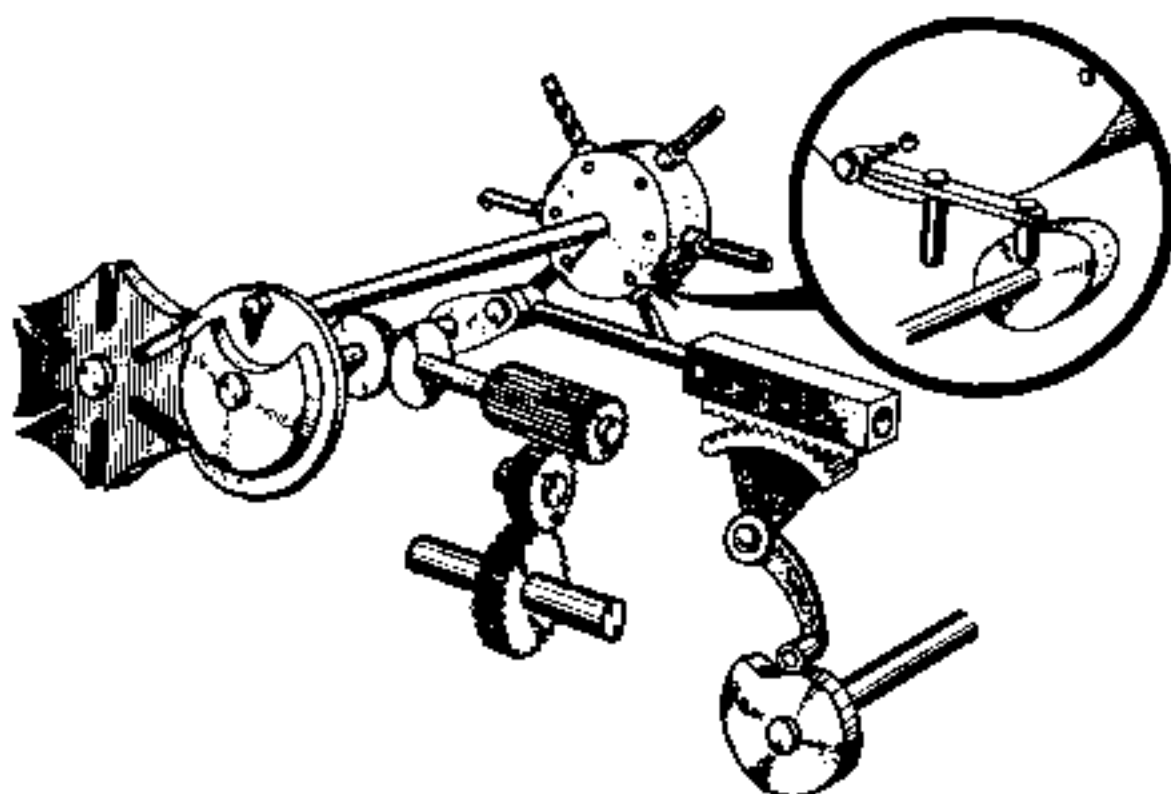


(شکل ۱۵ - ۶) مکانیزم تعویض ابزار به شکل اتوماتیک در ماشین‌های تراش رولور خودکار شده که با استفاده از صفحات منحنی و پادامک‌ها این فرامین برای کشوی ابزار داده می‌شوند.

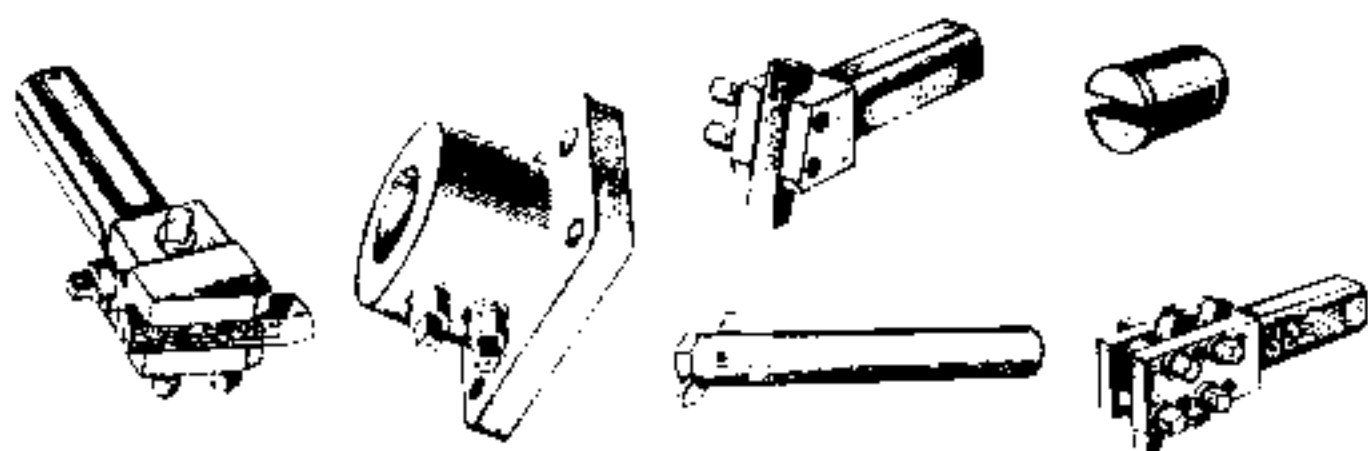


(شکل ۱۶ - ۶) نگهدارنده‌های استاندارد و ضمیمه آن‌ها برای ماشین‌های تراش رولور

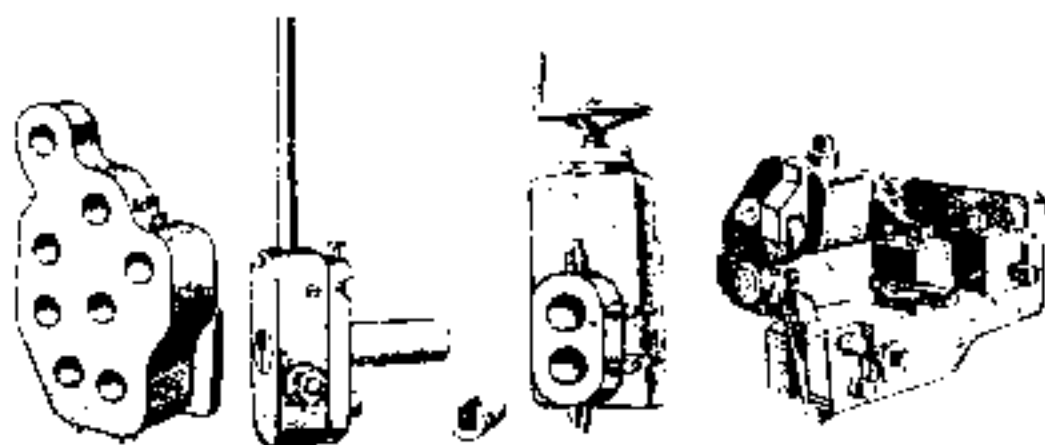

(شکل ۱۷ - ۶) ضمیمه ویژه ابزارگیری برای ماشین‌های تراش رولور

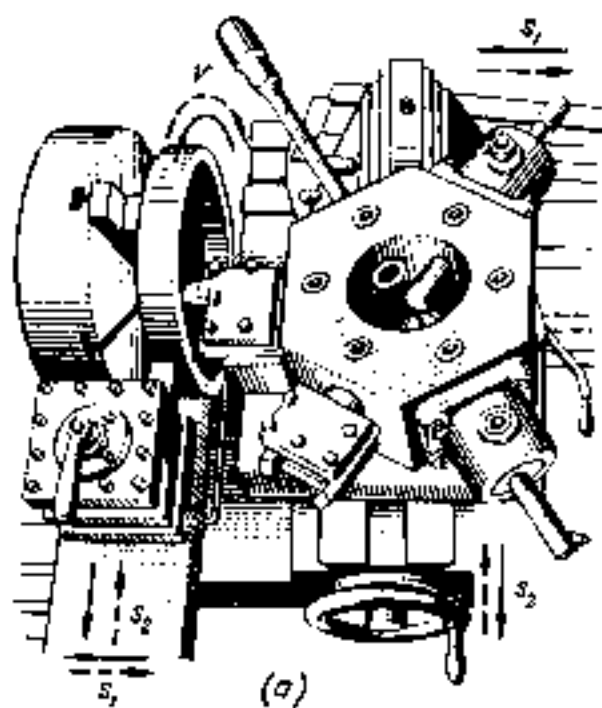

(a)

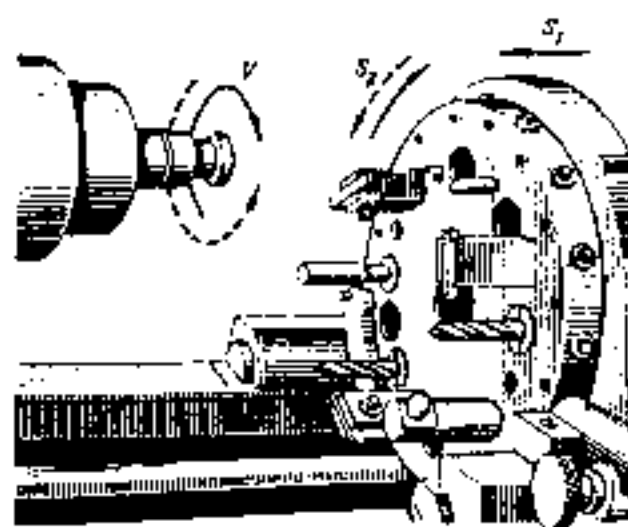

(b)

(شکل ۱۸ - ۶) حرکات کاری (حرکت اصلی و حرکت پار) در ماشین‌های تراش رولور افقی
(a) - ماشین رولور نوع «ستاره‌ای» (b) - ماشین رولور نوع «طبلکی»

دلایل برتری ماشین‌های تراش رولور نسبت به ماشینهای تراش معمولی در سری‌سازی و فصل مشترک‌ها و اختلافات ساختمانی آنها: با وجود آنکه ماشین‌های تراش معمولی و مدرن را انعطاف‌پذیر می‌سازند و در حال حاضر ضروری‌ترین ماشین فلز تراشی دوار محسوب می‌شود، مع الوصف در سری‌سازی یا تولید انبوه نمی‌توانند از نظر اقتصادی تولیداتشان مقرون به صرفه باشد، زیرا زمان‌های فرعی انجام کار مانند: زمان باز و بسته کردن ابزارها و تنظیم آنها، زمان اندازه‌گیری‌های متوالی در خلال ساخت و تراشیدن کار، زمان این سرو آن سر کردن قطعه کار و غیره میتواند از زمان اصلی انجام کار که واقعاً مصروف براده برداری شده بهمراتب بیشتر باشد و حال آنکه در ماشین‌های تراش رولور، زمان‌های فرعی فوق‌الذکر، بسیار تنزل پیدا کرده اند ولی باید دانست که کاربرد ماشینهای رولور هنگامی با صرفه‌جویی توأم است که هدف سری‌سازی باشد، زیرا تنظیم و راه‌اندازی اولیه آنها کار چندان آسانی نیست.

هنگامیکه بخواهند از میله‌های بلند یکمک ماشینهای تراش رولور قطعاتی مشابه هم تولید کنند، پس از انعام عملیات تراشکاری یک قطعه و بریده شدن آن توسط ابزار برش جانبی، میله ماده خام بجلو رانده شده و پس از برخورد با ضامن دو مرتبه در آن نقطه محکم و آماده ساخته شدن قطعه بعدی میگردد و همگی این عملیات سریع با چرخانیدن ابزارگیر رولور قابل اجراست و در ضمن از دقت بالا و یکنواختی کیفیت محصول نیز برخوردار میباشد. بنابراین با توجه به نکات بالا، میتوانیم فصل مشترک‌ها و اختلافات ساختمانی ماشین‌های تراش معمولی و ماشین‌های تراش رولور تشریح شده در سطور بالا را در سه گروه زیر بدانیم:

(۱) واحدهائی که از نظر اصول ساختمان فنی همانند ماشین‌های تراش معمولی هستند مانند: پایه‌ها، گیربکس‌ها یا جعبه دنده‌های سرعت و بار و پیچ‌بری و محور اصلی میان نهی که از وسط آن کار بلند عبور می‌کند، تغییر پیدا نکرده‌اند.

(۲) واحدهای تغییر شکل یافته در ماشین‌های رولور نسبت به ماشین‌های تراش معمولی عبارتند از: سوپرت کشوی عرضی، مکانیزم درگیر شونده برای باردهی‌های انوماتیک.

(۳) واحدهائی که منحصراً مختص ماشین‌های تراش رولور بشمار میروند و مهم‌ترین وجوه تمایز این دو گروه از ماشین‌های فلز تراشی را تشکیل میدهند، نظیر: کشو طولی، مکانیزم بستن و بار دادن به قطعه کار که بنا بر ضرورت امکان دارد، رولوری یا دو سوپرت ساخته شود، طوریکه بتوانند مکانیزم‌های آنها بطور جداگانه و یا مستقل از هم در جهت طولی و یا عرضی باردهی خودکار را دارا باشند.

حرکت بار طولی از طریق محور اصلی، به چرخ دنده‌های متحرک، میله بار، جعبه دنده، پیش‌بند یا قوطی ماشین و در آخر به دنده‌ای که با چرخ دنده شانه‌ای نصب شده در امتداد طولی و تقریباً زیر میز ماشین تراش میباشد رسانیده میشود و حرکت بار عرضی هم بواسطه پیچ هدایت


عرضی تأمین می‌گردد.

با استفاده از این خصوصیات ماشین‌های تراش رولور است که می‌توان ابزارهای لازمه را بر روی قسمت جرخان ابزارگاه، نصب و برای وضعیت دلخواه تنظیم کرد و سپس با تعویض بموقع در حین عملیات فلزتراشی، زمان‌های فرعی را تا حد ممکنه تنزل داد. اگرچه برای راه‌اندازی اولیه ماشین‌های تراش اختصاصی رولور به صورتی که عملکردی دقیق را دارا باشند، به کارگری ورزیده نیازمندند، ولی پس از اجرای آن، کارگر فلزتراشی با درجه مهارت معمولی میتواند با سرعت و دقتی در حدود تراشکار ماهر به تولید قطعات مشابه در سری‌سازی مبادرت ورزد.

رده‌بندی ماشین‌های تراش رولور "Classification of Turret Lathes"

ماشین‌های تراش رولور هم با توجه به نیازهای صنعتی، بویژه در تولید انبوه، به نوبه خود به انواع متنوعی تقسیم‌بندی می‌شوند، که مهم‌ترین آن‌ها را میتوان شامل سه نوع عمده زیر دانست:


۱- ماشین‌های تراش رولور ستاره‌ای (یا زینی) *Saddle-type Turret Lathes* — در این ماشین محوری که بر چک گردان یا سر رولور، حول آن میتواند در وضعیت‌های مختلفی بچرخد، بر سطح میز از نظر هندسی، عمود بوده و ابزارهای مورد نظر در محیط آن، مثلاً در ۶ حالت قرار گرفته‌اند و بنابراین با توجه به ساختمان این محور، بایستی کوتاه یا ناقص بندی شوند و برای از بین بردن چنین نقیصه‌ای میبایست سطح انگاه یا نسبت آن را بزرگتر و فک‌های قسمت گیرکننده‌اش به لبه‌های میز ماشین را وسیع‌تر و یا پهنای قوی‌تر طراحی کرده و بسازند. کاربرد عمومی این نمونه ماشین‌های رولور اغلب برای ماشینکاری خشن میباشد و در عین حال میتوان بطور همزمان چند عمل فلزتراشی را بر روی قطعه کار اجرا کرد. میله کمکی محکمی که از بالای جعبه دنده سرعت پیش دستگاه متوجه سمت راست ماشین میشود (با در نظر گرفتن شکل‌هایی که برای این منظور در کتاب آمده است) با عبور کردن از یکی از سوراخهای موجود در

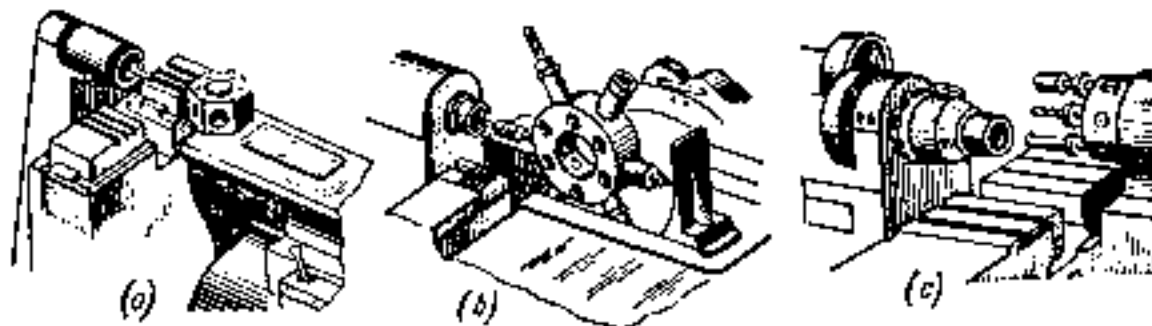

(شکل ۱۹ - ۶) شکل‌های نمائیکی اساس کار انواع ماشین‌های تراش رولور و عمده

(a) - رولور ستاره‌ای (b) - رولور صفحه‌ای (c) - رولور طبقی

«ابزارگاه» که نقش تکیه‌گاه را برای دنباله آن ایفاء می‌کند. ثبات قسمت رولور بیشتر شده و در نتیجه ارتعاشات احتمالی تنزل پیدا می‌کند. کار در سه نظام بسته میشود و ابزارگاه چرخان و در نتیجه ابزار مورد نظر بستم کار هدایت میگردد.

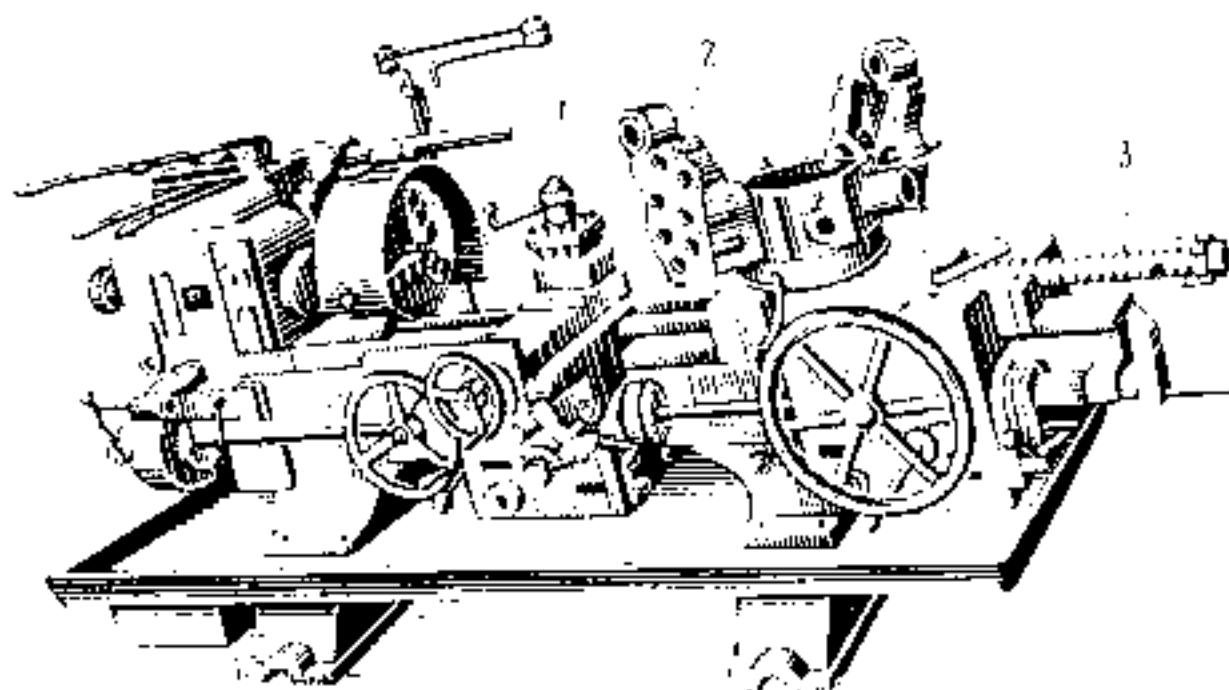

(شکل ۲۰ - ۱۶) شکل شماتیکی ماشین تراش رولور نوع «ستاره‌ای» یا زینی.

۱ - رنده‌بندی (همانند ماشین‌های تراش معمولی) چهار خالته که میتواند ابزاری مانند رنده برش و قطع‌کن روی آن سوار شود.

۲ - برچک گردان یا قسمت رولور ابزارگاه چرخان و نیز سوراخ بالائی آن که هم مرکز یا محور یا میله خروجی قسمت فوقانی پیش دستگاه بوده و کاربردش تقلیل دادن ارتعاش میباشد.


۳ - میله دندانه‌دار متوقف کننده حرکت در امتداد طولی (برای قسمت رولور ماشین).

۲ - ماشینهای تراش رولور طبلکی (یا پایه‌ای) "Ram-type Turret Lathes" - در این


نوع ماشین‌های تراش اختصاصی، رولور یا ابزارگاه چرخان را طوری در ماشین تعبیه می‌کنند که بتواند حول محوری به موازات افق یا موازی محور اصلی دستگاه که کنار به آن بسته شده است بچرخد و تقریباً تجسم ساده‌ای را که میتوان برای درک اصول ساختمانی ناحیه رولورش فائل شد آنست که ابزاری مانند ته چنانچه بر روی طبلکش نصب شده باشد، قادر است همانند ته‌ای که از ناحیه دستگاه مرغک ماشین تراش معمولی بطرف کار حرکت داده میشود، بسوی کار هدایت گردد. در قسمت پیشانی طبلک، ابزارهایی را که هدف کاربرد آن‌هاست قرار داده و تنظیم می‌کنند و با بزرگتر انتخاب کردن قطر آن امکان افزودن به تعداد ابزارهای قرار گیرنده در خط فلز تراشی را فراهم میسازند و حتی در مواردی ممکنست تا ۱۶ سوراخ مستقر بر ابزار در طبلک پیش بینی کنند.

رولور را در امتداد طولی می لغزانند تا در فاصله متناسبی نسبت به کار قرار گیرد و آنگاه آنرا در همان وضعیت به میز ماشین قفل می کنند.

حرکت دادن سر رولور در امتداد قائم دستی بوده و در حالت مطلوب تنظیم می گردد. ولی تغذیه یا باردهی می تواند بصورت خودکار انجام شود. در این روش استفاده از رولور بر روی ماشینهای تراش استحکام ابزار به اندازه نوع زینی یا ستاره ای که آن را قبلاً تشریح کردیم، نیست و روی همین اصل است که کاربردش اغلب برای مواردیست که ماشین رولور کوچکتری در مد نظر باشد. در مجموع با تدابیری که در طرحهای تکامل یافته ماشینهای تراش رولور طبکی اندیشیده اند، امکان خنثی کردن اثرات زیان بخش نیروهای برشی را فراهم ساخته اند. شکل زیر نمایشگر نمائی حقیقی از یک نمونه تراش رولور طبکی میباشد.

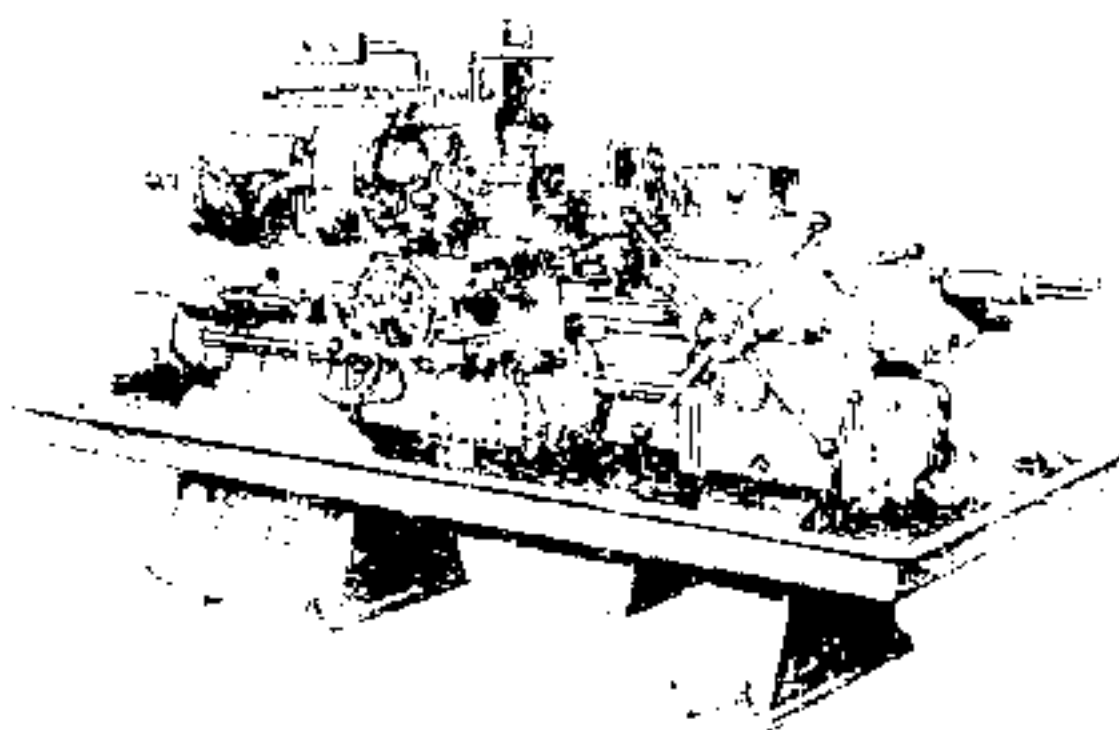


(شکل ۲۱ - ۶) شکل واقعی ماشین تراش رولور نوع بایه ای یا «طبکی»

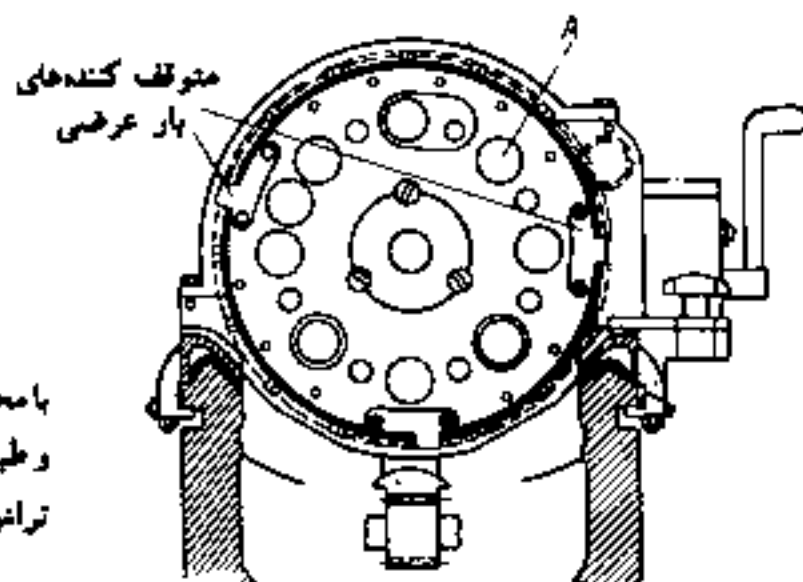

(شکل ۲۲ - ۶) نمائی شماتیک رولور
 با محور تقسیم افقی که در اصطلاح شناسائی
 و طبقه بندی ماشینهای تراش اختصاصی،
 تراش رولور طبکی نامیده میشوند.

۳- ماشین‌های تراش رولور صفحه‌ای "Plate-type Turret Lathe" - این نوع ماشین‌های تراش رولور که می‌تواند برای ساختن قطعات کوچکتر کاربرد داشته باشد، محور رولورش هم‌اوقات صفحه‌ای افق، منتهای مراتب در جهت عرض میز ماشین تراشی خواهد بود که بر روی آن نصب گردیده است و در پیرامون رولور، ابزارهای لازمه را مستقر می‌سازند. سایر قسمت‌های آن نظیر نمونه‌های دیگر تراش‌های رولور است. چنانچه بخواهند تعداد زیادی قطعات کار مشابه را تولید کنند، سوپرتها حرکات خودکارشان را از سیستم بادامک‌های اتوماتیک کننده دریافت می‌دارند.

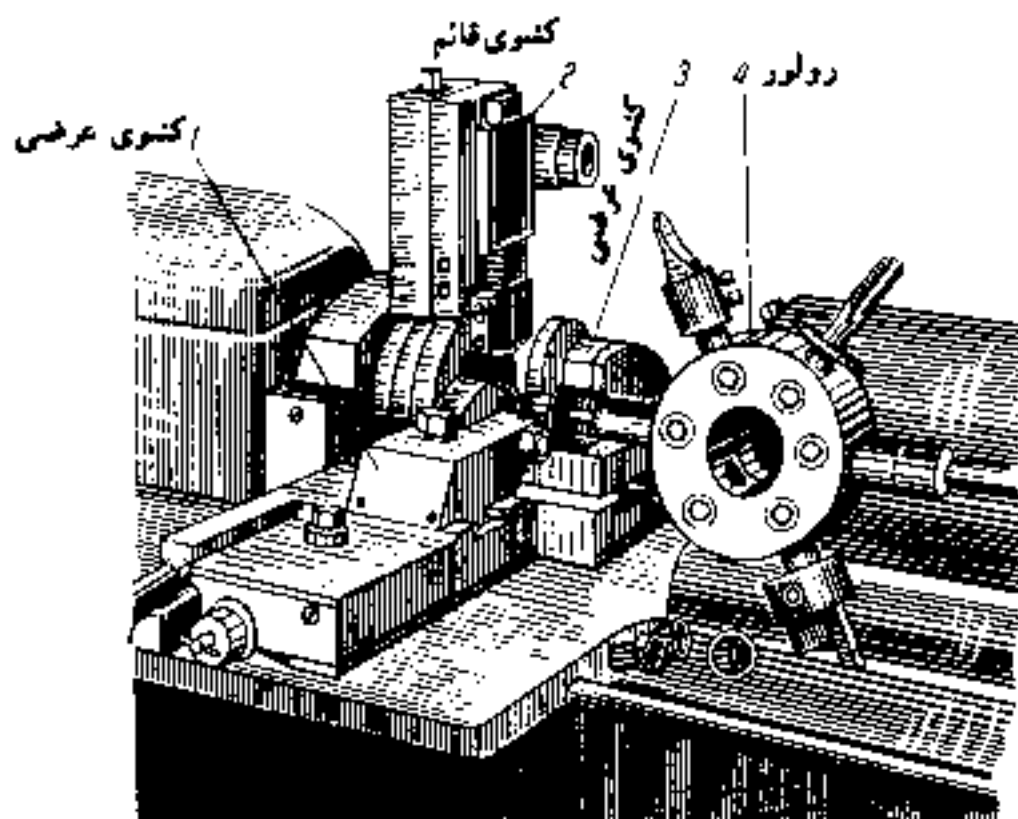

(شکل ۲۳ - ۶) منطقه کار یک ماشین تراش رولور صفحه‌ای خودکار برای تولید مهره جهت پیچ‌ها

۴- ماشین‌های تراش اتوماتیک "Automatic Lathes"

ماشین‌های تراش اتوماتیک دستگاه‌هایی هستند که در آن‌ها تمامی حرکات لازم برای اجرای عملیات ماشینکاری به شکلی خودکار انجام می‌گیرد، یعنی پس از آنکه ماشین تراش تنظیم و راه اندازی شد، بدون دخالت مستقیم کارگر مسئول آن، اعمالی مانند تغذیه ماده خام به درون گیره‌های نگهدارنده، جلو و عقب کشیدن سوپرتها، انتقال دهنده ابزارها، فلز تراشی‌های گوناگون، بریدن و قطع کردن کار تمام شده و حتی بیرون دادن آن از منطقه براده برداری، بطور تمام خودکار "Full Automatic" صورت می‌گیرد و لذا متصدی ماشین‌های تراش تمام اتوماتیک چنانچه لازم باشد، فقط ماشین را از بار تخلیه می‌کند، گاه به گاه کار پایان یافته را از نقطه

نظرهائی مانند: کیفیت صافی سطوح و حدود اندازه‌های ابعاد کنترل کرده و مراقبت‌های لازمه را بعمل می‌آورد.

ماشین‌های تراش نیمه خودکار "Semi-Automatic Lathes" از بعضی جنبه‌ها با نوع تمام خودکار، متفاوت است و بعنوان مثال در آنها، گذاشتن و بستن قطعه کار در ماشین و برداشتن کار خانمه یافته از لحاظ ماشینکاری را متصدی دستگاه شخصاً اجرا می‌کند و بقیه اعمال همانند انواع تمام اتوماتیک انجام خواهد گرفت. اساس خودکار شدن ماشین‌های فلز تراشی فوق‌الذکر را میتوان بر مبنای بکارگیری انواع بادامک‌ها و سایر مکانیزم‌هایی دانست که بر حسب نیاز هر کار طراحی، محاسبه و ساخته میشود و مسلماً مخارج زیادی را برای این منظور صرف می‌کنند ولی با توجه به این اصل که در تولید انبوه یا سری سازی خودکار، چون زمان‌های فرعی به حداقل تقلیل پیدا می‌کنند بدون آنکه به کار، ابزار و ماشین صدمه‌ای برسانند و حتی در اغلب موارد، بسیاری از زمانهای تلف شده کاملاً از بین می‌روند، لذا میتوانند در اینگونه موارد خیلی سودبخش باشند و در عین حال قطعات کار بسیار مشابه یکدیگر تولید شده و از کیفیت خوبی هم برخوردار میشوند.

ماده خام داده شده به ماشینهای تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک برای تراشکاری اکثراً بفرم میل و یا میله‌های توخالی معینی با مقطع حلقه‌ای و در بعضی اوقات شش گوش و غیره میباشد و تلفات مواد در آنها می‌نیم مقدار را تشکیل میدهد.

تقسیم بندی‌های ماشین‌های تراش اتوماتیک: بسیاری از عوامل ماشین سازی موجب شده‌اند که گونه‌های متنوعی از ماشین‌های تراش اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در صنایع ظهور کنند و برای آنها رده‌بندی‌های مختلفی را قائل شوند. مثلاً می‌توان یک نوع تقسیم بندی را به شکل زیر دانست:

۱- ماشین‌های تراش اتوماتیک با کار دوار: که در آنها حرکت چرخشی اصلی را قطعه کار در حالی که با دور متناسبی دوران می‌کند دارا میباشد.

۲- ماشین‌های تراش اتوماتیک با ابزار دوار: که در آنها، ابزار یا ابزارهای براده برداری، عهده دار اجرای حرکت دورانی اصلی خواهند بود ولی در مجموع ماشینهای تراش اتوماتیکی که در رده (۱) قرار می‌گیرند اکثریت را تشکیل میدهند و بنا بر این بطور اختصار چند نمونه از آنها را از لحاظ اصول ساختمان و کاربردهای مورد بررسی قرار میدهیم.

انواع ماشین‌های تراش اتوماتیک با کار دوار

تعداد محور اصلی که کار به آن بسته میشود و در نتیجه میتواند معین کند که در آن واحد چند قطعه کار قابل تراش بر روی ماشین میباشد، مهم‌ترین عاملی است که به نوبه خود تقسیم بندی

جدیدی را برای این گروه از ماشینهای تراش اختصاصی بوجود می آورد، بنابراین چنانچه از ماشینهایی با شمار معینی از محورها صحبت بمیان آید، منظور همان ماشینهای تراش اتوماتیکی است که حرکت دورانی به عهده محور کار محول شده است و بدین ترتیب انواع آنها عبارت خواهند بود از:

۱ - ماشینهای تراش اتوماتیک یک محوره میل تراش - Single - Spindle Automatic Bar Lathes

ماشینهایی که در این گروه قرار گیرند فقط یک محور را دارا هستند که کار بدان متصل شده و چرخش می کند، اما در انتهای عملیات میتواند چند قطعه فرعی بجز نمونه اصلی کاری که قرار بوده است تولید کند، هم بوجود آورد که ممکن است اجسامی شبیه وانرها یا پولکها و غیره باشند و محصولات بدست آمده از طریق برشکاری و قطع کردن کار مجزائی محسوب گردند. در ضمن امکان دارد بر روی این ماشینها ماشینکاریهایی مانند: فرزکاری، سوراخکاری، برقوکاری، پیچ بریهای خارجی و داخلی و غیره که در زمره کارهای جنبی بشمار میروند نیز قابل اجراء باشد.

ماشینهای تراش اتوماتیک یک محوره هم مبنایست برای شناسائی و بررسی بیشتر در مورد ساختمان و طرز کارشان به شکل زیر تقسیم بندی شوند:

الف - ماشینهای تراش اتوماتیک پیچ ساز «طرح سویمی» یا ماشین تراش اتوماتیک کوتاه "Swiss - Type Automatic Screw machines" در شکل (۲۴-۶) نمونه ای از این نوع ماشینهای تراش اختصاصی نشان داده شده است که برای تولید قطعات کوچک و دقیقی نظیر: اجزاء ساعتی دیواری، ساعت های کوچک تر و ظریف تری مانند انواع مچی آن، ابزارهای مینیاتور و نظایرشان کاربرد دارد. حرکات بکار اندازنده ابزارها، توسط تعدادی بادامک کنترل میشود که برای اعمال ویژه ای طراحی شده اند و بر روی میل بادامک قرار گرفته در قسمت عقبی بستر ماشین سوار شده اند.


تراشکاریها و فرم تراشیها و سایر ماشینکاریهای مربوطه بوسیله «بنج رنده ساده» و یک سری اجراء می شوند که بوسیله ابزار گیر نصب شده روی «قاب ابزار» در ناحیه چپ پیش دستگاه حمل می گردند (چون خود پیش دستگاه این نوع ماشینهای تراش اتوماتیک یک محوره میتواند در امتداد طولی بستر یا میزش در حالی که کار دوار به آن بسته است، دارای حرکت لغزشی محوری باشد).

دو رنده زیرین از مجموعه بنج افزار مزبور را «ابزارهای بازوی چپنده» (Rocker - arm tools) می نامند و بوسیله ضربات سختی که به هنگام لزوم توسط بادامکهای در ارتباط با آن، به دنباله اش وارد می شود، عمل تراشکاری مربوطه شان را انجام خواهند داد و سه

رنده دیگر که میشود نامی مانند: «ابزارهای بالا سری» (Over head tools) را برایشان در نظر گرفت و در رنده گیر نصب شده روی لغزنده‌های دم چلچله‌ای مستقلی که آنها را برای اجرای ماشینکاریهای لازمه بحرکت در می‌آورند قرار خواهند گرفت.

تراشکاریها و عملیات فرم دهی دقیق میتوانند بوسیله بازوی جُنبنده ماشین‌های تراش اتوماتیک پیچ ساز «طرح سوئیسی» بدست آیند و مرهون سوپرتهای سخت و محکمی میباشند که در ساختمانشان پیش‌بینی شده است.

حرکت یاردهی طولی برای تراشکاری استوانه‌ها و سایر عملیاتی که مستلزم تأمین چنین حرکتی هستند را پیشی دستگاه همانند سوپر ت طولی بوجود می‌آورد و در ضمن میز این نوع ماشین‌ها را هم فوق‌العاده سخت شده بوجود می‌آورند.

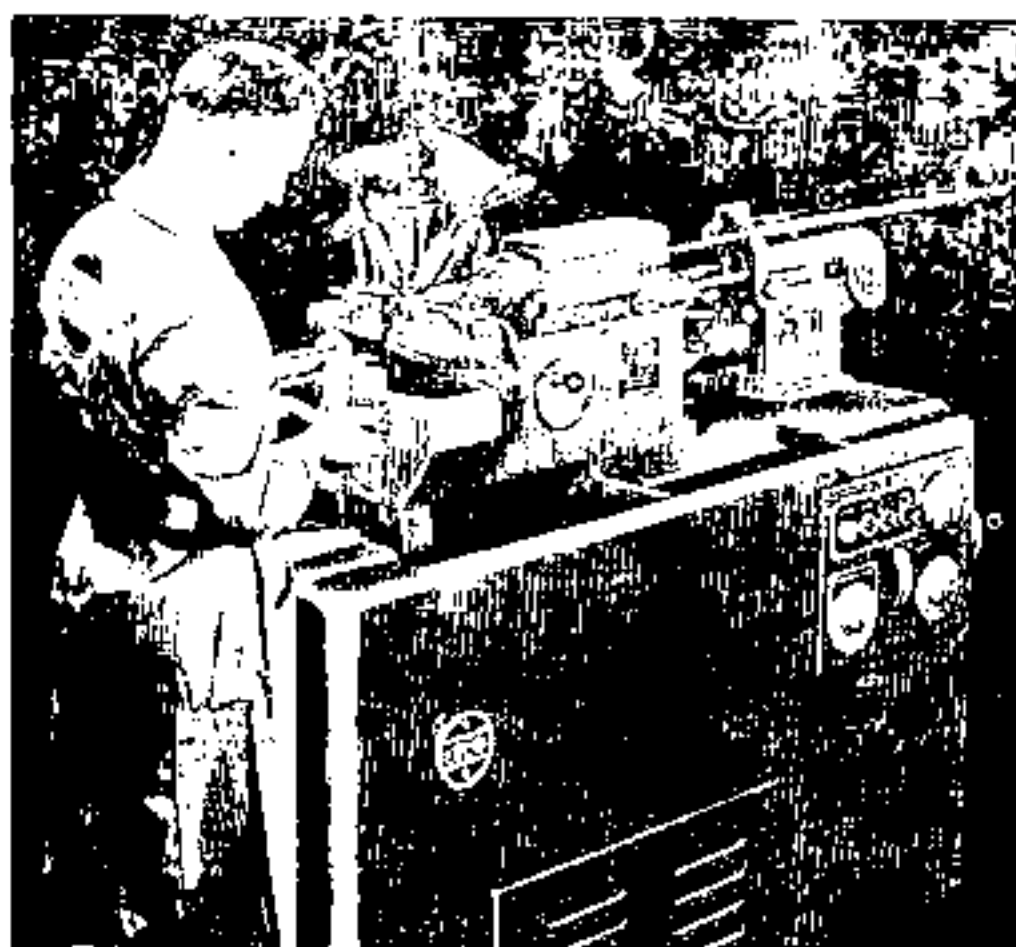


(شکل ۲۴ - ۶) شکل حقیقی یک مدل از ماشین‌های تراش اتوماتیک پیچ ساز «طرح سوئیسی»

یخ زدن، گاه گیری، ساختن پیچ با روش غلطک زدن، آج زنی، قطع کردن و یا بریدن و سایر عملیاتی که نیازمند یاردهی اُریب یا متقاطع باشند توسط ابزارهای «بالا سری کار» قابل اجرا خواهند بود.

ابزارهای انتهائی نظیر مته‌ها، برقوها، حدیده و قلاویزها، ابزارهای کف تراشی یا پیشانی-

تراشی در قطعه‌ای مجزاً از ماشین که قابل سوار شدن بر روی میزش بوده و پس از نصب شدن نقش دستگاه مرغک را برایش ایفاء خواهد کرد، مستقر خواهند شد و این قطعه به بستر ماشین محکم می‌گردد و بکمک الکتروموتور و سیستم تغییر دهنده دور (معمولاً کاهنده دور) به ابزارهای فوق‌الذکر حرکت چرخشی میدهد و ضمناً طوری دور اینگونه ابزارها و دور کار در حال دوران بر روی محور اصلی پیش دستگاه را تنظیم می‌کنند که سرعت نسبی متناسب بین کار و ابزار که هر دو در این صورت دوار خواهند بود بوجود آید. میدان کار یا قطر کارگیری نوعی از ماشین‌های اتوماتیک کوتاه طرح سوسی $\frac{1}{4}$ تا $\frac{3}{4}$ اینچ (معادل تقریباً $\frac{2}{5}$ تا $\frac{12}{5}$ میلیمتر) بوده است و معمولاً برای مرکز نگهداشتن چنین کارهای ظریفی میبایست از گیره‌های فنسگی استفاده کنند.

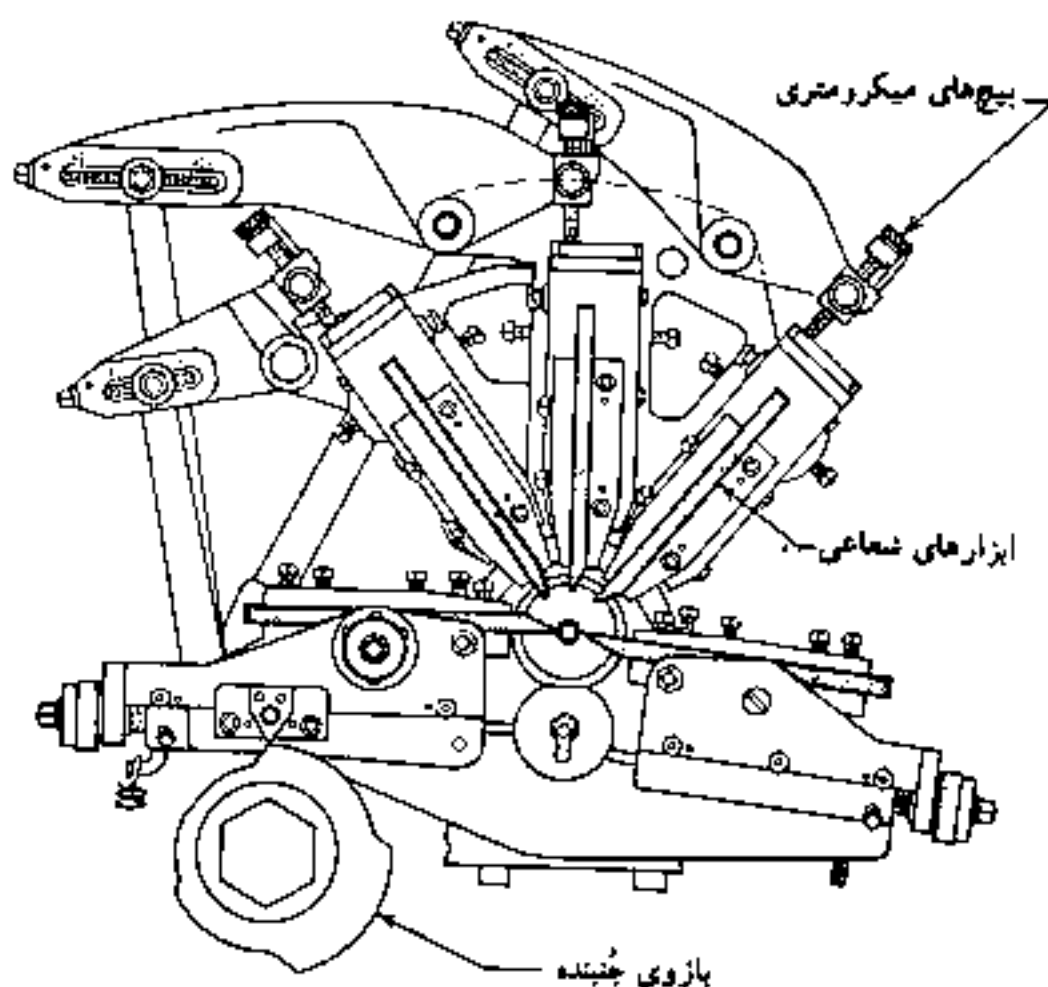


(شکل ۲۵ - ۶) شکل شماتیکی، منظره انتهایی نمونه‌ای از ماشین‌های تراش اتوماتیک بیج ساز «طرح سوسی» برای نشان دادن پادامک حرکت در آورنده «بازوی چنبنده» و در ابزار آن و مکانیزم کنترل کننده ابزارهای آن (منظور سه ابزار بالای کار).

ب - ماشینهای تراش رولور اتوماتیک "Automatic Turret Lathes" ماشین تراش خودکار نشان داده شده در (شکل ۲۶ - ۶) ماشینی است یک محوره و اتوماتیک از نظر باز و بسته شدن قطعه کار و نیز حرکاتی که ابزارگاه چرخان یا رولور آن میخواهد دارا باشد. گیره‌های

سوار شونده روی طبلکی استوانه‌ای که زیر پیش دستگاه آن و روی بستر سوار شده است، ممکن است عملیات لغزشی رولور را نسبت به سرعت محور اصلی ماشین تنظیم کند. هر کدام از چهار نوع سرعتی که برای محور اصلی این مدل ماشین می‌تواند بوجود آید به نوبه خود باز هم می‌تواند توسط چرخنده‌های قابل تنظیم، میدان وسیع‌تری از سرعت‌های متغیر را ایجاد نماید و ضمناً در این مدل ماشین، سه سرعت باردهی عرضی برای حرکت جنبی رولور در طراحیش پیش‌بینی شده است.

بادامک‌های استوانه‌ای، قادرند سر خوردن یا لغزیدن رولور را در امتداد طولی ماشین بوجود آورند و آن‌ها را در بستر ماشین و زیر رولور تعبیه کرده‌اند. برای نگهداری قطعه کار هم از گیره‌های مرتبط با سیستم پنوماتیک یعنی با استفاده از هوای فشرده که خیلی سریع باز و بسته کردن فک‌های گیره‌های محکم کننده کار را وادار به حرکت می‌کند بهره‌گیری می‌نمایند.

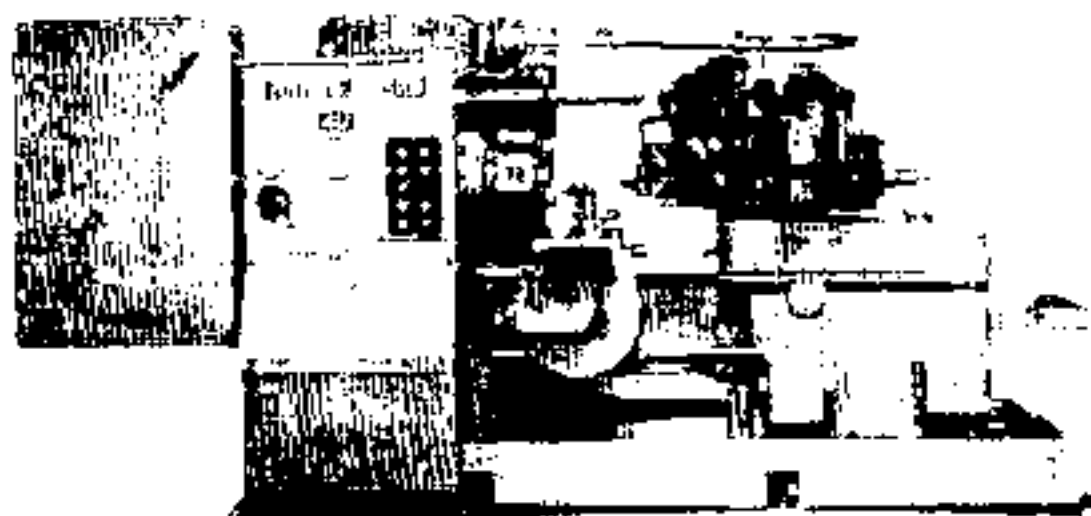


(شکل ۲۶ - ۶) شکل یک نوع ماشین تراش رولور اتوماتیک

ج - ماشین‌های تراش اتوماتیک برشکاری Automatic Cutting-off Machines -

ماشین تراش اتوماتیک برشکاری و یک محوره در شکل بعدی بصورت نمائی شماتیکی از لحاظ طرز عملکردش نشان داده شده است و می‌تواند کاربردهائی مانند: تراشیدن قطعات کونا، قد و فرم دار و نیز سوراخ کاری مرکزی و پیچ بری خارجی داشته باشد.

سطوح، فرم تراشی میشوند و قطعه کار که در ابتدا به شکل مفتول یا میله‌ای از طریق گلولی محور اصلی به ماشین تغذیه و در گیره‌های نگهدارنده محکم شده بود، در خاتمه عملیات ماشینکاری بوسیله ابزار برش نصب شده در سوپرت عرضی بریده می‌شود و تنها سوپرت‌های عرضی که ممکن است تعداد آن‌ها بین ۲ تا ۵ باشد برای انواع مختلف این رده از ماشین‌های -

تراش خودکار می‌تواند پیش بینی شود و چون فاقد سوپرت با کنتروی حرکت طولی شبیه به ماشین‌های تراش معمولی هستند برای تأمین چنین حرکتی لازمست مکانیزم تعبیه شده بر روی محور میل بادامک آن یعنی قسمتی که با توجه به شکل مربوطه استوانه ایست با شیار مارپیج مخصوص، به هنگامیکه زائده دنباله «دستگاه مرغک ظاهری» در آن جا افتاده است در حین چرخش خود، عاملی باشد برای لغزاندن طولی ابزاری مانند مننه که در مثال عملی نمایش داده شده در شکل شماتیکی، و البته همانطور که از این نمای تجسمی پیداست ماشین مزبور مختص یک نوع کار ویژه طراحی گردیده و سپس اقدام به ساختن آن کرده‌اند و برای هر کار دیگر لازم است بادامک‌ها، طبلیک‌های استوانه و سایر مکانیزم‌ها بفرم مطلوب ساخته شوند.

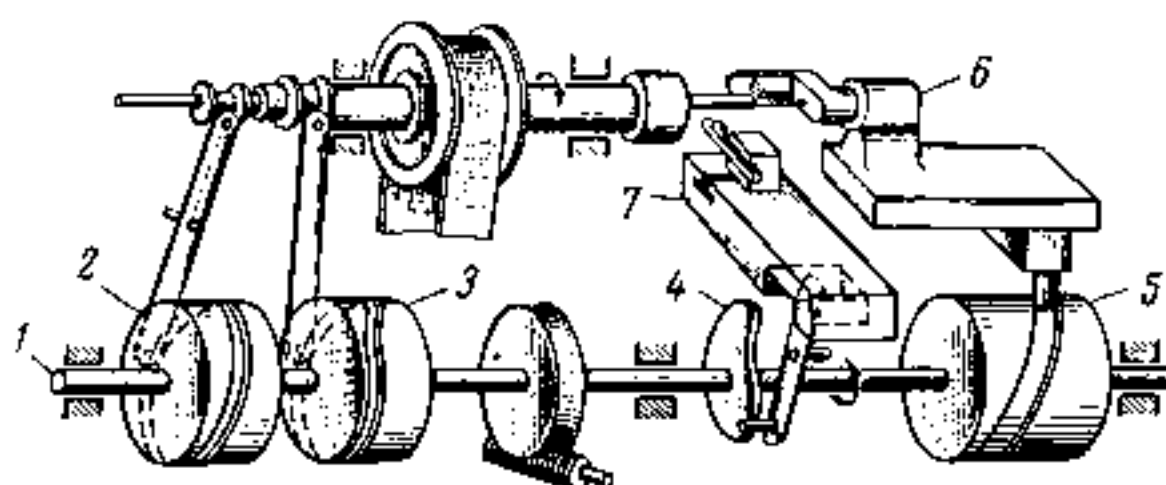

(شکل ۲۷ - ۶) شکل شماتیکی دیاگرام عمل یک ماشین تراش اتوماتیک، برشکاری، اعداد مشخص شده روی شکل، نشان دهنده قطعات زیر میباشند:

- ۱ - میل بادامک (که در این نما، سه طبلیک، یک جرخ حلزون و یک بادامک را می‌پرخاند)
- ۲ - طبلیک بادامکی کنترل کننده پار میله‌ای که قطعه کار از آن تراشیده خواهد شد.
- ۳ - طبلیک کنترل کننده باز و بسته شدن میله کار.
- ۴ - بادامک بوجود آورنده حرکت عرضی یا کنتروی برای قلم برشکاری روی سوپرت.
- ۵ - طبلیک بادامکی فشارداری که زائده در آن جا افتاده است و بار لغزشی طولی ایجاد می‌کند.
- ۶ - «دستگاه مرغک ظاهری» که رانسی از راست به چپ برایش با مکانیزم بالا بوجود آمده.
- ۷ - سرسره یا سوپرت عرضی یا کنتروی که بر روی آن رنده‌بند و ابزار برشکاری نصب شده‌اند.

با توجه به مکانیزم یکار گرفته شده در ساختمان ماشین‌های تراش اتوماتیک «برشکاری» ملاحظه می‌گردد که کافیت «میل بادامک» فقط یک‌دور کامل دوران کند تا یک قطعه کار عملیات فلز تراشی لازمه برایش اجرا شود و پس از قطع شدن و خارج گردیدن از منطقه ماشینکاری سیکل انجام کار تکرار گردد.

۲ - ماشین‌های تراش اتوماتیک افقی، چند محوره «میله‌تراش» و «قطعه تراش»


Multi - Spindle Horizontal Automatic Bar and Chucking Machines

شرح مشخصات کلی: ماشینهای تراش اتوماتیک چند محوره برای تولیدات انبوه یا سری سازی طراحی و ساخته می‌شوند، طوریکه بتوانند از میل‌ها و یا قطعات داده شده به آنها برای نیل به منظور فوق استفاده کنند. از مشخصات روشن و بارز این گروه از ماشین‌های تراش اختصاصی اینست که در آن واحد، چندین کار بطور همزمان از تعدادی میل که به دستگاه تغذیه شده، میتوانند در حال ماشینکاری باشند و یا آنکه بجای میل، از قطعات مشابهی که قبلاً آنها را با روشی مناسب فرم داده‌اند، جهت اتمام عملیات به ماشین‌های اتوماتیک چند محوره «قطعه تراش» بدهند و در نتیجه تولیدی انبوه با صرف حداقل زمان برای ساخت، عایدشان شود.


ماشینهایی که کلاً در این طبقه از ماشین‌های افزار قرار می‌گیرند، سرعت تولیدشان در بالاترین رده‌ها قرار دارد و مدلهای دو، چهار، پنج، شش، هشت محوره و در صورت لزوم، حتی بیشتر از آن هم در صنایع ساخت ماشینهای افزار اختصاصی بوجود آمده‌اند. در مقابل هر کدام از محورها، ابزارهای لازمه اجرای عملیات پیش‌بینی شده قرار می‌گیرند و اغلب ابزارها هم میتوانند در «ابزارگیر لغزنده انتهائی» مستقر شوند و بطور هم مرکز با محوری که برای هر کدامشان مرجع محسوب میشود بکار برده شوند.

این ابزارگیرهای لغزنده انتهائی کار، همراه با محور اصلی تقسیم نمی‌شوند و نمی‌چرخند ولی در جهت طولی میز ماشین به سوی جلو و عقب قادر به لغزش هستند تا بتوانند ابزارهای مرتبط با خود را برای تماس با کار چرخان به منطقه عملیات ماشینکاری برسانند. ولی باید دانست که در بالا و باین حماله هر کدام از محوره‌های اصلی ماشین و ابزارگیر لغزان انتهائی قطعه کار، یک کشوی عرضی وجود دارد که از دو طرف، دو ابزار برش را متوجه کار می‌سازند، تا در مرحله پایانی موجب بریدن و قطع کردن آن شده و بدین ترتیب یک دوره با سیکل یا پریود تولید قطعات مشابه خاتمه پیدا کرده باشد.

در ماشین‌های اتوماتیک چند محوره، چنانچه از نوع شش و یا هشت تائی باشند، دو لغزنده جنبی اضافی هم به مجموعه فوق الذکر میبایست افزوده شود که آنها را میتوان «لغزنده‌های واسطه» هم نامید. تمامی ابزارگیرهای لغزنده بصورنی مستقل از هم عمل کرده و مجموعه‌شان با ابزارهای انتهائی، برای عملیاتی مانند: تراشکاری، آج‌زنی، ساختن پیچ با روش غلطک‌زنی، شیار تراشی، برشکاری و غیره بکار گرفته میشوند در شکل ۲۸ - ۶، نمائی حقیقی از ماشین‌های تراش اختصاصی فوق نشان داده شده است.

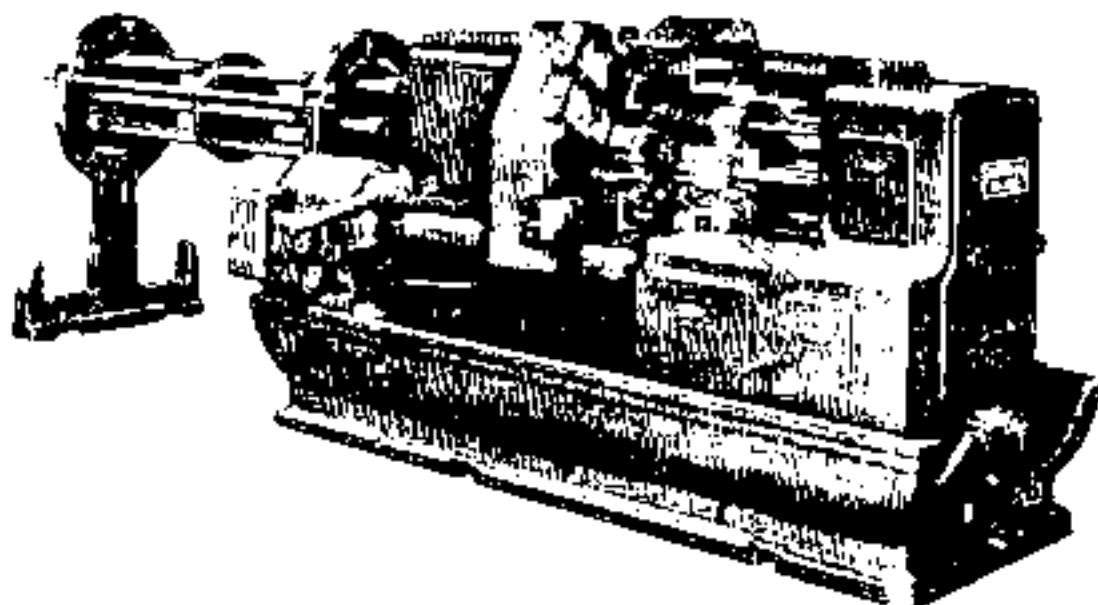

(شکل ۲۸ - ۶) شکل یک مدل از ماشین‌های تراش اتوماتیک ۶ محوره، افقی «میله تراش»

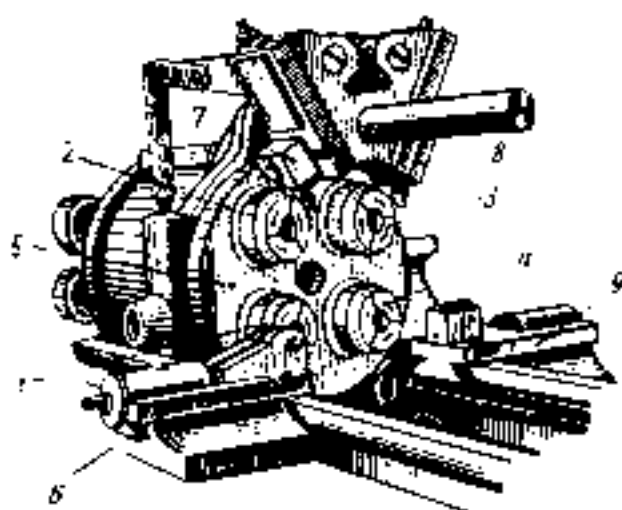


(شکل ۲۹ - ۶) نمای قسمت جلو پیش دستگاه یک

ماشین تراش اتوماتیک ۴ محوره افقی «میله تراش»


۱ - ۲ - ۳ - ۴ - محوره‌های کارگیر

۵ - صفحه محور ماشین

۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ابزار بند یا رنده‌گیرهای لغزنده

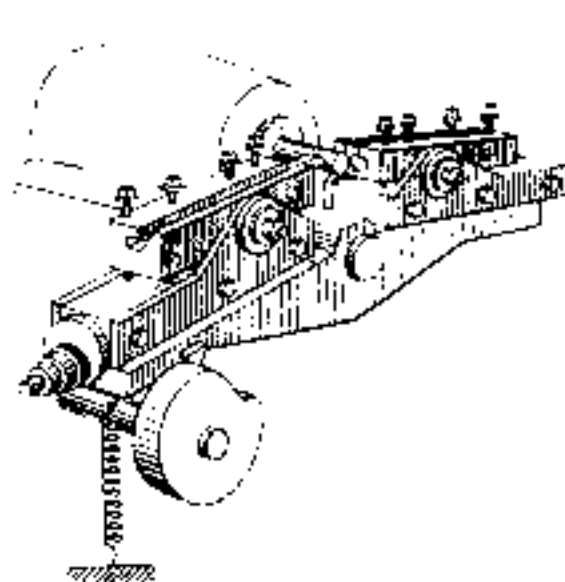

(a)

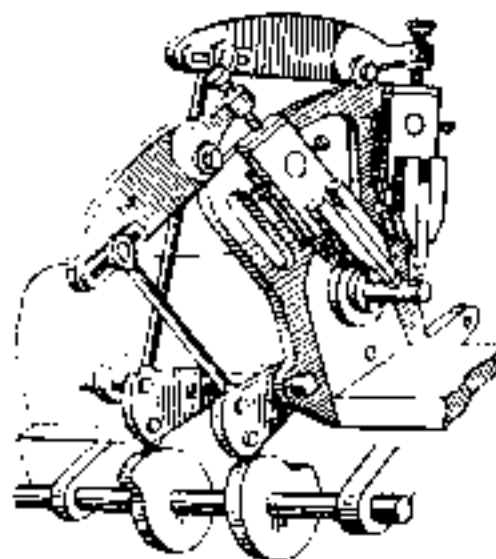

(b)

(شکل ۳۰ - ۶) ترتیب قرارگیری «ابزاربندهای لغزنده» و «ابزاربندهای متصل به بازوی متحرک یا چابنده» متعلق به

ماشین‌های تراش اتوماتیک

شکل (a) کنسوی حامل دو رنده فلز تراشی از طرفین کار که در جهت عرضی با «یک پادامک» عمل می‌کنند.

شکل (b) رنده‌بندهایی که در جهت عمودی یا قائم یا «دو پادامک» عمل می‌کنند.

«ماشین‌های فرز اختصاصی» «Special Purpose Milling Machines»

مقدمه:

در صنایع تولیدی هنگامیکه هدف براده برداری بوسیله ابزارهای فلز تراش «چندسر» یا تیغه فرزها باشد، امکان دارد ماشین‌های فرز معمولی مانند: انواع افقی — عمودی و انیورسال برای این منظور راندمان یا بازده خوبی نداشته باشند و زمان ساخته شدن قطعات کار نسبتاً بالا باشد و یا آنکه ابعاد و شکل کار ایجاب کند که برای ماشینکاریش، ماشین فرز بخصوصی مورد لزوم است. لذا در این مبحث همانطور که از سرفصل آن پیداست، تعدادی از ماشین‌های فرز اختصاصی از نقطه نظر اصول ساختمان و کاربردهایشان تحت بررسی قرار خواهند گرفت و اهم آنها را میتوان شامل گروه ماشین‌های فرز زیر دانست، که مسلماً هر کدامشان دارای انواع تغییر شکل یافته دیگری نیز خواهند بود و عبارتند از:

الف — فرزهای کپی. ب — فرزهای اتوماتیک. ج — فرزهای پانتوگراف. د — فرزهای دروازه‌ای.

الف — ماشین‌های فرز کپی «دو بعدی» و «سه بعدی» — «Two and three Dimentional Copying Milling Machines»

ماشین‌های فرز اختصاصی مزبور که میتوان آنها را فرزهای الگوتراش یا شابلن تراش (در مورد انواع دو بعدی) هم نامید، دسته‌ای پرمصرف از ماشین‌های فرز اختصاصی بویژه برای کاربردهای قالب‌سازی را تشکیل میدهند و اصولاً بسته به اینکه کپی‌سازی در صفحه (یا دو بعدی) و یا در فضا (سه بعدی) از نظر تجسمات هندسی بخواهد صورت گیرد، برایشان میشود تقسیم‌بندی بوجود آورد و فرزهای ساخته شده هم، بهمان اسم نامیده میشوند. البته با این ماشین‌ها امکان کپی کردن مقاطع دو بعدی و سه بعدی داخلی و خارجی نیز فراهم میباشد.


کپی کردن‌ها بر اساس مکانیزم‌های: هیدرولیکی — مکانیکی — الکتریکی و الکترونیکی و یا ترکیبی از آنها صورت می‌گیرند و ماشین‌های فرز کپی قائم به نحوه خود شامل انواع یک — محوره و چند محوره نیز خواهد بود. در ماشین‌های فرز کپی نمونه کار اصلی که قبلاً بطور دقیق و مسلماً با صرف وقت و هزینه زیاد ساخته شده است به میز ماشین بسته می‌شود و در طرف دیگر میز

ماده خامی که هدف بوجود آوردن کاری مشابه نمونه اصلی است به ماشین محکم می‌گردد و تمامی حرکاتی را که «میله جستجوگر یا کاوشگر» که در زبان انگلیسی (Stylus) نامیده می‌شود و گاهی اوقات می‌توانیم آنرا «میله رستم با رسم کننده Tracerbar» هم بنامیم، انجام می‌دهد، عیناً به ابزار براده‌برداری که اغلب بفرم فرز‌های انگشتی یا «دنباله‌دار» است با روش‌های هیدرولیکی و مکانیکی و غبره منتقل می‌سازند.

نسبت تشابه ابعاد کار در حال ساخت و نمونه اصلی ساخته شده قبلی اغلب ۱:۱ می‌باشد و در مواردی هم امکان بوجود آوردن نسبت‌های تشابه دیگر فراهم می‌باشد و بعنوان مثال با دستگاه‌های مشابه نگار مکانیکی که «بانتوگراف» هم نامیده می‌شوند که بعداً به شرح آن‌ها خواهیم



(شکل ۱-۷) نمای حقیقی ناحیه بروقیل تراشی با یک نوع ماشین «فرز کپی» که در سمت راست شکل، قسمت «جستجوگر» در تماس دائم با سابلن است و در سمت چپ شکل هم یک فرز انگشتی منظمی بهمان فرم را ماشینکاری می‌کند. (کپی با روش مکانیکی).

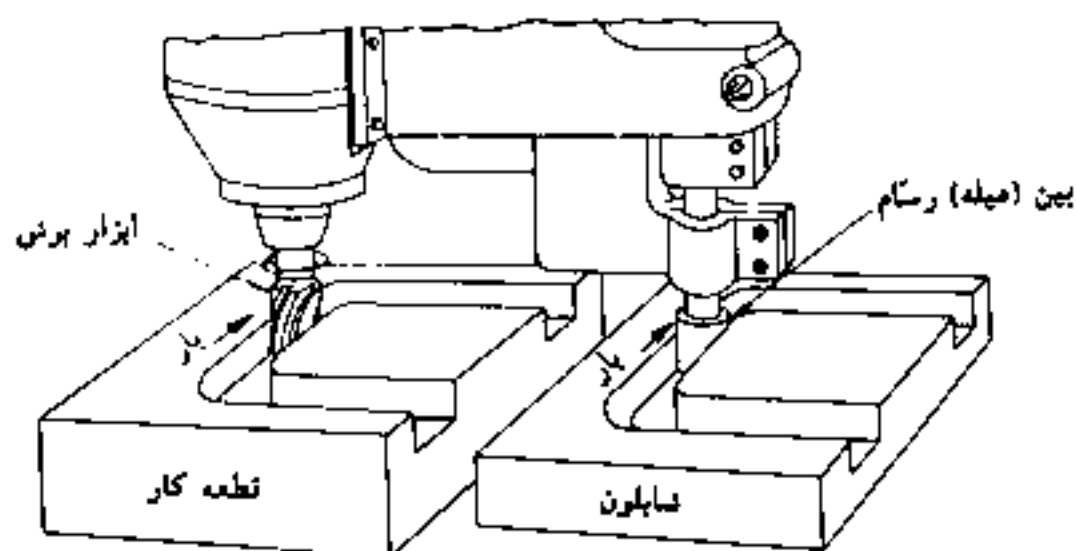


(شکل ۲-۷) اساس فرز‌های کپی‌ها بروقیل تراشی که بر مبنای کپی مکانیکی کار می‌کنند.

پرداخت می‌توانند به‌منظور فوق برسند. گاهی اوقات ماشین‌های فرز کپی را با نام «فرزهای پروفیل تراش» هم شناسائی می‌کنند.

«روش‌های متداول برای کپی کردن سه بعدی» *Contouring methods* — اصولاً اشکال سه بعدی بر همان اساس روش کپی دو بعدی، مشابه سازی می‌شوند، با این تفاوت که در روش دوبعدی از شابلن‌های تخت یا مسطح بهره‌گیری می‌کنند و حال آنکه در این حالت، مدل سه بعدی اصلی جهت کپی کردن در ماشین قرار می‌گیرد. ماشین‌های کپی سه بعدی اغلب با روش «هیدرومکانیکی» و یا «الکترومکانیکی» عمل می‌کنند و میبایست پاردهی برای ابزارهای براده بردارشان در امتداد سه محور متعامد یا عمود بر هم انجام گیرد و برای این منظور سیستم‌های زیر در کپی‌سازی‌های سه بعدی بکار گرفته می‌شوند:

- (۱) — روشی که مدل و کار هر دو در امتداد خطوط راست حرکت می‌کنند.
 - (۲) — روشی که مدل و کار هر دو می‌چرخند.
 - (۳) — روشی که مدل می‌چرخد و قطعه کار در امتداد خطوط راست حرکت می‌کند.
 - (۴) — روشی که مدل در امتداد خطوط راست حرکت می‌کند و کار می‌چرخد.
- (شکل ۳ — ۷) نشان دهنده کپی‌سازی سه بعدی با روش (۱) میباشد.

مدل، بالای قطعه کار قرار گرفته و در تماس با میله پی‌گیر یا «جستجوگر» میباشد و در کپی سه بعدی میز ماشین در جهت فلش‌های A به حرکت درمی‌آید و با حرکات همزمان محور اصلی منتهی به فرز انگشتی و میله متکی به مدل «بعد طولی» و در جهت فلش‌های B «بعد عرضی» یا عمق براده و بالاخره در جهت فلش‌های C «بعد ارتفاعی» طی می‌شوند و با چندین مرتبه به

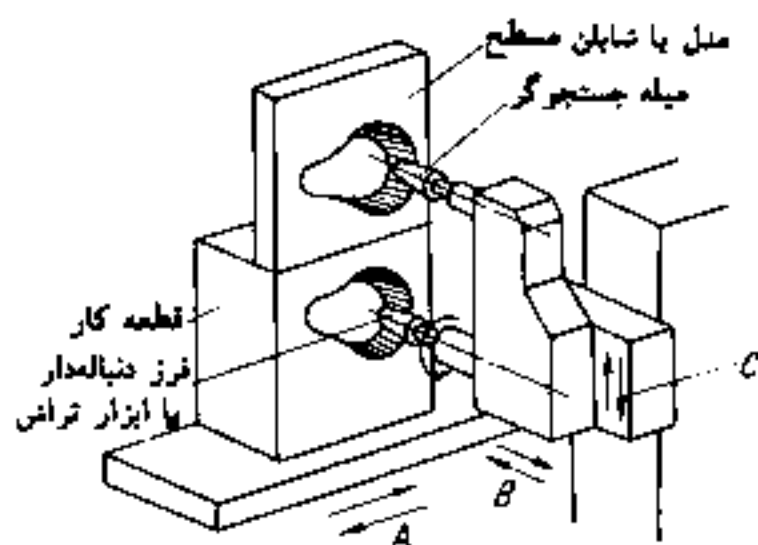


(شکل ۳ — ۷) اساس کپی‌تراسی سه بعدی با ماشینهای فرز بر مبنای روشی که مدل و قطعه کار توسط سه سوپرت پاردهی متعامد در امتداد خطوط راست و ادوار به حرکت شوند.

حرکت در آوردن سه سوپرت باردهی ماشین، قطعه کاری با مقیاس ۱:۱ از مدل مفروض ساخته و با کپی می‌گردد.

تقسیم‌بندی فرز کردن کپی بر مبنای «اساس انتقال حرکات» - فرزکاریهای کپی سازی، از لحاظ نحوه رسانیدن حرکات لازمه به محور ابزار براده بردارشان نیز می‌توانند رده‌بندی شوند و معمولاً آن‌ها را در دو گروه متمایز زیر مورد بررسی قرار می‌دهند:


۱ - فرزکاری کپی مستقیم (بی واسطه): که در ماشین‌های فرز کپی مجهز شده باین طریق، عمل کپی سازی مستقیماً صورت می‌گیرد و برای این منظور از روش مکانیکی (مانند شکل ۴ - ۷) با استفاده از میله یا غلطک در تماس دائم با شابلن، بهره‌گیری کرده و در ارتباط مستقیم با آن، فرز انگشتی یا ابزاری مشابه آن، حرکاتی نظیر به نظیر انجام میدهد. در روش مستقیم تماس بین فرمان و شابلن به وسیله نیروی وزن یک وزنه یا فنر و یا فشاری که با روشی متناسب بوجود می‌آید امکان‌پذیر است. (شکل ۴ - ۷) نشان دهنده فرزکاری کپی مستقیم میباشد.

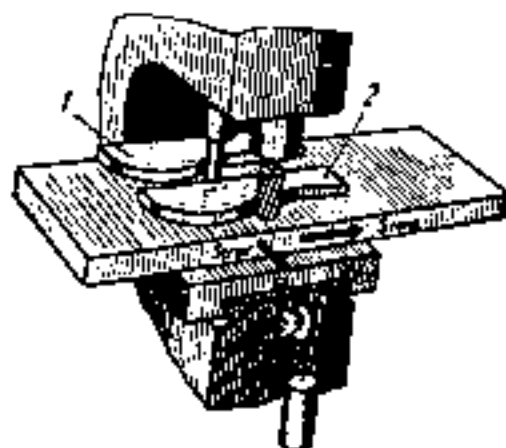

(شکل ۴ - ۷) - فرزکاری کپی مستقیم یا بواسطه یاروشی مکانیکی جهت فرزکاری دوبعدی یکمک وزنه ایجادکننده تماس دائم برای جستجوگر (۱) شابلن (۲) قطعه کار

۲ - فرزکاری کپی غیرمستقیم (با واسطه): در شرایطی که ماشین فرز کپی اساس انتقال حرکات جستجوگرش به ابزار براده برداری با روش غیرمستقیم یا با واسطه مبتنی باشد، قسمت «احساس کننده Feeler» که در واقع همان جستجوگر میباشد، باز هم بفرم میله‌ای شکل یا شبیه به غلطک خواهد بود که با مدل یا شابلن تماس پیدا کرده و یا در اصطلاح کپی کاری، آنرا «حسّ می‌کنده» و موجب رسانیدن حرکت از طریق یک سیستم کنترل تقویت شونده به ابزار فرزکاری می‌گردد. بنا بر این عضو حسّاس سیستم کپی فقط کاربردش برای صدور فرامین به عضو محرک ماشین ابزار خواهد بود که موجب تحرک: میز، لغزنده‌ها و سایر واحدهای ماشینی که بر روی آن نصب گردیده است، بشود. (شکل ۵ - ۷) نشان دهنده «سیستم کنترل کپی هیدرولیکی» یک ماشین فرز بصورت شماتیکی می‌باشد؛ که اصول عملکرد آن در مبحث فرامین هیدرولیکی مورد

بحث قرار گرفته است و در اینجا از توضیح بیشتر خودداری میشود.

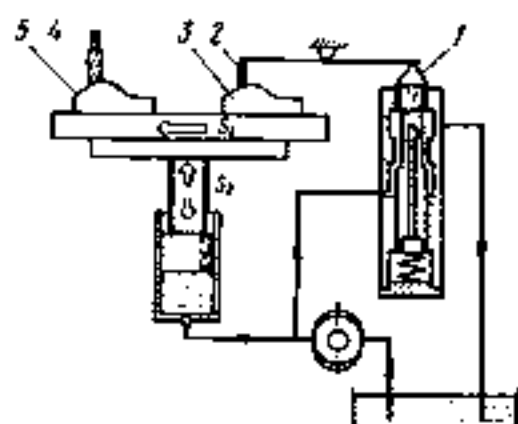

(شکل ۵-۷) نمایی شماتیکی برای توضیح دادن «اساس انتقال حرکات» در عمل «کپی کردن غیر مستقیم با واسطه» بر مبنای روش هیدرولیکی که کپی کاری به بعدی محسوب میشود.

اجزاء روی شکل عبارتند از:

۱ - سوییچ یا شیر کنترل

۲ - میله جستجوگر


۳ - شاپلن یا مدل

۴ - فرز انگشتی یا ابزار ماشین فرز

۵ - قطعه کار S_1 = سرعت پار کپی کاری (Tracking feed) S_2 = سرعت پار ورودی (Input feed)

«موارد استعمال ماشینهای فرز کپی» - با توجه به آنچه که در این مبحث بیان شد،

ماشینهای فرز کپی به صورت های: یک محوره و چند محوره و انواع افقی و عمودی از نظر انحراف محورشان ساخته میشوند، می توانند کارهای متنوعی را در امتدادهای دو بعدی و سه -

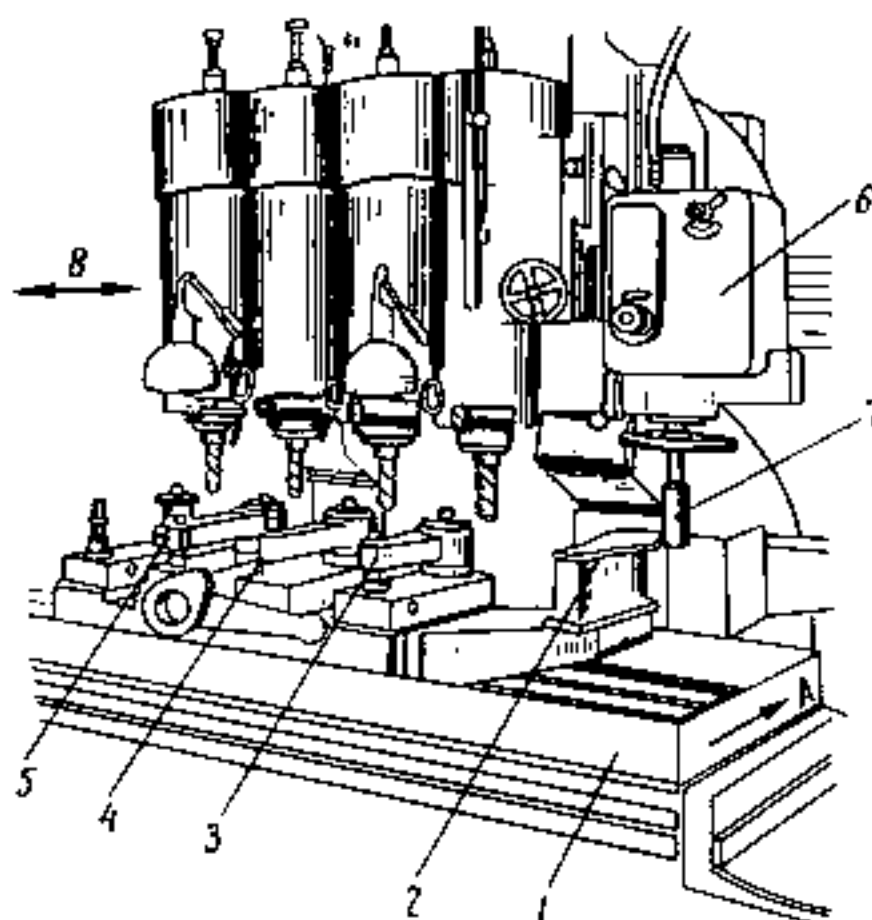

۱ - میز

۲ - شاپلن تخت

۳ و ۴ و ۵ - کارها


۶ - واحد هیدرولیکی

۷ - میله رسام یا میله کپی

۸ - جهت حرکت میز

۹ - جهت حرکت افقی محورها


(شکل ۶-۷) شکل شماتیکی یک ماشین فرز کپی ۴ محوره مجهز به سیستم کپی هیدرولیکی جهت ساختن دسته پیستون (شاتون) برای موتورهای هواپیما (زیر یک محور کار بسته نشده است و همزمان قطر رسام و فرز انگشتی با هم برابر خواهند بود).

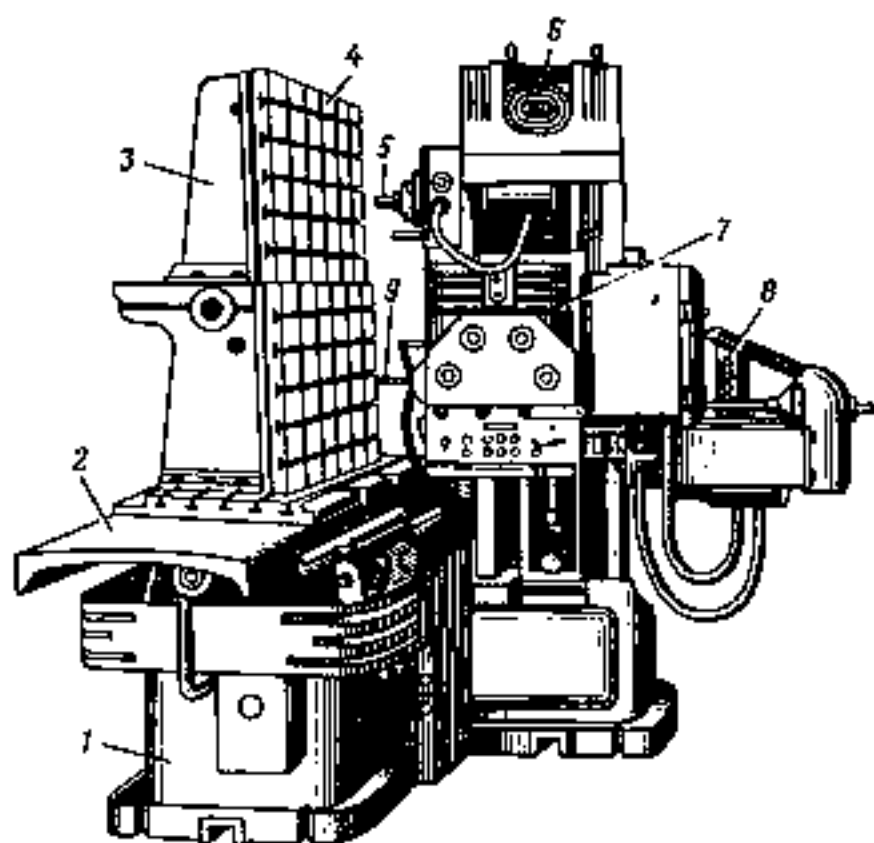

- ۱ - پستر
- ۲ - میز
- ۳ - صفحه قائم روی میز
- ۴ - صفحه با شماره های T
- ۵ - دستگاه کبی الکتریکی
- ۶ - ستون قائم دایره
- ۷ - پیش دستگاه ماشین
- ۸ - زین
- ۹ - محور اصلی و ابزار

[شکل ۷-۷] نمای ظاهری یک نوع ماشین فرز کبی انیورسال مجهز به ادوات کبی سازی با روش غیر مستقیم یا با واسطه (مدل در بالا و قطعه کار در پایین قرار دارد).

بعدی مشابه سازی کنند، قطعاتی که دارای شکل پیچیده ای هستند، همانند: بادامک ها، مدل ها یا شابلن ها، قالب های آهنگری، قالب های سنبه و ماتریس ها، تیغه های نصب شونده به شکل ثابت و متحرک در توربین های بخار و غیره، نمونه هایی از عملیات ماشینکاری قابل اجرا با آنها محسوب میشوند و بعضی از ماشین های فرز کبی میتوانند مانند آبنه های تخت از لحاظ ایجاد تصویر «مقارن» عمل کنند و قطعه کار در حال ساخت، «قرینه مدل» بسته شده به ماشین باشد. ساختن قالب گفش بای چپ از روی قالب گفش بای راست، مثال روشنی برای درک نکته بالا بشمار میرود.

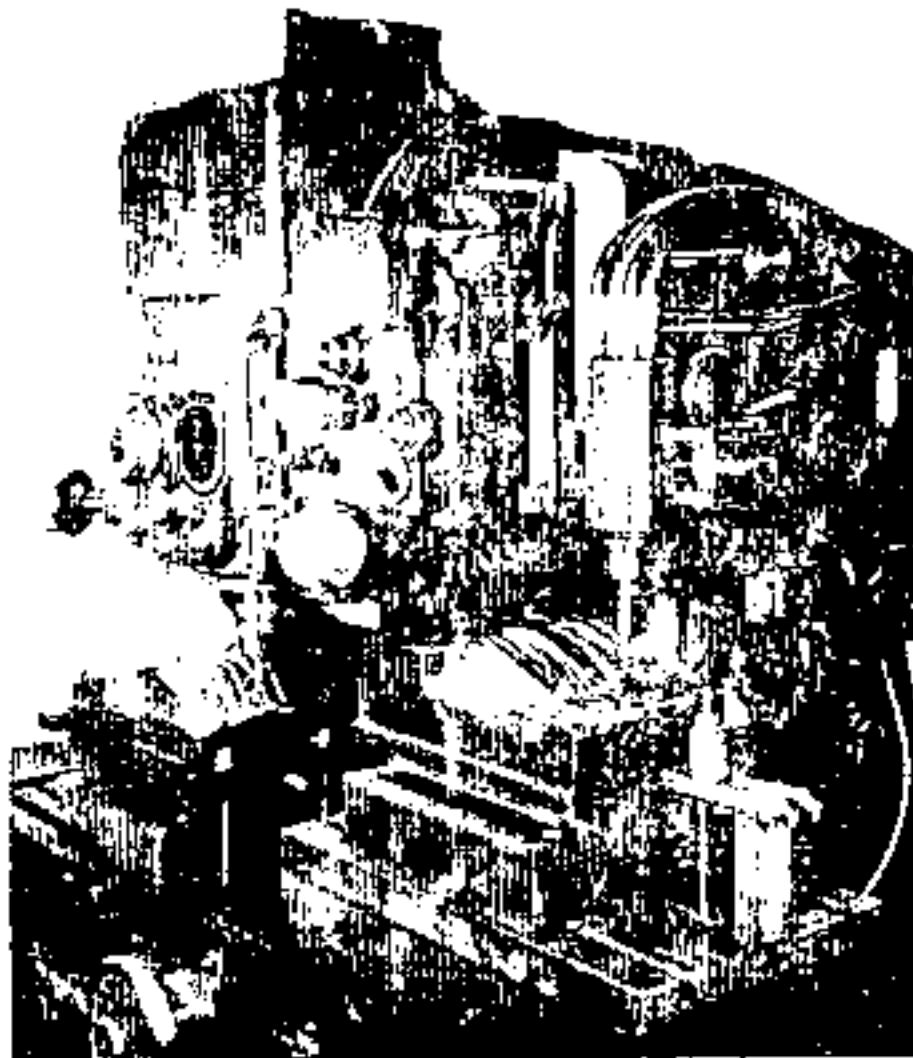

(شکل ۸ - ۷) ماشین فرز کبی قائم، مجهز شده به دستگاه کپی با سیستم هیدرولیکی (کبی غیر مستقیم یا با واسطه) جهت ساختن قالب از روی مدل.

ب - ماشین‌های فرز اتوماتیک «Automatic Milling Machines»

مشخصات دستگاه‌های تولیدی خودکار: واژه خودکار یا اتوماتیک شدن به مفهوم «خود عمل کردن» و یا «خود تنظیم شدن» میتواند تعبیر و تفسیر و معنی شود و در حال حاضر به ماشین‌ها یا تجهیزات تولیدی و یا سیستمی اتوماتیک گفته می‌شود که بدون کنترل شدن و یا تنظیم گردیدن توسط متصدیان آن عمل کنند و عموماً مشخصات زیر را خواهند داشت:

- ۱ - آنها با کمک مختصری که انسان در مورد کارشان اعمال می‌نماید و یا بدون آن انجام وظیفه می‌کنند.

- ۲ - آنها تنظیمات اصلاح کننده ضروری را «حس درده» و «نمایان» می‌سازند.

- ۳ - آنها تنظیمات اصلاحی یا تصحیح کننده را بکمک انسان و یا بدون نیاز به چنین مساعدتی بجا می‌آورند.


نصّور کلی از سیستم‌های تولیدی تمام اتوماتیک آنست که عملیاتی نظیر: تولید، بازرسی،

مونتاز، آزمایش و بسته‌بندی شدن را در شرایطی که به نیروی انسانی و مراقبت‌هایش احتیاج چندانی نداشته باشند به‌تمام رسانیده و باعث می‌شوند خط تولیدی به شکل جریان مداومی ادامه یابد.

با توضیحاتی که فوقاً بیان شد اینک مشخص می‌شود که تفاوت‌های فاحش یک ماشین فلز تراشی معمولی و نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک در عملیات ماشینکاری از چه نقطه نظرهایی می‌تواند باشد.

تقسیم‌بندی انواع ماشین‌های فرز اتوماتیک

این گروه از ماشینهای ابزار اختصاصی هم مشابه سایر ماشین‌آلات فلز تراشی دارای

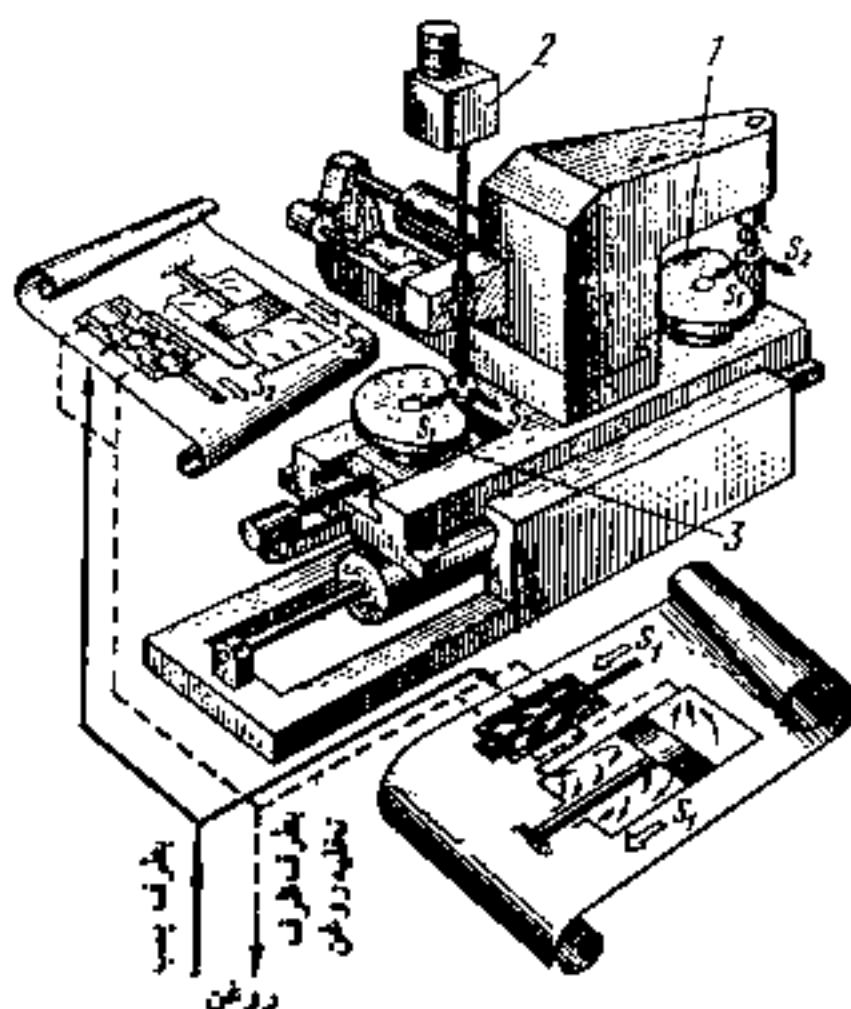

(شکل ۹ - ۷) نمای شماتیک و دیاگرامی تمام کنترل کننده یک ماشین فرز اتوماتیک کپی ساز مجهز به فلطک مغناطیسی، اعداد و حروف مشخص شده بر روی شکل نمودار قسمت‌های زیر می‌باشند:

- ۱ - قطعه کار.
- ۲ - مهله دوار مرتبط به فلطک مغناطیسی.
- ۳ - تابلو.
- ۴ - جهت باردهی طولی.
- ۵ - جهت باردهی عرضی.

انواع گوناگونی میباشند و در سطور زیر فقط نمونه‌ای از آن‌ها را مورد بررسی قرار میدهیم:

ماشین‌های فرز اتوماتیک با غلطک‌های مغناطیسی کنترل‌کننده — (شکل ۹ — ۷)

نمونه‌ای از این نوع ماشین‌های فرز ویژه را بصورتی شماتیکی و دیاگرامی نشان میدهد که با غلطک‌های مغناطیسی کنترل می‌گردد که این جزء دستگاه، بعنوان یک «رسانا احساس‌کننده» یا عضو حساس عمل می‌نماید و همواره مجذوب و چسبیده به شابلنی است که در حین عملیات از آن تبعیت خواهد کرد.

بنابراین سیلندرهای کنترل‌کننده باردهی ماشین، بنوبه خود تابع آن محسوب می‌گردند. غلطک‌های مغناطیسی بوسیله مکانیزم بار (قسمت ۲ از روی شکل) چرخانیده می‌شود و بدون لغزش بر روی محیط مرئی شابلن (۳) که به کشوی لغزنده‌ای محکم شده است می‌غلتد. به هنگام حرکت کردن در جهتی که با فلش S_p مشخص شده، فرامین صادره از طرف غلطک مغناطیسی، بار طولی سیستم رانش هیدرولیکی را سبب گردیده و موجب تحرک ابزار فرزکاری که در اینجا فرز دنباله‌دار با انگشتی است در همان جهت می‌گردد.

در موقع به حرکت در آمدن در راستای فلش S_p ، غلطک مغناطیسی، فرامین بکار افتادن بار عرضی سیستم هیدرولیکی مرتبط به ابزار ماشینکاری صدور یافته و در نتیجه فرز انگشتی را مطابق جهت مربوطه به رانش وا میدارد.

بعضی از ماشین‌های فرز اتوماتیک، مشابه‌سازی را مستقیماً و خودکار از روی نقشه‌کاری که با مرکب‌های پررنگ و مخصوصی ترسیم شده است انجام میدهند که در واقع این نقشه‌کارها به منزله شابلن برایشان محسوب می‌گردد و (شکل ۹ — ۷) نمونه‌ای از آن‌ها بشمار میرود و در این روش خطوط محیطی نقشه کار با «سلول‌های فتوالکتریک» خوانده می‌شوند.


ج — ماشین‌های فرز پانتوگراف «Pantograph Milling Machines»

ماشین‌های فرز مجهز شده به دستگاه «پانتوگراف» یا «مشابه‌نگار» برای کپی‌سازی شکل‌های نامنظم، شابلن‌ها و یا اشکال غیرهندسی مدل‌ها بر روی قطعات کار مورد استعمال دارند. آن‌ها، هم در کارهای تولیدی و همچنین در قالب‌سازیهای گوناگون بکار گرفته میشوند. یک ماشین پانتوگراف توانائی عمل کپی کردن با مقیاس ۱:۱ یعنی با همان اندازه اصلی را دارد و نیز قادر است نمونه‌هایی بزرگتر و یا کوچکتر از اندازه واقعی را مشابه‌نگاری کند که مسلماً این امر وابستگی به ابعاد یا ظرفیت ماشین فرز و مشخصات خود دستگاه پانتوگراف نصب شده بر روی ماشین، خواهد داشت و حتی در مواردی این‌اشل با مقیاس امکان دارد به ۱:۲۰۰ هم برسد.

شابلن‌هایی که در دستگاههای مشابه‌نگار بکار برده می‌شوند معمولاً از ورق‌های فلزی

ساخته می‌شوند ولی مدل‌های اصلی، اکثراً از موادی که کار کردن بر رویشان نسبتاً آسان باشد ساخته شده که ممکن است از چوب و یا گچ متناسب باشند.

پانتوگراف مکانیزمی است که عموماً تشکیل شده است از چهار میله لولاشده بهم، که شکلی مانند «متوازی‌الاضلاع» را بوجود آورده باشند و میله‌های مزبور دارای حرکت لولائی خواهند بود. میله‌های مورد بحث با اندازه‌ای متناسب در ساختمان پانتوگراف پیش‌بینی شده‌اند.

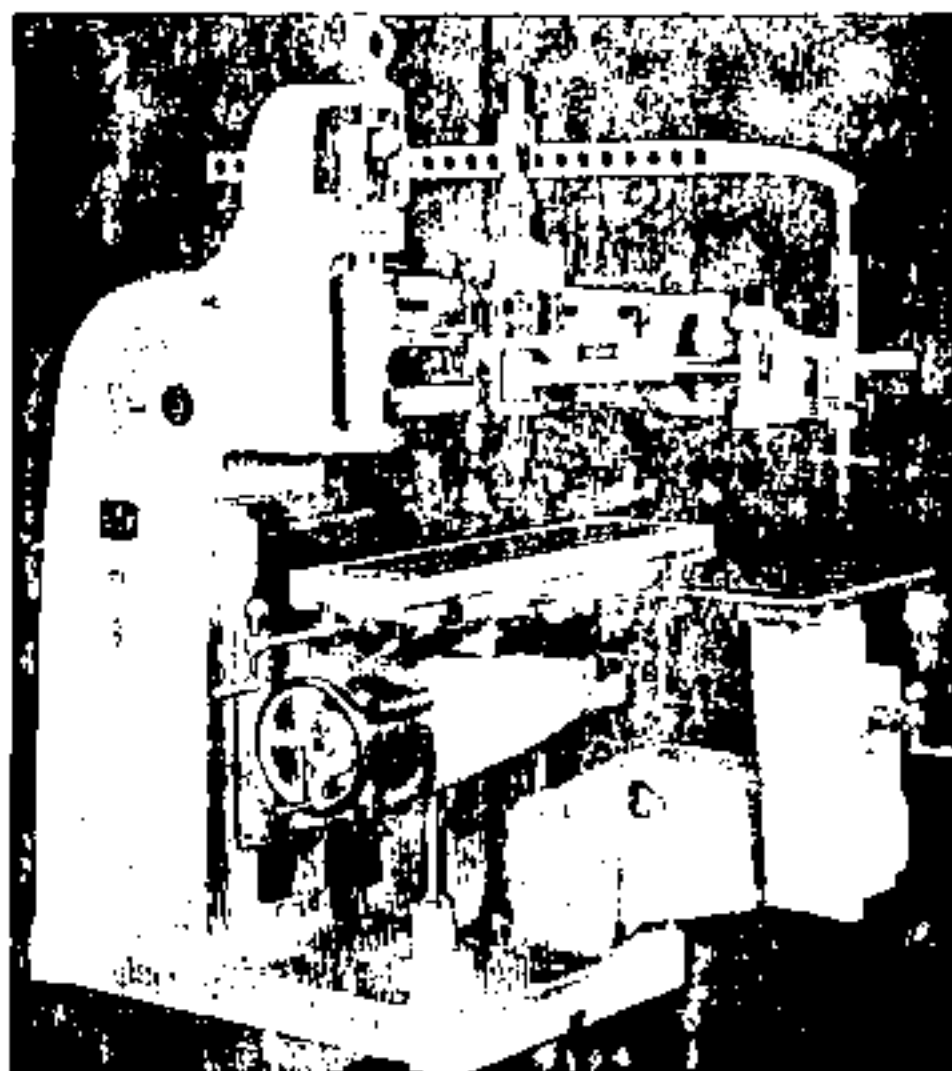

(شکل ۶۰ - ۷) نمای ظاهری ماشین فرز مجهز شده به دستگاه «پانتوگراف سه بُعدی»

حرکت نقطه‌ای بر روی یکی از میله‌های دستگاه پانتوگراف، در امتداد مسیر و سطحی موازی نسبت به مکانیزم، باعث می‌شود که نقطه دیگری بر روی بازوی مشابه‌نگار از راهی همانند آن عبور کرده و از آن تبعیت نماید که امکان دارد این تناسب حرکات کوچکتر و یا بزرگتر از اندازه اصلی باشد. ماشین‌های پانتوگراف در انواع دو بُعدی و سه بُعدی ساخته میشوند.

ماشین پانتوگراف دو بُعدی برای حک کردن یا گشودن حروف (Engraving Letters)، اعداد، و سایر طراحی‌ها روی سطوح مستوی یا منحنی بکار برده میشود و نیز از آنها برای تقلید کردن یا مشابه‌سازی قطعات با شکل‌های هندسی نامعین و معمولاً کوچک بهره‌گیری می‌نمایند.

پانتوگراف سه بعدی، توانائی انجام تمامی کارهای فوق‌الذکر را داراست و قادر است کپی‌سازی مدل‌های گوناگون را خیلی راحت‌تر در امتدادهای سه بعدی اجراء کند. (شکل ۱۰ - ۷) نشان دهنده یک نمونه ماشین پانتوگراف سه بعدیست، که ذاتاً از یک ماشین فرز ستونی، نوع زانوئی (Knee-type) بوجود آمده و با نصب شدن دستگاه پانتوگراف بر روی آن، نظیر یک ماشین فرز عمودی با فرز انگشتی یا دنیااله‌دار عمل کرده و میله نمونه‌سازی و کپی نگهدار در آن، یکی شده‌اند.

پانتوگراف میله‌ای «رسم» یا ترسیم کننده را با خود حمل می‌کند و انتهای قسمت رابط آن می‌تواند با دست به حرکت درآید و از مسیرهای دلخواه عبور کند، از محیط شابلن‌ها گذشته و یا در پیرامون مرئی مدل‌های بسته شده به میز ماشین (میز کوچک سمت راست شکل ۱۰ - ۷) وادار به تحرک شود.

در سوی دیگر حلقه اتصال پانتوگراف با خود فرزی انگشتی را همراهی می‌کند که از مسیرهای مشابهی با «نسبت تشابه» تنظیم شده از محیط یا بالای قطعه کار در حال ساخت خواهد گذشت.

کار به میز اصلی ماشین محکم شده است و میله نمونه‌سازی برای انتقال حرکات در امتداد قائم از طرف رسم به کار، مورد استعمال خواهد داشت و این کاربرد در صورتی است که مشابه‌نگاری با پانتوگراف سه بعدی انجام گرفته باشد و حال آنکه در شرایطی که از پانتوگراف دو بعدی استفاده کنند به وجود چنین میله‌ای نیاز نخواهند داشت.

فرم دادن به قالب‌های بزرگ، مثلاً برای قسمت‌های مختلفی از بدنه اتومبیل‌ها، مانند: سقف، درب‌ها، گل‌گیرها و غیره که ساختن نمونه‌ای با اندازه اصلی در ابتدای کار بسیار مشکل است بوسیله بکارگیری پانتوگراف خیلی تسهیل خواهد شد، بدین معنی که ابتدا قطعه‌ای کوچک، همانند قالب مورد نظر را دقیقاً شکل می‌دهند و اصلاحات لازمه را بر روی آن بعمل آورده و آنگاه بر روی ماشین فرز پانتوگراف با ابعاد بزرگ قرار داده و مقیاس را طوری تنظیم می‌کنند که قالبی با اندازه مطلوب ساخته شود.

همواره بایستی برای بوجود آمدن دقت کافی در مشابه‌نگاری و متعاقب آن مشابه‌سازی در ماشین‌های تشریح شده در قسمت بالا، تماس رسم با شابلن یا مدل اطمینان‌بخش و بدون ارتعاش باشد.

د - ماشین‌های فرز دروازه‌ای «Planer-type milling machines»

شرح کلی و عمومی: این دسته بزرگ از ماشین‌های فرز اختصاصی که از امکانات زیادی برای تسهیل عملیات براده برداری برخوردارند اکثراً جهت کاربردهای سری‌سازی یا تولید انبوه

و در صنایع سنگین بکار گرفته می‌شوند و علت آنکه نام «دروازه‌ای» را در اصطلاحات کارگاهی ماشین ابزار برای آن‌ها برگزیده‌اند آنست که: کارهای وزین در حالتی که روی میزی محکم و بلند و دارای حرکت نوسانی یا رفت و آمدی است، از میان دروازه‌ای عبور می‌کند که امکان دارد از طرفین و نیز سطح بالا، تیفه فرزهای پیشانی تراش یا تیغچه‌ای بزرگ بدان نزدیک شده و در آن واحد چندین سطح آن ماشینکاری شود.

میز این ماشین‌ها فقط دارای حرکت طولی است، مکانیزم محرکه‌اش در زیر آن نصب شده و می‌تواند از نوع مکانیکی یعنی شامل: موتور، جعبه دنده، چرخدنده شانه‌ای باشد که با بکارگیری چرخدنده مارپیچ درگیر شوند با دنده شانه‌ای کج، مقدار توان و نیروی منتقله نسبت به حالتی که دنده‌ها مستقیم باشند به مراتب افزایش می‌یابد.

در ماشین‌های فرز دروازه‌ای مدرن حرکت رفت و آمدی میز سیستم هیدرولیکی است و موتور و پمپ هیدرولیکی نیرومند و متناسبی، چنین مکانیزمی را تشکیل می‌دهند و در واقع پیستون‌های سیلندرهای هیدرولیکی، حرکت خطی را برای میز بوجود می‌آورند. در هر دو روش مکانیکی و هیدرولیکی فوق‌الذکر، میبایست سرعت‌های میز قابل تغییر باشند و نیز هر کدام از قسمت‌های بوجود آورنده حرکت دورانی برای محورهای فرز، قابلیت تغییر دور و همچنین عوض کردن مقدار باردهی‌های خودکار برایشان در طراحی ماشین فرز دروازه‌ای پیش‌بینی شده باشد.

ماشین‌های ذکر شده در بالا، دارای راندمانی بزرگ بوده و به علت زیاد بودن حجم براده بردارشان مجهز به وسائلی هستند که براده‌های تولیدی را به خارج از میدان عملیات ماشینکاری آن هدایت می‌کند و فلز تراشیده‌ها بر روی سطوح افقی، عمودی و مورب امکان‌پذیرند.

لازم به توضیح است که محورهای نصب شده در روی ریل‌های دروازه ماشین می‌توانند تا ۳۰ درجه بچپ یا بر راست به هنگام فرز کردن سطوح مایل، کج شوند و فرز کردن راه‌های روی میزهای ماشین‌های تراش در کارخانجات سازنده ماشین‌های ابزار، میتواند مثالی برای کاربرد ذکر شده، باشد. (در شکل ۱۴ - ۷، نمونه‌ای از فرز کارهای سطوح شیب‌دار نشان داده شده است).


مهم‌ترین دلایل رجحان یا برتری ماشین‌های فرز دروازه‌ای نسبت به صفحه‌تراش‌های دروازه‌ای (که بعداً به شرح ساختمان و کاربردهای آن خواهیم پرداخت) میتواند عبارت باشند از:

(۱) - در آن‌ها زمان‌های تلف شده خیلی تقلیل یافته، زیرا در کورس برگشت میز طولیش، هم امکان برداشتن براده از سطوح مختلف کار وجود دارد.

(۲) - به علت بکارگیری تیغه فرزهای پیشانی تراش تیغچه‌دار که در واقع ابزارهای چند-سرمحسوب می‌شوند بجای یک یا دو قلم ساده که در رنده بندهای صفحه‌تراش‌های دروازه‌ای مستقر می‌گردد، حجم براده‌برداری به مراتب افزایش پیدا کرده است.

(۴) - سرعت خطی میز ماشین صفحه تراش دروازه‌ای در کورس رفت و برگشت یکسان نیست و حال آنکه در ماشین‌های فرز دروازه‌ای این تفاوت سرعت وجود ندارد، و حرکت آرامتر است و براده‌برداری هم ضربه‌ای نیست.

نکات مشروحه فوق امتیازات عمده فرز‌های دروازه‌ای نسبت به صفحه تراش دروازه‌ای محسوب می‌گردند.

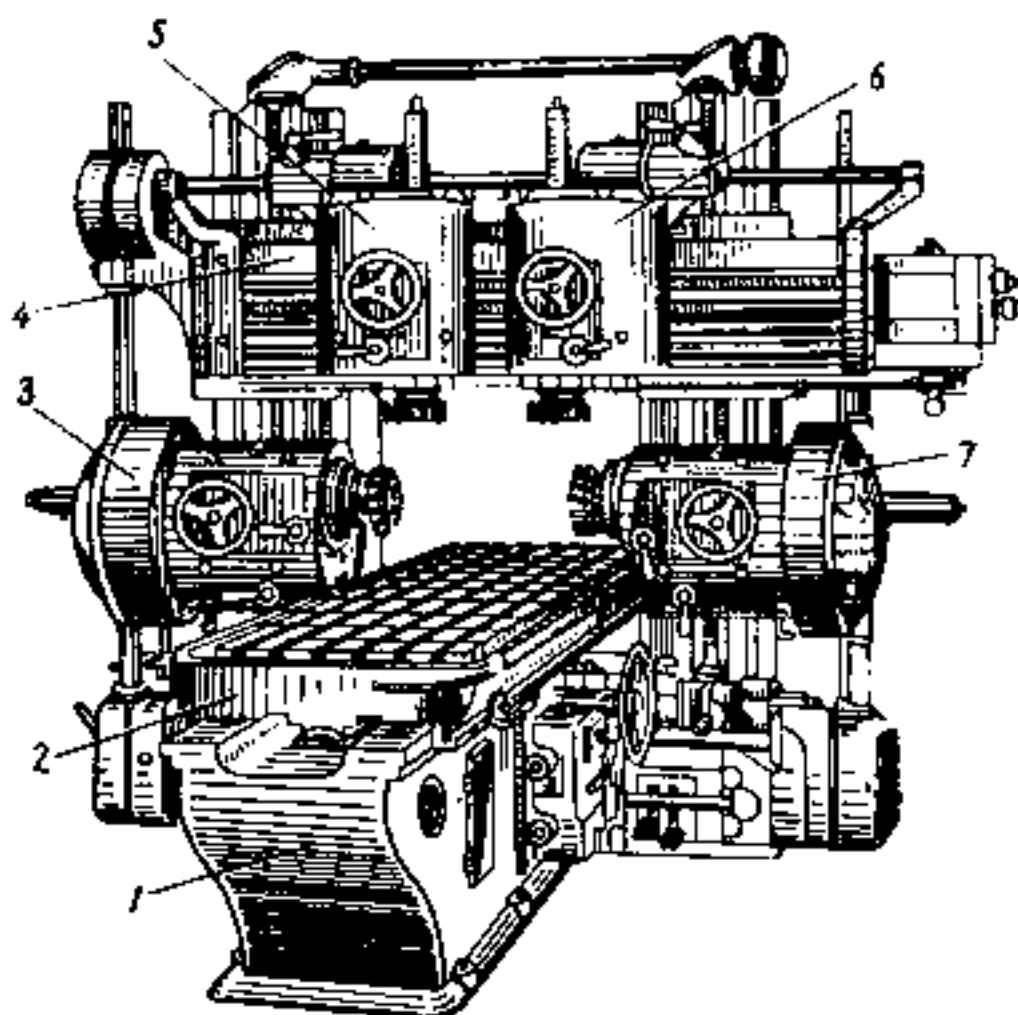


(شکل ۱۱ - ۷) شکل شماتیکی، نشان دهند نمای عمومی یک نوع ماشین فرز دروازه‌ای ۴ محوره (۲ محور افقی و ۲ محور عمودی) با اندازه متوسط از نقطه نظر ظرفیت ماشینکاری.

۱ - پتر ماشین ۲ - میز ماشین ۳ - ریل عرضی یا بل دروازه ماشین
۴، ۵، ۶، ۷، الکتروموتورها و مکانیزم‌های باردهی دورانی و محوری به ابزارهای فرزکاری.

تقسیم بندی انواع ماشین‌های فرز دروازه‌ای: این گروه ماشین‌های فرز اختصاصی هم همانند سایر ماشین‌های ابزار به‌رور زمان انواع مختلفی را پیدا کرده‌اند که اهم آنها عبارتند از:


۱ - ماشین‌های فرز دروازه‌ای دو خانه‌ای یا دو ستونه و معمولاً چند محوره - (مانند شکل ۱۱ - ۷).

۲ - ماشین‌های فرز دروازه‌ای بقل باز، یک خانه‌ای و یا یک ستونه - که با مراجعه به شکل‌های متنوع گردآوری شده برای تجسم اصول ساختمان و طرز کار هر کدام از آنها، تفاوت‌هایشان آشکار خواهد شد و هر شکل هم مختصراً بازیرنویس‌هایش توضیح داده شده است.

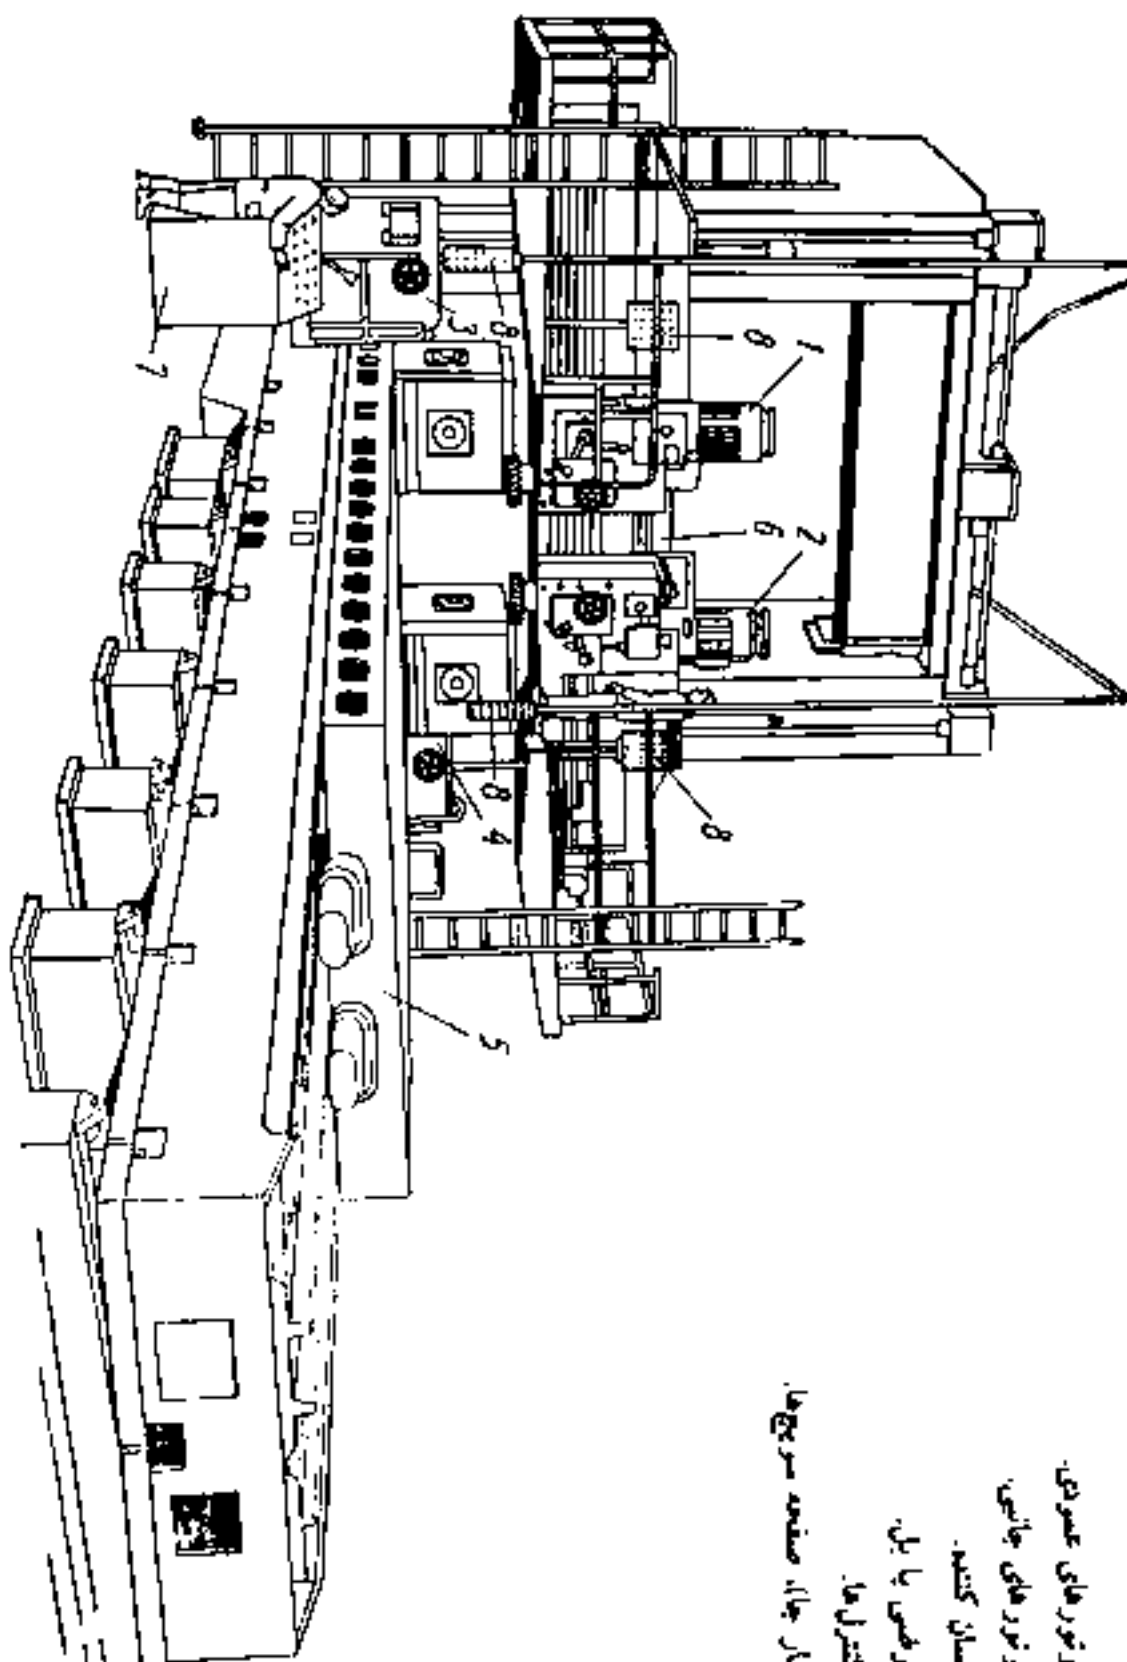


- ۱ ر ۲ موتورهای عمودی.
- ۳ و ۴ موتورهای جانبی.
- ۵ میز نوسان کننده.
- ۶ ریل عرضی یا بل.
- ۷ چپه کنترل‌ها.
- ۸ (در چهار جا)، صفحه سوراخ‌ها.

(شکل ۱۲ - ۱۷) شکل ساختی یک مدل، ماشین فرز دروازه‌ای دو ستونه با محورهای ۴ محور و با ابعاد کارگیری ۱۲ × ۳۱۶ متر برای کارهای وزنی تا حدود ۱۴۰ تن.

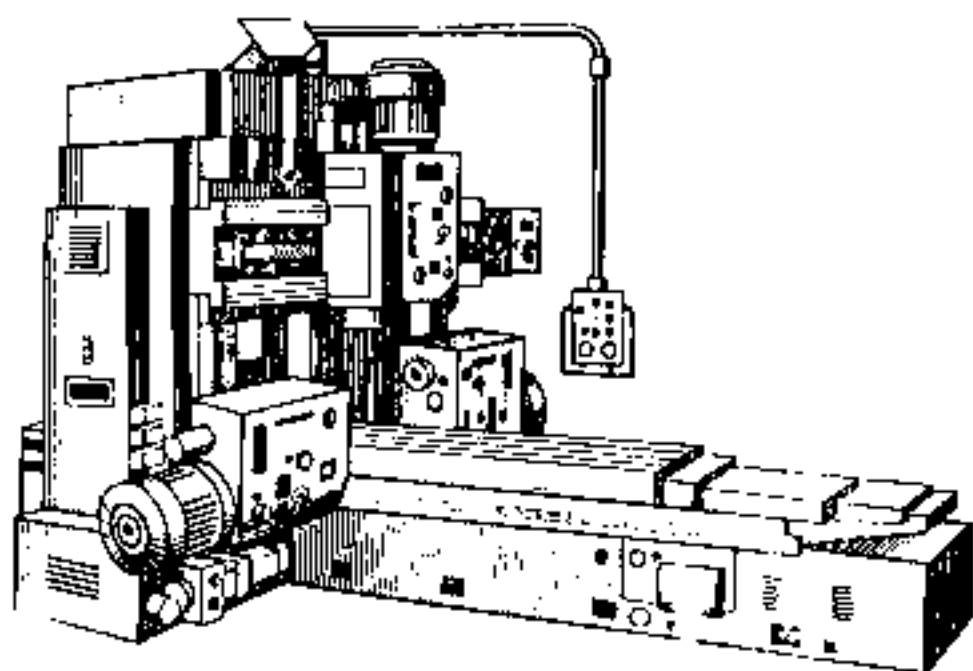

(شکل ۱۳ - ۷) نمای شماتیکی دیگری از یک نوع ماشین فرز دروازه‌ای دو ستونه و سه محوره


۳- ماشین‌های فرز دروازه‌ای پهل باز، یک خانه‌ای (یا یک ستونه): این نوع ماشین‌های فرز ویژه، همانگونه که از نامشان پیداست، کاربردشان برای مواردیست که قطعه کاری طویل و کم عرض‌تر نسبت به سایر فرز‌های دروازه‌ای را بخواهند ماشینکاری کنند. برای بوجود آوردن سادگی در ساختمان ماشین، آنها را یک ستونه یا یک خانه‌ای طراحی کرده و بر روی ستونشان می‌تواند بازوئی مانند پل بطرف بالا یا پائین حرکت داده شده و ارتفاع ابزار را تا سطح

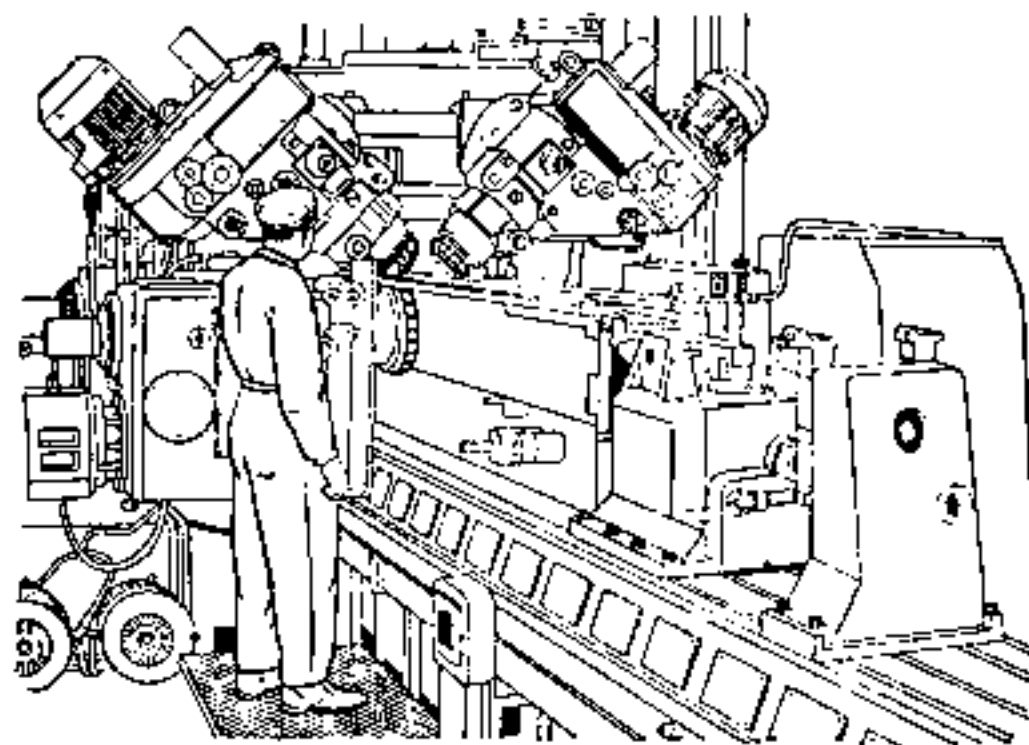

(شکل ۱۴ - ۷) ماشین فرز دروازه‌ای مخصوص، با محورهای فوقانی کج شده تحت زاویه دلخواه، جهت انجام ماشینکاری‌های همزمان برای رده‌های روی میز یا بستر یک ماشین تراشی

کار تنظیم کند و بر روی همین بازو هم که دارای ریل است، مجموعه جعبه دنده‌ای که می‌تواند برای تنها محور دوار ماشین تغییرات دور لازم را بوجود آورد، نیز قابلیت لغزش را داراست و می‌تواند هم فقط حرکت طولی داشته و از زیر فرز عبور می‌کند و در کورس برگشت هم می‌تواند کار براده برداری شود.


شکل بعدی (شکل ۱۵ - ۷) نمودار است از ماشین‌های فرز اختصاصی مشروح در قسمت بالا و با اعداد ۱ تا ۵ بعضی از بخش‌های اصلی آن مشخص گردیده است.

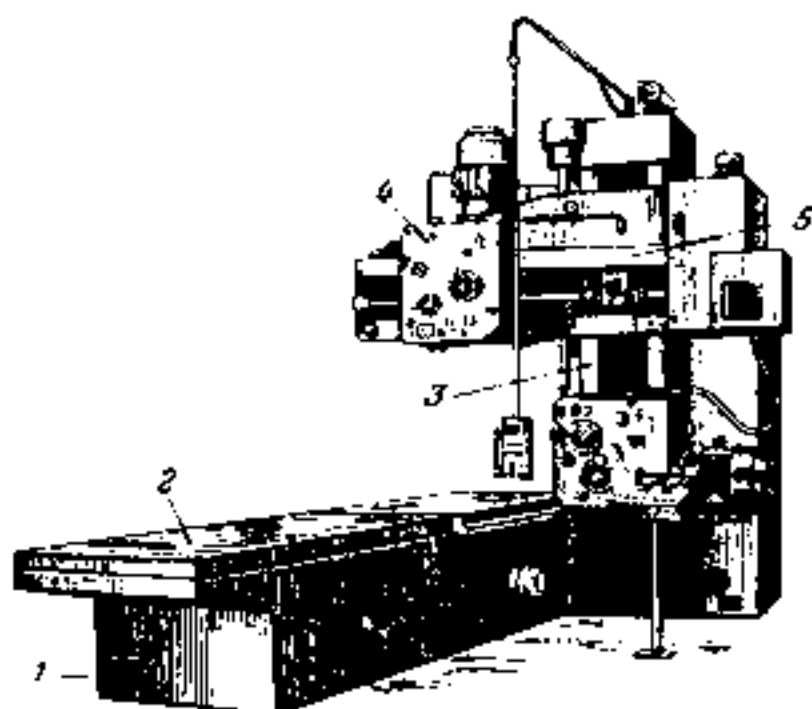

(شکل ۱۵ - ۷) نمای ظاهری ماشین

فرز دروازه‌ای - بغل باز.

- | | |
|---------------|----------------|
| ۱ - بستر | ۲ - میز |
| ۳ - ستون قائم | ۴ - سر فرز گیر |
| ۵ - ریل عرضی | |

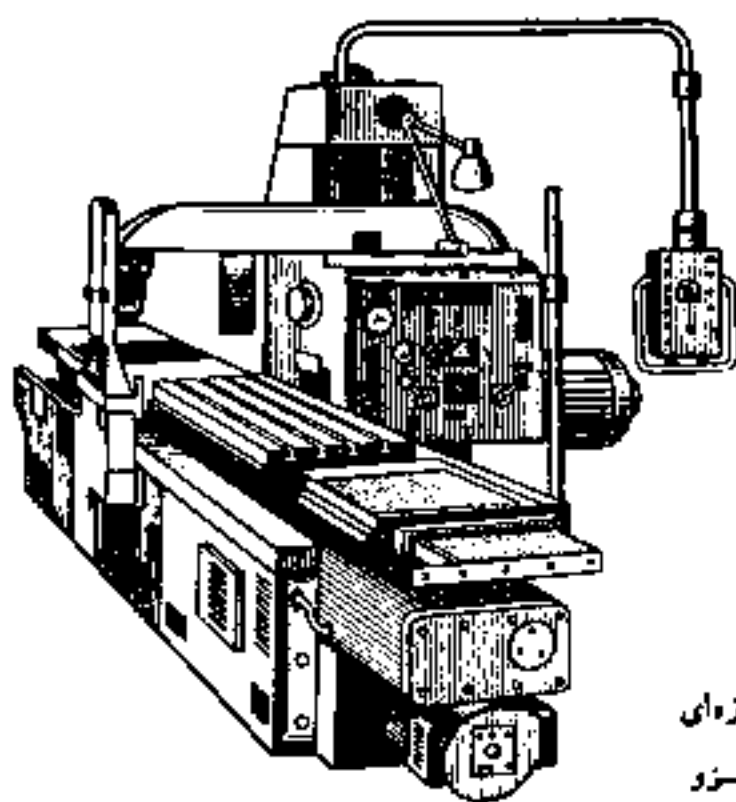

(شکل ۱۶ - ۷) نوع دیگری از ماشین‌های فرز دروازه‌ای

یک ستونه یا یک خانه‌ای که می‌توان آن‌ها را هم جزو


ماشینهای فرز دروازه‌ای بغل باز محسوب کرد با این

تفاوت که نمونه (شکل ۱۵ - ۷) محور لغزش قائم است و در مورد مدل فوق، محور دوار افقی می‌باشد.

ماشین‌های ابزار با حرکت اصلی رفت و آمدی یا نوسانی و تقسیم‌بندی کلی آنها

در این گروه بزرگ از ماشین‌های ابزار، حرکت اصلی براده برداری از نوع رفت و آمدی یا نوسانی است و در اغلب موارد ابزارهایی یک سر در آنها بکار گرفته می‌شود و جهت‌شناسایی کلی چنین دستگاه‌های فلز تراشی می‌توانیم رده بندی جامع زیر را برایشان بیاوریم:

- ۱ - ماشین‌های صفحه تراش معمولی یا کورس کوتاه «Shapers or Shaping Machines»
- ۲ - ماشین‌های صفحه تراش دروازه‌ای یا کورس بلند «Planers»
- ۳ - ماشین‌های صفحه تراش عمودی یا «کله زنی» یا جاخار تراش «Slotters»
- ۴ - ماشین‌های خان کنسی «Broaching Machines»

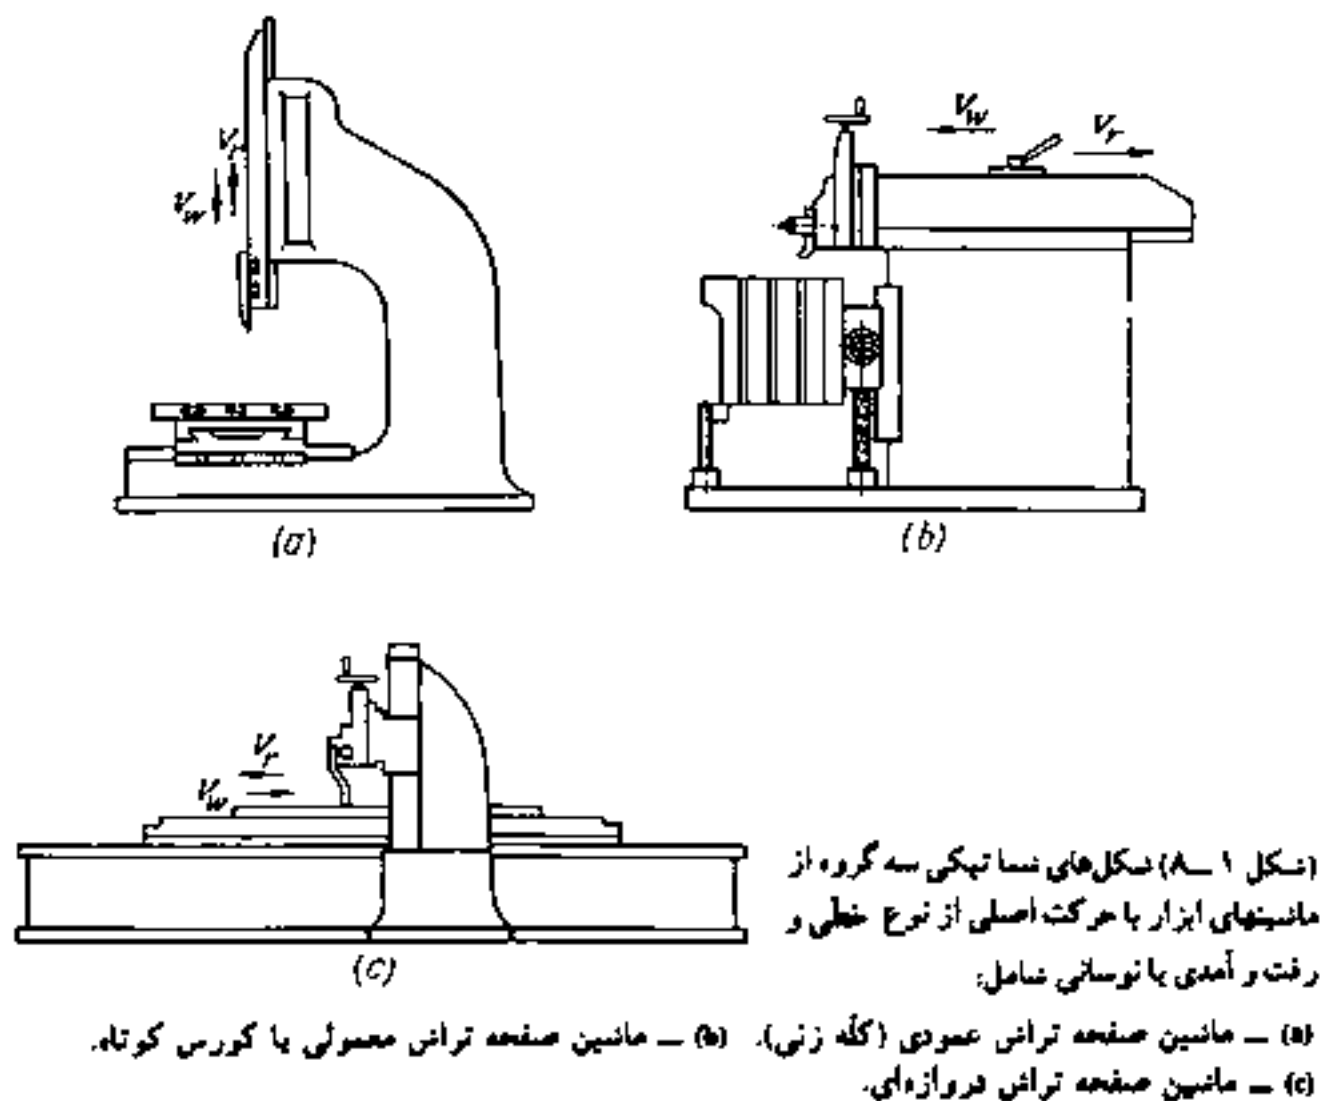

با توجه به آنکه در دروس فنی سال‌های گذشته، یعنی درس فنی و حساب فنی، ماشین‌های صفحه تراش کورس کوتاه یا معمولی از نظر ساختمان و طرز کار و نیز محاسبات فنی مرتبط به آنها، مورد بررسی قرار گرفته‌اند، لذا در اینجا از تکرار مطالب قبلی خودداری کرده و سه گروه باقیمانده را که میتوان بدانها، ماشین‌های رفت و آمدی یا نوسانی اختصاصی گفته و به تشریح نمونه‌های مختلفشان پرداخت. در شکل‌های (۱-۸) حرکت اصلی رفت و آمدی ماشینهای ۱ و ۲ و ۳ از رده‌بندی فوق نمایش داده شده و علائم ذکر شده بر رویشان دارای مفهوم زیرند:

V_w = سرعت در کورس کار یا کورس رفت (کار $W_e = \text{Work}$)

V_r = سرعت در کورس آزاد یا کورس برگشت (برگشت $r_e = \text{return}$)

«لازم بیاد آوریم که در علائم فرمولی آلمانی در قسمت فوق بجای V_w از علامت V_A و بجای V_r از علامت V_R استفاده می‌کنند».

۲ - ماشین‌های صفحه تراش دروازه‌ای (یا کورس بلند) «Planers»

شرح کلی: از ماشین‌های صفحه تراش دروازه‌ای که میتوان آن‌ها را صفحه تراش‌های کورس بلند نیز نامید در مواردی استفاده می‌شود که هدف براده برداری بشکل رندیدن و از روی قطعات کاری باشد که بعلاّت دارا بودن طول زیاد و یا بطور کلی بزرگ بودن ابعادشان، قابلیت ماشینکاری را با صفحه تراش‌های کورس کوتاه معمولی، نداشته باشند. حرکت اصلی رفت و آمدی را در صفحه تراش‌های دروازه‌ای، میز طولیش انجام میدهد و رنده یا رنده‌ها در رنده بندهای ویژه‌ای در بالای سطح کار در دروازه و یا پل ماشین، بصورتی ثابت قرار گرفته‌اند و میزی که کار مورد نظر بر رویش محکم شده است از زیر نوک ابزار عبور می‌کند و حرکت نسبی دلخواه را بین قطعه کار و ابزار، بوجود می‌آورد و حال آنکه در ماشین‌های صفحه تراش معمولی، ابزار نوسان کننده و کار نسبت به آن در لحظات براده برداری ساکن محسوب میگردد.


مجموعه رنده بندهای ماشین‌های صفحه تراش دروازه‌ای را میتوان بر روی ریلشان در امتدادی که بتواند عرض کار را بپیماید می‌توانند با دست به حرکت درآورند یا برای آن بار خودکار جانبی را جهت ایجاد پهنای براده (s) ایجاد کنند. ریل بموازات پل دروازه را برای تنظیم ارتفاعش نسبت به سطح کار در امتداد قائم، روی ستون‌های عمودی طرفین دروازه بالا و پایین می‌برند و در ضمن رنده صفحه تراشی نیز همانند ماشین‌های صفحه تراش معمولی توانائی بار - دهی را برای ایجاد عمق براده (a) داراست.

میز در راهنماهای بدنه ماشین هدایت می‌شود و برای بستن قطعات کار بر روی آن از شپارهای متعددی که در تمامی طول میز نوسان کننده وجود دارند و دارای مقطع T هستند، با عبور دادن پیچهای متناسب و بکار بردن روینده‌های محکم کننده استفاده می‌کنند و در مواردی که

بخواهند سطوح کار خیلی بزرگی را رنده کنند، چون امکان تنظیم سرعت خطی میز به میزان دلخواه وجود دارد. حرکت را کندتر کرده و تعداد رنده‌ها را که گاهی اوقات به چهار عدد هم میرسد، افزایش میدهند.


ماشین‌های صفحه تراش دروازه‌ای را بوسیله اندازه‌های اصلی زیر مشخص می‌سازند:

- (۱) - حداکثر طول تراش یا مسیر حرکت میز ماشین که معمولاً $1/5$ تا ۲۰ متر است.
- (۲) - حداکثر بهنای تراش که حدود تغییرات آن میتواند $0/7$ تا ۵ متر باشد.
- (۳) - حداکثر ارتفاع کار از سطح میز ماشین که میتواند تا $4/5$ متر هم برسد و از زیر دروازه ماشین عبور کند.

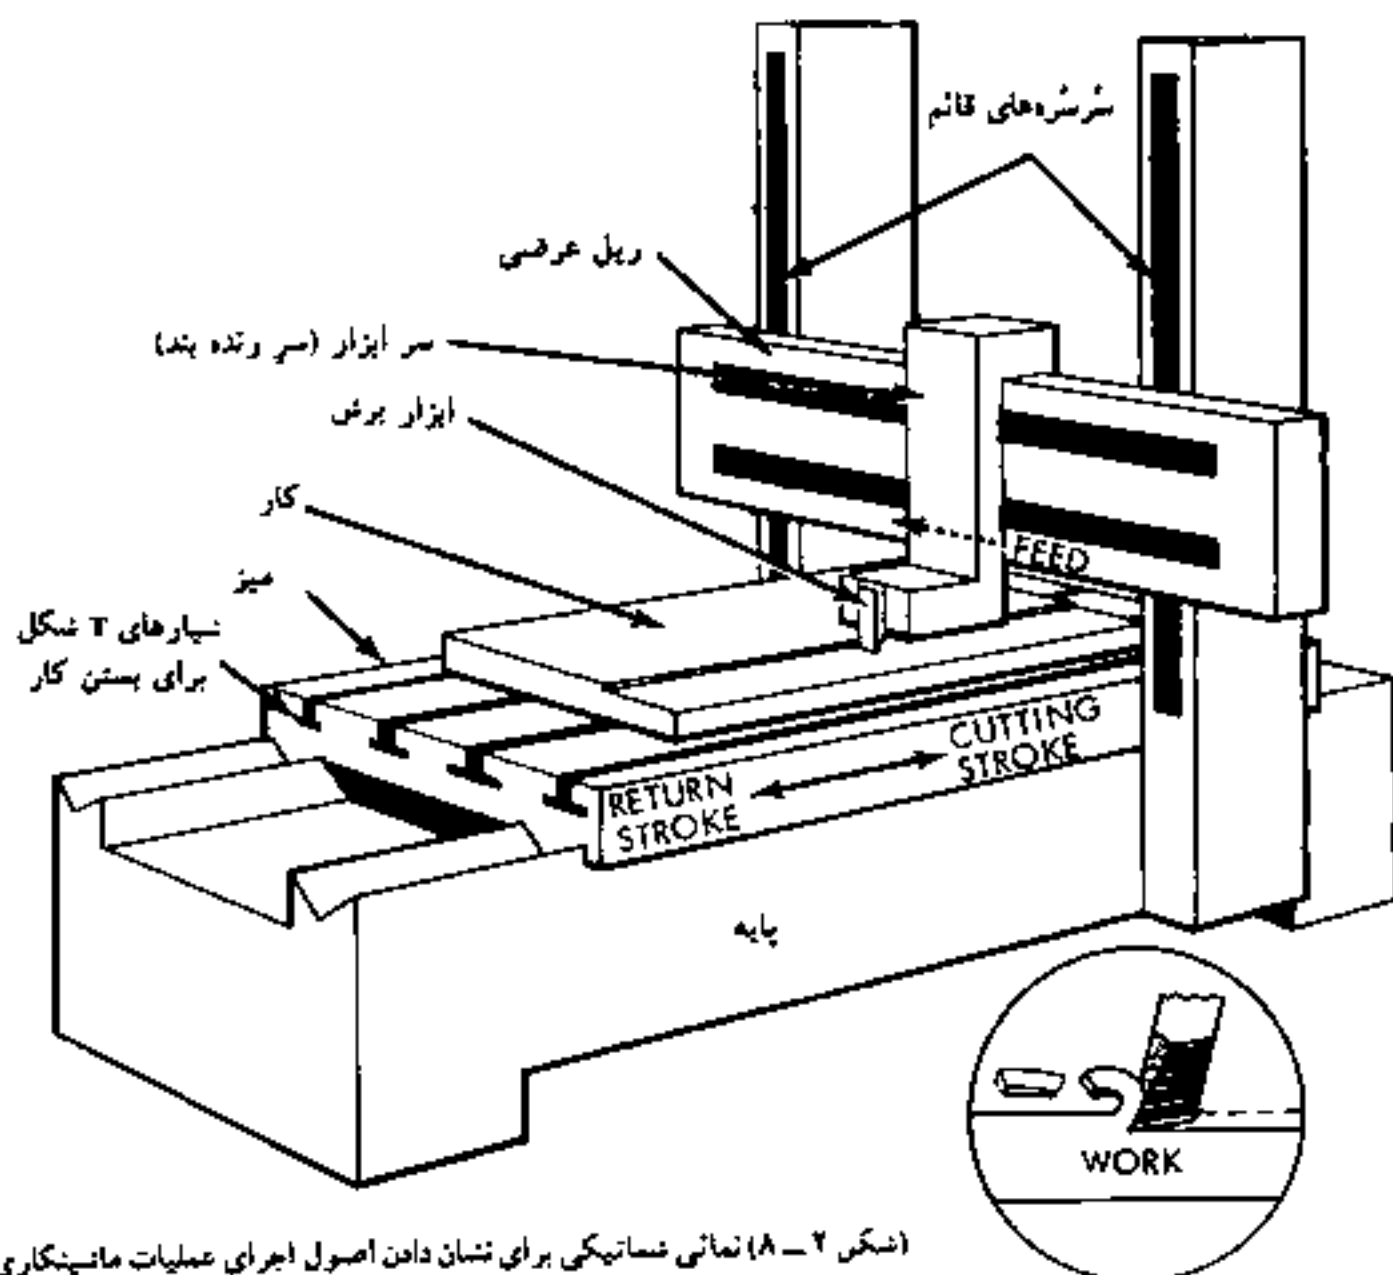

(شکل ۲-۸) نمایی شماتیکی برای نشان دادن اصول اجرای عملیات ماشینکاری بر روی ماشین‌های صفحه تراش دروازه‌ای. جهت‌های حرکت اصلی رفت و آمدی و نیز راستای لغزش عماله رنده پندها بر روی ریل عرضی یا بسل دروازه ماشین نمایانده شده است. چون بر روی شکل اصلی امکان ترجمه بهی از واژه‌ها وجود نداشت، بنابراین مفهوم چند واژه مسزبور عبارتست از: (طرشه برشی Cutting Stroke) و (طرشه برگشت Return Stroke).

لازم به توضیح است که سایر مشخصات اصلی اینگونه ماشین‌های ابزار را در کاتالوگ‌های فنی آن‌ها ذکر می‌کنند و بسیاری از ظرفیت‌های کاریش را در آنجا قید می‌نمایند. (شکل ۲-۸) و (شکل ۸-۸) نشان‌دهنده ابعاد بزرگ دو مدل مختلف از ماشین‌های صفحه تراش دروازه‌ای یا کورس بلند می‌باشند.

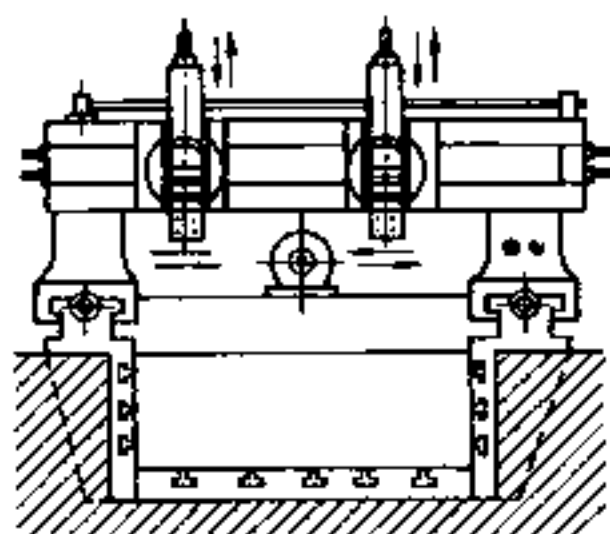

صفحه تراش گودالی

(شکل ۲-۸) نمایی ساده برای نمایش جهات باردهی در ماشینهای صفحه تراش دروازه‌ای «نوع گودالی».

تفاوت‌های بین ماشین‌های صفحه تراش دروازه‌ای و ماشین‌های صفحه تراش معمولی

این دو گروه از ماشین‌های فلزکاری که برای رندیدن سطوح کارهای معمولاً مسطح کاربرد عمومی دارند، از بسیاری جهات دارای شباهت می‌باشند و اصولاً ابعاد بزرگ قطعات عظیم باعث شده که صفحه تراش‌های دروازه‌ای در صنعت پیدا شوند هر چند که صفحه تراش‌های کورس بلند را علاوه بر موارد استعمال اصلی فوق می‌توان در شرایطی که تعداد زیادی از قطعه کارهای کوچک را بطور پشت سر هم بر روی میز طولیشان بسته باشند نیز در سری‌سازی بکار گرفت ولی با وجود وجوه مشترک فوق، تفاوت‌های فاحش زیر از نقطه نظر اصول ساختمان و روش عملکردشان دیده می‌شود که عبارتند از:


۱- صفحه تراش دروازه‌ای بیشتر آمادگی تراشیدن سطوح قطعات بزرگ را داراست و حال آنکه در انواع معمولی فقط کارهای کوچک‌تر قابل رندیدن هستند و بعنوان مثال کورس ماکزیمم در یک صفحه تراش معمولی ممکن است تا ۷۰۰ میلیمتر برسد و در موارد خاص تا ۱۰۰۰ میلیمتر هم دیده شده، در صورتیکه صفحه تراش‌های دروازه‌ای اختصاصی خیلی بزرگ را جهت رندیدن کارهایی تا طول ۲۰ متر نیز ساخته‌اند.

۲- در صفحه تراش دروازه‌ای کار بسته شده به میز همراه با آن نوسان می‌کند و رنده یا رنده‌های فلز تراشی در لحظات براده برداری، نسبت به آن ثابت می‌باشند ولی در صفحه تراش معمولی رنده نوسان کرده و در حین ماشینکاری، قطعه کار ثابت باقی مانده و بدین ترتیب حرکات نسبی کار و ابزار در آن‌ها عکس یکدیگر خواهد بود.

۳- در صفحه تراش دروازه‌ای، حرکت باری و سحنی را رنده متصل به رنده پنددار است اما در ماشین‌های رنده کاری عادی، میز کار با جهش‌های عرضی خودکار، بازاء هر کورس مضاعف، بار جنبی را ایجاد می‌نماید.

۴- در هر دوی این ماشین‌ها، حرکت اصلی رفت و آمدی می‌تواند با استفاده از سیستم‌های مشترکی مانند دنده‌ای و یا هیدرولیکی شکل گرفته باشد، لیکن مکانیزم لنگ را نمی‌توان برای صفحه تراش‌های کورس بلند بکار گرفت و ضمناً تفاوت سرعت در کورس رفت و برگشت در ماشین‌های صفحه تراش کورس کوتاه بهمین دلیل می‌تواند خیلی زیاده‌تر باشد.

۵- بسیاری از صفحه تراش‌های دروازه‌ای از اینکه میزشان در اندک زمان به سرعت ثابت و یکتواختی میرسد قابل تمیز دادن از نوع کورس کوتاه هستند.

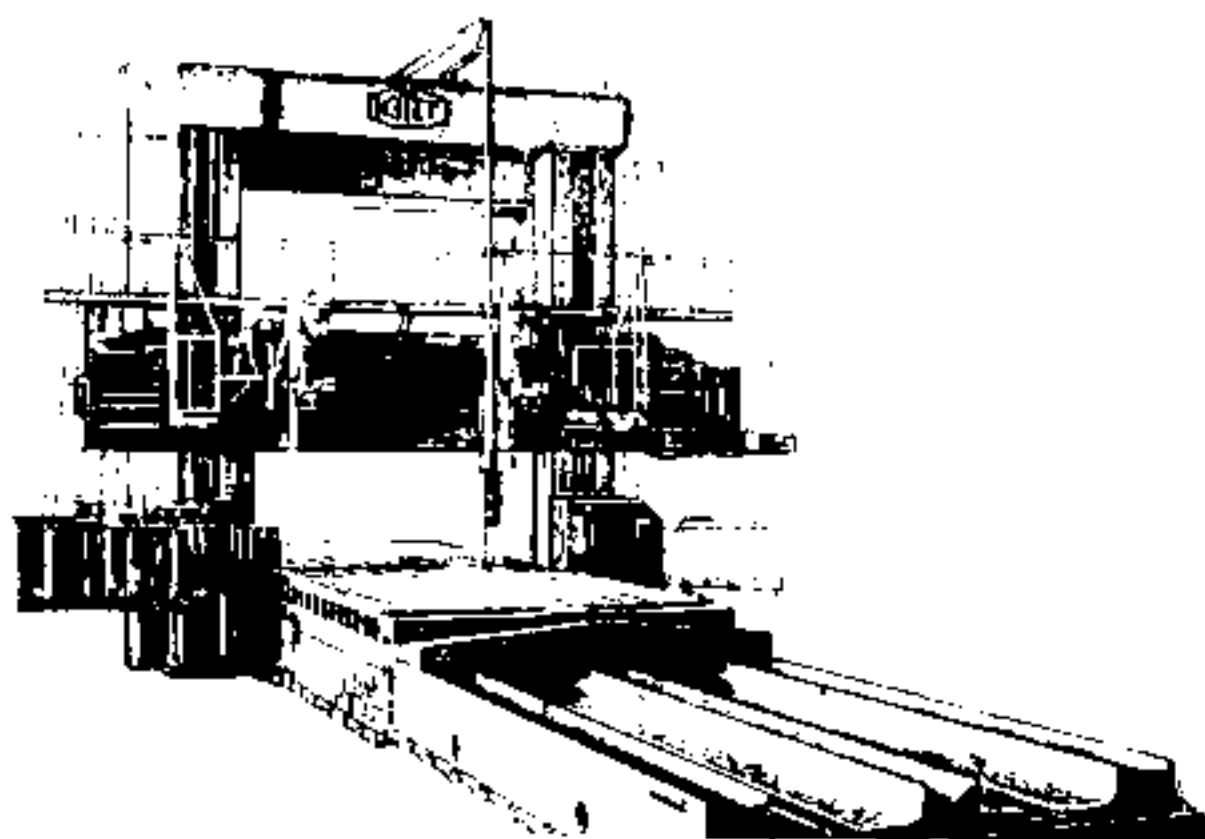

(شکل ۴-۸) نمای ظاهری یک نوع ماشین «صفحه تراش دروازه‌ای دو خانه‌ای یا دو قاپه» که دارای دو دستگاه رنده‌بند بوده، تعداد ریل‌های زیر میز یا روی بسترش افزایش یافته و کارهایی تا وزن ۲۰۰ تن را می‌تواند ماشینکاری کند حداکثر طول کار لابل رنده‌بند یا صفحه تراشی شدن با آن ۱۵ متر، عرض ماکزیم کار ۴ متر و ارتفاع ماکزیم کار از سطح میز ۲/۹ متر در جدول مشخصات فنی آن ذکر گردیده است.

تقسیم‌بندی انواع ماشین‌های صفحه تراش دروازه‌ای

ماشین‌های صفحه تراش کورس بلند را از جنبه‌های مختلف وابسته به ساختمان عمومی‌شان میتوان شامل پنج نوع عمده زیر دانست که عبارتند از:


۱- ماشین صفحه تراش دروازه‌ای «دو ستونه» یا «دو قابه» یا «دو خانه‌ای» مانند (شکل ۳-۸) و (شکل ۷-۸) و (شکل ۸-۸).

۲- ماشین صفحه تراش دروازه‌ای «بغل باز» مانند (شکل ۱۰-۸).

۳- ماشین صفحه تراش دروازه‌ای «انیورسال» (که در هر دو کورس میز، براده برداری می‌کند).

۴- ماشین صفحه تراش دروازه‌ای نوع «چاله‌ای» یا «گودالی» مانند (شکل ۳-۸).

۵- ماشین صفحه تراش کورس بلند (حالت دروازه‌ای ندارد) «لبه تراش» یا «ورق تراش» مانند (شکل ۹-۸).

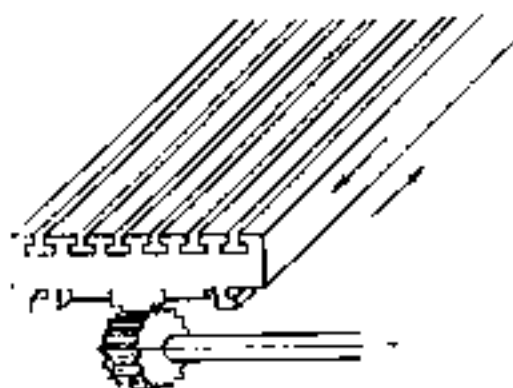


(شکل ۵-۸) شکل ساده‌ای برای نمایش چگونگی تأمین حرکت اصلی میز ماشین‌های صفحه تراش دروازه‌ای با روش مکانیکی و بهره‌گیری از جرخ دنده شانه‌ای درگیر شونده با آن.


بستن کار بر روی ماشین‌های صفحه تراش دروازه‌ای

بستن صحیح قطعات کار و زین و با ابعاد بزرگ بر روی ماشین‌های رنده کورس بلندی که در قسمت‌های قبل بدانها اشاره شد، حائز اهمیت زیادی است، زیرا در مرحله نخست باید طوری مستقر شوند که بتوانند علاوه بر تحمل نیروهای زیاد تراشکاری، نیروهای عظیمی را که در اثر تغییرات سرعت میز بویژه در دو انتهای ماشین بوجود می‌آیند و در واقع نیروهای ایسنرسی را تشکیل می‌دهند، تحمل کنند و از میز کار جدا نشوند و در مرحله دوم بایستی ترتیبی اتخاذ شده باشد که زمان‌های باز و بسته کردن چنین کارهایی که معمولاً می‌تواند طولانی هم باشد، تقلیل پیدا کند و برای این منظور از گیره‌های مخصوصی که سریع عمل می‌کنند استفاده خواهند کرد و با نصب آنها، کاملاً کار را مهار می‌کنند ولی همواره بایستی در مد نظر داشته باشند که بایستی با بیش از اندازه محکم کردن قطعه کار، موجبات تغییر شکل میز را فراهم کنند. (شکل‌های ۶-۸) نشان دهند


چند طرح ساده و مطمئن برای بستن کار به میز ماشین‌های صفحه تراش دروازه‌ای میباشند.

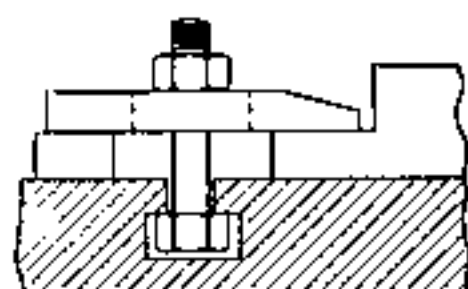


تسمه نگهدارنده (با تسمه روپنده)

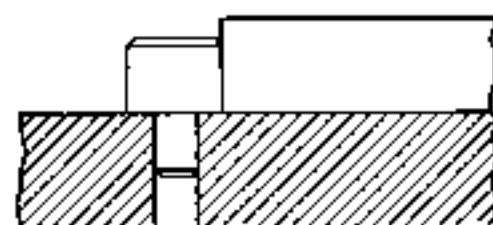


بین توقف انتهائی

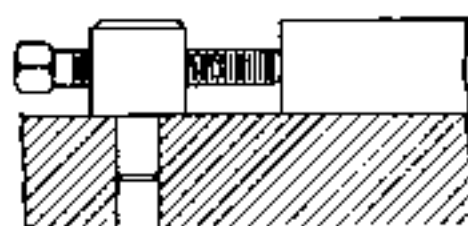


بیج توقف قابل تنظیم

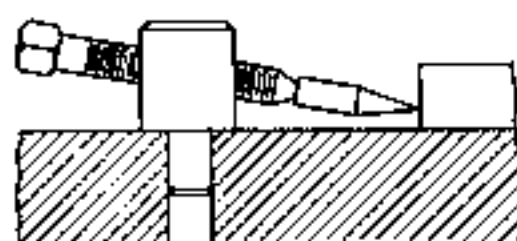

بیج سطح شیبدار با نگهدارنده انگشتی (با پنجه‌ای)

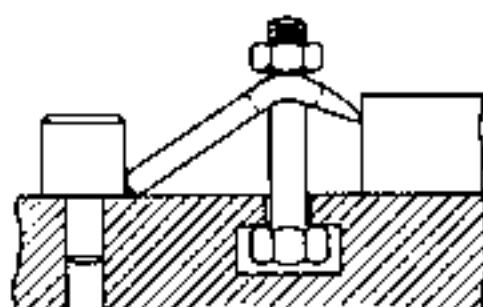

انبرک (با گیره) فشاری

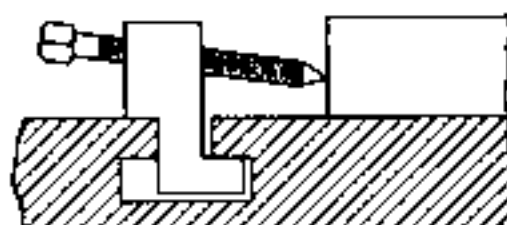

بیج سطح شیبدار برای شیارهای T فرم

(شکل ۶ - ۸) شکل‌های مکانیکی روش‌های نگهداری کار روی میز ماشین‌های درنده‌کاری.


طرق مختلف تهیه حرکت اصلی رفت و آمدی برای میز ماشین‌های صفحه تراش دروازه‌ای

برای بدست آوردن خواسته فوق، روش‌های گوناگونی متداول بوده و هست که در تمامی آنها بایستی حرکت میز سریع و در عین حال آرام باشد و اهم آنها عبارتند از:


۱ - استفاده از «تسمه‌های بازو صلیبی» با تسمه عوض کن مکانیکی یا مغناطیسی (که در صفحه تراش‌های دروازه‌ای قدیمی تر کاربرد داشته و اینک منسوخ شده و بکار برده نمی‌شود).

۲ - استفاده از جعبه دنده با کلاچ یا پیوست «دو طرفه الکترو مغناطیسی».

۳ - بکار بردن مکانیزم چرخنده در گیر با «دنده شانه‌ای» متصل به میز جهت تبدیل حرکت دورانی به خطی با استفاده از موتور محرکه الکتریکی از نوع جریان مستقیم، که در انتهای

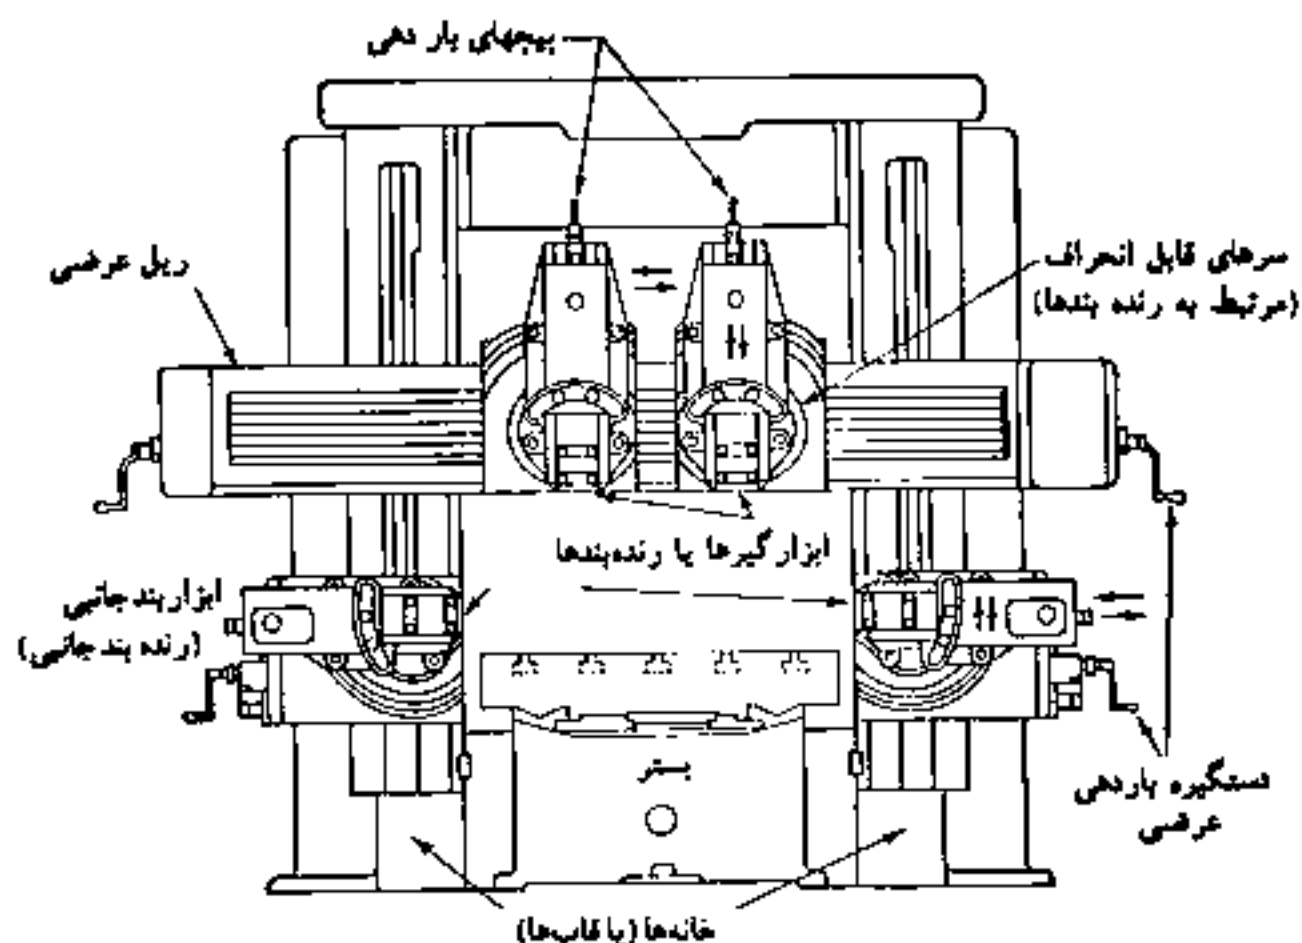


(شکل ۷-۸) نمایی شماتیکی برای نشان دادن حرکت اصلی و حرکات باردهی ماشین‌های صفحه تراش دروازه‌ای نوع «دو خانه‌ای یا دو قاب» که دارای ۴ مجموعه رنده پند می‌باشد (دو تا در بالای کار و دو تای دیگر هم از طرفین بکار اعمال می‌شوند). (توجه: ماشین فوق دارای «میز دو طرفه Endprocessing Table» با رفت و آمدی می‌باشد).

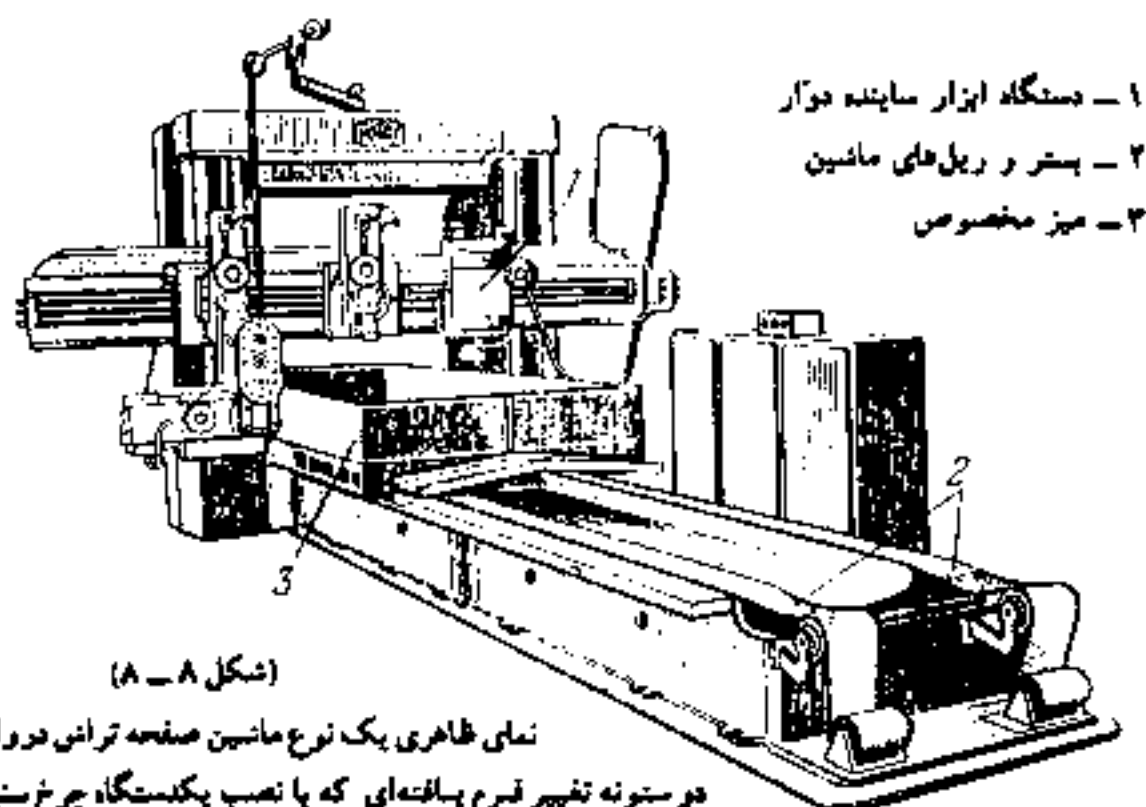

(شکل ۸-۸)


نمای ظاهری یک نوع ماشین صفحه تراش دروازه‌ای دو قابه با دو ستونه تغییر فرم یافته‌ای که با نصب یک دستگاه چرخ سنبله و تجهیزات ضمیمه قابل تبدیل به «ماشین کف سای دروازه‌ای» شده و جهت جلوگیری از صدمه رسانیدن ذرات ساینده جدا شده در حین ماشینکاری سایشی، به ریل‌های ماشین، میز به شکل مسطوبی طراحی گردیده است.

کورس‌ها خاموش شده و با تغییر سوی جریان برق، الکتروموتور هم جهت چرخش محورش معکوس شده و مجموعه مکانیزم مزبور که در حد فاصل الکتروموتور و دنده محرک میله دنده شده نیز یک جعبه دنده گاهنده قرار گرفته است و در میان طرق مکانیکی، این روش متناسب‌تر می‌باشد. (شکل ۵ - ۸) نمای ساده شده این طریق را نشان می‌دهد.

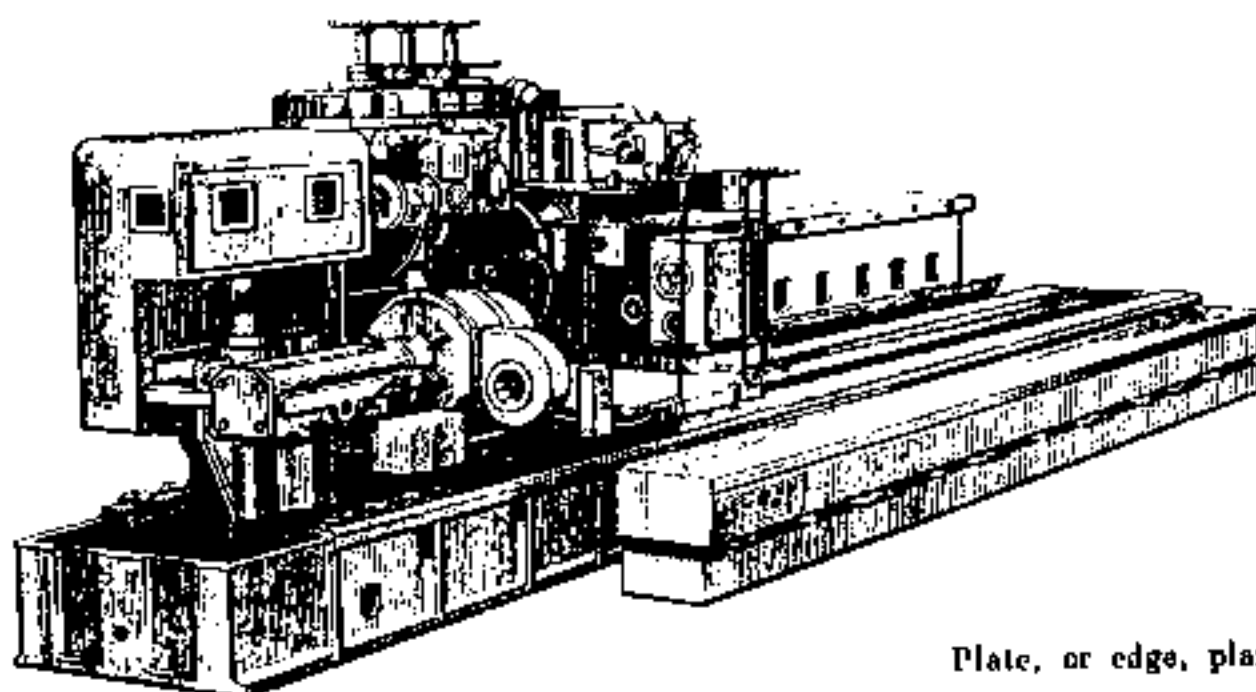

Plate, or edge, planer

(شکل ۹ - ۸) ماشین صفحه تراش دروازه‌ای «ورق تراش» یا «لبه تراش»

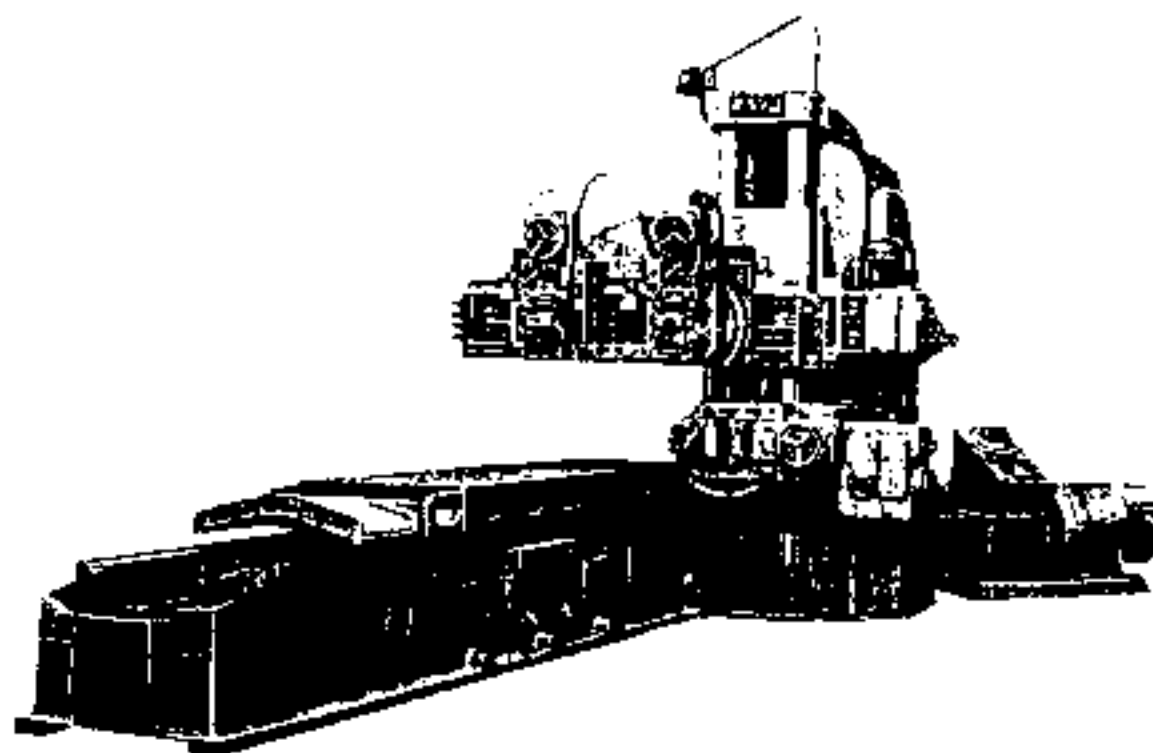

(شکل ۱۰ - ۸) شکل حقیقی یک مدل ماشین صفحه تراش دروازه‌ای «نوع پل باز» که دارای ۲ هزار پند عمودی و یک ابزار پند پارتند پند پل تراش می‌باشد. ابعاد اصلی کار قابل صفحه تراشی بر روی میز آن بر حسب متر ۰/۹ × ۱ × ۳ و وزن کلی کار ۹/۵ تن (بازاه هر متر از طول مفید میز ۱/۵ تن).


۴ - روش هیدرولیکی که بهترین سیستم ایجاد حرکت نوسانی میز صفحه تراش‌های دروازه‌ای عظیم محسوب می‌گردد، که در هر کورس با تعویض جهت اعمال فشار روغن به پیستون مرتبط به میز، راستای رانش میز هم عوض می‌شود و چون ماشین مجهز به وسائل تغییر دهنده فشار هیدرولیکی می‌باشد، لذا تنظیم کردن دقیق سرعت‌های مطلوب امکان‌پذیر است.

۳ - ماشین‌های صفحه تراش «عمودی» یا «کله‌زنی» یا «شیار تراش»

Vertical Shapers or «Slotters»

شرح کلی: در این دسته از ماشین‌های ابزار که حرکت نسبی بین کار و ابزار از نوع نوسانی یا رفت و آمدی است، مجموعه رنده بند یا کشاب ماشین در امتداد قائم، حرکت اصلی را انجام می‌دهد و چون اغلب عمل رندیدن در چنین راستایی صورت می‌گیرد، لذا آنها را «صفحه تراش عمودی» نامیده‌اند ولی در اصطلاحات کارگاهی همان نام عامیانه یعنی «ماشین کله‌زنی» را برایشان انتخاب می‌کنند. در حالی که نام خلاصه شده‌اش در زبان انگلیسی (Slotter) به مفهوم «شیار تراش» می‌باشد.

عمل کله‌زنی برای در آوردن شکاف‌های داخلی در قطعات کار و نیز ایجاد دندانه‌های

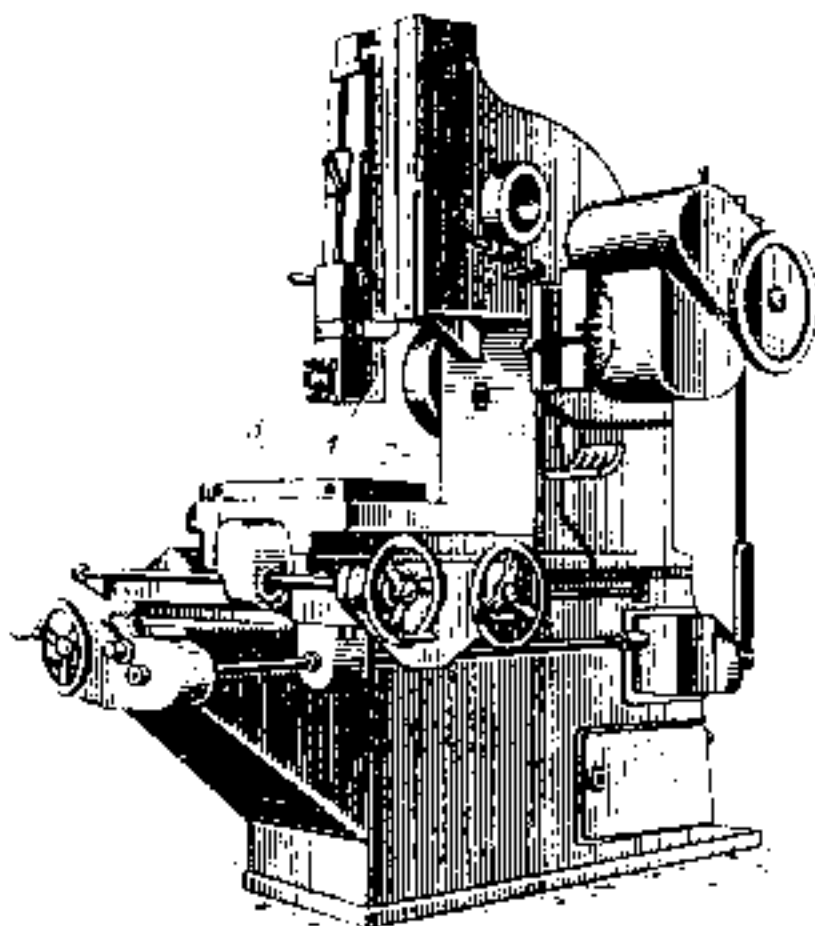

(شکل ۱۱ - ۸) شکل شماتیکی ماشین «کله‌زنی» ۱ - کشاب ۲ - پدنه ماشین ۳ - میز کار

در وی و یا سایر اجزا و هر یک از اجزای اصلی قابل اجرا بوسیله ماشین‌های صفحه تراش عمودی محسوب می‌گردد. چون سرعت عمل ماشینهای کله‌زنی نسبتاً کم است، لذا در سری سازی یا تولید انبوه مقرون به صرفه‌تر آنست که ماشین‌های خان‌کشی را جایگزین آن سازند، ولی همچنان ماشینهای مزبور دارای موارد مصرف کارگاهی بسویژه در تک سازی و کارهای تعمیراتی میباشند و نیز جهت ساخت شیارهای داخلی و بعضی از قسمت‌های سطوح خارجی انواع قالب سازیها کاربرد دارند.

نوع خاصی از ماشین‌های کله‌زنی را به نحوی آماده می‌کنند که دارای تسلط خیلی زیادی برای تراشیدن جاخارها در داخل چرخنده‌های مختلف و نیز «پولی‌ها یا قرقره‌ها» و «چرخ طیارها یا فلاپویل‌ها Flywheels» باشند (شکل ۱۱ - ۸) نمایانگر یک مدل از ماشین‌های صفحه تراش عمودی است.

اصول ساختمان و طرز کار با «ماشین‌های کله‌زنی عمودی»

در این ماشین‌ها، ابتدا کار مورد نظر را به شکل مناسبی روی ماشین می‌بندند، طوری که مسیرهایی که هدف صفحه تراشی آنها در امتداد قائم است، در راستای «کشاب یا کشوی افزار» آن قرار گیرد و در مواردی که بخواهند شیار سر تا سری در قطعه‌ای مثلاً سوراخ داخل چرخ دنده‌ها یعنی «جاخار» بوجود آورند، میبایستی کار را بر جسته‌تر و به عبارت دیگر، بدون چسبیدن مستقیم به میز، نصب نمایند و مقداری زیر آن را خالی کنند، که در واقع همین فاصله، تشکیل دهنده «پس رو پولی» برای رنده تراشکاری ماشین محسوب خواهد شد. قبل از شروع بکار لازمست اطمینان حاصل نمایند که ابزار مسیر دلخواه را می‌پساید و در جایی گیر نمی‌کند، که البته برای این منظور ماشین را بدون روشن کردن، در حالت خلاص قرار میدهند و با بالا و پائین بردن کشاب یا فرمان دستی، از تنظیم بودن وضعیت کله‌زنی عمودی مطمئن میگردند.


میزی که کار بدان متصل است، مجموعاً در دو جهت عمود بر هم قابلیت تحرک را دارد و در انواع کوچک‌تر، سوپرت حرکت ارتفاعی هم برایش در طراحی ماشین در نظر میگیرند، ولی یکی از مشخصات ظاهری و مهم ماشین‌های صفحه تراش قائم، وجود «میزی دوار» در فوقانی‌ترین قسمت زیر رنده‌بند میباشد که امکان چرخیدن تا 360° با دست را دارد و لذا با چرخاندن دستگیره‌ای که خواسته فوق را تأمین می‌کند چرخش کار تحت هر زاویه‌ای ممکن خواهد بود.

میز دوار ماشین‌های کله‌زنی در بعضی از مدل‌ها چرخش خود را از طریق یک جعبه دنده کاهنده مرتبط به یک الکترودونور مستقل دریافت میدارد. تمامی حرکاتی که به آنها اشاره شد شرایط قرارگیری دقیق رنده‌بند نوسانی در خط فلز تراشی را، فراهم میسازند.

طول کورس کشوی رفت و آمدی ماشین‌های صفحه تراش مکانیکی، با تنظیم کردن مکانیزم «لنگ» آن و تقریباً همانند آنچه که در ماشین‌های صفحه تراش افقی و معمولی متداول است، تحقق می‌یابد و البته حرکت برگشت رنده که کورسی است بدون عمل براده برداری، میبایست سریع‌تر انجام گیرد تا زمان تلف شده تنزل پیدا کند.

ضمناً در مواردی که بخواهند شکاری مایل در داخل و یا سطوح خارجی قطعات کار ایجاد کنند، امکان کج کردن کشاب (تا حدود 15°) نسبت به خط قائم هم در اغلب ماشین‌های کله‌زنی عمودی پیش‌بینی شده است.

یکی از پارامترهای مشخص کننده ظرفیت کاری ماشین‌های کله‌زنی عمودی، مقدار ماکزیمم طول کورس ضربه کشاب یا کوبه قائم آن میبایست که در انواع معمولیش تا 200 mm میلیمتر میرسد و البته مقدار می‌نیمم پارامتر فوق‌الذکر را هم در جدول مشخصات فنی ماشین قید می‌کنند. قطر میز دوار و نیز حداکثر حرکت طولی و عرضی میزهای انتقال دهنده میز فوقانی در جهات عمود بر هم نیز از جمله خصوصیات قابل ذکر ماشین‌های کله‌زنی محسوب میگردند.


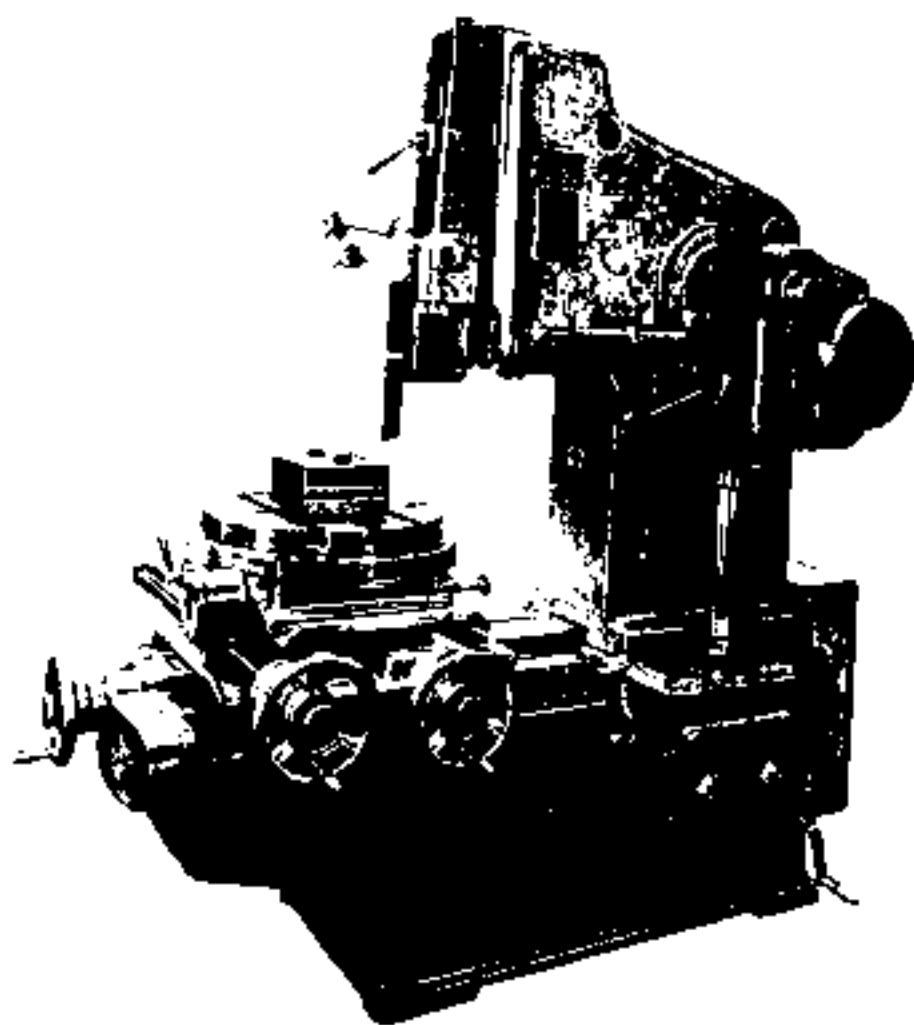


(شکل ۱۲-۸) نمای ظاهری یک مدل ماشین «کله‌زنی» بدون یا صفحه تراش عمودی (پساجا تراش) که طول کورس ضربه آن در حالت ماکزیمم 200 mm میلیمتر و قطر میز دوارش 500 mm میلیمتر میبایست و تعداد کورس مضاعف بر هر دقیقه کشاب آن (یا عراجیه به جدول مشخصات فنی آن) ردیفی برابر: ۴، ۶، ۱۰، ۱۶ و ۱۶۴ را دارا بوده است.


لازم به توضیح است که در پاره‌ای از ماشین‌های کله‌زنی عمودی، طول کورس ضربه تا ۱۶۰۰ میلیمتر و قطر میز دوآری تا همین حدود هم رسانیده شده است ولی چنانچه بخواهند تا این حد کورس کار را بلند انتخاب کنند، ماشین کله‌زنی بجای آنکه حرکت اصلیش مکانیکی، یعنی با بهره‌گیری از سیستم لنگ و «تنظیم سنگ خارج از مرکز» آن باشد، مبتدل به سیستم هیدرولیکی خواهد شد که در این صورت، ماشین نرم‌تر و با ارتعاش کمتری کار خواهد کرد.

ابزارهای کله‌زنی عمودی «Slotter Tools»


برای انجام عملیات صفحه‌تراشی عمودی و یا شیارتراشی، از رنده‌ای بدون رنده بسند

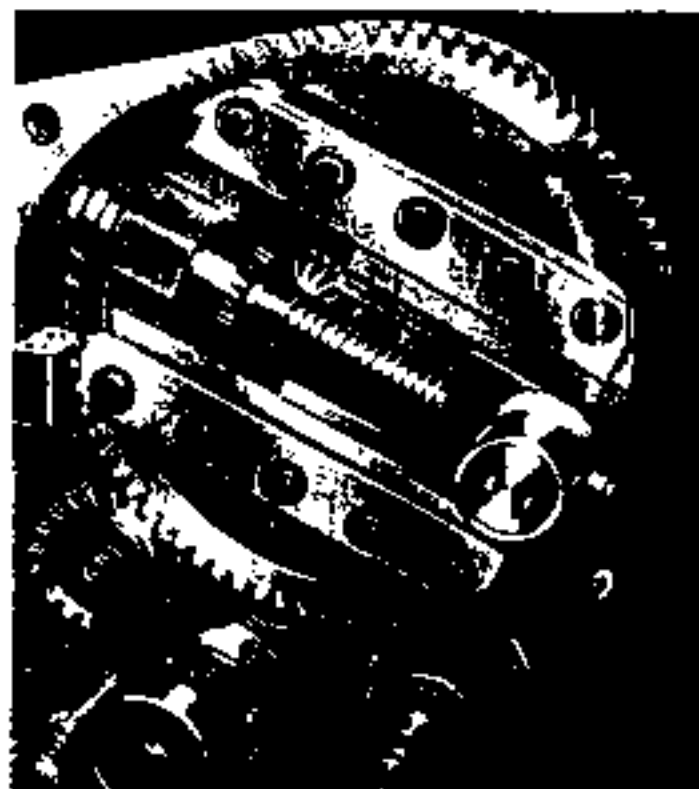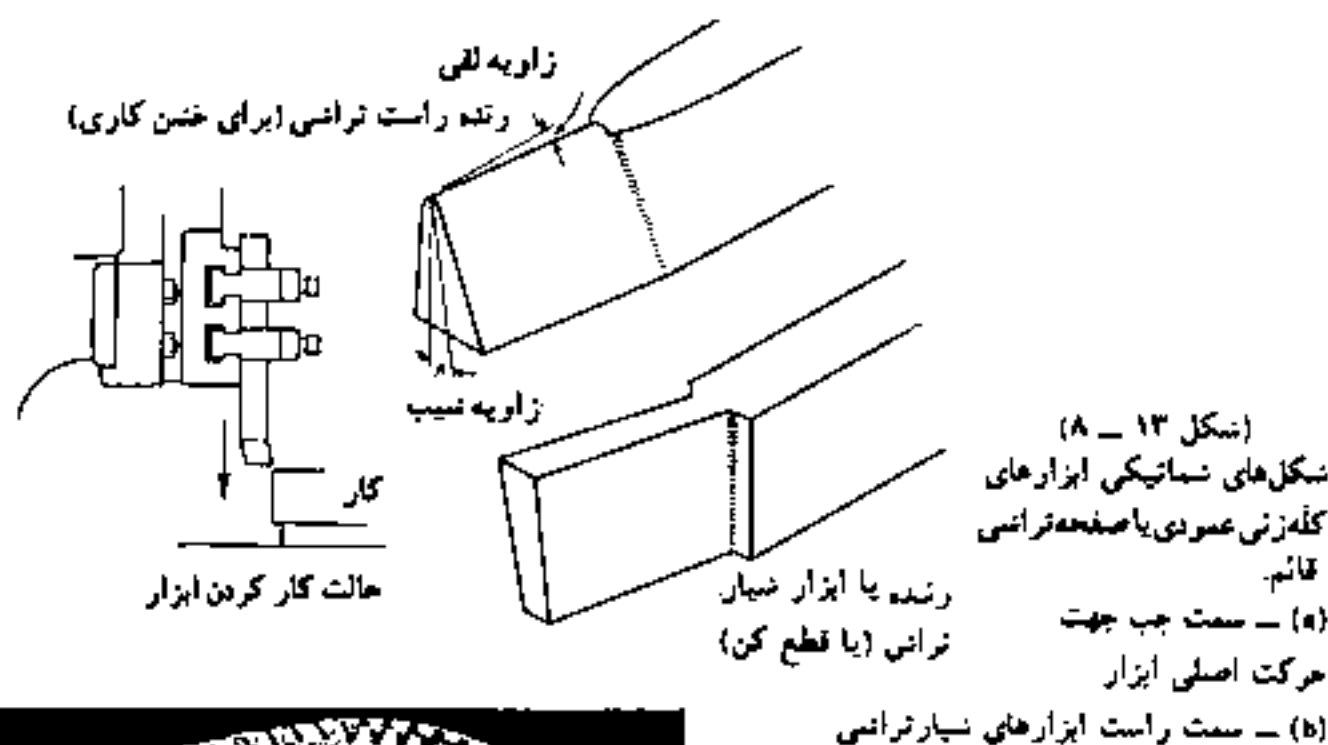

(شکل ۱۴ - ا) شکلی جهت نشان دادن مکانیزم دنده لنگ بوجوه آورنده حرکت اصلی رفت و آمدی یا نوسانی کشاب ماشین‌های کله‌زنی. سنگ تنظیم کورس در شیار دنده بزرگ جابجا می‌گردد.

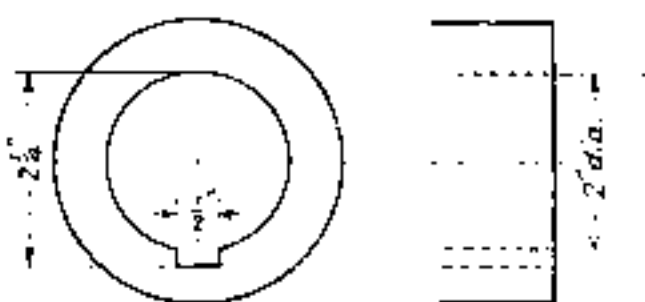


جاخاری که باید تراشیده شود

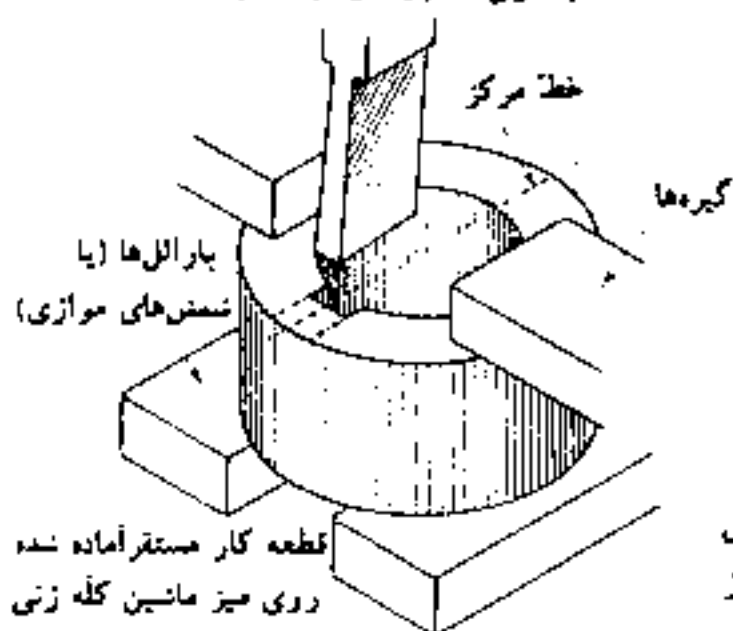

(شکل ۱۵ - ۸) شکل مکانیکی برای نشان دادن نحوه تراشیدن یک «نیار جاخار» در یونی. (اندازه هابس حسب اینچ میبایند).

(a) - شکل بالاتر، نقشه قطعه کار

(b) - شکل پایین‌تر، کار مستقر شده برای کله‌زنی لازم به تذکر است که چون کتابی که شکل فوق از آن تهیه شده است، چاپ انگلستان بوده است، لذا اندازه نقشه کار بر حسب اینچ میبایند.

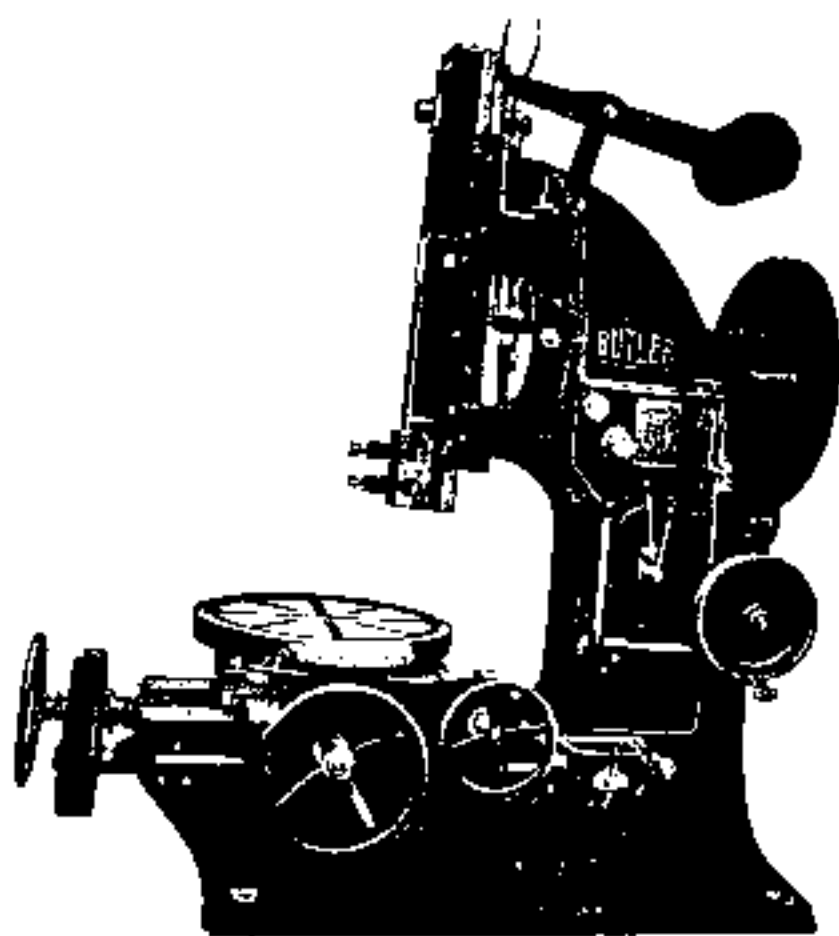

(شکل ۱۶ - ۸) یک ماشین جاخار تراش

با کله‌زنی عمودی مکانیکی با و نونه‌ای

متعادل کننده که دارای طول کورس ضربده‌ای در حدود ۳۰۰ mm؛ معادل ۱۲ اینچ، میبایند.

معمولی و یا تیغه رنده‌ای که در ابزاربندهای و بر دای محکم می‌شوند استفاده می‌کنند. رنده‌های کله‌زنی نیز همانند سایر ابزارهای تراشکاری میبایست زوایای اصلیشان مانند: زاویه آزاد، زاویه گوه و زاویه براده و همچنین فرم له‌سان متناسب با جنس کار و شرایط براده‌برداری بوجود آمده باشد. در شکل‌های ۱۳-۸ طرز عمل این ابزارها و نیز رنده جاخارنرانی نشان داده شده است.

۴- ماشین‌های «خان‌کشی» «Broaching Machines»

تعریف خان‌کشی و شرح کلی کاربردهای آن: خان‌کشی به عملیات براده‌برداری خاصی گفته می‌شود که بوسیله ابزارهایی بنام «تیغه‌ها یا سوزن‌های خان‌کشی» که دارای دندانه‌های برنده متوالی و با اندازه‌هایی در حال افزایشند اجراء شوند و ابزار تراش اجباراً از مسیر معینی که برایش در نظر گرفته‌اند گذشته و با یک بار عبور، قطعه‌کار ساخته شود.


بنابراین تولید مصنوعات در این روش ماشینکاری با یک کورس کار باتمام می‌رسد و پس از آنکه آخرین دندانه تیغه خان‌کشی تماسش با کار قطع شد، عمل خان‌کشی هم خاتمه یافته است. در بسیاری از ماشین‌های خان‌کشی کار ساکن است و ابزار حرکت خطی و سایر حرکات لازمه را داراست ولی مواردی هم وجود دارد که کار را منحرک و ابزار را نسبت به آن ثابت اختیار کرده و بهمان نتایج دسترسی پیدا می‌کنند. اگر چه تکنولوژی بکارگیری خان‌کشی را از سالیان پیش شناخته بودند ولی تولید و ساخت قطعات کار با آنها فقط در سالهای اخیر موفقیت‌آمیز بوده است.

اولین موارد استعمال این سیستم براده‌برداری، برای خان‌کشی داخلی سوراخها و جاخارها بود و پس از آن در خان‌کشی‌های خارجی هم، هم‌دیف با انواع داخلی با طراحی و ساخت ابزارها و ماشین‌های ویژه، پیشرفتهای شایانی بوجود آمد و اینک یکی از پرثمرترین ماشین‌های «تولید انبوه» را در قطعه‌سازی تشکیل می‌دهند، ولی باید دانست که هنوز هم به‌علت مشکل بودن ساختن خود سوزن یا ابزار خان‌کشی و نیز گرانی فولادهای سازنده آنها، از لحاظ کاربردهای تک‌سازی برایش محدودیت وجود دارد و مقرون به صرفه‌تر آنست که در تولیدات سری از آنها استفاده کنند.

کارهای قابل ساخت با روش خان‌کشی، اعم از اینکه خان‌کشی با روش داخلی و یا خارجی صورت گرفته باشد، بسیار متنوع خواهد بود و در واقع برای هر کار میبایست سوزن خان‌کشی ویژه‌ای بسازند و برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه این گوناگونی، سعی می‌کنند کار را با یک قواره‌بندی عمومی طراحی کنند تا بتوانند استانداردهایی را هم برای ساختن تیغه‌های خان‌کشی رعایت نمایند.

برای شکل مقطع سوزن‌های خان‌کشی محدودیت چندانی نمی‌تواند وجود داشته باشد (با توجه به شکل‌های (۱۷-۸) که نمودار این واقعیت می‌باشند) و به هنگام اجرای عملیات خان‌کشی داخلی، لازمست قبلاً کار را با عمل مته‌کاری یا روش مناسب دیگری سوراخ کنند تا بتوانند سوزن-خان‌کشی را از میان آن عبور دهند. لازم به توضیح است که ممکن است سوراخ گذاشتن تیغه - خان‌کشی از کار را در قطعات ریخته‌گری شده با ماهیچه‌گذاری ایجاد کرده باشند و در موقع ماشینکاری با دستگاههای فلزشراش فوق‌نیازی به سوراخکاری نباشد.

چنانچه ماشین قدرت کافی را داشته و ابزار هم از استحکام خوبی برخوردار باشد، با ایجاد حرکت نسبی ساده‌ای بین کار و ابزار، در شرایطی که قطعه کار را نگهدارنده مخصوصی محکم در بر گرفته است، خان‌کشی اجراء می‌شود و چون عملیات خان‌کشی همراه با اصطکاک زیاد و در نتیجه تولید گرمای بالائی می‌باشند، لازم است از مایعات و روغن‌های خنک‌کاری مناسبی هم استفاده کنند تا مخصوصاً به سوزن‌های خان‌کشی گران قیمت صدمه‌ای نرسد.

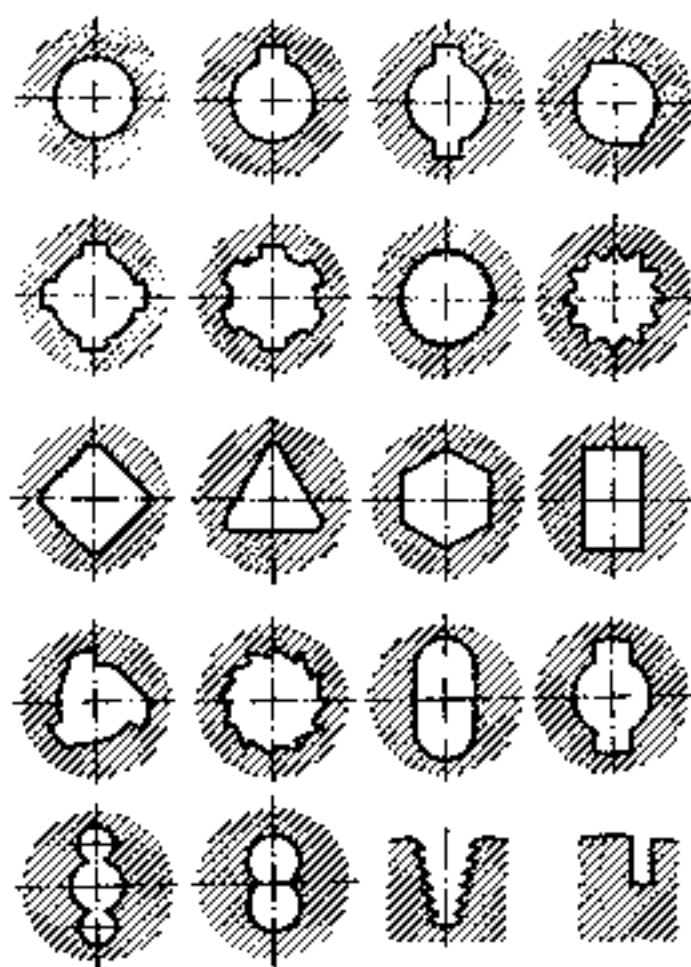

(شکل ۱۷-۸) - نمونه‌هایی از شکل‌های خان‌کشی شده

ساختمان و طرز عمل دندانه‌های سوزن‌های خان‌کشی

ساختمان عمومی ابزارهای خان‌کشی که در اصطلاحات کارگاهی به آن «سوزن خان‌کشی» می‌گویند، طوری است که دندانه‌هایشان می‌بایست تدریجاً تغییر ابعاد دهند، گامشان ثابت باقی مانده ولی ارتفاع براده برداریشان روی روال صحیحی متغیر باشد، به نحوی که در انتهای تیغ، بزرگی و

فرم پروفیل مورد نظر را پیدا کنند، (شکل ۱۸ - ۸ در صفحات بعد، شیب‌دار بودن دندانه‌های برنده ابزارهای خان‌کشی را نشان می‌دهد).

با بررسی وضع ظاهری هر سوزن خان‌کشی قسمت‌های متمایز زیر بر روی آن به چشم می‌خورد که عبارتند از:

(۱) - ساقه (Shank): که این قسمت را جهت بستن تیغه به کشوی، کشش ماشین در آن بوجود آورده‌اند.

(۲) - راهنمای جلویی (Front Pilot): این بخش از تیغه میبایست قطر مناسبی را برای عبور آزاد از سوراخ تعبیه شده از قبل در کار را دارا باشد و میزان لقی آن نباید به اندازه‌ای باشد که اعوجاج یا کج شدن مسیر تراش را سبب شود. با مراجعه به جدول انطباقات، اندازه دقیق این ناحیه قابل تعیین شدن میباشد.

(۳) - دندانه‌های برنده (Cutting Teeth): که بنوبه خود از دو بخش مسجزای «بخش تراش» و «نیمه پرداخت تراش» تشکیل گردیده است.

(۴) - دندانه‌های تراش نهائی (Finishing Teeth): که در این قسمت اختلاف ارتفاع فاحشی در بین دندانه‌های سوزن خان‌کشی مشاهده نمی‌گردد و ضمناً تعداد دندانه‌های بخش تراشیده نهائی چند عدد هم بیشتر نخواهند بود.

(۵) - راهنمای انتهائی (Rear Pilot): قسمتی از ابزار خان‌کشی محسوب می‌شود که وظیفه‌اش آرام گذاردن سوزن، در پایان براده‌برداری میباشد.

(۶) - دنباله یا زائده انتهائی (Follow Rest): که ناحیه‌ای خواهد بود برای متصل ساختن ابزار خان‌کشی به مکانیزم ایجاد کننده حرکت اصلی کششی یا اهل دادنسی ماشین خان‌کشی.

اختلاف ارتفاع دو دنده پی در پی در طولی از تیغ که دندانه‌های برنده دارد، تقریباً از ۰/۱۲ mm الی ۰/۰۲ mm است، لیکن در قسمت دوم تیغ که معمولاً چهار تا شش دندانه در آن بوجود آمده، تفاوت ارتفاع محسوسی ندارند. قسمت گیرنده سوزن، همانطور که در فوق بدان اشاره شد، معمولاً با ضربه ملایمی میبایست در داخل سوراخ کار جا بیفتد و خود عاملی میشود برای هم مرکز نگهداشته شدن کار و ابزار خان‌کشی، و برای جلوگیری از تغییر فرم نابجای سوزن‌های خان‌کشی بلند، قسمت انتهائی آنها را لازم است یاتاقان‌بندی کنند.

دندانه‌های تراش نهائی، همانند «شاطر» عمل می‌کنند و ضخامت یا کلفتی براده‌های تولیدشان در حدود ۰/۰۰۳ mm برای مواد سخت، ۰/۰۰۸ mm برای مواد نرم خواهد بود. ابعاد سوزن‌های خان‌کشی کاملاً به نوع کار و طرز عمل ماشین آن بستگی دارد و مسلماً متناسب با بزرگ شدن ابزار از لحاظ قطر، ماشین‌های خان‌کشی نیرومندتری هم میبایست برای

بکاربردشان اختیار گردد.

طول سوزن‌ها یا ابزارهای خان‌کشی نیز به نوع کار ارجاعی برای ساخته شدن با این روش ماشینکاری وابسته است و ممکن است تا ۲۰۰ میلی‌متر هم برسد و البته میبایست ماشین از لحاظ طول کورس ماکزیممش با اندازه ابزار مورد نظر هماهنگی داشته باشد. در ابزارهای خان‌کشی هم، مشابه تیغه آره‌ها، در فضای خالی بین دندانها با دادن شعاع انحنای مناسبی به پشت لبه‌های برنده، موجباتی را فراهم میسازند که براده‌های تولیدی راحت‌تر خارج شده و یا گیر کردنشان مرغوبیت سطح تراش را کم نکنند و ضمناً در ابزارهای خان‌کشی با طرح مناسب، گام‌دنده‌ها را خیلی زیاد انتخاب نمی‌کنند و در بسیاری موارد امکان دارد در آنها، در هر لحظه دو یا سه دنده بطور همزمان با کار درگیر شده باشند.

جنس ابزارهای خان‌کشی


جنس سوزن‌های خان‌کشی را از بهترین انواع فولادهای قابل آبکاری انتخاب می‌کنند و نیز امکان دارد برای این منظور از فولادهای تندبر H.S.S. (علامت اختصاری واژه‌های انگلیسی High Speed Steel به مفهوم فولاد تندبر یا سریع میباشد) که جزو آلیاژهای بسیار سخت فولاد میباشند و در آنها عناصر سخت کننده‌ای مانند: تنگستن (یا ولفرام)، مولیبدون، کرم، وانادیم و غیره وجود دارد و همچنین «کربورهای سخت یا الماسه‌ها مانند کربور تنگستن» استفاده کنند. در پاره‌ای از تیغه‌های خان‌کشی، تمامی ابزار دارای جنس یکواختی میباشد و حال آنکه مواردی هم وجود دارد که دندانهای قابل تعویض آن را سخت‌تر اختیار کرده و بدنه سوزن را نیز از فولاد مناسبی در نظر می‌گیرند تا در صورتی که در حین کار به چند دنده صدمه رسیده باشد، فقط اقدام به تعویض دندانهای معیوب بکنند.

معمولاً پس از آنکه تیغه‌های خان‌کشی را ساختند میبایستی با روشی مناسب اقدام به آبکاری آنها کنند به نحوی که تغییر شکل‌های نامطلوبی در آن بوجود نیاید و برای افزایش دوامشان با قشر یا فیلم نازکی از فلز کرم که با عمل «آب کرم کاری» آن را بر روی ابزار می‌نشانند به این خواسته میرسند. نیتروژن کردن سطحی یا اصطلاحاً آبدادن و سخت کردن با مواد مولد نیتروژن یا ازت نوزاد یا تک اتمی که میل ترکیبی زیادتری را نسبت به ازت معمولی داراست از جمله اقداماتی است برای ازدباده کارآئی تیغه‌های خان‌کشی، و برای این کار از سیانورهای مناسبی استفاده می‌کنند.


در ضمن باید دانست که هر قدر هم، جنس ابزارهای خان‌کشی را از بهترین مواد افزایش‌دهی انتخاب کنند، باز هم فرسایش و کند شدن برای دندانهایش وجود دارد و روی همین اصل است که در کارخانجاتی که دارای ماشین‌های خان‌کشی متعددی هستند، در بخش

ابزارسازی کارخانه، ماشینهای سنگ زنی مخصوص بنام «ماشین سنگ زنی سوزن خان کشی Broach Grinder Machine» در مجاورت سایر ماشین آلات برای مرمت و اصلاح تیغه های گرانقیمت اینگونه دستگاههای فلز تراش نصب می کنند.

لبه های برنده ابزارهای خان کشی به علت دارا بودن سختی زیاد، با تندی و شکنندگی همراه میباشند و به علت حساس بودنشان در برابر ضربات، نیابتی صدمه ای بدانها رسانیده شود و یا با قطعات سخت تماس حاصل کنند و در مواردی که روی دستگاه نباشند برای نگهداری صحیح در کارگاه، لازم است آنها را روی قطعات چوبین یا نمد قرار دهند.

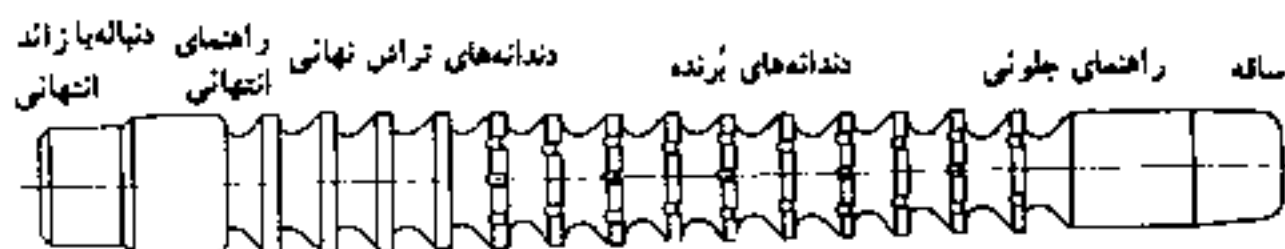


(شکل ۱۸ - A) شکل شماتیکی ساده ای از یک ابزار یا سوزن خان کشی نوع «هل دانی» (توجه: ۶ قسمتی که در متن درس برای بخش های متمایز آن بیان گردیده بود، بر روی این شکل هم نشان داده شده اند).

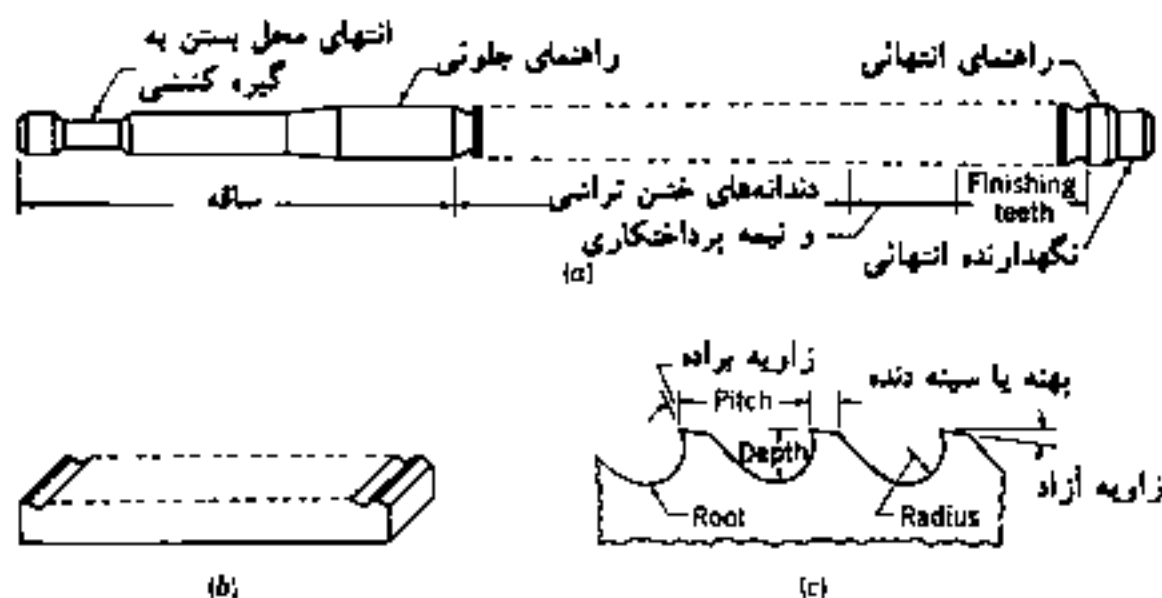


(شکل ۱۹ - A) شکل های نمایشگر قسمت های مختلف تیغه خان کشی و بروقیل دندانه های آنها:


- (a) - در بالا، بخش های طولی سوزن خان کشی.
- (b) - در پایین و سمت چپ، تیغه خان کشی سطوح خارجی قطعات کار.
- (c) - در پایین و سمت راست، مقطع بزرگ شده دندانه های سوزن خان کشی.

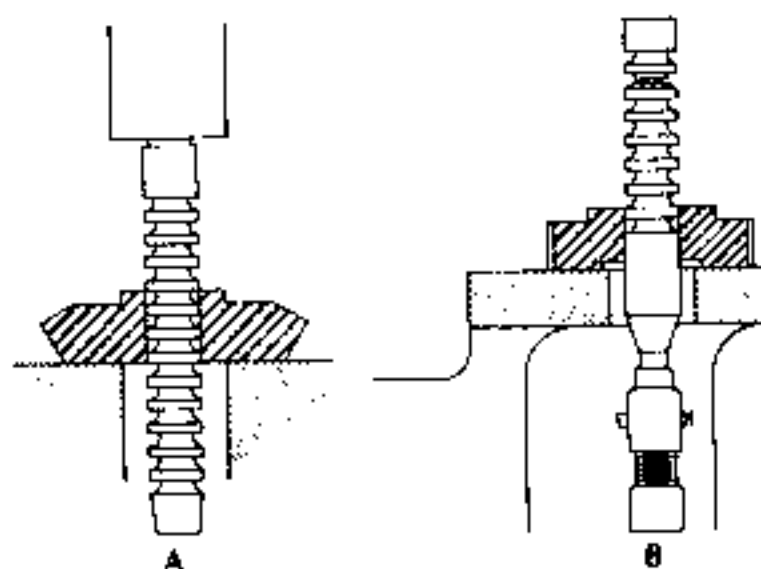


(شکل ۲۰- A) شکل‌های دو طرح کلی سوزن‌های خان کنسی از نظر نحوه اعمال نیروی هم راستای حرکت اصلی آن؛ (B) سمت راست (خان کنسی، کنشی) (A) سمت چپ (خان کنسی، فل دادنی).

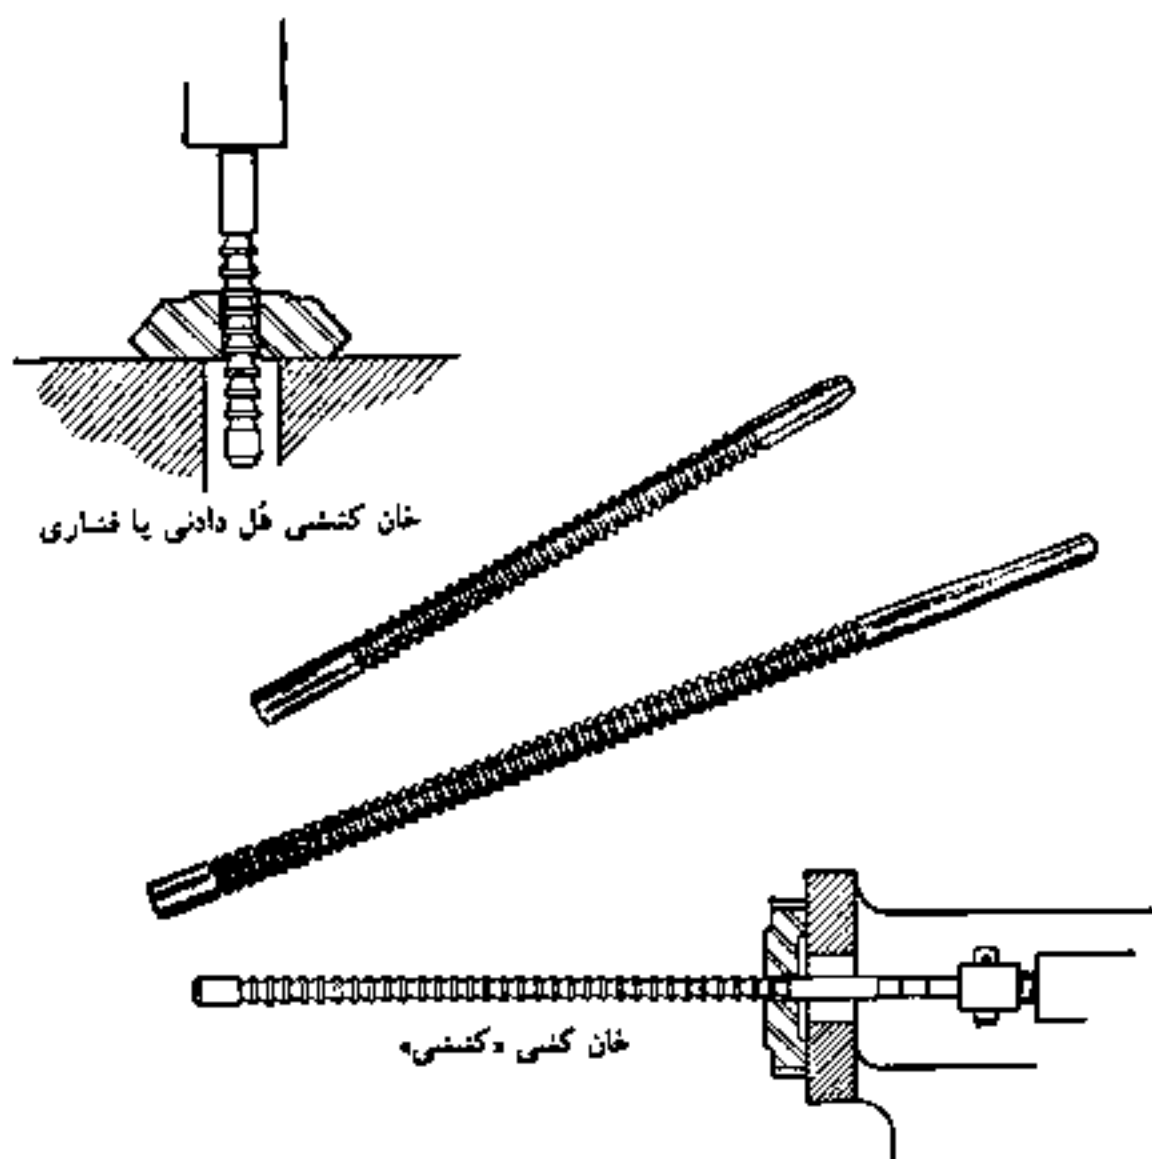


(شکل ۲۱- A) تیغه‌ها یا سوزن‌های خان کنسی با مقطع «گرده» برای ماشین‌های خان کنسی «کنشی» و «فل دادنی».

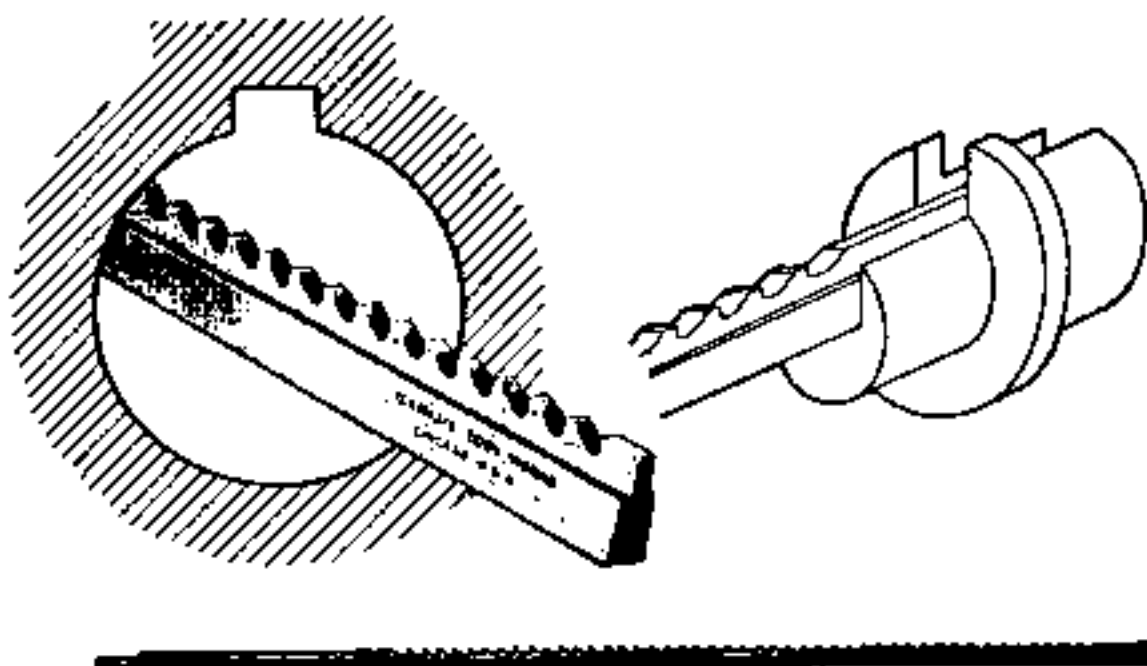

(شکل ۲۲ - ۸) شکل های نمائیکی مربوط به نحوه ساختن تیر «چاخار» در قطعات کار با عمل خان کشی، که می تواند خان کشی «داخلی» و یا «خارجی» باشد.

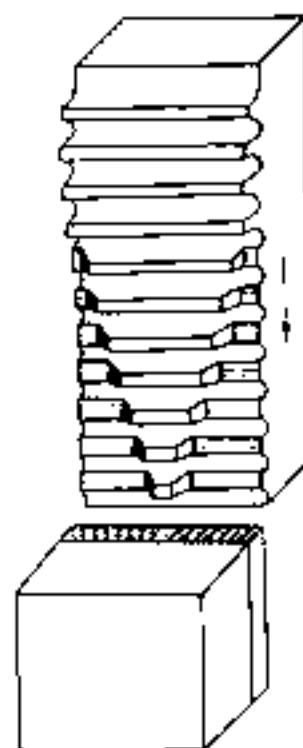

(شکل ۲۳ - ۸) طرز عمل یک تیغه خان کشی سطوح خارجی قطعات کار در ماشین خان کشی عمودی.

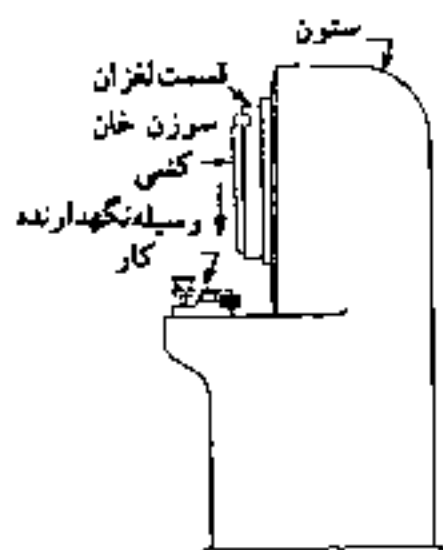

(شکل ۲۴ - ۸) اساس ساختمان و نیز تعیین جهت حرکت اصلی برنسی در ماشین های «خان کشی عمودی» و برای سطوح خارجی کار.

اطلاعات فنی مورد نیاز برای طراحی و ساخت «ابزارهای خان کشی»

برای ساختن ابزارهای گران قیمت و در عین حال پیچیده خان کشی، معمولاً به یک سری اطلاعات و یا معلومات و داده‌های فنی، جهت طراحی دقیق شکل مقطع و نیز فرم دندانه‌های آن دارند و برای این منظور مشخصات زیر میبایست شناخته شده باشند:

- ۱ - نوع و جنس ماده‌ای که قرار است خان کشی شود.
- ۲ - اندازه و شکل مقطعی که لازم است خان کشی گردد.
- ۳ - کیفیت صافی سطوح مورد نظر.
- ۴ - سختی ماده در حال ماشینکاری شدن.
- ۵ - مقدار تفرانس مجاز برای ساخت قطعه کار.
- ۶ - تعداد قطعاتی که میبایست با روش خان کشی تولید گردند.
- ۷ - نوع ماشین که ابزار ساخته شده را بکار خواهد برد.
- ۸ - طریقه نگهداشته شدن یا بسته شدن دنباله‌های سوزن خان کشی به ماشین مربوطه.
- ۹ - مقدار فشار قابل تحمل، که منجر به شکستن و یا صدمه دیدن آن نشود.


یاد آوری نکاتی که میبایست در بکارگیری صحیح ابزارها و ماشین‌های خان کشی رعایت کنند

با توجه به شرحی که در مورد ساختمان عمومی ماشین‌های خان کشی و ابزارهای مخصوص آنها بیان شد، ذکر نکات زیر برای بدست آمدن نتایج مطلوب ضروری بنظر میرسد:

برای اجرای عمل خان کشی، ابتدا قطعه کار را چنانچه فاقد سوراخ لازمه برای عبور دادن سوزن خان کشی باید، دقیقاً سوراخ گیری کرده و با متنه مناسب سوراخ می‌کنند و در صورت ضرورت برای ایجاد اندازه‌ای که لقی متناسب را برای قسمت‌های راهنمای آن بوجود آورد، ممکن است با ابزار دیگری مثلاً بر قو، این عمل را تکمیل کنند. زیرا همانطور که متذکر شدیم عدم رعایت همین نکته، موجبات انحراف میر را برای سوزن خان کشی سبب خواهد شد.

قطعاتی که هدف از ماشینکاریشان، خسان کشی کردن سطوح خارجی‌شان باشد را در قالب‌های مخصوصی بسته و محکم می‌کنند و لازم است قبل از شروع عملیات براده برداری با این ماشین‌ها، یکی دیگر از سطوح آن که بعنوان مأخذ و مبدأ مورد توجه قرار می‌گیرد، با یک روش براده برداری دقیق، تراشیده و صافکاری شده باشد. انتخاب مقدار سرعت برش هم از نکات حائز اهمیت بشمار میرود، زیرا سرعت نسبی تنظیم نشده خیلی زود می‌تواند باعث صدمه رسانیدن به ابزار شود و حدوداً $1 \frac{m}{min}$ تا ۱۵ متر بر دقیقه خواهد بود، مسلماً سرعت برش‌های بالاتر مختص حالاتی است که حجم براده برداری کمتر و تراش سبک‌تر باشد.

معمولاً سرعت برش برای خان کشی فولادهای معمولی 1 تا $2 \frac{m}{min}$ و مقادیر بیشتر برای خان کشی قطعات برنجی، برنزی و بطور کلی آلیاژهای نرم تر انتخاب خواهد شد و ضمناً در عملیات خان کشی جریان مداومی از مایعات خنک کاری ناحیه براده برداری و مخصوصاً ابزار کار را خنک می کند و اصطکاک را نیز تقلیل داده و براده های حاصله را شسته و از محل دور میازد.

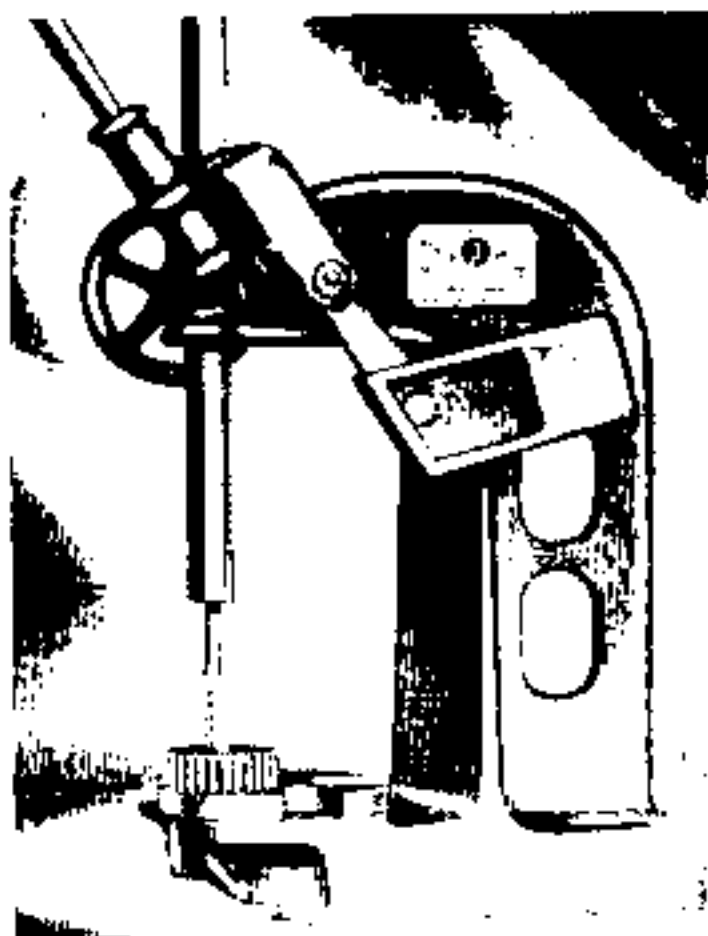


(شکل ۲۵- A) خان کشی «چاخار» در یک چرخنده یکمک برس دستی مکانیکی، که همانند یک ماشین ساده خان کشی عمودی و داخلی عمل می کند.

انواع ماشین های خان کشی Types Of Broaching Machines

با توجه به شرحی که درباره اصول اجرای خان کشی، ابزارهای خان کشی و کاربردهای روز افزونش در صنایع ماشین سازی بیان شد، همانند سایر ماشین های ابزار اختصاصی برای آن گونه های متنوعی بوجود آمده است و برای اختصار در اینجا فقط دو نوع کلی تر از آنها را که تقسیم بندیشان مبنی بر جهت حرکت دادن سوزن با ابزار آن (از لحاظ افقی و عمودی بودن) می باشد، تشریح می گردند که عبارتند از:

الف - ماشین های خان کشی عمودی: این گونه ماشینهای خان کشی میتوانند برای فلز -

تراشی سطوح خارجی و یا داخلی قطعات کار و با روش‌های «کششی» یا «رانشی» بکار گرفته شوند و در مواردی هم ممکن است بجای یک ابزار براده برداری، بطور همزمان دو یا چند سوزن خان کشی را بکار برند (مانند شکل ۲۶ - ۸) که نشان دهنده ماشین‌های خان کشی عمودی چند سوزنه می‌باشد). در انواع مدرن‌تر شده و کاملاً جدید ماشین‌های فوق‌الذکر، بسیاری از عملیات مانند: بارگیری، بستن و باز کردن ابزارهای خان کشی و تخلیه ماشین از قطعات کار بانعام رسیده، تمام اتوماتیک گردیده‌اند و روی همین اصل است که کاربردهای وسیعی را در سری سازی کسب کرده‌اند (شکل ۲۴ - ۸) نیز اساس ساختمان ماشین خان کشی عمودی را نشان می‌دهد.

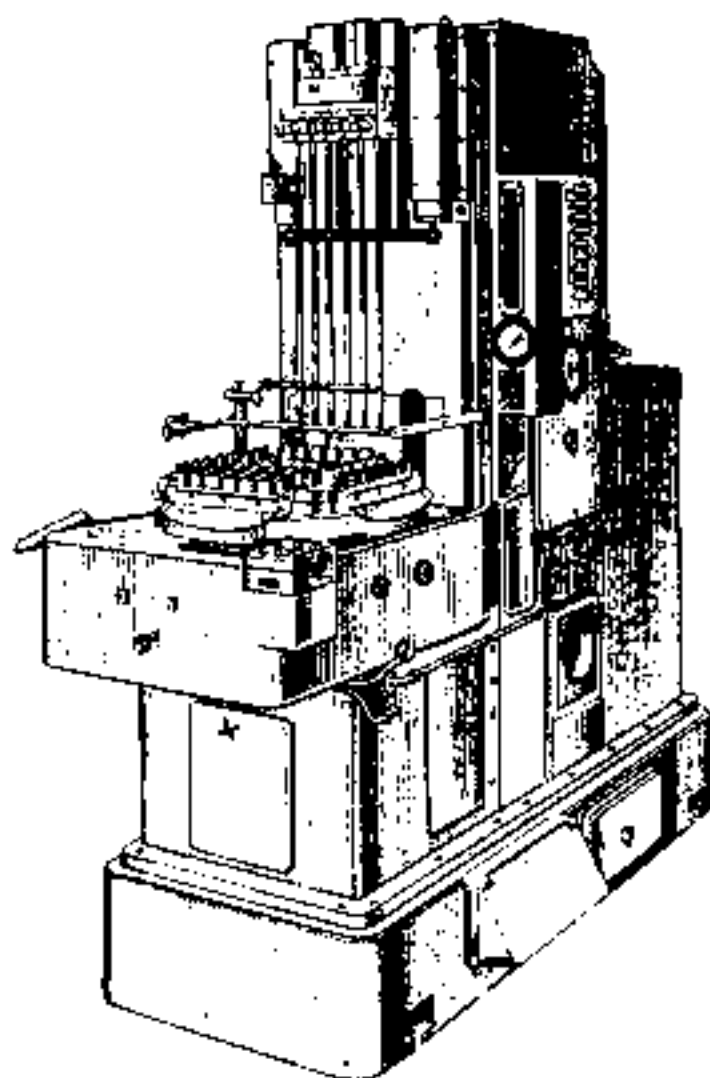


(شکل ۲۶ - ۸) نمای ظاهری یک نوع ماشین خان کشی هیدرولیکی عمودی و «چند سوزنه»


ب - ماشین‌های خان کشی افقی: اگر چه اغلب ماشین‌های خان کشی افقی برای ماشینکاری سطوح خارجی کاربرد دارند ولی عموماً امکانات اجرای خان کشی‌های داخلی برای قطعات با اندازه متوسط هم برایشان فراهم می‌باشد. در شکل (۲۸ - ۸) نمایی دیباگرامی برای تفهیم اساس ساختمان و طرز عمل آن‌ها نشان داده شده است و آنرا در حال مورد استفاده قرار گرفتن جهت «خان کشی سطوح افقی و خارجی» نمایان می‌سازد. پیستون هیدرولیکی که دنباله

دسته‌اش، ابزار مربوطه را از چپ به راست خواهد «کشید» و پیستون مورد بحث در سمت راست ماشین نصب شده است و لذا خان‌کشی از نوع «کششی یا کشیدنی افقی» بشمار می‌آید. برای خان‌کشی‌های داخلی، انتهای ساقه سوزن یا ابزار کار، پس از آنکه از سوراخ قطعه کار عبور کرد، با دست پیچ‌های گیره محکم کننده‌اش میبایست سفت شوند و آنگاه به سوزن خان‌کشی، حرکتی از نوع کششی و از سوی چپ به راست بدهند. نمونه‌ای از کارهایی که میتوان بکمک چنین ماشین‌هایی به آنها شکل داد، ساختن یک «قوس دایره دنداندار شده» میباشد و یا عبارت دیگر، ایجاد کردن دندان‌هایی همانند چرخ‌دنده‌های ساده معمولی بر روی قطعه‌ایست که محیط آن را قوسی از دایره بوجود آورده است مانند (شکل ۲۷ - ۸).

با ماشین مزبور توانسته‌اند در حالتی که عمق براده‌برداری در حدود ۵ میلیمتر بوده است در مدت یک ساعت، تعداد ۱۸۰ عدد قوس دنداندار شده را خان‌کشی کنند، از جمله کارهایی که بر

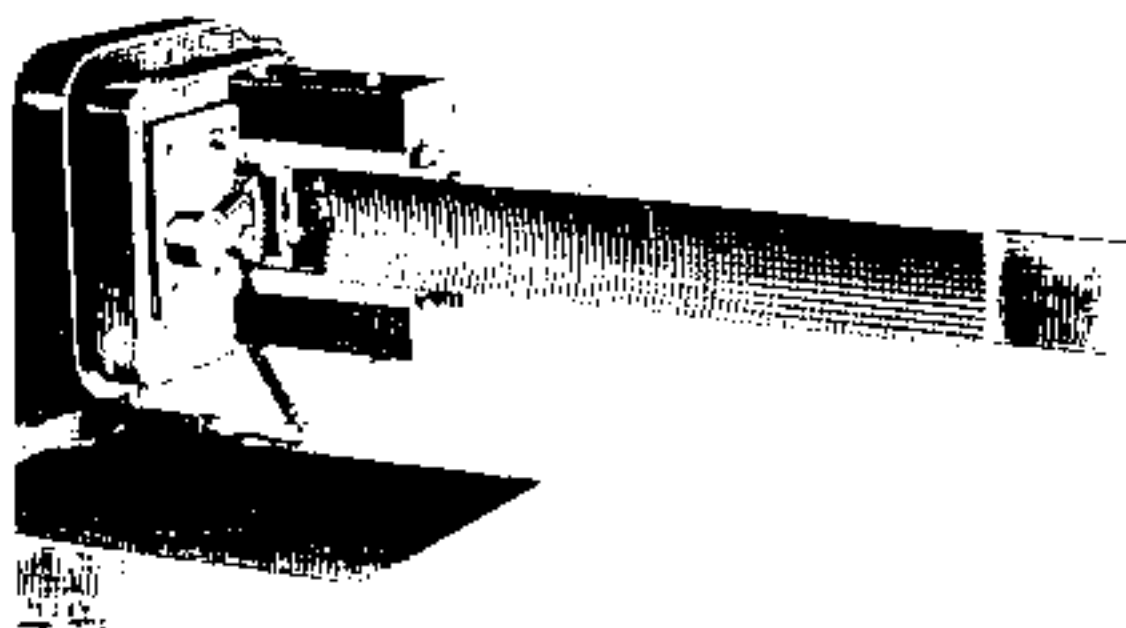


(شکل ۲۷ - ۸) نحوه ساختن «قوس دایره دنداندار شده» با ماشین خان‌کشی افقی سطوح خارجی بوسیله یک سوزن یا ابزار خان‌کشی مخصوص که برای همین کار خاص طراحی گردیده است.

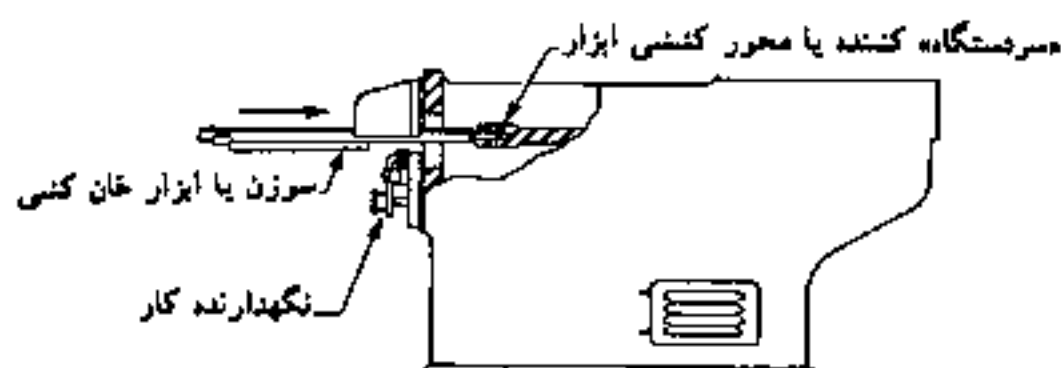

(شکل ۲۸ - ۸) شکل دیپ‌گرامی ساده‌ای از «ماشین خان‌کشی افقی»

روی نوع ویژه‌ای از ماشین‌های خان‌کشی افقی قابل اجراست، بوجود آوردن شیارهای مارپیچی در داخل لوله‌های سلاح‌هایی نظیر تفنگ‌ها و توپ‌های سبک است و بایستی مکانیزمی در ماشین بکار گرفته شده باشد که با ترکیب یک «حرکت کششی» و یک «حرکت چرخشی» شیار «مارپیچی شکل» را در درون کار، ماشینکاری خان‌کشی کند.

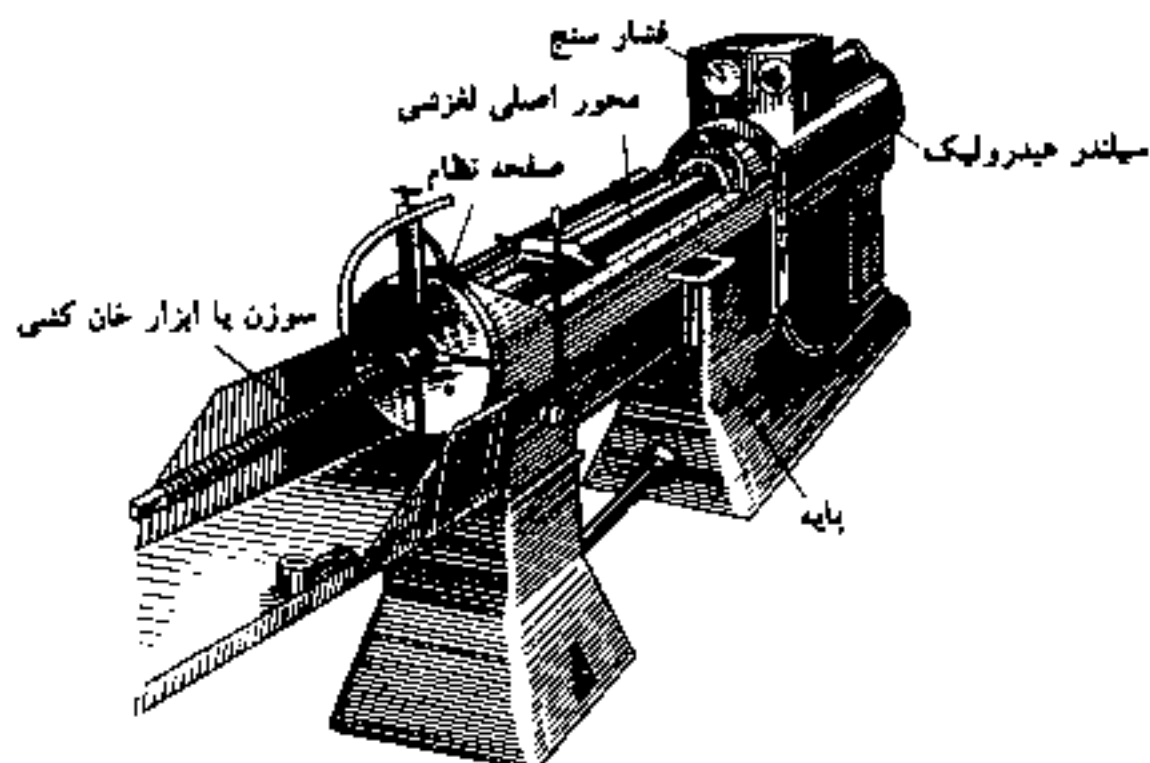

(شکل ۲۹ - ۸) شکل شماتیکی نشان‌دهنده نمای ظاهری قسمت‌های مختلف یک نوع ماشین خان‌کشی افقی و موزن یا ابزار خان‌کشی مرتبط به آن.

«ماشین‌های مخصوص تولید چرخدنده‌ها» "Special types of Gear Production Machines"

بررسی اهمیت چرخدنده‌ها در صنعت و مراحل تولید و ساخت آن‌ها

چرخدنده‌ها جزو مهم‌ترین اجزاء ماشین محسوب می‌گردند و کمتر مکانیزم و ماشین و دستگاه صنعتی وجود دارد که به گونه‌ای در آن تعدادی از انواع چرخدنده‌ها بکار گرفته نشده باشد. اهمیت چرخدنده‌ها در صنایع و ماشین‌سازی از آنجا مشهود میگردد که اصولاً چرخدنده را «نشانه یا سمبل صنعت» میدانند و در اکثر آرم‌های فنی، پنحوی شکل چرخدنده را می‌گنجانند. چرخدنده‌های مختلف برای آنکه بتوانند نقش خود را بخوبی بعنوان اجزاء ماشین حساس و دقیق ایفاء کنند معمولاً در مواردی که قرار باشد توان یا قدرت بالائی را انتقال دهند، بطور کلی سیستم تولیدشان میبایست مراحل زیر را طی کند که عبارتند از:

۱- انجام محاسبات پارامترهای مهم هندسی آن بکمک فرمول‌ها و روابطی که برای یکایک آن‌ها وجود دارد و میتواند بر مبنای سیستم متریک (دنده‌های مدولی و میلیمتری) و یا سیستم اینچی (که در آن گام دنده روی دایره گام «سیر کولاریچ Circular Pitch» نام دارد و مسلماً بر حسب اینچ اندازه‌گیری می‌شود، با مراجعه به مطالب ذکر شده در این مورد در کتابهای حساب فنی) باشد و سپس تهیه نقشه‌های کارگاهی برای ساختن چرخدنده مورد نظر.

۲- انتخاب جنس و ماده مناسب برای تولید چرخدنده از آن، زیرا عدم انتخاب صحیح از این لحاظ، فرسایش و استهلاک بی‌موقع و زودرس دنده‌ها را بدنبال خواهد داشت.

۳- بکارگیری روشی مناسب برای تراشیدن چرخدنده (که در این فصل از کتاب، به شرح اختصاری پاره‌ای از روش‌های معمولی و صنعتی تر از نظر جنبه‌های اقتصادی تولید، خواهیم پرداخت). لازم بیادآور است که ممکن است چرخدنده‌ها را با روشهای غیر براده برداری مانند: پرس (بریدن چرخدنده از ورق)، ریخته‌گری معمولی، ریخته‌گری تسزریقی و غیره نیز برای مصارف خاصی تهیه کنند.

۴- اتمام عملیات نهائی براده برداری با ابزارهایی مانند «اصلاح کننده‌های چرخدنده‌ها Gear Shavers» و بکمک ماشین‌های ویژه‌ای که آنها را بکار می‌برد، که با این گونه دستگاهها، آثار فلز تراشی ابزارهایی نظیر تیغه فرزها را که صافی مطلوب را نمی‌توانند داشته باشند، محو

نموده و برای چرخدنده در قسمت‌هایی که می‌خواهد بسا دنده بسعدی، درگیر شود همواری متناسب‌تری بوجود می‌آورند.

۵ — بکارگیری عملیات حرارتی، که معمولاً برای چرخدنده‌های ناقل قدرتهای بالا کاربرد دارد و سخت کردن دندانه‌های چرخدنده‌ها، که از نوع «سختی سطحی» خواهد بود، در این مرحله انجام گرفته و متعاقب آن، با سنگ زدن دندانه‌ها، سیکل تولید را پایان می‌رسانند.

۶ — انجام آزمایشات لازمه روی چرخدنده‌های ساخته شده و بررسی انطباق آن‌ها با مقدار تیرانس‌های مجاز، و در نتیجه آماده شدن کامل دنده برای نصب شدن در محلی که باید بکار گرفته شود.

طریقه ساخت چرخدنده‌هایی نظیر: دنده‌های ساده، دنده‌های مارپیچ، دنده، شانه‌ای یا میله‌های دنده شده و نیز چرخدنده‌های مخروطی ساده، با استفاده از تیغه فرزهای دنده‌تراش معمولی و انتخاب ماشین‌های فرز عادی بعنوان دستگاههای فلزتراشی سازنده آن‌ها، چون قبلاً مورد بحث قرار گرفته، لذا در این بخش از کتاب فقط سه عنوان زیر تحت بررسی فنی مختصر قرار می‌گیرد:

۱ — دنده‌تراشی غلطی با ماشین‌های فرز غلطکی.

۲ — چرخدنده تراشی کله‌زنی با ماشین‌های مخصوص کله‌زنی (رفت و آمدی) دنده‌تراش.

۳ — چرخدنده تراشی مخروطی با ماشین‌های مخصوص تولید چرخدنده‌های مخروطی

نوع ساده یا لبه مستقیم و همچنین انواع چرخدنده‌های مخروطی و در عین حال مارپیچ. ضمناً لازم به تذکر است، در این بررسی محاسبات مربوطه را به سه بخش حساب فنی چرخدنده‌سازی محول می‌کنیم.

۱ — چرخدنده‌تراشی غلطی "Gear Hobbing"


شرح کلی تراش چرخدنده‌ها با روش غلطی و مشخصات عمومی ابزارهای آن‌ها: اصول تراش چرخدنده‌های مختلف با روش غلطی، بر این اصل استوار است که در آن‌ها قطعه کار حول محورش دارای حرکت دورانی با چرخشی متناسب از لحاظ تعداد دوران است و در همان حال ابزارهای کار که در این جا معمولاً شباهت به فرزهای حلزون تراش دارند و در زبان انگلیسی به آن‌ها Hob به مفهوم «ابزار قالب تراش یا ابزار تراشنده مارپیچی شکل» می‌گویند نیز دوار می‌باشند و با حرکت کردن به سمت جلو در پیرامون قطعات کار با آن‌ها درگیر شده و تدریجاً دندانه‌هایی بفرم دلخواه در قطعه کار بوجود می‌آورند و اختلاف فاحشی که این طریقه با روش‌های عادی با معمولی فرزکاری دارد آنست که دستگاه تقسیمی در سیستم ظاهری دنده‌سازی دیده نمی‌شود ولی تقسیم دنده بصورتی منظم در محیط کار انجام می‌گیرد. قطرهای دایره‌های گام قطعه

کار و ابزار تراش دنده با روش غلطکی و سرعت‌های نسبی دورانی آن‌ها از جمله عواملی هستند که بر مبنای محاسبات خاصی که بطور دقیق مقادیرشان را مشخص می‌سازند، دنده‌هایی در فواصل منظم برای کار ایجاد می‌کنند.


اکثراً ابزارهای دنده‌تراشی غلطکی را از نوع «باپروفیل اولونت و یک راهه» در نظر می‌گیرند و ساختمان آن‌ها (با توجه به شکل ۱-۹) طوریست که راههایش در امتداد طولی و بطور عمودی نسبت به زاویه شیب مارپیج، توسط شیارهای فرزکاری شده قطع گردیده‌اند و بعلاوه دارای تعدادی شیار، یک ردیف از دندانه‌های برنده نسبت به سطحی که قرار است براده برداری شود، با مقطعی تقریباً دوزنقه‌ای شکل بوجود می‌آورند. در واقع می‌توان فرض کرد که پروفیل اصلی اغلب ابزارهای تراش چرخنده‌ها از طریق «غلطیدن» (در مورد نحوه نوشتن واژه غلطیدن یا غلتیدن به تذکری که در چند سطر بعد داده شده است مراجعه فرمائید) همانند چرخنده شانه‌ایست (که در کارگاههای معمولی، دنده شانه‌ای میلیمتری را چنانچه تیغه فرزهای «مدولی و دست ۸ نائی» موجود باشند همواره با نمره 8 Nr یا 8 No از مدول مفروض فرزکاری می‌کنند). مقدار زاویه فشار دنده‌ها که به آن زاویه شیب یک طرفه هم می‌گویند، اغلب به اندازه $\alpha = 20^\circ$ می‌باشد. (در شکل ۲-۹ هم با α این زاویه نشان داده شده است) و لازم به یادآوریست که روی بیشتر تیغه فرزهای معمولی دنده‌تراش هم مقدار زاویه مزبور را با علامت زاویه و نوشتن 20° در کنار آن، جزو اطلاعات فنی مربوط به تیغه فرز دنده‌تراش قید می‌کنند.

در پاره‌ای از مصارف ویژه، زاویه فوق‌الذکر میتواند یکی از زوایای استاندارد شده زیر بعنوان زاویه فشار دنده‌ها باشد که عبارتند از: 25° و 22.5° و 14.5° و گاهی اوقات هم ممکن است به $\alpha = 30^\circ$ برسد.

تذکر: نکته‌ای که میبایست در اینجا متذکر گردیم اینست که: اصولاً چون کلمه «غلطیدن»

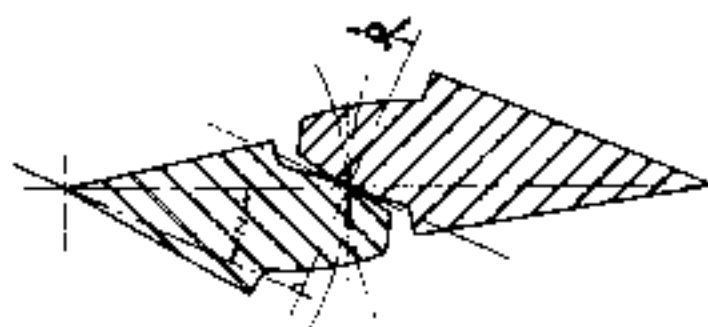


(شکل ۲-۹) شکل ساده‌ای برای نمایش زاویه فشار بین دو دندانه از چرخنده‌های درگیر شده با هم.

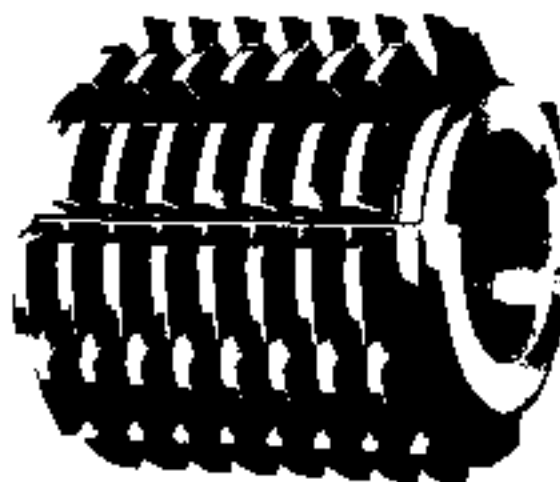

(شکل ۱-۹) تیغه فرز غلطکی برای تراشیدن چرخنده «ساده» از طریق غلط زدن ابزار و کار در بیرامون یکدیگر.

واژه‌ایست «فارسی» بنابراین دیکته صحیح آن لازمست «غلطیدن» باشد و چون این کلمه «مقرب» شده یا ظاهراً به کلمات عربی مبتدل گردیده است بطور نادرست «غلطیدن» نوشته می‌شود و با توجه

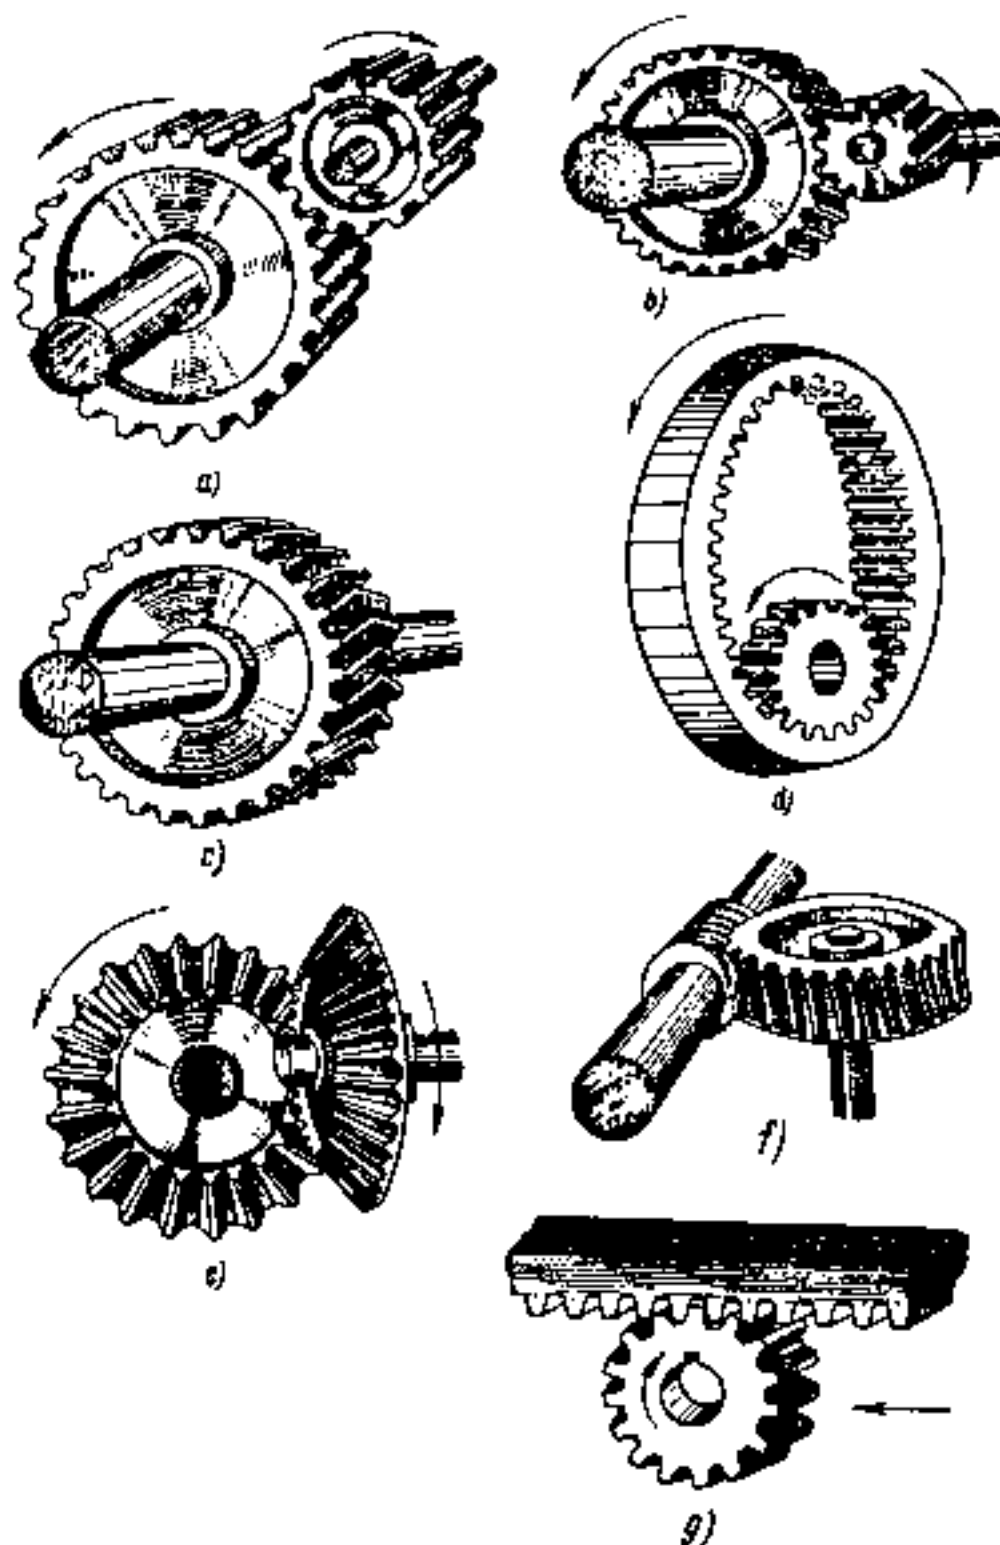


Toothed gearing.

a — spur gears, b — parallel helical gears, c — herringbone gear, d — external and internal gears, e — straight bevel gears, f — worm and wheel, g — rack and pinion.


(شکل ۳ — ۹) چند نمونه از چرخنده‌های مختلف یا «چرخ‌های دندانه‌دار شده».

(a) — چرخنده‌های ساده (با محورهای موازی). (b) — چرخنده‌های مارپیچ با محورهای موازی. (c) — چرخنده جناغی یا مارپیچ دوطرفه. (d) — چرخنده خارجی و داخلی (درگیری دنده‌ها از داخل است). (e) — چرخنده‌های مخروطی مستقیم یا مخروطی ساده. (f) — حلزون و چرخ حلزون (دنده‌شانه‌ای و دنده پینیون (پادنده ساده درگیرنده با آن)).


به این استدلال، اگر «تیغه فرزهای غلتان، ابزارهای غلطکی و عمل غلتیدن» را با حرف «ت» بنویسیم با حالتی که حرف عربی «ط» را برای این منظور بکار گرفته باشیم، تفاوتشان انتخاب نوشته درست با نوشته رایج میباشد.

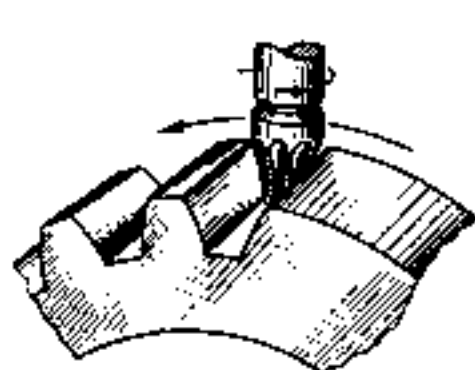


(شکل ۵-۹) - تراش چرخنده ساده با فرز دنباله دار
یا انگشتی مخصوص دارای پروفیلی بفرم منحنی بغل دنده.

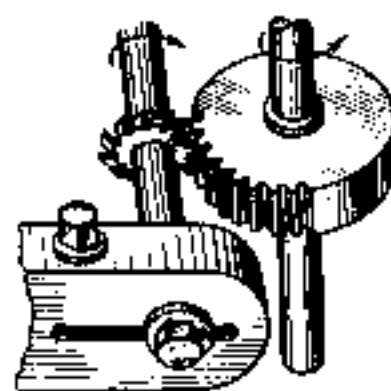

(شکل ۴-۹) تراش چرخنده ساده با تیغه
فرز دنده تراش معمولی.

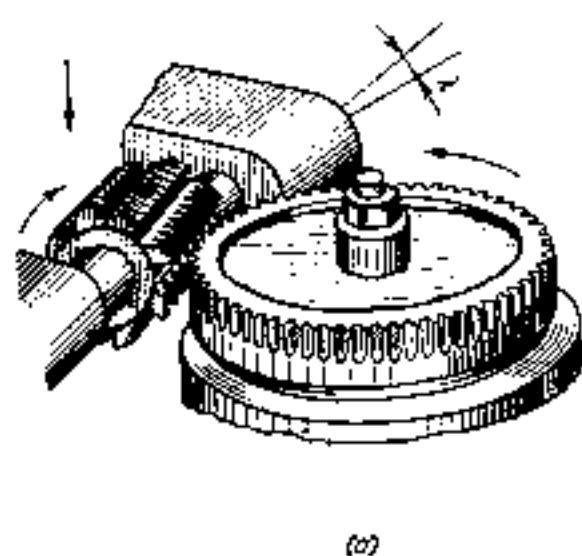


(c)

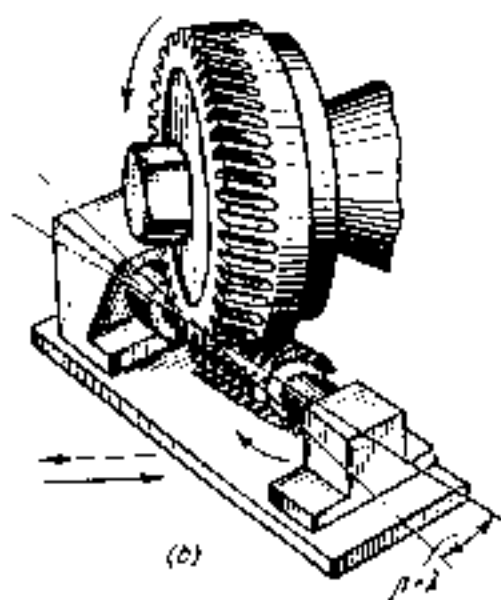


(d)

(شکل ۶-۹) تراشیدن چرخنده با استفاده از ابزارهای مخصوص فرزکاری غلطکی دنده‌ها.

- (a) - غلطکی تراشی چرخنده ساده.
- (b) - غلطکی تراشی چرخنده مارپیچ.

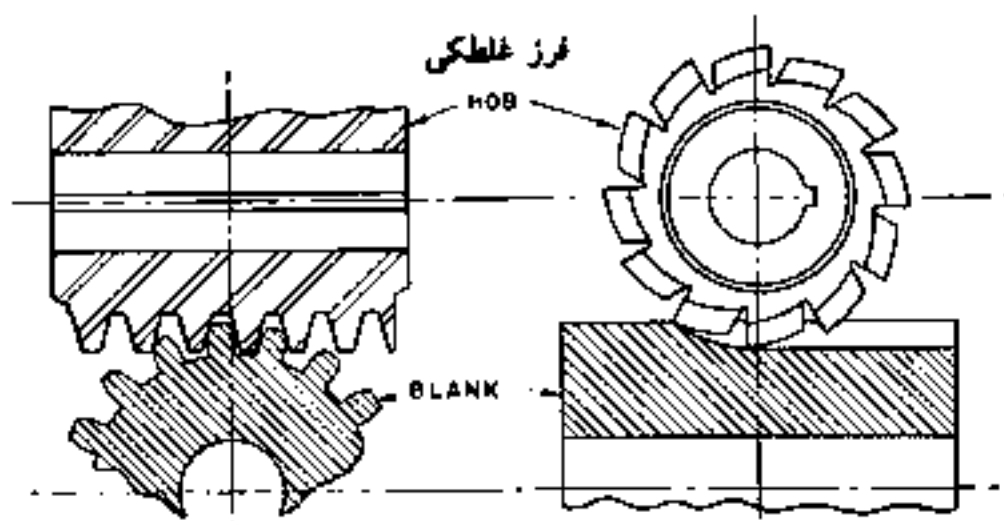


(شکل ۷-۹) اصول تراشیدن یک چرخدنده ساده با استفاده از فرز ویژه غلطکی تراشی دنده (شکل در دو نشان داده شده است) و واژه ~~Blank~~ هم به مفهوم ماده خام آماده شده برای عملیات ماشینکاری میبایند.

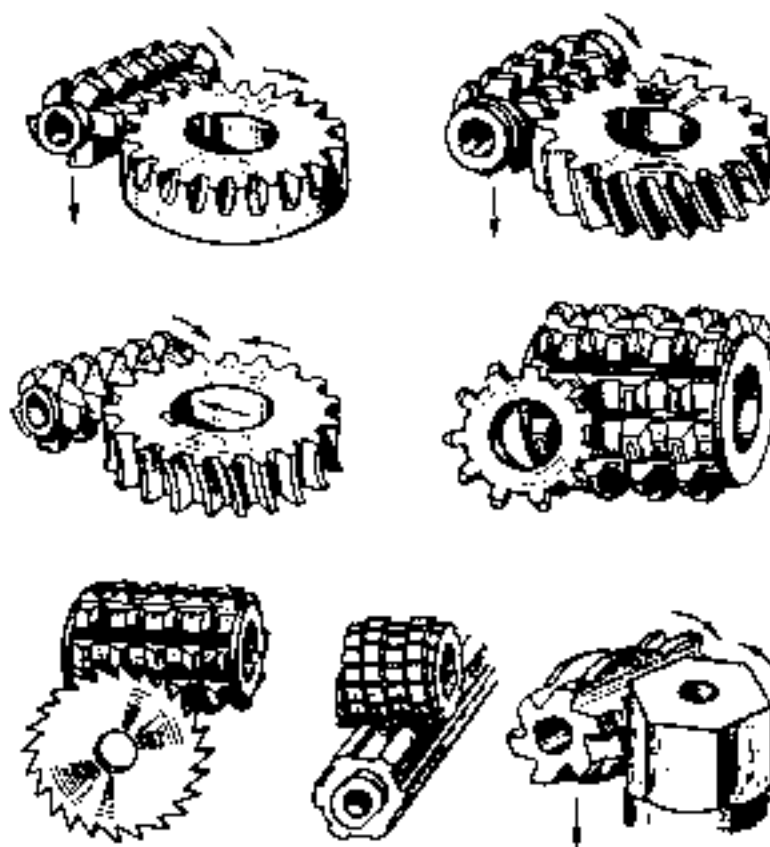

(شکل ۸-۹)

قطعات کار مختلفی که میتوانند «غلطک تراشی» شوند یا با ابزارهای فرزکاری «غلطک تراشی» مخصوص هر کار ساخته شوند (با توجه به جهت‌های دوران ابزار و کار و نیز جهت باردهی عمقی).

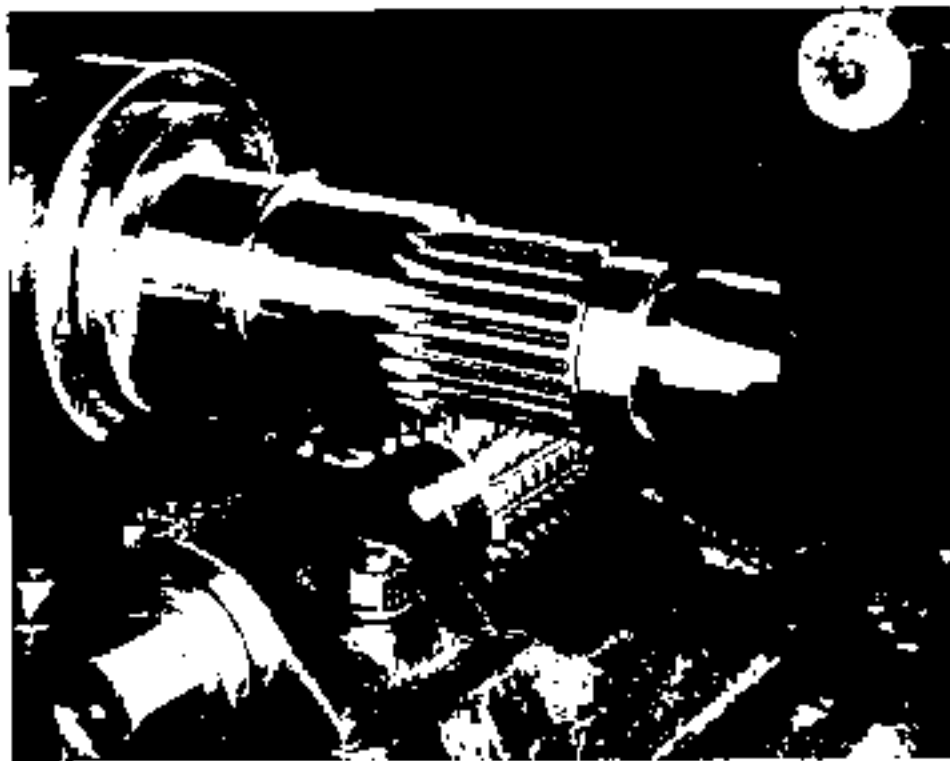


(شکل ۹-۹) شکل حقیقی جگونگی ساخته شدن یک چرخدنده ساده یکمک روش غلطکی تراشی دنده.

جگونگی تراشیدن چرخدنده‌های مختلف با ماشین‌های دنده‌تراش «غلطکی»
 بطور کلی برای ساختن انواع چرخدنده‌هایی که تراشیدن آن‌ها با روش فوق امکان‌پذیر باشد، ابزار تراشنده را روی محور اصلی ماشین‌هایی که منحصرأ برای اینگونه عملیات طراحی و ساخته شده‌اند می‌بندند و روش بستن ابزار غلطکی نیز همانند مرتبط ساختن تیغه فرزهای معمولی دنده‌تراش به محور اصلی ماشین‌های فرز افقی است. در مقابل ابزار هم کار مورد نظر که قطر خارجی و سایر ابعاد ماده خامش به اندازه مطلوب تراشکاری شده است بر روی محوری جداگانه مستقر می‌گردد و بسته به اینکه زاویه فضائی بین محورهای هندسی دو محور فوق‌الذکر چه مقدار باشد انواع چرخدنده قابل ساخت با چنین روشی میتواند عبارت باشد از: چرخدنده لبه مستقیم یا دنده ساده (Spur Gear) که پیچشی در شکل دندانه‌های آن وجود ندارد (شکل «۹-۶a» بطور شماتیکی و «شکل ۹-۹» بطور حقیقی تراشکاری غلطکی چرخدنده لبه مستقیم را نشان میدهند).

چنانچه هدف تراشیدن چرخدنده مارپیچ یا کج باشد، میبایست زاویه انحراف دنده‌ها را در انحراف کلی بین محورهای هندسی و فضائی آن‌ها دخالت دهند تا محصول چرخدنده‌ای باشد با لبه دندانه‌های مؤرب یا دنده مارپیچ (Helical Gear) (شکل «۹-۶b» نشان دهنده اصول غلطکی تراشی چرخدنده مارپیچ با تجسم زاویه انحراف کلی محورها میبایست و شکل «۹-۱۰» هم نمایشگر منطقه ماشینکاری غلط تراشی دنده مارپیچ خواهد بود).

تراشیدن چرخهای حلزونی که با محورهای حلزونی پس از ساخته شدن، کار خواهند کرد از روشی مشابه پیروی می‌کند، با این تفاوت که ماده خام «قطر تراشه» و نیز «انحناء قوس سر دندانه‌هایش» با توجه به فرمولهائی که برای محاسبه آنها وجود دارد، قبل از قرارگیری در ماشین تراشی غلطکی دندانه‌ها، با ماشین تراش معمولی یا روشی دیگر، آماده شده‌اند.

با توجه به شرایط بالا در مورد انواع دنده‌ها، بایستی فرز غلطکی با اندازه زاویه محاسبه شده‌ای مایل قرار داده شود و در حالی که هر دو محور میچرخند، تحت یک حرکت جبری، مانند یک دستگاه حلزون و چرخ حلزون درگیر شوند و در مقابل هر گردش کار، فرز غلطکی میبایستی به اندازه تعداد دندانه‌ای که قرار است در آن بوجود آورد، آنرا به فواصل مساوی دنده کرده باشد و بنابراین در فرزکاری‌های غلطکی دنده‌ها، براده برداری بدون انقطاع صورت می‌گیرد و حال آنکه در ماشین‌های فرز معمولی در هنگام تقسیم کردن دنده‌ها براده برداری قطع می‌شود. ضمناً با باردهی تدریجی ارتفاع با گردی کامل هر دنده را هم در حین غلطک زدن دنده‌ها بی‌آنکه ماشین را خاموش کنند میتوانند کامل نمایند.

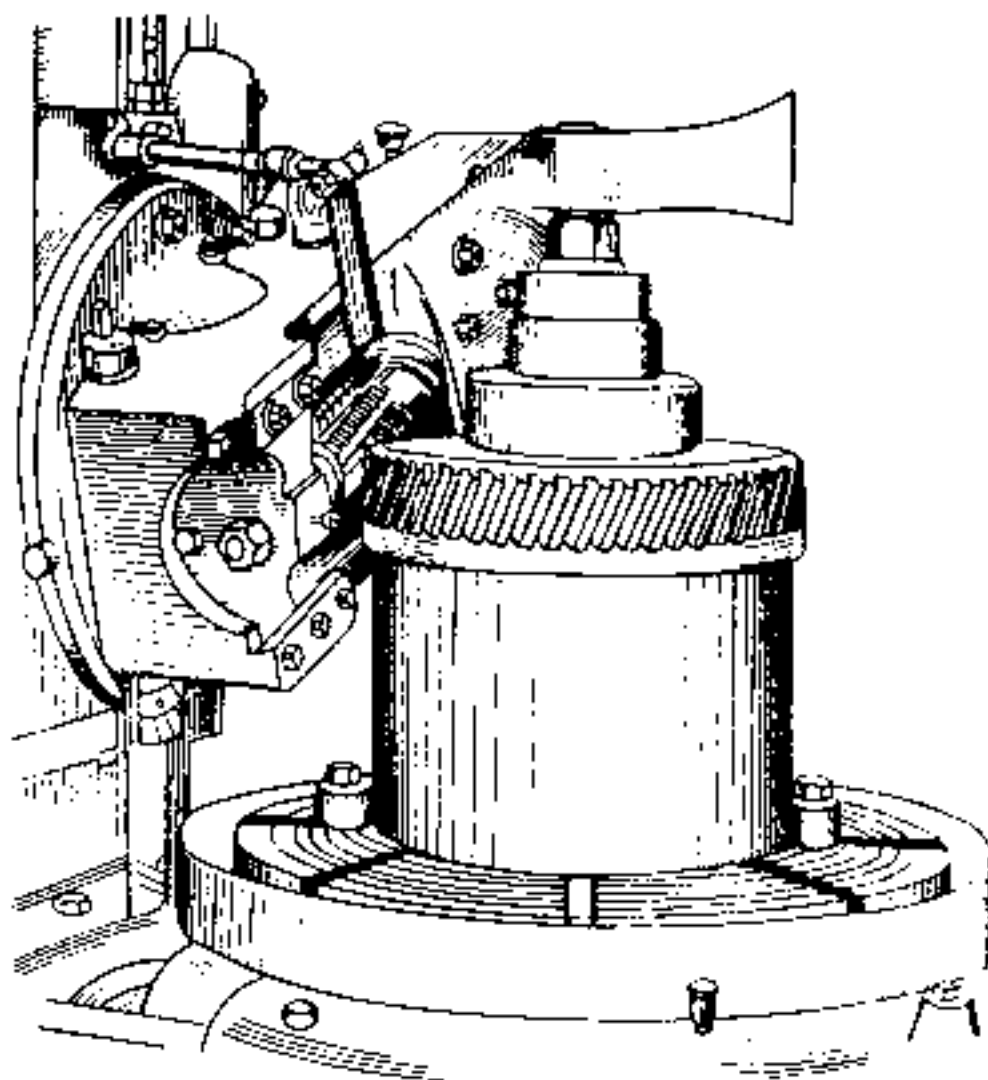

(شکل ۱۰ - ۹) نمایی شماتیکی برای نشان دادن «غلطک زدن یک چرخدنده مارپیچ»

مزایای غلطکی تراشی چرخدنده‌ها نسبت به فرزکاری معمولی آنها

با توجه به شرحی که در مورد دنده تراشی با استفاده از ابزارهای غلطکی بیان شد ملاحظه می‌گردد که از مزایای زیر که محاسن آنها نسبت به روش‌های عادی محسوب می‌شود برخوردارند:

- ۱- ساختن دنده‌ها به زمان بسیار کمتری نیاز دارند، سریعتر ساخته شده و در نتیجه ارزان‌تر تولید می‌گردند.

- ۲- دقت ساخت بالاتر بوده و تقسیم شدن دندانه‌ها در محیط چرخدنده یکتواخت‌تر است.

- ۳- احتیاجی به دستگاهی همانند دستگاه تقسیم معمولی و محاسبات مربوطه ندارند، و اغلب بکمک جداولی که همراه هر ماشین دنده تراش غلطکی وجود دارد یا بر روی جای مناسبی از آن الصاق شده است، نسبت حرکات چرخشی کار و ابزار و سایر عوامل مؤثر را تنظیم می‌کنند.
- ۴- امکان تراشیدن غلطکی چرخدنده‌های ساده، مارپیچ، کج، چرخ حلزون و نیز پیچهای حلزونی با سهولت خیلی زیادتری بر رویشان وجود دارد.

۲- چرخدنده تراشی «کله‌زنی» Gear Shaping

در این روش تولید چرخدنده، اساس کار بدین ترتیب است که ابزار تراشنده چرخدنده، دارای حرکت رفت و آمدی است و در واقع با حرکت نوسانی خود، همانند عملیات صفحه تراشی از قطعه کار براده برداری می‌کند و می‌توانیم ساخت چرخدنده‌ها را با این سیستم تولیدی به دو گروه متعایز زیر تقسیم‌بندی کنیم:

- (۱) - کله‌زنی دنده از طریق تقسیمی. (۲) - کله‌زنی دنده از طریق غلط‌زدن یا غلطکی.

در سطور زیر به شرح اصول اجرای هر کدام از دو روش فوق می‌پردازیم:

(۱) - «کله‌زنی دنده» از طریق تقسیمی Indexing Method of gear shaping

ماشینی که برای این منظور بکار گرفته می‌شود، در عمل همان «ماشین صفحه تراش عمودی با کله‌زنی» است که قبلاً در بخش‌های گذشته مورد بحث قرار گرفته است و بر روی آن ابزاری که دارای فرمی مشابه پروفیل دنده مطلوب است مستقر شده و با حرکتی در امتداد قائم از بالا به پایین، عمل براده برداری را انجام می‌دهد و پس از اتمام ماشینکاری هر شیار، با دستگاه تقسیمی که در زیر مسیر تراش قرار دارد و کار بدان متصل است بوسیله چرخانیدن دسته تقسیم دستگاه فوق‌الذکر، و با توجه به محاسبه‌ای که پیش از شروع کار برای آن صورت گرفته است، مقدار تقسیم دنده را بوجود می‌آورند.

مسلماً دقت چرخدنده‌های تراشیده شده با این طریقه، با فرم ابزار کله‌زنی و نیز میزان دقتی که در تقسیم‌بندی فواصل دنده‌ها بکمک دستگاه تقسیم اعمال شده است وابستگی دارد ولی

مجموعاً باید دانست که این طریقه، در تولیدات زیاد از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و منحصراً در تک‌سازی یا مصارف تعمیراتی از آن استفاده می‌شود.

(۲) - «کله‌زنی دنده» از طریق غلط‌زدن یا غلطکی «Holding Method of gear shaping»

ماشین دنده‌تراش خاصی که برای این منظور بکار برده می‌شود، ماشینی است کله‌زنی غلطکی و در اصطلاحات شناسائی ماشین‌های ابزار اختصاصی، به آن «صفحه‌تراش دنده» هم می‌گویند و افزارهائی که بر روی محور آن نصب می‌گردند میتوانند متنوع باشند ولی دو نوع رایج ترشان «پنجه‌ای صفحه‌ای» و «شمشی دندانه‌ای» می‌باشند (که در شکل‌های شماره ۱۴ - ۹ و ۱۵ - ۹ نمای شماتیکی آن‌ها نمایش داده شده است).


ابزار «کله‌زنی پنجه‌ای صفحه‌ای» شکل ظاهریش شبیه به چرخ‌دنده بوده و حال آنکه نوع دومی همانند «دنده شانه‌ای» خواهد بود که دنده‌های هر کدامشان از تعدادی کافی دندانه پشت سر هم بوجود آمده‌اند و یکایک آن‌ها دارای تمامی زوایای اصلی و عمومی ابزارهای فلزتراشی می‌باشند و چنانچه چنین ابزاری را برای کله‌زنی دنده‌های یک چرخ‌دنده بکار گیرند، علاوه بر آن که محور متصل به آن می‌بایست نوسانی باشد، لازمست قبل از شروع کردن حرکت برگشت خود، حول محور هندسیش حرکت غلطی که منجر به تقسیم شدن دنده هم خواهد شد انجام دهد و مسلماً کار هم به نوبه خود حرکت اخیر را دارا می‌باشد و بدین ترتیب با یک‌دور غلطیدن کار و ابزار در شرایطی که دایره‌های گام آن‌ها مماس می‌باشند «با مراجعه به شکل تجسمی (شکل ۱۳ - ۹) که نمایانگر مبانی کله‌زنی غلطی است» با پایان گرفتن یک دور غلط کامل، دندانه‌ها هم در محیط کار نمایان می‌شوند و با چند بار تکرار عمل مزبور، تا عمق کامل براده‌برداری می‌شوند.

بنابراین حرکت غلطشی بوسیله ابزار و کار بطور توأم تحقق یافته و در هنگامیکه کشاب حرکت برگشت خود را انجام می‌دهد، قطعه کار بوسیله تیغه برش، پس زده شده و موقع شروع کورس جدید بطور خودکار به محل اولیه خود برمی‌گردد.


با این نوع ابزارهای کله‌زنی علاوه بر چرخ‌دنده‌های با درگیری خارجی «شکلهای: (b) ۱۱ - ۹، شکل ۱۲ - ۹ سمت چپ، شکل ۱۸ - ۹، شکل ۱۹ - ۹، شکل ۲۰ - ۹» میتوان چرخ‌دنده‌های با درگیری داخلی «شکل ۱۲ - ۹ واقع در سمت راست» و «شکل ۲۲ - ۹» و نیز «شکل (b) ۲۳ - ۹» را هم ماشینکاری کرد. ضمناً امکان دارد با نصب مکانیزم‌های ویژه‌ای از آن‌ها برای تراشیدن چرخ‌دنده‌های مارپیچ و جناغی نیز بهره‌گیری کرد (شکل ۱۶ - ۹) اساس کله‌زنی چرخ‌دنده‌های مارپیچی را نمایش می‌دهد).

در طریقه بالا بایستی ابزار تراش و چرخ‌دنده خام که هنوز بر روی آن دندانه‌ای ایجاد نشده است، بطور محکمی روی محورهای مربوط به خود بسته شده و از داخل ماشین با چرخ‌دنده‌های مناسب بیکدیگر مرتبط باشند تا ابزار کله‌زنی تراشنده دنده و همچنین چرخ‌دنده

خام با سرعت‌های گام خطی مساوی نسبت بیکدیگر بچرخند (با در نظر گرفتن «شکل ۱۳ - ۹»). اگر در کلمزنی چرخنده‌ها از ابزار تراشنده «شمشی دنداندار» استفاده کرده باشند. در حالی که به محور اصلی ماشین در وضعیتی محکم مستقر شده، فقط حرکات نوسانی انجام می‌دهد و حرکت غلطشی مورد نیاز را محور کار ایجاد خواهد کرد. بنابراین همراه شدن حرکت دورانی کار و نوسانی ابزار، دنده‌ها را روی ماده خام شکل می‌دهد و وقتی که قطعه کار خود را در مقابل رنده براده‌برداری شانه‌ای، بطور طولی غلط داد، میز کار بحالت اولیه خودش رجعت کرده و آنگاه میز با ماده خام متصل به آن، به اندازه یک دنده دو مرتبه بجلو حرکت می‌کند و این عمل آنقدر تکرار می‌شود تا همگی دنده‌های چرخنده مفروض شیارهایش کلمزنی شوند و لازم به تذکر است که علاوه بر دو نوع ابزار تشریح شده در بالا، گونه‌های متفاوتی از ابزارهای اختصاصی، مختص تراشیدن انواع چرخنده با طریقه کلمزنی - غلطشی طراحی و ساخته شده‌اند.

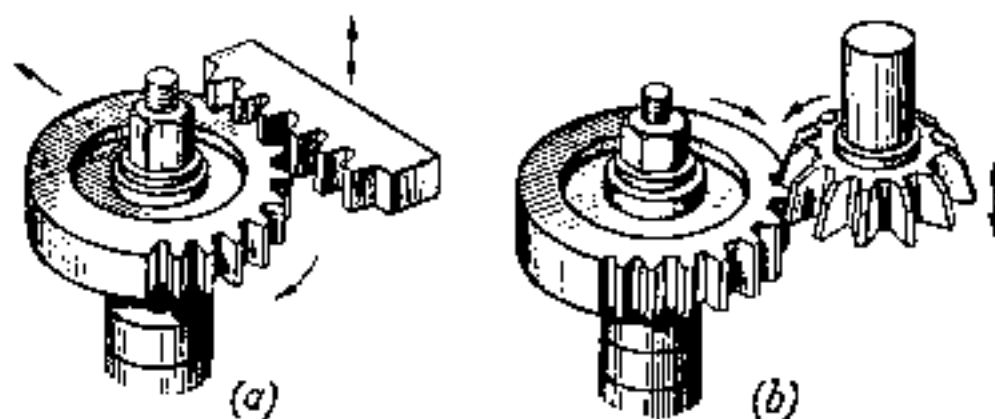


(شکل ۱۱ - ۹) تراشیدن دندانه‌های چرخنده: (a) - با ابزار کلمزنی دنده از نوع «شمشی دنداندار» (b) - با ابزار نوع «پنجه‌ای صفحه‌ای» با توجه به جهات حرکات ابزار و کار و بارهای دندانه‌ها.

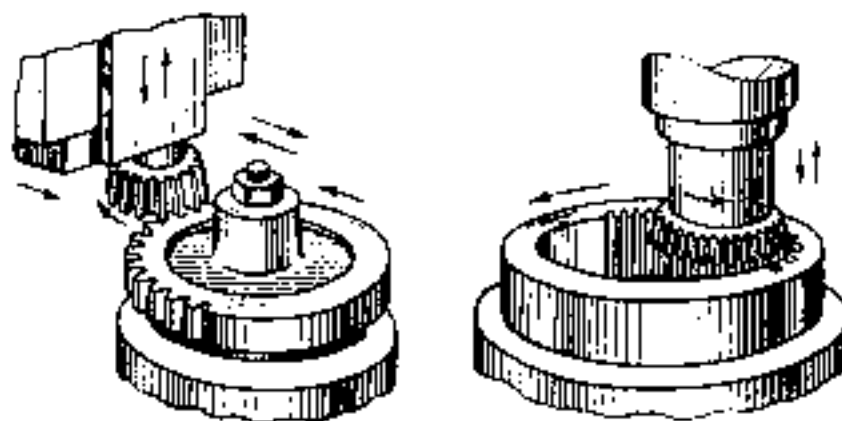


(شکل ۱۲ - ۹) شکل‌های نماتیکی نشان دهنده اصول تراش چرخنده‌ها با طریقه «کلمزنی - غلطشی» (به جهات حرکات نوسانی، دورانی و باری توجه شود).
سمت راست ایجاد دندانه‌های داخلی
سمت چپ ایجاد دندانه‌های خارجی

چنانچه قرار باشد چرخدنده‌های مارپیچ دویل یا جناغی را با طریقه کله‌زنی - غلطکی بسازند، ابتدا میبایستی در وسط پهنای دنده شیار باریک برای خارج شدن تیغه در نظر بگیرند و با اصطلاحاً شیار را گاه‌گیری کنند تا این نوع دنده تراشی که معمولاً مختص چنین ماشین‌های دنده تراش اختصاصی است امکان‌پذیر شود. هنگامیکه بخواهند ابزارهای نسبتاً گران قیمت کله‌زنی - غلطکی را نیز کنند، کافیهست که عمل سنگ‌زنی یا اصلاح ابزار از سطح پیشانی آن‌ها صورت گیرد و نیز لازمست جریان مداومی از مایعات و یا روغن‌های خنک کننده و تراشکاری بر روی ابزار و کار در منطقه براده‌برداری برقرار باشد تا از استهلاک زودرس ابزارها ممانعت بعمل آمده باشد، در بعضی از ماشین‌های مزبور بازده کار ۱۰ برابر بیشتر از ماشینهای فرز معمولی برای تراشیدن چرخدنده با روشهای عادی میباشد. (شکل‌های زیر و صفحات بعد یعنی «شکل ۱۳ - ۹» تا «شکل ۲۳ - ۹» حدود ۴ صفحه) همگی مرتبط به این مبحث بوده و هر کدامشان به گونه‌ای نمایش دهنده این تکنولوژی مهم دنده‌سازی صنعتی هستند.

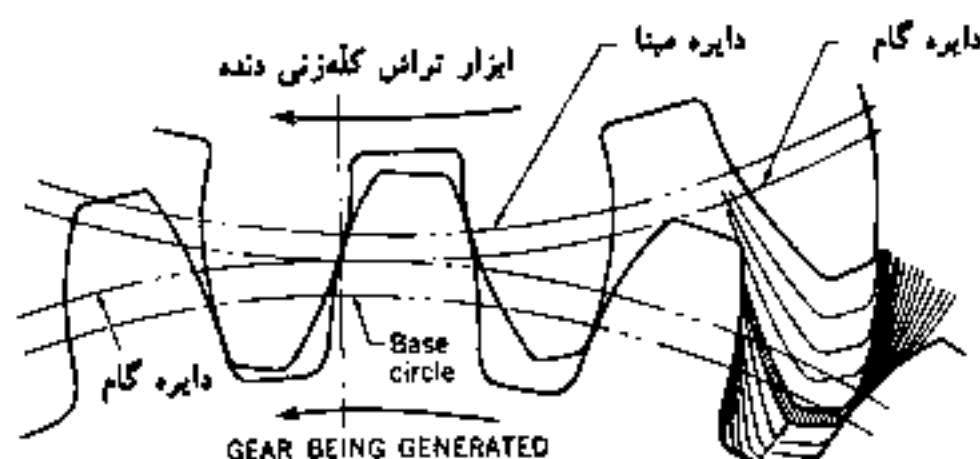

شکل براده تولیدی (از نظر مقطع آن) بر وسیله ابزار کله‌زنی دنده.

(شکل ۱۳ - ۹) نمایی دیاگرامی و شماتیکی جهت نمایاندن اصول بوجود آمدن دندانه‌های چرخدنده‌هایی که با بکارگیری روش تراش «کله‌زنی - غلطی» ساخته می‌شوند.

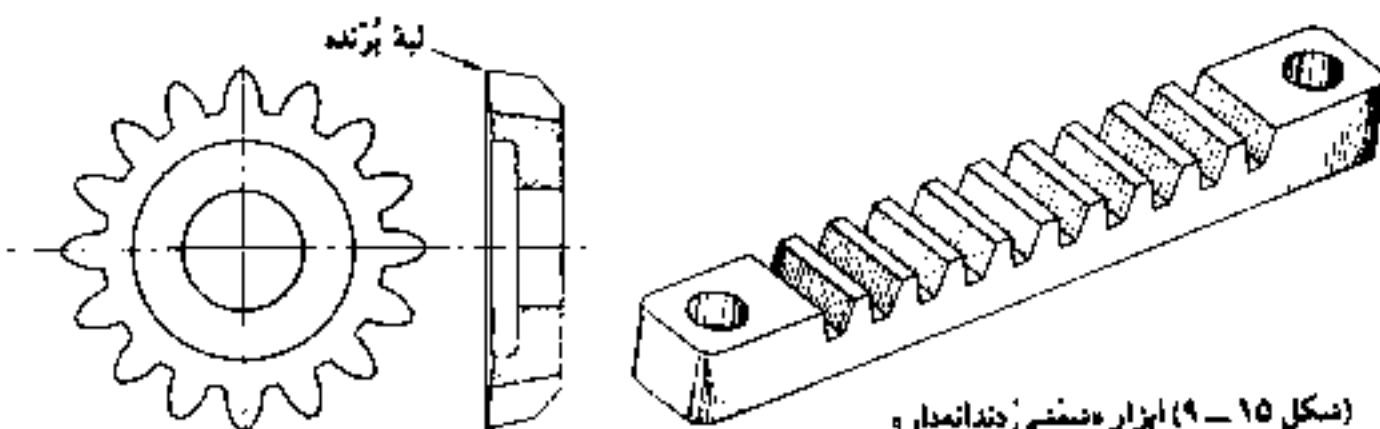



(شکل ۱۵ - ۹) ابزار «بنفسی» دندانه‌دار

(که شکل ظاهری آن همانند دنده شانه‌ایست) برای

تراشیدن چرخدنده‌ها با طریقه «کله‌زنی - غلطی».


(شکل ۱۴ - ۹) ابزار «بنج‌ای صفحه‌ای» (در دونا)

مختص تراشیدن چرخدنده‌ها با روش «کله‌زنی - غلطی»

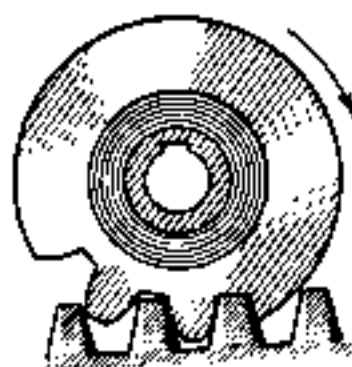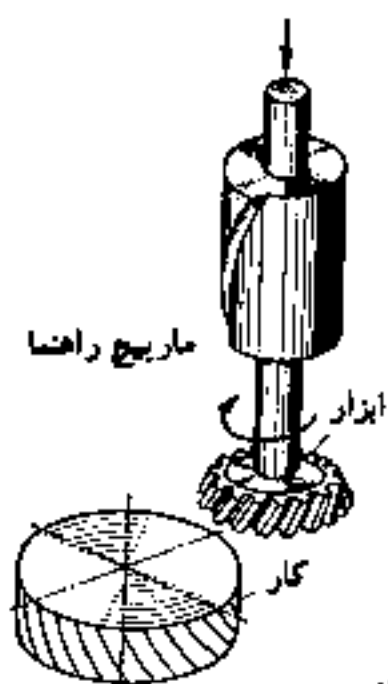


(شکل ۱۶ - ۹) نحوه تراشیدن شدن یک چرخنده ساده
 بوسیله ابزار «شمشی دنداندار» در عمل کلمزنی -
 غلطی از طرق تولید چرخهای دنداندار شده

(شکل ۱۷ - ۹) شکلی شماتیکی برای نمایش اساس تراشیدن چرخنده‌های
 ماریج یکمک مکانیزم ترکیب کننده حرکات نوسانی - پیچشی در کلمزنی
 غلطی دنده‌ها

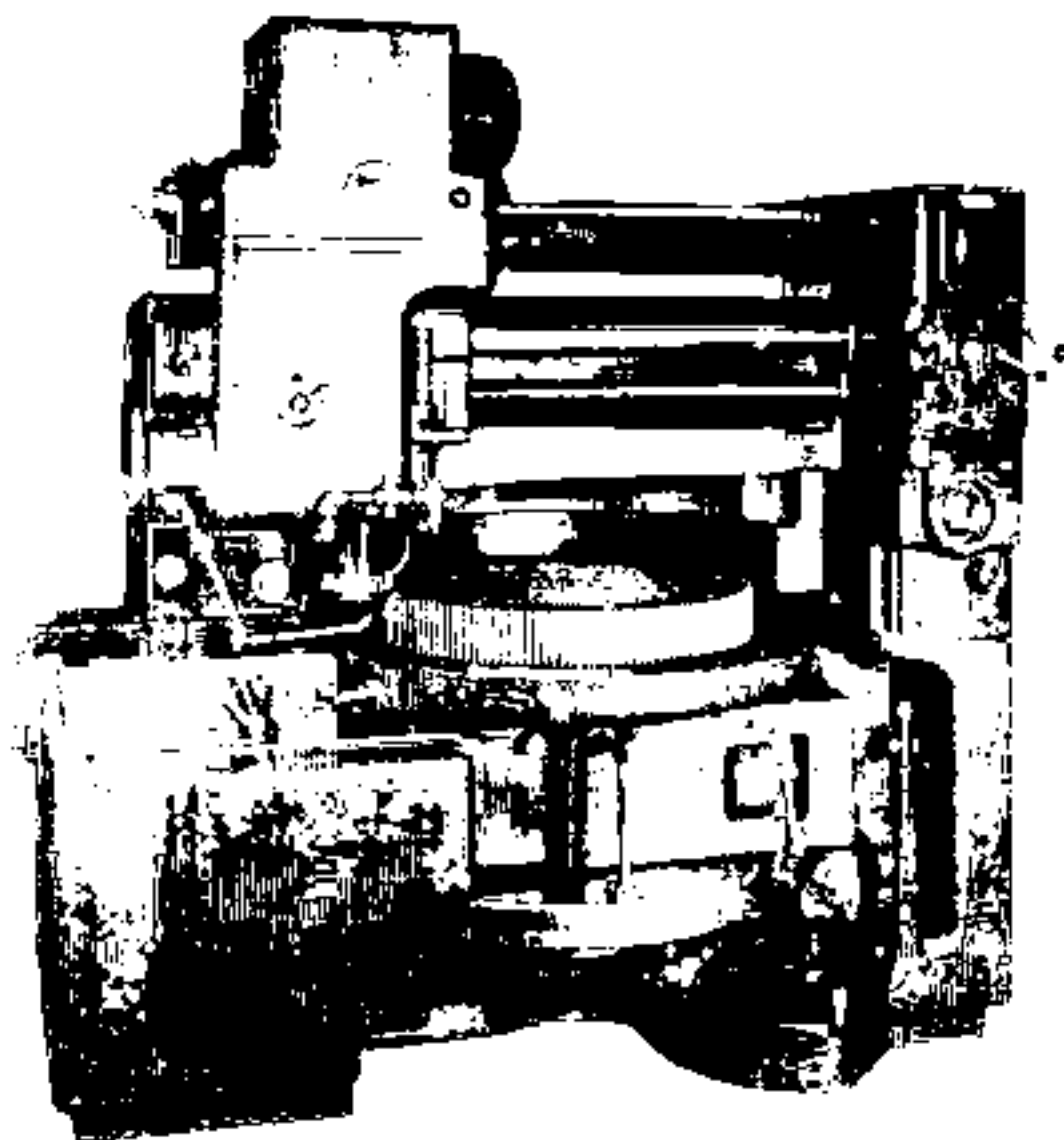


(شکل ۱۸ - ۹) شکل حقیقی یک نوع ماشین کلمزنی غلطی در حال تراشیدن چرخنده ساده با دنده‌های خارجی

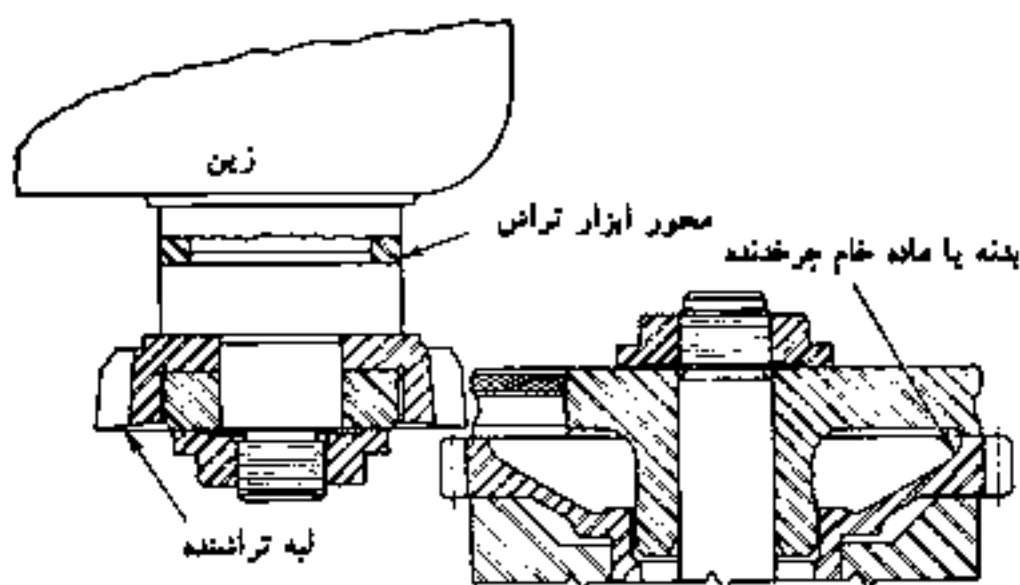


Sketch showing mounting of cutter and blank on gear shaper.

(شکل ۱۹ - ۹) نصابی نسابتی برای نشان دادن «ابزار تراش» و «بدنه یا ماده خام چرخنده» روی ماشین «گل‌زنی دنده» (با طریقه گل‌زنی - غلطی).

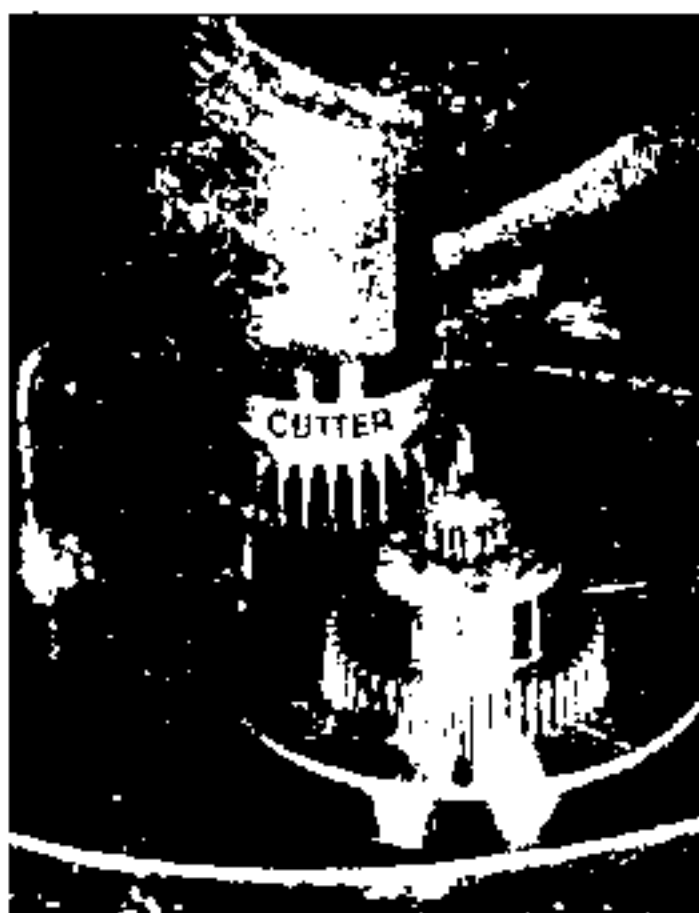


(شکل ۲۰ - ۹) شکل حقیقی نحوه تراشیدن چرخنده‌های ساده با ماشین‌های «گل‌زنی دنده» با توجه به شکل، نیابت ظاهری ابزار رفت و آمدی دنده‌تراشی با فرم تراشیده بوسیله آن کاملاً منتهود است و ابزار در حین دارا بودن حرکت نوسانی، بوسیله حرکت‌های غلطی محورن با محور کار، تقسیم منظم فواصل دنده را نیز ایجاد می‌کند و این عمل در کورس برگشت ابزار بسوی بالا، صورت می‌گیرد.

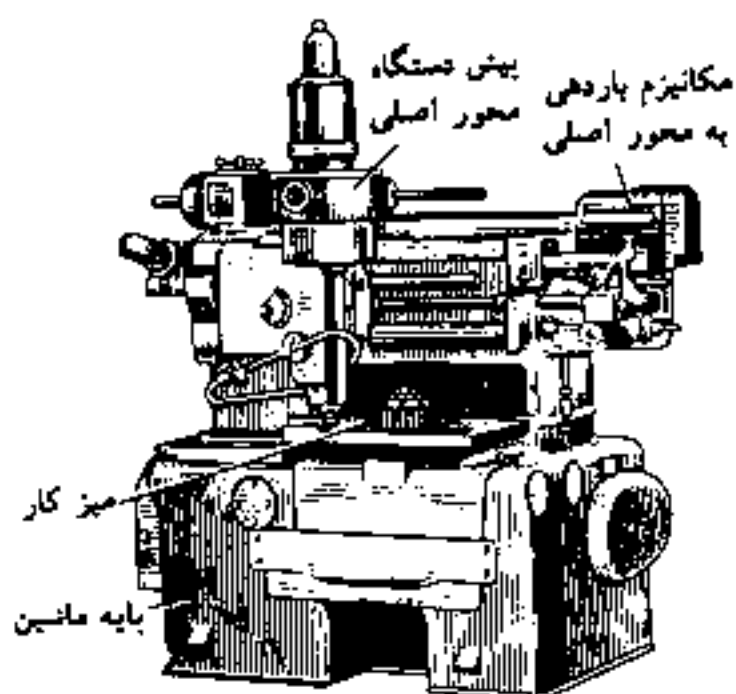


(شکل ۲۱ - ۹) نمای شماری یک نوع ماشین بر خنده سازی اختصاصی با روش «کلزنی دنده از طریق غلط زدن ابزار و کاره چند مشخصه مهم این ماشین قرار زیر میباشد:

قطر ماکزیمم خارجی ماده کار ۵۰۰ - پهنای ماکزیمم کار ۱۰۵ - مدول ماکزیمم بر خنده ۶ - قطر ماکزیمم درونی برای بر خنده های داخلی ۵۵ و طول کورس ماکزیمم رفت و آمدی ابزار ۱۲۵

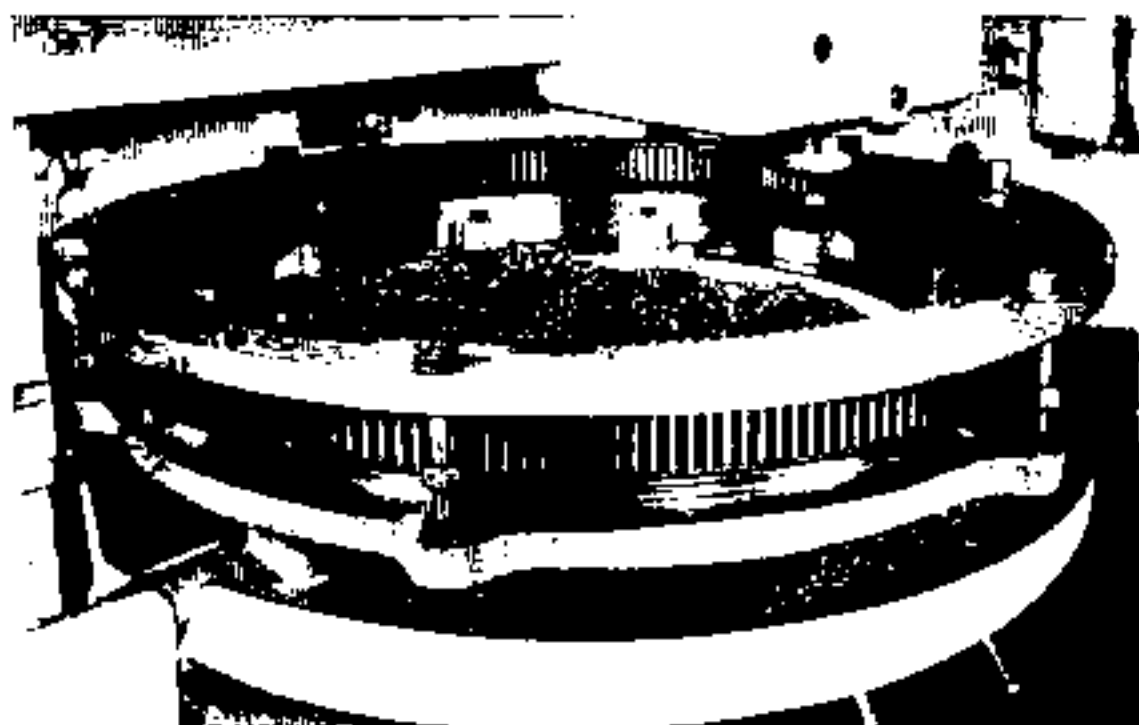

(شکل ۲۲ - ۹) شکل منطقه ماشینکاری شدن یک بر خنده بزرگ، با دندانهای داخلی پوسیده ماشین بر خنده تراش کلزنی (رفت و آمدی) و پکارگیری طریقه غلطیدن ابزار و کار.

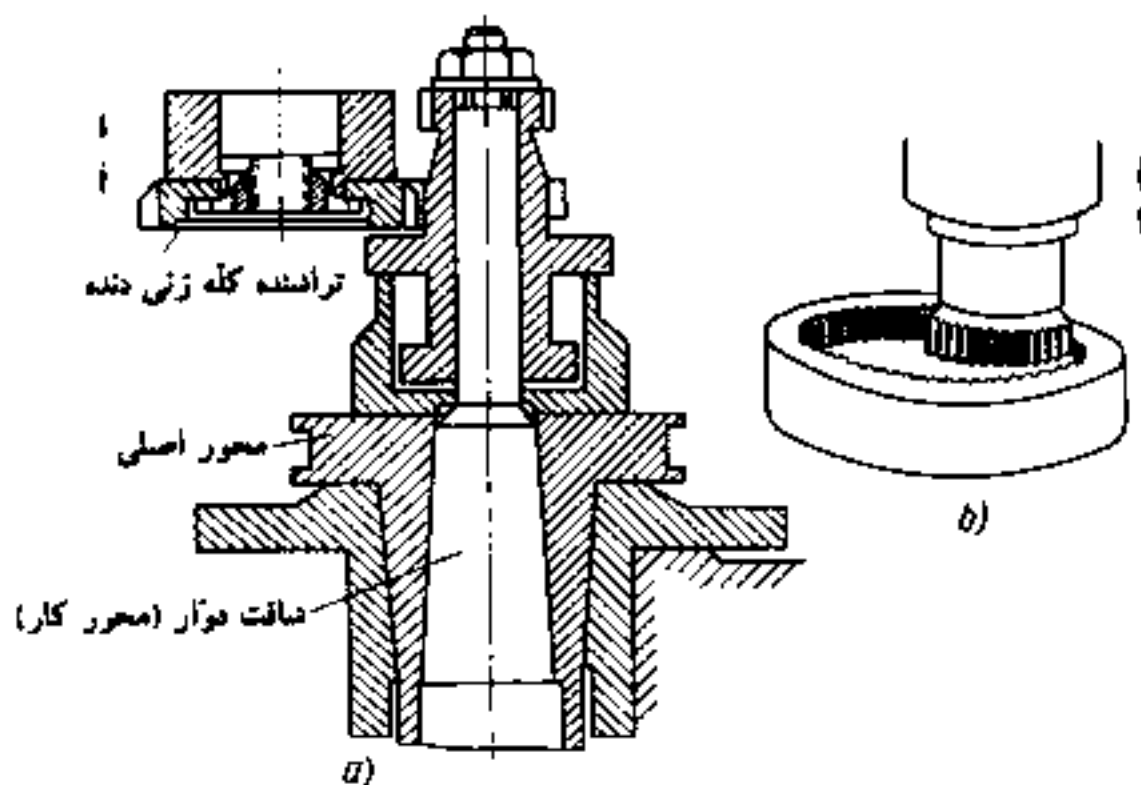

Gear shaping:

(شکل ۲۳ - ۹) شکل‌های نمائیکی «کله‌زنی چرخنده»
 شکل (a) سمت چپ - اصول تراش کله‌زنی غلطکی یک چرخنده ساده با درگیری خارجی
 شکل (b) سمت راست - اصول تراش کله‌زنی غلطکی یک چرخنده ساده با درگیری داخلی

۳ - چرخنده تراشی مخروطی «Bevel Gear Cutting»

چرخنده‌های مخروطی عموماً به مخروط‌های ناقصی گفته می‌شوند که بر روی سطح جانبی آن‌ها، دندانه‌هایی با لبه‌های مستقیم و یا منحنی با فرم‌های ویژه‌ای بوجود آورده باشند و به هنگام درگیری با چرخنده مخروطی دیگری که از لحاظ گام دنده و سایر عوامل مؤثر برای جفت شدن دنده‌ها تأثیر دارند، بتوانند حرکات را بین محورهای متقاطع و یا در مواردی بین محورهای متناظر انتقال دهند.

اصولاً تراشیدن چرخنده‌های مخروطی بعلت آنکه در مقاطع مختلف تدریجاً قطر دایره گامشان متناسب با زاویه مخروط گام، تغییر می‌کند، نسبت به ساختن چرخنده‌های ساده و مارپیج معمولی که کاربردشان جهت انتقال نیرو و دور برای محورهای موازیست به مراتب مشکل‌تر است. اگر چرخنده مخروطی را از نظر واحد اندازه‌گیری طولی متعلق به سیستم میلیمتری بدانیم، با توجه به فرمول کلی $d_0 = m.z$ چون d_0 یعنی قطر دایره گام در دنده‌های مخروطی در هر مقطع متغیر است ولی z که نماینده تعداد دندانه می‌باشد، مسلماً مقدار ثابت و مشخصی برای هر چرخنده است و نمی‌تواند تفاوتی پیدا کند، لذا برای بوجود آمدن موازنه در طرفین فرمول بالا، لازمست m

یا عبارت دیگر «مدول» تغییر کند، بنابراین چرخنده‌های مخروطی میلیمتری همواره دارای مدول متغیری خواهند بود.

بعنوان مثال چنانچه مقدار مدول ماکزیمم $m_{max} = 2^{mm}$ برای چرخنده‌ای مخروطی و ساده‌ای داده شده باشد و پس از محاسبه برای آن مدول می‌نیمی برابر $m_{min} = 2^{mm}$ تعیین کرده باشند با در نظر گرفتن مدول‌های استاندارد با قواره‌بندی شده موجود بین $m = 2^{mm}$ و $m = 2^{mm}$ فقط تیغه فرزهای $2/25$ و $2/5$ و $m = 2/25$ می‌توانند وجود داشته باشند و حال آنکه از لحاظ ریاضی در فاصله دو مقدار ماکزیمم و می‌نیمی یاد شده در بالا، تعداد بی‌شماری اعداد اعشاری می‌تواند تجسم شود.

با بیان فرمولی فوق ملاحظه می‌گردد که ساختن چرخنده‌های مخروطی با امکانات معمولی به نحوی که جزئیات دقیق دندانه‌های بوجود آمده با روابط ثوری یا نظری کاملاً انطباق داشته باشند کاریست بس دشوار و روی همین اصل ترانشیدن چرخنده‌های مخروطی (و در اینجا مخروطی ساده یا لبه مستقیم) را مبتنی بر دو روش کلی زیر میدانیم که عبارتند از:

الف - ساختن چرخنده مخروطی ساده با ماشین‌های فرز انیورسال و دستگاه تقسیم انیورسال.

ب - ساختن چرخنده مخروطی ساده با ماشین‌های دنده تراش اختصاصی یا مولد (ژنراتور) دنده مخروطی که به نوبه خود به چندین نوع منقسم می‌گردند.
در سطور بعدی اصول اجرای هر طریقه بیان می‌گردد.

الف - ترانشیدن دندانه‌های چرخنده‌های مخروطی ساده (لبه مستقیم) یا ماشینهای فرز انیورسال "Cutting the tooth of Bevel Gears by Universal Milling Machines" - در این طریقه، که به آن روش تقسیمی هم می‌گویند، بدنه چرخنده مخروطی یا ماده خام آماده شده و فاقد دندانه (در اصطلاحات فنی انگلیسی آن را Blank می‌نامند) را که قبلاً به‌اتوجه به محاسبات مربوطه روی ماشین‌های تراش فرم داده و آماده کرده‌اند، بر روی محور اصلی دستگاه تقسیم انیورسال همراه با ماشین فرز به نحو محکمی مستقر نموده و سپس محور کار که همان محور اصلی جعبه تقسیم (Indexing Box) باشد را به اندازه محاسبه شده‌ای (با مراجعه به مطالب مندرج در حساب فنی مرتبط به چرخنده‌های مخروطی ساده) با استفاده از تقاله مدرجی که روی انواع انیورسال دستگاههای تقسیم وجود دارد، منحرف می‌کنند و در این شرایط تیغه فرز دنده تراش معمولی، بموازات خط مولد مخروط غلطان قرار می‌گیرد و عمل تقسیم کردن فواصل دندانه‌ها همانند چرخنده‌های ساده انجام خواهد گرفت.

تیغه فرز با مدول می‌نیمی را که بر مبنای محاسبات لازمه مقدار مدول و نمره آن را تعیین کرده‌اند روی محور اصلی دوار ماشین فرز انیورسال سوار شده و تعداد دوران بر هر دقیقه و نیز


جهت دوران آن را تنظیم می کنند و عمل براده برداری را برای یکایک شیارهای دنده در هر بار تقسیم شدن اجراء می نمایند تا عمق یا ارتفاع کامل در دو ناحیه متمایز مدول می نیم و مدول ماکزیمم بوجود آید و برای شکل دهی مناسب تر به دندانه های ساخته شده، بسا در اختیار داشتن «زاویه بغل تراشی» محاسبه شده، میز ماشین فرز، یعنی میز اصلی و افقی آن را در دو جهت به اندازه زاویه فوق منحرف کرده و دندانه ها را بغل تراشی می کنند تا بدینوسیله شیارهای دنده ای حاصل شود که پهنای آن در ابتدا و همچنین در قسمت انتهائی شیار تفاوت لازمه را کسب کرده باشد.

تراشیدن چرخ دنده مخروطی با روش فوق الذکر در بسیاری از کارگاه های دارای ماشین های فرز انیورسال و دستگاه تقسیم انیورسال شدنی است به شرط آنکه کلیه محاسبات لازمه را دقیقاً انجام داده و کنترل کرده و آنگاه اقدام به تراشیدن دنده مخروطی نمایند. باید توجه داشت که فقط در موارد ضروری و معمولاً دورهای نسبتاً کم، چرخ دنده های مخروطی ساده ساخته شده با این طریقه، رفع نیاز خواهند کرد و برای تراشیدن چرخ دنده های مخروطی دقیق تر میبایست از انواع ماشینهای مولد دنده مخروطی بهره گیری کنند.

ب - تراشیدن دندانه های چرخ دنده های مخروطی ساده (لبه مستقیم) با ماشینهای مولد آنها: برای ماشینکاری شیارهای دنده، چرخ دنده های مخروطی ساده (یا لبه مستقیم) و همچنین انواعی از آنها که دارای دندانه هایی با لبه های مورّب و قوس دار هستند از ماشین هایی که مختص اینگونه عملیات طراحی و ساخته میشوند و به «مولدها یا ژنراتورهای دنده مخروطی Bevel Gear Generators» شهرت دارند استفاده می کنند و با پیشرفت هایی که در ساختمان و طرز کار آنها بعمل آمده بنوبه خود دارای نمونه های گوناگونی میباشند و اصول عملکرد تعدادی از گونه های رایج ترشان را باختصار بیان میداریم که عبارتند از:

(۱) - ساختن چرخ دنده های مخروطی با دو ابزار «رندیدن» شیارهای دنده

«شکل ۲۴ - ۹» چگونگی طرز عمل دو ابزار فرم دار رنده کننده شیارهای چرخ دنده مخروطی ساده را نشان میدهد و روشی است که میتواند برای تراشیدن انواع بزرگتر این گونه چرخ دنده ها با گام های درشت تر کاربرد داشته باشد. بدنه چرخ دنده خام که هنوز بر روی آن دندانه ای بوجود نیامده است روی محوری تحت زاویه معینی نسبت به مسیر رفت و آمد ابزارها محکم سوار می شود و گهواره ای که ناقل دو ابزار است و برایش حرکتی «نوسانی» یا «گهواره ای» بوجود آمده در طول کورس قابل تنظیمی که منجر به رندیدن کامل عرض دنده مخروطی خواهد شد رفت و آمد می کند و مسلماً حرکت غلطشی هم میبایست توسط کار بوسیله محورش، انجام شود تا بدین ترتیب تقسیم فواصل دنده ها هم صورت گرفته باشد و مکانیزمی که

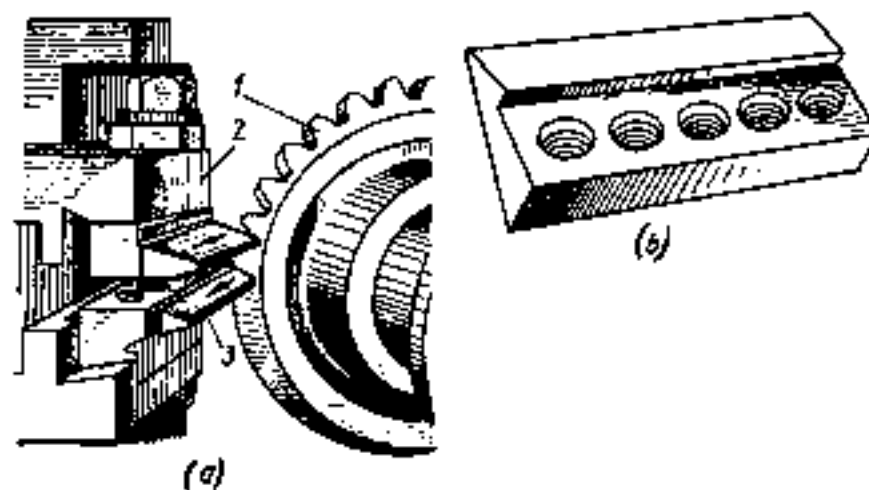

Operation of two tools in cutting straight-tooth bevel gears (a) and general view of tool (b)

(شکل ۲۴ - ۹) شکل‌های نشان دهنده ناحیه ماشینکاری دنده‌های چرخنده مخروطی ساده با ماشین مولد یا تولید کننده نوع دارای دو قلم رنده کاری»

شکل (a) نحوه عمل دو ابزار در تراشیدن چرخنده مخروطی دنده مستقیم

شکل (b) نمای عمومی ابزار (که با عبور داده شدن ۵ پیچ از سوراخهای قلاویز شده‌اش به گهواره رفت و آمدی ماشین محکم می‌شود و ابزارها جهت آمد و رفتشان عکس یکدیگر است و بر روی شکل (a)، اعداد نشان‌دهنده این قسمت‌ها می‌باشند: ۱ - چرخنده خام که در حال دندان‌دار شدن است ۲ - گهواره ابزار پسند نوسانی ۳ - رنده‌های دنده تراش

در داخل ماشین به محور کار ارتباط دارد عهده‌دار اجرای این خواسته می‌باشد. ابزارها دقیقاً لازمست با ماشین‌های سنگ ابزار تیزکنی ویژه‌ای فرم مقطع مطلوبی را قبلاً بدست آورده باشند و در شرایطی که کُند شوند از گهواره ماشین مولد دنده مخروطی جدا شده و مرمت یا تعمیر می‌گردند.


(۲) - ساختن چرخنده‌های مخروطی با دو ابزار «دوار» تراشنده شیارهای دنده

این نوع تولید چرخنده‌های مخروطی لبه مستقیم، معمولاً می‌تواند برای چرخنده‌های بزرگ و گام زیاد (اگر اندازه‌هایشان با سیستم میلیمتری باشد جهت دنده‌های مدول بالا) کاربرد داشته باشند.

ابزارهای دوار سوار شده روی «دیسک‌های ابزارگیر چرخان» حول محورهای جداگانه ولی با دور مساوی و نیز سوی چرخش یکسان، دوران می‌کنند و هر کدامشان یک سطح پروفیل شیار یک دنده و مجموعاً دو طرف مسیر درست شدن منحنی‌های بغل دنده‌ها را براده‌برداری می‌نمایند و بدین ترتیب چنانچه عمل تقسیم دنده توسط مکانیزمی که دو محور دوار را با هم وادار به تغییر مکان سمنی (باتوجه به فلش V_1 از روی «شکل شماره ۲۵ - ۹») می‌کند و همچنین

چرخنده خام را نیز می چرخاند، در واقع برای مجموعه آنها «حرکت غلطشی تقسیم دنده» را سبب می شود، صورت گیرد، تدریجاً دندانه ها شمارشان بر روی سطح جانبی قطعه کار تراشیده خواهند شد و مسلماً با تنظیم دقیق نسبت های دوران یا چرخش حرکات غلطشی ابزارها و کار و بالا بردن دقت عمل فرم دادن به رنده های تراشکاری مستقر شده در دیسک دوار، قادر خواهند بود چرخنده های مخروطی مطلوب را شکل دهند.

لازم به توضیح است که با بوجود آوردن تغییراتی می توانند از ماشین های مبتنی بر اصول بالا برای تولید چرخنده های مخروطی با دندانه های «لبه مورب» که تعدادی از انواع آن در «شکل ۳۲ - ۹» نشان داده شده است نیز بهره گیری کنند.

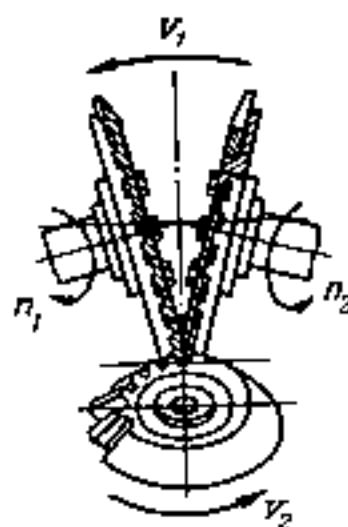


(شکل ۲۵ - ۹) شکل شماتیکی اصول تراشیدن شمارهای یک چرخنده مخروطی با دندانه های «لبه مستقیم» یکسک دوار گیر دوار در ماشین های مولد دنده های مخروطی

(۳) - ساختن چرخنده های مخروطی با «یک ابزار رنده کاری» و استفاده از «شابلن دنده»

در این طریقه برای تراش دادن شمار دنده مخروطی مورد نظر از «یک ابزار رنده کاری» که حرکتی رفت و آمدی دارد و دنباله ابزار گیر آن از انحنا ی پروفیل یک صفحه شابلن مقطع دنده تبعیت می کند، استفاده می نمایند. حرکت تقسیمی فواصل دندانه ها نیز در مکانیزم داخلی ماشین و مرتبط به کار و ابزار گیر اجراء می شود و چون شابلن با الگوی نصب شده در دستگاه، دقیقاً پروفیل دندانه های چرخنده مخروطی خواسته شده را داراست، لذا دندانه های تولیدی با ماشین مولد دنده مخروطی مجهز به ادوات فوق الذکر دارای کیفیت بهتری نسبت به انواع فرز کاری شده یا ماشین های فرز و دستگاه های تقسیم انیورسال میباشند. (شکل های «۲۶ b - ۹» و نیز «شکل ۲۹ - ۹» از ردیف دوم و سمت چپ) نمایانگر اصول اجرای این روش تولید چرخنده های مخروطی میباشند.

توجه: اصولی که در مورد تراشیدن چرخنده های مخروطی در ۵ صفحه این مبحث بیان

شد با شکل‌های شماره: «۲۷» — «۹» تا «۲۴» — «۹» در صفحات بعدی تکمیل می‌گردند و همانطور که در متن قسمت‌های قبلی بیان گردید با بوجود آوردن دیگر گونی‌هایی در مکانیزم‌های ماشین‌های مولد دنده مخروطی، می‌توانند گونه‌های مورّب این اجزاء ماشین مهم را که از مزایای بهتری در شرایط کاری برخوردار هستند نیز ایجاد کنند.

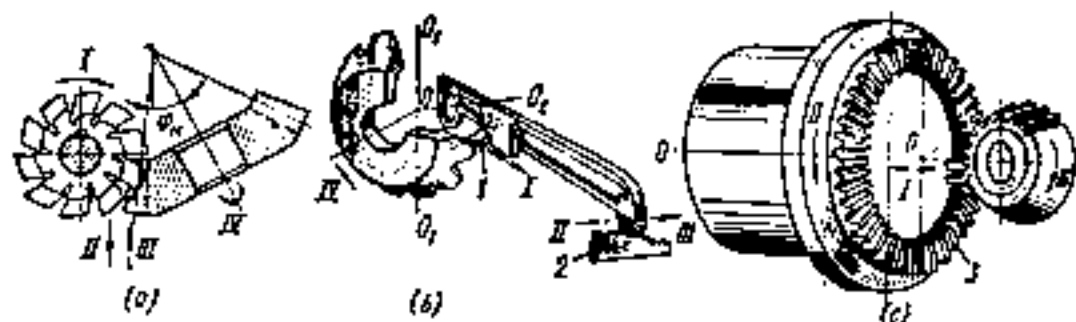


(شکل ۲۶ — ۹) شکل‌های «دیاگرام» تراش چرخنده‌های مخروطی با روش‌های مختلف شامل:

(a) — اصول تراشیدن شیارهای دندانه‌های چرخنده مخروطی ساده یا لبه مستقیم با ماشین فرز و نیز دستگاه تقسیم انپورسال که ابزار تراشیده تیغه فرز فرم‌دار دنده تراش می‌باشد و بر روی شکل (a) جهت دوران تیغه فرز، جهت باردهی عمقی، جهت برگشت سریع تیغه فرز پس از تراش هر شیار به وضع اولیه و نیز جهت تقسیم شدن دنده پس از دستگاه تقسیم نشان داده شده است.

(b) — اصول تراشیدن چرخنده مخروطی با اصولی که به شاپلن پروفیل دنده و سایر وسایل کپی دنده مجهز شده است و روی این شکل ۱ ابزار فرم تراش رفت و آمدی و ۲ شاپلن را نشان می‌دهد جهات نوسان «پیک ابزار» این روش و نیز سوی حرکت تقسیم غلطشی با فلش‌ها نمایانده شده است.

(c) — یکی از روش‌های تولید چرخنده‌های مخروطی ساده یا لبه مستقیم که بر روی این شکل عدد ۴ چرخ دندانه‌دار مولد دنده را نشان می‌دهد و در سمت راست آن چرخنده خام در حالت دندانه‌دار شدن می‌باشد و هم‌اکنون حرکات چرخشی محورهای آن‌ها که تقسیم غلطشی را سبب می‌شود مشخص گردیده است.

(شکل ۲۷ — ۹) اصول کار مولد چرخنده مخروطی «لبه مستقیم» که ابعاد و حروف روی شکل نمایانده مفاهیم زیر می‌باشند:

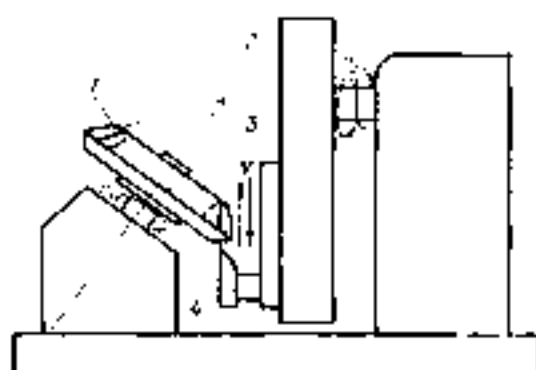

۱ — چرخنده خام که هدف ایجاد دندانه بر روی سطح جانبی آن می‌باشد.

۲ — گهواره ناقل ابزارهای رفت و آمدی که خود توسط محور اصلی ماشین برای اجرای حرکت تقسیم دنده وادار به چرخش می‌شود.


۳ — لفرنده ابزارگیر و سوار شده روی گهواره

۴ — ابزارهای فرم‌دار نوسان کننده در جهات مشخص شده با فلش


۵ — سرعت خطی رفت و آمدی ابزارها

۶ = تعداد چرخش بر هر دقیقه محور کار که از داخل ماشین با محور گهواره مرتبط است و این نسبت دورها، حرکت غلطشی تقسیم کننده فواصل دنده را سبب می‌گردد.

۷ = تعداد چرخش بر هر دقیقه محور اصلی ماشین که همراه خود قطعه ۲، ۱ هم می‌چرخاند.

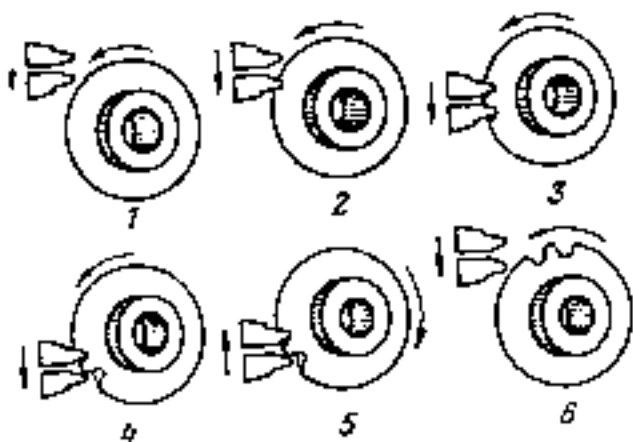

(شکل ۲۸ - ۹) شکل‌های شماتیکی وضعیت‌های متوالی یا پشت سر هم دو ابزار رفت و آمدی برای ترانشیدن شیارهای دندانه‌های چرخنده مخروطی ساده با لبه مستقیم بر روی بدنه چرخنده خام (به جهت‌های حرکات پاردی رنده‌ها و نیز جهت چرخش کار توجه شود)

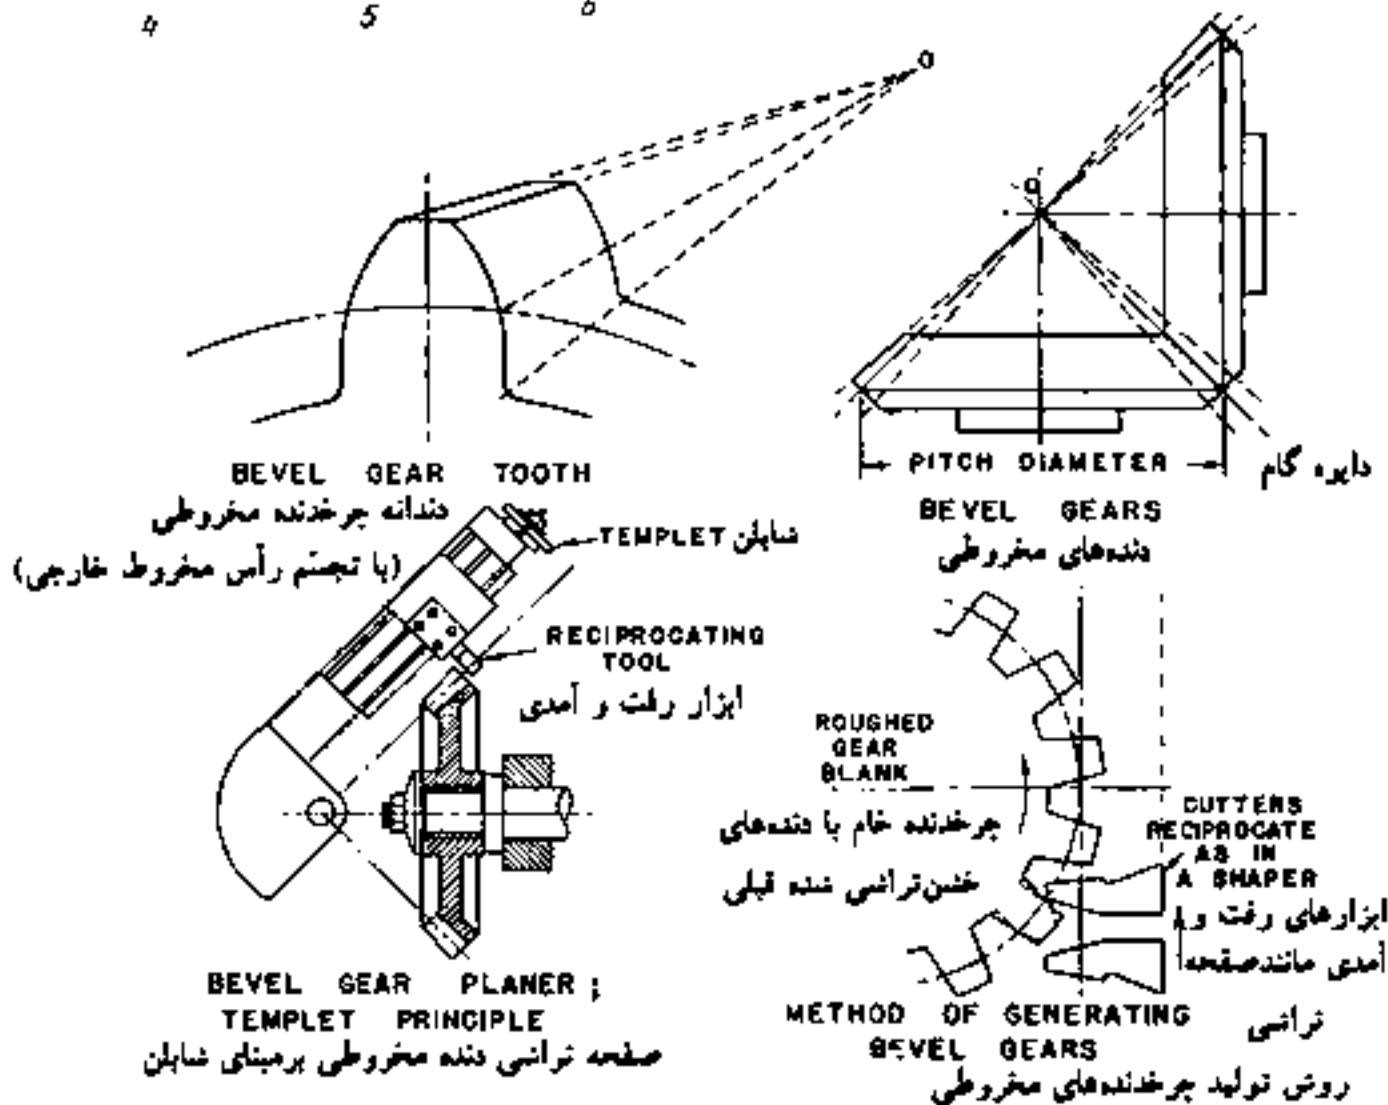

Bevel-gear cutting.

(شکل ۲۹ - ۹) شکل‌های نمایشگر اصول ترانشیدن چرخنده‌های مخروطی با دو روش از طرق متداول برای این منظور، چهار شکل فوق نشان دهنده تست‌های زیر می‌باشند:

(شکل بالا سمت چپ): نمای یک دندانه چرخنده مخروطی لبه مستقیم


(شکل بالا سمت راست): دو چرخنده مخروطی ساده درگیر با هم از لحاظ نمایش هندسی آن‌ها که زاویه بین

محورهایشان ۹۰ درجه بوده و یا اصطلاحاً محورهای «متقاطع متعامد» دارند

(شکل پایین سمت چپ): اصول صفحه ترانشی دنده مخروطی با «یک ابزار» بر مبنای روش استفاده از شاپلن

یا «الگو ترانشی دنده»

(شکل پایین سمت راست): روش تولید چرخنده مخروطی با «دو ابزار رفت و آمدی»

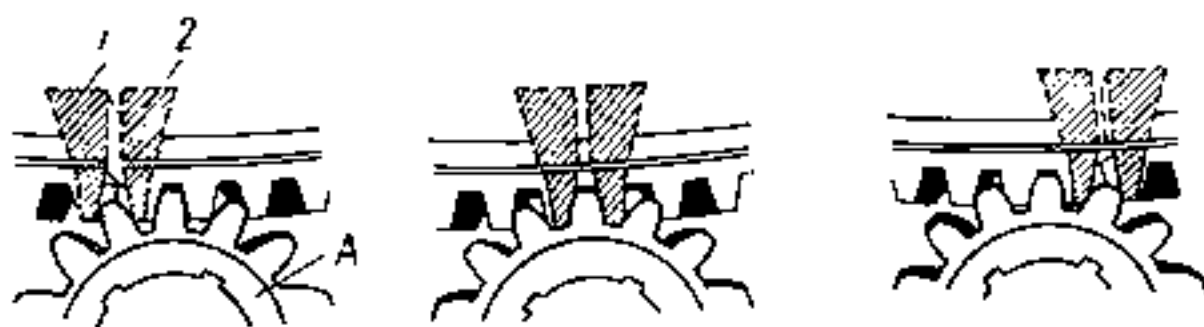


Generating straight bevel gears with two reciprocating tools

(شکل ۳۰ - ۹) شکل‌های دیگری برای نشان دادن «تولید چرخنده‌های مخروطی لبه مستقیم با دو ابزار نوسانی» که مراحل اجرای آن با ابزارهای ۱ و ۲ نمایش داده شده است.




(شکل ۳۱ - ۹) یک جفت چرخنده مخروطی ساده لبه مستقیم با زاویه تقاطع ۹۰ درجه

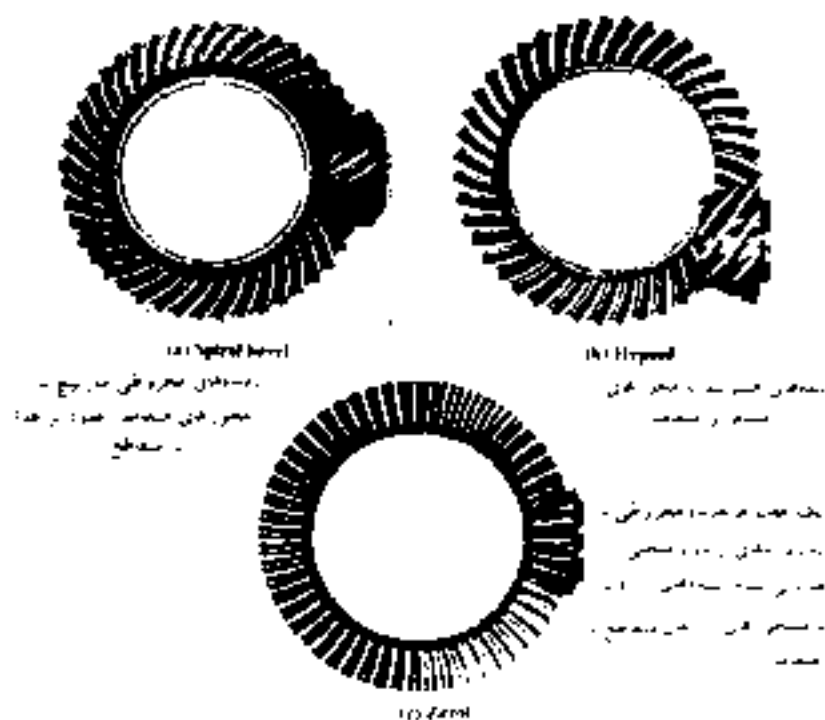

(شکل ۳۲ - ۹) انواع چرخنده‌های مخروطی با لبه دندانه‌های مورب که دو به دو با هم جفت شده‌اند



(شکل ۳۳ - ۹) شکل ناحیه ماشین کاری دندانهای یک چرخنده مخروطی ساده یا لبه مستقیم یکمک یک نوع ماشین اختصاصی «مولد یا ژنراتور دنده مخروطی با دو ابزار رفت و آمدی»

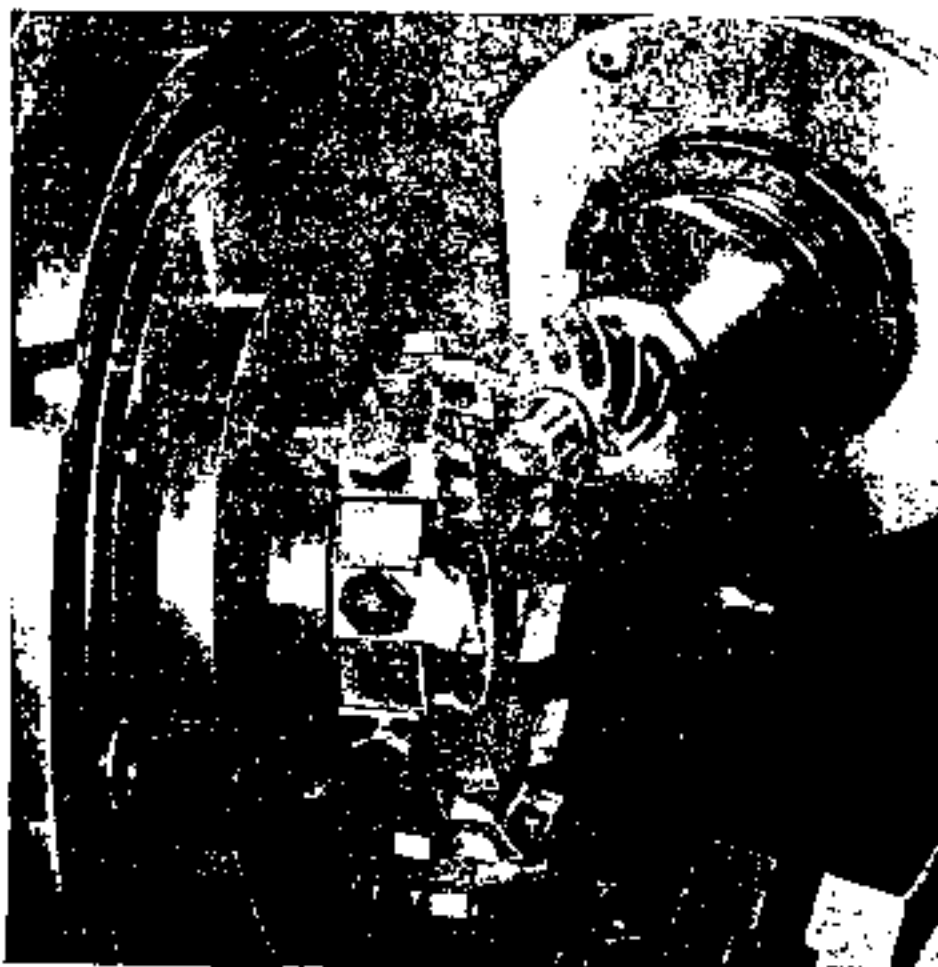

(شکل ۳۴ - ۹) منطقه براده برداری چهارهای دندانهای یک چرخنده مخروطی و مارپیچ (مانند دنده پهنپون در سیستم دیفرانسیل اتومبیل ها) پرسکه نوعی مولد دنده مخروطی تبه مورب بنام ماشین «گلپسون» ساخته با ابزار دوآرداری چندین تیغه تراشکاری دنده

سنگ‌زنی

«مواد ساینده - سنگ‌زنی و ماشین‌های سنگ‌زنی»

“Abrasive Substances - Grinding and Grinding Machines”


مقدمه: صیقلی کردن و سنگ زدن عبارتست از تراش فلزات توسط چرخ‌های سنباده که ابزار برش ماشین‌های سنگ‌زنی را تشکیل می‌دهند. در قدیم از چرخ سنباده‌هایی که از ماسه ساخته شده بودند برای تیز کردن ابزارهایی که جنس آن‌ها از فولاد کربن‌دار بود استفاده می‌کردند و مخصوصاً در موقع رفع معایب حاصله از عملیات حرارتی روی قطعاتی که در ساختمان‌شان فولادهای سخت شده بکار برده شده بود، لزوم این عمل کاملاً محسوس بود، زیرا باعث جزئی بودن معایب، فقط قشر بسیار نازکی میبایست از رویشان سائیده میشد. صاف کردن و تراش فلزات بوسیله سنگ سنباده از دیر زمان در صنایع فلزکاری با همان روش‌های ابتدائی متداول بوده است تا آنکه در سال ۱۸۷۰ میلادی نخستین ماشین سنگ سنباده «گردساب» با شکلی شبیه به انواع امروزی آن ساخته شد، این شیوه فلزسایی که مزایای زیادی را نیز به‌همراه داشت در ماشین‌سازی برای خودش جا باز کرد و چون ضرورت زمان هم ایجاب میکرد، انواع مختلف ماشین‌های ساینده در کارخانجات طراحی و ساخته شدند.

چون میتوانیم سالهای ربع آخر قرن نوزدهم میلادی را دوران تکامل و متنوع شدن ماشین‌های بخار نصب شده در کارخانجات بعنوان یک موتور ثابت و محرک سایر ماشین‌آلات و نیز ایجادکننده قدرت در لکوموتیوهای بخاری که نیرومندترین وسائل نقلیه زمینی تا آن زمان محسوب میشدند و همچنین ظهور موتورهای احتراق داخلی بنزینی (توسط نیکلاس اگوست اتو Nikolass August Otto) در سال ۱۸۷۶، پیدایش و تکامل موتورهای درون سوز نوع دیسلی (توسط رودلف دیسل Rudolf Diesel) از سال ۱۸۹۳ به‌بعد، و نیز تکمیل شدن تدریجی توربین‌های بخاری را در همان سال‌ها بدانیم، بنابراین کاملاً روشن بنظر میرسد که طرز کار مطلوب همگی این ماشین‌های گرمائی کاملاً به‌دقیق بودن اندازه و ابعاد قطعاتشان وابسته بود، طوریکه صدم‌های میلیمتر و هزارم‌های اینچ در عملیاتی مانند سنگ زدن میل‌لنگ‌ها نقش داشتند و ناچاراً سازندگان آن‌ها، تولید و ساخت ماشین‌های ساینده را در اولویت قرار دادند و بموازات آن شکل‌های متنوعی از مواد ساینده مصنوعی که چند نمونه از آن‌ها را از نقطه نظر تکنولوژی

موادشان تحت بررسی قرار خواهیم داد، و در طبیعت نظیرشان وجود نداشت مورد استفاده قرار گرفتند، دلیل آن هم این بود که مواد ساینده طبیعی که از قدیم کاربرد داشتند و اکثراً از ماسه و کوارتز تشکیل شده بودند، به علت عدم تجانس ساختمان و ساینده شدن سریع، برای پرداخت کاری چندان تناسبی نداشتند و روی همین اصل به مرور زمان جای خودشان را به مواد ساینده مصنوعی دادند و تقریباً از سال ۱۸۹۳ که کوره‌های الکتریکی متناسبی برای این منظور ساخته شد، امکانات تولید و ساخت مواد ساینده مصنوعی نیز عملاً فراهم گردید.

بررسی تکنولوژی «سنگ‌زنی» و «ماشینکاری سایشی»


بطور کلی، برداشتن فلزات یا مواد دیگر از روی قطعات کار مربوطه، بفرم تراشه‌ها و ذرات بسیار ظریف، توسط لبه‌های برنده فوق‌العاده کوچک «ساینده‌ها» را فراپند تولید سایشی گویند. در حالتی که دانه‌بندی ساینده‌ها، مخصوصاً انواع مصنوعی آن، که به شکل کنترل شده‌ای برای این منظور بکار گرفته شده باشد، دارای محدوده عملکرد بسیار گسترده‌ای خواهد بود و علاوه بر آن که ممکن است با این روش‌ها، خشن‌تراشی و براده‌برداریهای سایشی قابل ملاحظه‌ای را اجراء کرد، امکان بوجود آوردن پرداخت‌ترین سطوح تا مرحله صیقل نهائی نیز در ردیف کارهای اجراء شدنی با این تکنولوژی در حال توسعه قرار دارد. در عملیات سنگ‌زنی که اغلب از چرخهای سنباده گوناگون استفاده می‌کنند، در واقع ابزاری را بکار می‌برند که مجموعه‌ایست از «ذرات ساینده و چسب دربرگیرنده آن‌ها» و هر کدام از ذرات ساینده درگیرشونده با سطوح کار در

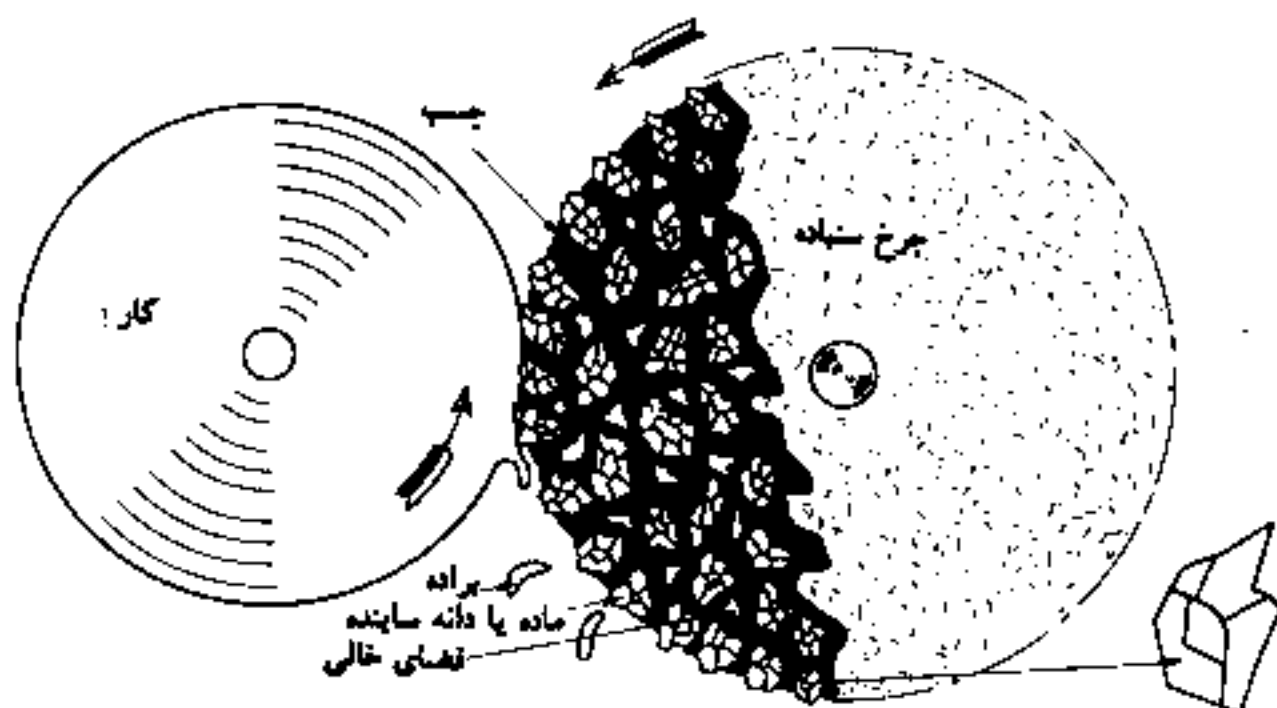

(شکل ۱ - ۱۰) ساختمان عمومی جرخ سنباده و نحوه عمل یک دانه ساینده (با فکلی سمتی که که خارج از اندازه طبیعی بزرگتر نشان داده شده است و ذره ساینده را لایه‌ای چسب محاط بر آن نمایان می‌سازد)

حال سنگ‌زنی را میتوانیم بمنزله یک «رنده کوچک فلز تراشی» بشمار آوریم. علاوه بر آنکه در سنگ‌زنی کیفیت صافی سطوح کار، کاملاً قابلیت کنترل شدن را دارد، آنها را میتوان با اندازه‌های بسیار دقیق و با «تولرانس خیلی کم» ساخت و تولید نمود. چنانچه هدف از بکار بردن مواد ساینده تراشه‌برداری سریع و در عین حال بمقدار زیاد، جهت ایجاد فرم مطلوب «با اندازه‌ای تقریبی» باشد، چنین عملی را «ماشینکاری سایشی» می‌نامند.

بنابراین در سنگ‌زنی، ماشینکاری سایشی و همچنین عملیات پرداخت‌کاری در حالیکه همگی از مواد ساینده متناسب با شرایط کاریشان بهره‌گیری می‌کنند، از نقطه نظر نتایجی که در خاتمه کار عاید می‌سازند با هم تفاوت‌های فاحشی را دارا خواهند بود. شکل شماتیکی (۱-۱۰) نشان‌دهنده ساختمان عمومی چرخهای سنباده و نیز طرز عمل یک دانه ساینده میباشد.

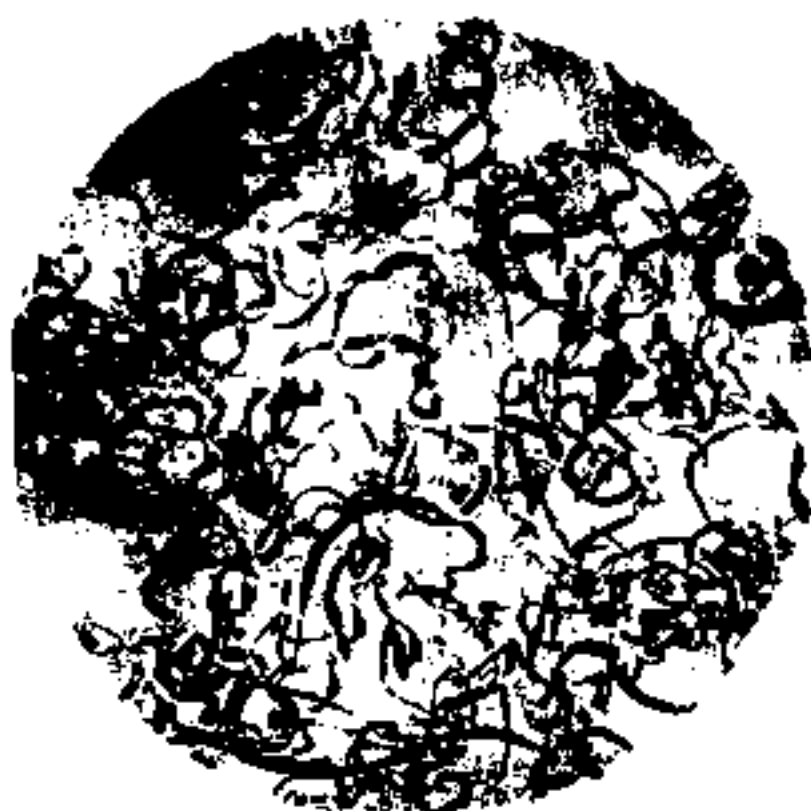

(شکل ۲-۱۰) شکل واقعی براده‌های ظریف تولید شده از یک قطعه کار به وسیله عملیات سنگ‌زنی که یکم ذره‌بین با درشت نمایی کافی برچود آمده

مزایای سنگ‌زنی و سنباده‌کاری قطعات کار

بطور کلی عملیات سنگ‌زنی و سنباده‌کاری، نسبت به سایر روشهای براده‌برداری با ابزارهای فلز تراشی دارای مزایائی بقرار زیر میباشد:

۱- چون ذرات مواد ساینده فوق‌العاده سخت هستند، لذا در شرایطی که هیچکدام از ابزارهای معمولی براده‌برداری قادر بکار نباشند، منحصرأ میتوان از آنها استفاده کرد.

۲ - چون بوسیله سنگها و چرخهای سنباده میتوان براده‌های بسیار ظریفی را از سطوح کار برداشت، لذا فشار وارده از ابزار بر کار به مراتب کمتر از فشار ابزارهای فلزتراشی بوده و بنابراین نه تنها تغییر فرم چندانی در قطعه کار بوجود نمی‌آورند، بلکه تاب خوردگی‌های ناشی از عملیاتی مانند آبکاری را قادرند با سنگ‌زنی مناسب برطرف سازند.

۳ - چون ابعاد براده برداری با سنگ‌زنی بسیار کوچک میباشد، بنابراین دقت‌های بالا را فقط از سنگ‌زنی باید انتظار داشت.

۴ - چون یکمک عملیات سنگ‌زنی و صیقل نهائی میتوان درجه صافی مطلوب را برای سطوح کار ایجاد کرد، لذا هیچکدام از سایر روش‌های ماشین کاری نمیتواند مانند این فرایند، پرداختی مورد نظر را بوجود آورد.

جنس دانه‌های سنگ سنباده‌ها

مواد ساینده‌ای که جهت ساختن چرخها و سنگهای سنباده و سایر ابزارهای سنگ‌زنی و چلاکاری مورد مصرف دارند از نظر جنس بسیار متنوعند ولی از لحاظ سهولت بررسی‌های تکنولوژی آنها را میتوان به دو دسته بزرگ زیر تقسیم‌بندی کرد:

۱ - مواد ساینده طبیعی «Natural Abrasive Substances» - این دسته از مواد عبارتند

از:

(a) - امری Emery (b) - کراندوم Corandum (c) - الماس Diamond

۲ - مواد ساینده مصنوعی «Artificial Abrasive Substances» - که شامل تعداد خیلی زیادی از مواد ساینده خواهند بود و بعنوان مثال میتوان از: (a) - کربورهای ساینده (b) - آلومین نام برد. در سطور بعد، شرح خلاصه‌ای از ویژگی‌های مواد فوق‌الذکر را بیان می‌کنیم.

(a) - امری «Emery» - یا آلومین طبیعی عبارتست از اکسید آلومینیوم طبیعی با درجه خلوصی در حدود ۵۵٪ تا ۶۵٪ که معادن آن در بسیاری از نقاط دنیا و از جمله در یونان و ترکیه و ایران وجود دارد. عیب عمده آن پائین بودن درجه خلوص دانه‌های ساینده در سنگ طبیعی میباشد.

(b) - کراندوم «Corandum» - این ماده ساینده طبیعی نیز از انواع طبیعی اکسید آلومینیوم محسوب شده و درجه خلوص آن معمولاً ۷۵٪ تا ۹۵٪ بوده و در مناطق مختلفی مانند برزیل، کانادا و غیره دیده شده است.

(c) - الماس «Diamond» - الماس‌هایی که بصورت ذرات ریز (گرد الماس) باشند، برای مواردی که بخواهند ابزارهای ساخته شده از کربورهای سمانته را که اصطلاحاً «الماسه» نامیده میشوند شکل دهند کاربرد خواهند داشت و بطور کلی الماس‌هایی که بعطت همراهی با

ناخالصی‌های مختلف رنگ مطلوبی برای جواهرسازی را نداشته باشند، بفرم قطعات کوچکی در نوک ابزارهای فولادی مخصوص تعبیه میشوند و از آنها برای تیز کردن و اصلاح سطوح فرسوده شدهٔ چرخهای سنباده بهره‌گیری می‌کنند.

باید دانست که به غیر از مواد ساینده طبیعی فوق‌الذکر، انواع مختلفی از سنگهای سخت مانند: سنگ چخماق یا سنگ آتش‌زنه و سنگهای کوارتزی یافت میشوند که با توجه به جدول تجربی سختی مواد، ملاحظه میشود که در رده بالاتری نسبت به بسیاری از فراورده‌های فلزی قرار دارند و در نتیجه میتوانند روی پاره‌ای از فولادهای کوره‌کاری شده نیز عمل سایش را انجام دهند ولی همانطور که در مقدمه این بخش متذکر شدیم، عیب عمده آنها غیر یکتواختی ذرات متشکله‌شان خواهد بود.

 
شرح تکنولوژی تهیه مواد ساینده مصنوعی

در این مبحث منحصرأ به بررسی دو نوع ماده ساینده مصنوعی می‌پردازیم، ولی باید دانست که غیر از کربور سیلیسیم، در صنعت از کربورهای ساینده دیگری مانند کربور بُر بفرمول B_4C که بنام تجارتي نرید Norbide نیز نامیده میشود و سختی آن بسیار به الماس نزدیک شده است هم استفاده می‌کنند و همچنین ترکیب ازت یا نیتروژن با فلز بُر که در شیمی با علامت اختصاری B نمایانده میشود و ماده‌ای بفرمول BN را ایجاد می‌کنند و برای تهیه آن دمای بالایی را میبایست بوجود آورند، بفرم کریستالیزه جهت سنگ‌زنی ابزارهای بسیار سخت کاربرد دارد.

طرز تهیه کربور سیلیسیم SiC

سابقه ساختن این ماده ساینده که پر مصرف‌ترین دانه ساینده نیز میباشد به حدود سال ۱۸۹۱ برمی‌گردد که در آن سال شخصی بنام آچسون E.G. Acheson در حالی که سعی میکرد سنگهای قیمتی مصنوعی بسازد، موفق به یافتن روش تهیه کربور سیلیسیم (SiC) شد، بنابراین پیدایش اولیه آن شاید برحسب اتفاق صورت گرفته است. برای تهیه کربور سیلیسیم از کوره‌ای مخصوص که آجرهای نسوز آن دارای درز بوده و بدون ملات هستند استفاده می‌کنند و در داخل کوره ماسه ریز و گرد ذغال و خاک آره و نمک می‌ریزند و کوره از نوع الکتریکی خواهد بود. وجود ماسه یا سیلیس برای تهیه عنصر سیلیسی (Si) است که میخواهد در واکنش شرکت کند، گرد ذغال یا کک که در سالهای اخیر کک نفتی جایگزین آن شده است تأمین‌کنندهٔ عنصر کربن است. خاکه آره برای بوجود آوردن تخلخل بوده و نمک طعام یا کلرور سدیم کاربردش در مجموعه مزبور بعنوان ماده گدازآور یا کمک ذوب میباشد. درزهایی که بین آجرهای مفروش در کوره در نظر گرفته میشود برای آنست که گازهای ناشی از فعل و انفعالات شیمیائی که میتوان آن

را با فرمول زیر خلاصه کرد، پسهولت خارج شوند، بنابراین واکنش اصلی کوره عبارتست از:



پس از اتمام فعل و انفعال فوق و وقتی که کوره سرد شد، توده‌ای شفاف و براق در اطراف جسم داخل کوره مشاهده میشود که دارای کریستالهای برنگ آبی متمایل به سیاه میباشد. قسمت خارجی را از بخش‌های درونی آن جدا می‌سازند که این عمل بوسیله خرد کردن و شکستن آنها صورت میگیرد تا به شکل ذرات ساینده درآیند. البته باید دانست که دمای این نوع کوره‌های الکتریکی در حدود 2200°C (معادل تقریباً 4000°F فارنهایت) میباشد و عمل چندین ساعت به درازا می‌کشد و در واقع مواد اولیه‌ای که در داخل کوره ریخته‌اند نقش هادی را بین الکترودهای آن ایفا می‌کنند. چنانچه درجه سختی پودر تالک را با توجه به روش سختی منجی «موه» Moh که اساس آن خراش برداشتن جسم نرم توسط جسم سخت‌تر میباشد واحد یا یک فرض کنیم و الماس را که سخت‌ترین جسم طبیعی است و در صنعت هم تاکنون موفق به ساختن ماده‌ای با درجه سختی بالاتر از آن نشده‌اند ۱۰ فرض کنیم و در این رده‌بندی بعنوان مثال درجه سختی شیشه‌ها در حدود ۷ خواهد بود، ملاحظه می‌گردد که درجه سختی کربور سیلیسیم با روش مزبور در حدود ۹/۵ میباشد با این تفاوت که هم از لحاظ قیمت به علت ارزان بودن نسبی مواد اولیه سازنده اش ارزان‌تر میباشد و هم اینکه دارای تندی کمتری بوده و در مقابل ضربه و شوک‌های ناشی از برخورد با سطوح سخت شده قطعات کار مقاوم‌تر است. دانه‌های ساینده کربور سیلیسیم را از جدا کننده‌های مغناطیسی عبور میدهند تا چنانچه ذرات اکسید آهن بطور احتمالی همراه آن باشد از سایر مواد تفکیک شود و آنگاه مورد شستشو قرار گرفته و سپس خشک می‌شود و با عبور کردن از الک‌های استاندارد شده، آنها را طبقه‌بندی یا کلاسه می‌کنند. چنانچه ذره ساینده‌ای دارای نمره ۶۰ باشد مفهومی است که از الکی عبور کرده است که در هر اینچ مربع آن به تعداد $60 \times 60 = 3600$ عدد سوراخ داشته است. کربور سیلیسیم به‌لحاظ دارا بودن درجه سختی خیلی بالا (کمی کمتر از الماس و کربور بُر) برای سنگ زدن بسیاری از انواع فولاد و چدن و همچنین مواد دارای استحکام کششی کم مانند: آلومینیوم، برنج، مفرغ، مس و غیره کاربرد دارد. نوعی از کربور سیلیسیم که رنگ کریستالهای آن تقریباً سبز رنگ باشد جهت سنگ زدن و فرم‌دهی ابزارهای ساخته شده از کربورهای سماته یا الماسه‌ها که در کارگاههای ماشین‌ابزار به سنگ الماسه شهرت دارند در صنایع ساخت مواد ساینده مصنوعی تولید شده‌اند. در تجارت ممکن است کربور سیلیسیم را «کربوراند» Carborundum و یا «کریستولون» Crystolon نیز بنامند و در خانمه متذکر می‌گردد که در اغلب چرخ سنباده‌های دارای زنگی آبی یا بنفش تیره که رایج‌ترین انواع آن نیز میباشند از ماده فوق‌الذکر بعنوان ذره ساینده بهره‌گیری کرده‌اند.

اکسید آلومینیوم خالص یا آلومین Aluminium Oxide

چنانچه بخواهند از این ترکیب شیمیائی که دارای درجه سختی بسیار بالا و نزدیک به الماس است، بتوان ماده‌ای ساینده استفاده کنند میبایست ابتدا یکی از سنگهای معدنی فلز آلومینیوم را که بوکسیت نامیده میشود و به غیر از هیدروکسید آلومینیوم که در آن ناخالصی‌های مختلفی وجود دارد، با بکارگیری عملیات فیزیکی و شیمیائی مفصلی که خلاصه آن بقرار زیر است تدریجاً تغییر شکل دهند. سنگ بوکسیت محتوی چند درصد اکسید آلومینیوم میباشد که پس از عبور از سنگ شکن‌ها و خرد شدن بر آن هیدرات سدیم (NaOH) اثر میدهند و در نتیجه مقداری رسوب ژله‌ای شکل هیدرات یا هیدروکسید آلومینیوم نیم بفرمول Al(OH)_3 رسوب می‌کند که قابل تفکیک از سایر ناخالصی‌ها میباشد و هرگاه این ماده شیمیائی را به شدت حرارت بدهند آب از آن جدا شده و اکسید آلومینیوم نسبتاً خالص که اینک «آلومین» نامیده میشود و دارای کریستالهای متعایل به سفید رنگ میباشد حاصل می‌شود، کوره‌هایی که برای این منظور انتخاب می‌شود از نوع قوسی الکتریکی خواهند بود و اکسید آلومینیوم خالص‌تر که دارای درجه خلوص بالاتر ولی وزن مخصوص کمتری است در قسمت‌های فوقانی قرار گرفته و جمع‌آوری میشود و بهمان روشی که در مورد کربورسیلیسیم ذکر گردید میبایست آنها را طبقه‌بندی کنند. با توجه به توسعه روزافزون صنایع مختلف و پیدایش شاخه‌های جدید علوم و فنون نیاز به داشتن ساختن ابزارها و ادوات دقیق کاملاً محسوس است و لذا بموازات طراحی مدل‌های متنوع ماشین‌های ساینده جدید میبایست مواد سنگ زنی و صیقل کاری نویی را پس از پژوهش‌های بسیار پدید آورند که جزئیات طرز تهیه و تولید آنها اکثراً جزو اسرار صنعتی محسوب می‌شود و با در نظر گرفتن نکاتی که در عنوان مزایای سنگ زنی خاطر نشان شد، اهمیت روزافزون ساختن ابزارهای خیلی سخت و نحوه شکل دهی آن‌ها در ماشین‌سازی کاملاً مشهود خواهد بود.

«تیز شدن خودبخود Self-sharpening» یکی از خواص مورد لزوم در سنگ سنباده‌ها، تیز شدن خودبخود آنهاست و این خاصیت هرچه ممکن است میبایست بیشتر در سنگها یا چرخهای سنباده وجود داشته باشد. وقتی یکی از دانه‌های برنده یا ساینده سنگ سنباده که بمنزله ابزار فوق‌العاده کوچکی محسوب می‌شود، کند شود مقدار فشار براده بر روی آن افزایش می‌یابد و در نتیجه باعث جدایش آن از چسب اطرافش خواهد شد و سپس ماده چسب سائیده شده و دانه برنده جدیدی با نوک تیز ظاهر میگردد. ماده چسب بکار برده شده در ساختمان چرخهای سنباده باید دانه‌های ساینده را تا وقتی نگهدارد که به اندازه کافی تیز باشند و پس از آنکه کندی آن‌ها به حدی رسید که دیگر قادر به تراشیدن فلز نباشد آنها را رها کند. اگر چسب سنگ سنباده، دانه‌های آنرا بیش از مقدار لازمه محکم در برگیرد و مانع جدا شدن بموقع ذرات کند شود، تدریجاً فاصله ذرات از ماده مورد سایش پر شده و در نتیجه عمل سنگ زنی با کیفیت مطلوب صورت نخواهد

گرفت و چنانچه چسب توانائی و قدرت کافی را برای نگهداشتن ذرات ساییده نداشته باشد، موجب جدایش ناپهنگام آنها شده و مواد ساییده بصورت غباری به اطراف محل سنگ کاری پخش خواهد شد و با این توضیحات نقش انتخاب صحیح چسب و همچنین مقدار آن برای ایجاد خاصیت تیز شدن خود بخود در چرخهای سنباده معمولی کاملاً آشکار می گردد. سنگ های سنباده کُند شده را نخست با چرخهای الماسه و سپس با الماس طبیعی که اغلب بفرم نگین در انتهای ابزار مخصوص این کار جاسازی شده اند، تراشیده و اصلاح می کنند، زیرا چرخ سنباده هائی که لبه هایش شکل اصلی خود را از دست داده باشند بهیچوجه توانائی تیز کردن و شکل دادن و ایجاد کردن زوایای مورد نظر را برای ابزارهائی مانند رنده های مختلف فلز تراش و تیغه های قرزو سوزن های خان کشی و غیره را ندارند.

دانه بندی مواد سنگ سنباده

پس از آنکه دانه های ساییده را که اغلب از انواع مصنوعی آن میباشند با روش های مختص به خود تهیه کردند، آنها را خرد کرده و از آسیابهای مخصوص عبور داده و با عبور دادن متوالی از الک هائی که ابعاد سوراخهای آن از استانداردهای ویژه ای تبعیت می کنند، تقسیم بندی یا کلاسه می کنند. اندازه دانه ها بوسیله عددی مشخص می شود که با پهنای معینی از توری بکار برده شده در الک مربوطه مطابقت دارد. عدد دانه بندی تعداد شبکه های موجود در یک اینچ طول لبه الک را نمودار می سازد و مشخص می نماید که ذره ساییده از آن عبور کرده است. چنانچه ابعاد دانه های مواد سنگ سنباده فوق العاده کوچک شود به نحوی که آنها را بتوانند در زمره «گرد» قلمداد کنند از الکهای بادی و یا بکار بردن روش شستن بهره گیری می نمایند و بطور خلاصه در این طریق مدت زمانی را که لازم است ذرات شسته شده بوسیله آب در شرایط استاندارد پیائین ظرف بروند و ته نشین شوند ملاکی برای تمیز دادن ذرات ریز از درشت فرض می کنند و زمان لازمه را برحسب دقیقه، بطور دقیق طی چند آزمایش تجربی تعیین می کنند. جدول زیر نمودار دانه بندی مواد سنگ سنباده میباشد که شامل چهار دسته کلی خواهد بود:

(جدول شماره ۱) — جدول نمرات استاندارد شده ذرات ساییده.

نام دسته	نام گروه دانه بندی	تعداد شبکه های موجود در هر اینچ طولی لبه الک
۱	درشت (Coarse)	۲۴ ۲۰ ۱۶ ۱۴ ۱۲ ۱۰
۲	متوسط (Medium)	۶۰ ۵۲ ۴۶ ۳۶ ۳۰
۳	ریز یا ظریف (Fine)	۱۸۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۰۰ ۹۰ ۸۰ ۷۰
۴	خیلی ریز (Very Fine)	۶۰۰ ۵۰۰ ۴۰۰ ۳۲۰ ۲۸۰ ۲۴۰ ۲۲۰

بایستی توجه داشت که منظور از عدد ۲۰ در تقسیم‌بندی درشت اینست که ذرات مورد نظر از الک درشت‌تر یعنی ۱۶ رد شده ولی از الک ریزتر که شماره ۲۴ باشد عبور نکرده‌اند و همانطور که قبلاً هم بیان گردید، الک نمره (No:20) دارای ۲۰ شبکه در هر اینچ طولی و در نتیجه ۴۰۰ سوارخ در یک اینچ مربع میباشند. اثر اندازه دانه‌های ساییده را میتوان با اثر اندازه آج‌های سوهان مقایسه کرد، دانه‌های درشت‌تر سطوح سنگ زده خشن‌تر (زبرتر) را ایجاد می‌کنند. هرچه جنس کار مورد سنگ کاری نرم‌تر و با مقدار بار سنگ کاری بیشتر باشد بهمان نسبت بایستی دانه‌بندی انتخاب شده برای سنگ سنباده درشت‌تر اختیار گردد. دانه‌بندی ظریف به‌لّت بهتر بودن دوام فرم لبه‌های تیز سنگ سنباده و بهتر اصلاح کردن سطوح سائیده شده و تسیز موانعی که براده‌برداری از آنها با دشواری همراه است انتخاب می‌گردد.


انتخاب دانه‌بندی

با بزرگتر شدن اندازه ابعاد ذرات ساییده بکار برده شده در ساختمان چرخهای سنباده نیروی چسبندگی آنها نیز رشد می‌کند. چنانچه فشارهای برشی بالا باشد مانند عملیات سنگ زنی خشن و بطور کلی پیش سنگ‌زنی‌ها، دانه‌بندی‌های درشت‌تر مورد انتخاب واقع میشوند و حال آنکه اگر هدف از سنگ‌زنی، نرم‌سائی و صیقل کاری باشد میبایست انواع ریزتر ذرات ساییده در ساختمان سنگ سنباده پیش‌بینی شوند. در مورد مواد کار نرم که براده‌های پلندی را بدست میدهند، بایستی محفظه‌های براده (یا خلل و فرج سنگ) از دانه‌های سنگ بزرگتر باشند. سنگها و چرخهای سنباده بعنوان ابزارهای سرامیکی با چندین لبه برش معروف هستند، هرچه لبه برنده بیشتری بازاء هر دور گردش سنگ درگیر شود، بهمان نسبت کارآئی آن بیشتر و بزرگتر خواهد بود بدون آنکه دانه‌های سنگ بتهائی در مقدار فشار سنگ کاری اثری بگذارند و روی همین اهل است که میبایست مسیر براده برداری هریک از ذرات ساییده تا حدّ ممکنه کوچک نگهداشته شود. این مسیر براده‌برداری نه فقط به مقدار حرکت پیشروی (s) و عمق براده (a) و سطح مقطع براده (A) با توجه به فرمول: $A = a.s$ بستگی دارد، بلکه به قوس تماس که از اهمیت بسزائی در عملیات سنگ‌زنی برخوردار است وابستگی خواهد داشت.

تأثیر قوس تماس در انتخاب دانه‌بندی چرخهای سنباده

منظور از قوس تماس، قوسی است که چرخ سنباده با قطعه کار مورد سایش در تماس است که مسلماً به نوع عملیات سنگ‌زنی وابستگی داشته و این قوس یا کمان را بر روی چرخ سنباده بکار برده شده اندازه‌گیری می‌کنند. در شکل‌های بعد، قوس‌های تماس نشان داده شده است، هر قدر که زاویه تماس کوچکتر باشد بایستی چرخ سنباده‌ای انتخاب شود که دارای درجه سختی

بالا نری باشد. در عملیات گردسانی خارجی که چرخ سنباده و کار با مقطع دایره‌ای با هم تماس خارج هستند، زاویه تماس خیلی کوچک است و حال آنکه در کف‌سانی یا سنگ زنی مسطح این زاویه مقدار متوسط خود را دارا می‌باشد و در سواردی که هدف گردسانی داخلی باشد و سنگ سنباده و قطعه کار را بتوان بفرم دو دایره تماس داخل تجسم کرد، زاویه تماس بیشترین مقدار خود را داراست.

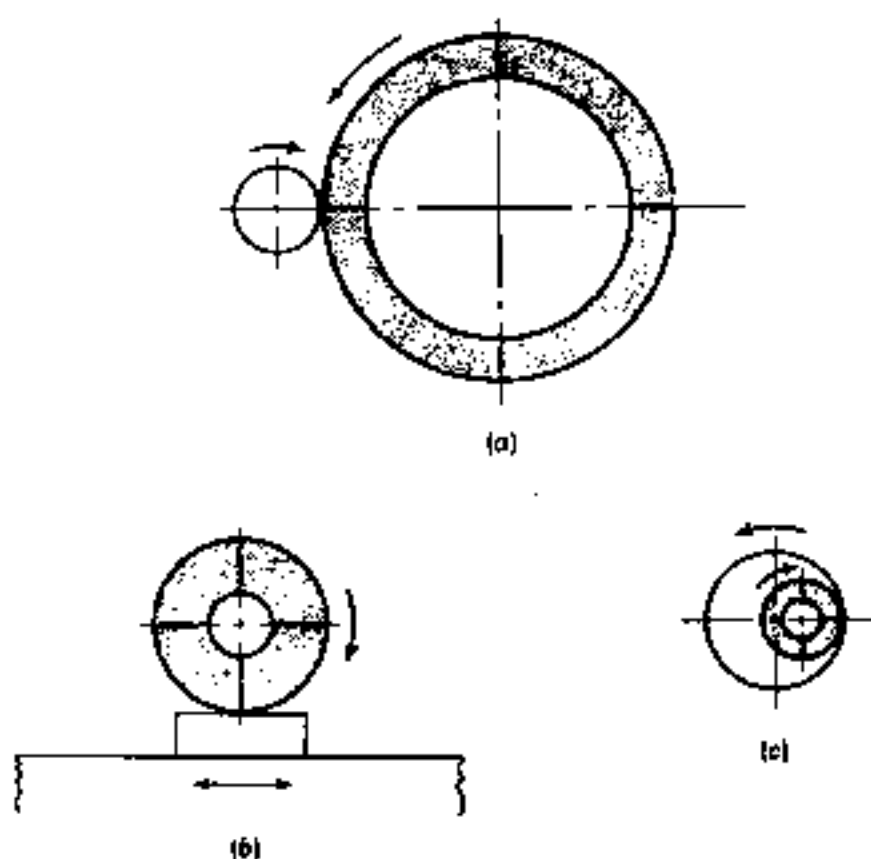

(شکل ۳ - ۱۰) شکل‌های تماسی نشان دهنده قوس تماس در عملیات سنگ‌زنی

- (a) - گردسانی خارجی
- (b) - کف‌سانی یا سنگ‌زنی مسطح
- (c) - گردسانی داخلی

چسب‌های چرخ سنباده‌ها «Bonds»

در تکنولوژی ساخت و تولید چرخ‌ها و سنگ‌های سنباده، موادی که بتوان چسب بکار برده میشوند دارای اهمیت زیادی می‌باشند زیرا بطور مستقیم بر کاربردهای آن تأثیر خواهند گذاشت و بطور کلی چون اغلب چرخ‌های سنباده از تجمع دو ماده که با هم مخلوط شده و پس از فرم‌گیری و پختن، شکل مطلوب را پیدا کرده‌اند بوجود آمده‌اند و عبارتند از: الف - ذرات ساینده، و ب - چسب بکار برده شده. بنابراین با توسعه صنایع تولید ذرات ساینده به‌رور زمان چسب‌های متنوعی هم که هر کدامشان از ویژگی‌های خود برخوردارند کشف شده‌اند. تأثیرات چسب انتخابی عبارتند از:

اولاً - چسب، مشخص کننده استحکام چرخ سنباده است و در نتیجه حداکثر سرعت دارای ایمنی آنرا معین میسازد.

ثانیاً - ماده چسباننده، تعیین کننده انعطاف پذیری یا صلابت چرخ سنباده ساخته شده خواهد بود.

ثالثاً - چسب بکار برده شده شاخص نیروی لازم برای جدا کردن یک دانه ساینده از چرخ سنباده بشمار میرود.

در کتب فنی مختلفی که درباره چسب های دارای کاربرد برای چرخ سنباده سازی بحث می کنند، تقسیم بندی های گوناگونی برای این امر صورت می گیرد که نمونه ای از آن که بیشتر از همه متداول است و تعداد زیادتری از انواع چسب های جدید را شامل میشود عبارتست از:

۱ - چسب های متبلور یا بیرنگ: برای ساخت چرخ سنباده های متبلور و برآق.

۲ - چسب های سیلیسی: برای ساخت چرخ سنباده هایی که کربور سیلیسیم ذره ساینده آنها محسوب شود.

۳ - چسب های شلاک «Shellac»: (لاک مخصوص برنگ زرد یا قهوه ای) برای ساخت چرخ سنباده های الاستیک.

۴ - چسب های لاستیکی: جهت ساخت و تهیه چرخ سنباده های لاستیکی سولفور.

۵ - چسب های صمغی: برای ساخت چرخ سنباده های صمغ دار که چسبی است با منشأ گیاهی.

۶ - چسب های اکسی کلرور: برای ساخت نوعی چرخ سنباده با همین نام که محتوی کربنات منیزیم طبیعی است.

چرخ سنباده های متبلور: این نوع چرخ سنباده ها باین ترتیب ساخته میشوند که مقدار معینی از ماده ساینده را که ابعاد و اندازه های ذرات آن را قبلاً بدرستی تعیین کرده اند با ماده چسبناک مخصوصی که «چسب خاک Bonding Clay» نامیده میشود و مجموعاً از خانواده چسب های سرامیکی محسوب میشود، و آب را بصورت مخلوط بکثافتی در میآورند. این نوع چسب ها که بنام «چسب سفال» هم شهرت دارند از گل و سنگ چخماق و فلدسپات و غیره بدست می آیند. خمیری که برای چرخ سنباده سازی تهیه شده و در مواردی ممکن است سیال و تا حدی متعادل به خشک باشد، توسط قالب گیری مشابه روشی که در سفال کاری متداول است فرم لازمه را کسب می کند و گاهی ممکن است با عملیات پرس کاری به خمیر نسبتاً خشک چرخ سنباده سازی شکل دهند و سپس در صورت لزوم قسمت هایی از آنرا تراش داده و آن را آماده پسختن سازند. چرخ سنباده را که تا مرحله قبل خام نامیده میشود، در کوره هایی شبیه کوره آجرپزی قرار داده و دمای کوره را تدریجاً بالا میبرند تا به دمای در حدود 1600°C (تقریباً معادل 3000°F)

برسد. در این دما، چسب که پشکل خاک میباشد ذوب شده و همانند خاک چینی برآق و یا اصطلاحاً شیشه‌ای میشود و دانه‌های ماده ساینده را در برمی گیرد. این درجه حرارت زیاد، ضمناً تا حدی سبب نرم شدن ذرات ساینده نیز خواهد شد. چرخ سنباده‌های برآق (Vitrified Grinding Wheels) در اثر تأثیر اسیدها و یا تغییرات دما (سردی و گرمی هوا) و روغن‌های مختلف تغییر وضعیت نمیدهند و عوامل فوق، دگرگونی‌های چندانی در آنها ایجاد نمی‌کنند.

چرخ سنباده‌های متبلور دارای ساختمانی تقریباً یکپوخت و متخلخل میباشد و در اغلب موارد میتوان از آنها استفاده کرد مگر اینکه نوع کار ایجاب کند چرخ سنباده‌ای از جنس دیگر مورد مصرف واقع شود و مجموعاً امکان دارد سرعت‌های محیطی زیادی را برای آنها به هنگام نصب شدنشان بر روی محورهای ماشین‌های ساینده در نظر گرفت.

چرخ سنباده‌های سیلیسی «Silicate Grinding Wheels» این چرخ سنباده‌ها از مخلوط کردن ذرات ساینده با یکی از سیلیکات‌های سدیم (SiO_2Na_2) یا سیلیکات پتاسیم (SiO_2K_2) که به مایع شیشه معروف هستند بدست آیند، باید دانست که دو ماده فوق‌الذکر جزو معدود سیلیکات‌های محلول در آب هستند. این مایع کاربردی به دو منظور صورت خواهد گرفت، نخست از آن بعنوان ماده‌ای چسباتنده بهره‌گیری کرده‌اند و دیگر آنکه میتواند لایه پوششی و حفاظتی (Protective Coating) در مجموعه عمل کند و این پوشش عاملی خواهد بود که از نفوذ آب و رطوبت و سایر مایعاتی که در خنک کاری عملیات سنگ‌زنی دارای کاربرد هستند، به درون چرخ سنباده جلوگیری کند. دمای کوره‌ای که این نوع چرخ‌های سنباده خام را خواهد پخت در حدود 260°C (تقریباً معادل 500°F) و مدت قرارگیری در کوره یک روز و یا بیشتر خواهد بود. قدرت چسبندگی، چسب‌های سیلیسی خیلی کمتر از چسب‌های متبلور یا برآق و یا بیرنگ میباشد و احتمال جدا شدن ذرات ساینده بیشتر است ولی با توجه به این نکته که دمای پختن چرخ خام آنها به مراتب پائین‌تر از درجه حرارتی است که چرخ سنباده‌های متبلور در آن پخته شده بودند، لذا این روش تولید کننده چرخ سنباده‌هاییست که ذراتشان دارای سختی بالاتری میباشد، چون دماهای بالا، باعث کاهش درجه سختی خواهند شد و یکی دیگر از مزایای چرخ سنباده‌های سیلیسی ضد آب «Water Proof» بودن آنهاست. چرخ سنباده‌های سیلیسی را برای صیقل دادن و سنگ زدن ابزارهای لبه نیز و مواردی که گرما باید به حداقل ممکنه تقلیل یابد. (با مصرف مایع تراشکاری و یا بدون مصرف آن) بکار می‌برند.

یکی دیگر از موارد مصرف چرخ سنباده‌های سیلیسی واقعی است که ساخت نوعی از آن با قطر خیلی زیادتر از انواع کوچک و معمولی، مطرح باشد. چون چرخ سنباده‌های بزرگ در شرایطی که دمای کوره پخت آنها بالا باشد ترک بر میدارند در حالی که چرخ سنباده‌های سیلیسی را میتوان تا قطری در حدود 1800 mm (تقریباً معادل ۷۲ اینچ) ساخت و در صنعت مواردی

وجود دارد که به چرخهای سنباده با قطری بزرگ نیازمندند و نمونه‌ای از آن ماشین‌های میل لنگ سنگ‌زنی میباشند.

چرخ سنباده‌های شلاک‌دار یا الاستیک (قابل تغییر شکل) — **Elastic Grinding Wheels** چرخ سنباده‌های الاستیک را با اندود کردن ذرات ساینده باشلاک در محفظه‌هایی که از جدار آنها بخار آب عبور می‌کند میسازند و عمل اندود کردن نیز در همین محفظه‌ها انجام میگیرد و سپس مخلوط ذرات ساینده باشلاک را در قالب‌ها ریخته و در دمائی در حدود 150°C (تقریباً معادل 300°F) می‌پزند. چرخ سنباده‌های قابل تغییر شکل یا الاستیک، برای سنگ زدن و صیقل کاری قطعاتی بکار میروند که نیازمند جلاکاری نهائی باشند تا بتوانند حداکثر دقت لازمه را کسب کنند. گرمای تولید شده در این نوع چرخهای سنباده سبب نرم شدن چسب بکار رفته در آن شده، طوری که چسب در این قبیل موارد بعلت نرمی و خاصیت ارتجاعی زیاد مانند بالشتک‌هایی زیر ذرات ساینده عمل خواهد کرد.

چرخ سنباده‌های الاستیک جهت ایجاد شکاف و شیار در سطح کار و یا قطع کردن کامل آنها میتواند کاربرد داشته باشد زیرا چرخهای خیلی نازکی که برای اینگونه مصارف در نظر گرفته میشود، بعلت دارا بودن خاصیت ارتجاعی کافی، توانائی مقابله با نیروهای جانبی را دارند و حال آنکه این نیروها بخوبی قادرند چرخ سنباده‌های فاقد خاصیت الاستیکی یا انعطاف‌پذیری را بشکنند و مسلماً شکستن چرخ سنباده‌ها در حین کار خالی از مخاطرات کارگاهی نخواهد بود. از این نوع چرخهای سنباده براحتی میتوان برای قطع کردن زوائد ناشی از عملیات ریخته‌گری که بر روی کار بیرون آمده از داخل قالب یا درجه ریخته‌گری، وجود دارد بهره‌گیری کرد. معمولاً برای ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر و یا جهت مقابله با شرایط نامناسب پیش‌بینی نشده، به چسب‌های لاستیکی یا پلاستیکی این چرخ‌ها، سنباده اضافه می‌کنند و برای این منظور انواع پمارچه یا تورهای سیمی غیر آهنی متناسب تشخیص داده میشود.

چرخ سنباده‌های لاستیکی سخت شده یا ولکانیزه «**Vulcanized Grinding Wheels**» چرخ سنباده‌های لاستیکی سولفور (سخت شده توسط افزودن گوگرد) از مخلوط کردن ذرات ساینده بالاستیک و گوگرد خالص بدست می‌آیند و سپس مخلوط را در زیر نوردها بصورت ورقه‌هایی در آورده و توسط پرسهای مخصوص چرخ سنباده‌های لاستیکی را به اندازه مورد نظر از داخل ورقه‌های مزبور می‌برند و آنگاه در کوره‌های ویژه‌ای قرار داده و در دمائی پائین‌تر نسبت به سایر روش‌هایی که قبلاً ذکر گردید، می‌پزند. این چرخ سنباده‌ها دارای خواصی کم و بیش شبیه چرخ سنباده‌های ارتجاعی یا الاستیکی بوده و اکثراً کاربردهائی مشابه با آنها خواهند داشت و روی هم رفته میتوان سرعت‌های محیطی یا سرعت‌های برشی زیادی را برایشان انتخاب کرد.

چرخ سنباده‌های صمغ‌دار «**Resinoid Grinding Wheels**» برای ساختن اینگونه

چرخهای سنباده ذرات ساینده‌ای را که قبلاً با اندازه مطلوب آماده کرده‌اند با پودر صمغ (که از شیرۀ نباتی بعضی از درختان بدست می‌آید) و فینل بفرمول: C_6H_8OH که ماده‌ای است آلی، مخلوط کرده و پس از تهیه قالبی با شکل دلخواه از آن با گرما دادن تا دمائی در حدود $170^{\circ}C$ (تقریباً معادل $320^{\circ}F$) عملیات ساخت آن را ادامه می‌دهند. در این دما، صمغ موجود باعث بر گرفتن ذرات ساینده گردیده و جسم شکل چرخ سنباده را بخود می‌گیرد. این نوع چرخهای سنباده خیلی محکم بوده و در عین حال دارای کمی خاصیت ارتجاعی نیز میباشند. سرعت خطی چرخ سنباده‌های صمغی را میتوان تا 48 m/s بالا برد و حال آنکه در مورد سایر انواع چرخهای سنباده قبلی نمیتواند از سرعت منحنی از 30 m/s متجاوز باشد. خاصیت ارتجاعی این نوع چرخ سنباده‌ها باعث شده تا در مواردی که نیازمند انواعی از آنها با پروفیل نازک و نیز باشند کاربرد پیدا کنند.

چرخ سنباده‌های اکسی کلرور «Oxychloried Grinding Wheels» چسبی که برای ساختن اینگونه چرخ سنباده‌ها بکار میرود محتوی کربنات منیزیم طبیعی یا ماگnezیت *Magnesite* بوده و کاربردشان برای سنگ‌زدن و صیقلی نمودن سطوح و صفحات مستوی میباشد. در مواردی که بخواهند چرخ سنباده‌های خیلی بزرگی بسازند آنها را بشکل لقمه‌های مجزا از یکدیگر ساخته و بر روی بدنه‌ای فولادی سوار می‌کنند و چنانچه قطعه از چنین چرخ سنباده‌ای صدمه ببیند قابل تعویض خواهد بود.

شبکه‌بندی یا ساختمان در چرخ سنباده‌ها

مابین هر یک از دانه‌های سنگ سنباده که مواد چسباننده آن را در بر گرفته‌اند، مقداری هم فضای خالی وجود دارد که به آنها شبکه گفته میشود. اندازه این خلل و فرج‌ها از یک طرف به بزرگی دانه‌ها و از سوی دیگر به نوع چسب بکار برده شده در چرخ سنباده‌سازی و نیز عملیاتی که پس از آن یعنی در هنگام پختن چرخ سنباده خام صورت گرفته است وابستگی دارد. سنگ سنباده‌های دانه درشت با داشتن مواد چسباننده زیاد، دارای خلل و فرج بزرگتری در مقام مقایسه با دانه‌بندی ریزتر میباشد، تخلخل و باز بودن شبکه‌های سنگ سنباده بایستی برای فرم براده و اندازه آنها متناسب باشد. هر چه مقدار براده بزرگتر باشد، بهمان نسبت نیز خلل و فرج بایستی بزرگتر باشند تا اینکه براده‌ها در فضاهای خالی به نشوند و بتوانند در اثر نیروی گریز از مرکز از چرخ سنباده جدا شده و به بیرون پرتاب گردند. در سنگهای سنباده‌ای که دارای شبکه‌بندی باز باشند، هوا و مواد خنک‌کاری میتوانند نفوذ زیادتری را داشته باشند و در نتیجه عمل سرد کردن سنگ که محاسنی را بدنبال خواهد داشت بهتر صورت می‌گیرد. شبکه‌های موجود در ساختمان چرخ‌های سنباده را گاهی اوقات «شکافهای ذره‌بینی سنگ سنباده» نیز می‌نامند و اکثراً در

استاندارد کردن، آنها را با اعدادی مشخص می‌سازند که معمولاً حدود آنها عبارتست از: (۰ تا ۱ خیلی متراکم) - (۲ تا ۳ متراکم) - (۴ تا ۵ متوسط) - (۶ تا ۷ باز) و (۸ تا ۹ خیلی باز)، یعنی فاصله نسبی بین ذرات ساییده بوسیله این عددها مشخص میشود و مجموعاً نمودار دوری یا نزدیکی آنها بیکدیگر میباشد. اعداد کوچکتر برای فواصل کم و اعداد بزرگتر برای شبکه‌های بازتر بکار برده میشوند.



(شکل ۴ - ۱۰) شکل نسائیکی نشان دهنده شبکه‌بندی یا شکال‌های توده‌بندی سنگها و چرخ‌های سنباده.
 A- شبکه بندی بسیار باز یا تخلخل خیلی زیادتر
 B- شبکه‌بندی باز یا تخلخل بیشتر
 C- شبکه‌بندی متراکم یا خلل و فرج کم

عواملی که انتخاب شبکه‌بندی چرخ‌های سنباده به آنها بستگی دارد:

- ۱- خواص فیزیکی ماده مورد سنگ‌زنی: چنانچه براده‌های طول‌تر در عملیات سنگ‌زنی ایجاد شود بایستی شبکه باز یعنی با تخلخل زیاد انتخاب شود و در غیر اینصورت چرخ سنباده اصطلاحاً پر شده و قادر به براده‌برداری نخواهد بود.
- ۲- مقدار براده حمل شونده: هر قدر عمق سنگ‌زنی (یعنی a) و سرعت پیشروی (یعنی s) بیشتر باشد بهمان نسبت نیز لازم است چرخ سنباده از نوع شبکه بازتر اختیار گردد.
- ۳- نوع عملیات سنگ‌زنی: با توجه به عمل سنگ‌زنی مورد نظر که میتواند گردسائی خارجی، کف‌سائی و یا گردسائی داخلی و غیره باشد، قوس تماس تغییر می‌کند و بطور کلی با افزایش این قوس که روی چرخ سنباده اندازه‌گیری میشود شبکه پهن‌تری میبایست در نظر گرفته شود.

درجه سختی در چرخ‌های سنباده «Grade of Hardness»

درجه سختی یکی از مهمترین مشخصات چرخ‌ها و سنگهای سنباده بشمار میرود، در واقع دانه‌های ساییده بر روی پایه‌هایی از چسبی که در ساختمان سنگ بکار گرفته شده بصورت شعاعی سوار هستند، هرگاه این ستون‌های چسبی آنقدر محکم باشند که در مقابل نیروی وارده از

عمل سنگ‌زدن مقاومت کنند و دانه‌ها از جای برنخیزند و یا گسسته نشوند، در اصطلاح گویند، سنگ سمباده سخت است و یا به‌عبارت دیگر درجه سختی چرخ سمباده به مقدار زیادی به چسبی که در آن بکار رفته است وابستگی دارد. هرگاه بتوان با نیروی کمی دانه روی سنگ سمباده را کند یا حرکت داد و یا فشرده نمود، گویند سنگ سمباده از نوع نرم است. با تعاریفی که از سختی و نرمی سنگ بعمل آمد بنظر میرسد که مقدار چسب و نیز کیفیت آن از عوامل تعیین کننده درجه سختی خواهند بود.

روش تقسیم‌بندی نرمی و سختی سنگ‌های سمباده را با حروف الفبای لاتین مشخص می‌سازند که می‌تواند باین قرار باشد: (خیلی نرم E, F, G) — (نرم H, I, J, K) — (متوسط L, M, N, O) — (سخت P, Q, R, S) — (خیلی سخت T, U, V, W) و (بی‌اندازه سخت X, Y, Z) باین ترتیب هر چه حروف بالاتر برود، درجه سختی سنگ سمباده افزایش می‌یابد و همان‌طور که تقسیم‌بندی بالا نشان می‌دهد درجه نرمی و سختی سنگ‌های سمباده نمی‌تواند یک اندازه دقیق و تحقیقی باشد، بلکه میزان آن تقریبی می‌باشد. این حروف بیانگر قابلیت شکندگی دانه‌های سنگ سمباده در رابطه با استحکام چسبندگی مواد چسباننده خواهند بود. چنانچه درجه سختی چرخ سمباده‌ای خیلی بالا باشد، باعث چرب شدن سنگ شده و در نتیجه هنگام سنگ‌زنی لکه‌های سوختگی بر روی سطوح کار ایجاد می‌کند که مسلماً از کیفیت مطلوب خواهد کاست.


انتخاب درجه سختی: ذرات کُند و سائیده شده سنگ‌های سمباده بایستی از چسب جدا شده و جای خود را به دانه‌های ساینده‌ای که دارای لبه‌های تیزتری باشند بدهند، از این جهت سنگ‌های نرم را برای فلزات سخت و سنگ‌های سخت را برای فلزات نرم اختصاص می‌دهند. چنانچه سطح اصطکاک بین سنگ و قطعه کار زیاد باشد، دانه‌های سنگ خیلی زود سائیده می‌شود و با توجه به این نکته برای چنین کارهایی لازم است سنگ‌های نرم بکار گرفته شوند. در مورد سختی سنگ سمباده بایستی سختی سنگ را از روی سختی کار تشخیص داد. منظور از سختی خود سنگ سمباده، سختی آن در حال سکون است در حالی که سختی کار ارتباط با سرعت محیطی آن دارد و هرچه سرعت محیطی کمتر شود، بهمان نسبت اثر سنگ سمباده نرم‌تر خواهد بود.

برای انتخاب چرخ سمباده با درجه سختی معلوم شده‌ای باید به نکات زیر توجه نمود:


- ۱ — سختی جسمی که باید سنگ زده شود.
- ۲ — اندازه قوسی که در تماس است.
- ۳ — سرعت خطی نسبی بین چرخ سمباده و قطعه کار.
- ۴ — مشخصات ماشین سنگ‌زنی بکار برده شده.

فرم‌ها یا شکل‌های استاندارد شده چرخهای سنباده


برای رسیدن به نتایج بهتر، انتخاب چرخ سنباده مناسب کار واجد اهمیت زیادی است، در این رابطه چند عامل بایستی در نظر گرفته شود، احتمالاً اولین عامل اندازه و شکل چرخ است، مسلماً شکل چرخ باید بگونه‌ای باشد که تماس مناسب بین آن و تمام نقاط سطوح سنگ‌زدنی برقرار گردد. شکل چرخهای سنباده بوسیله اتحادیه‌های تولید کننده آنها استاندارد یا قواره‌بندی شده است، طوریکه چرخ سنباده‌های متداول ممکن است بوسیله یک عدد یا اسم و یا هر دو مشخص شوند، علاوه بر آن ابعاد آنها را نیز میتوان از روی ترتیب زیر که رایج‌ترین نمونه استاندارد میباشد معلوم کرد. با توجه به شکل‌های بعدی، ملاحظه میشود که ابعاد اصلی هر کدامشان را با حروف لاتین نشان داده‌اند و اندازه‌ای برایشان ذکر نگردیده است.

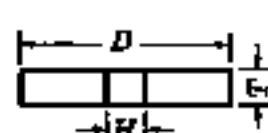


Type No. 1
Straight

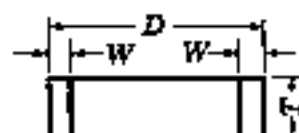


Type No. 2
Cylinder

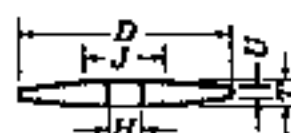


Type No. 4
Tapered two sides

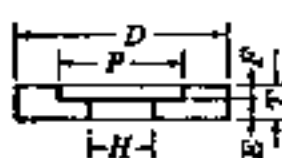


Type No. 5
Recessed one side

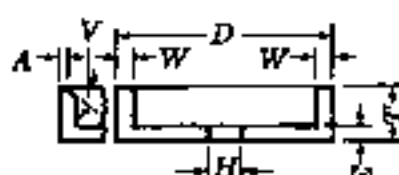


Type No. 6
Straight cup

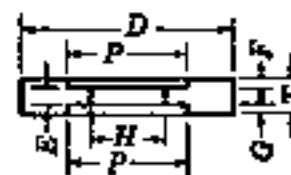


Type No. 7
Recessed both sides

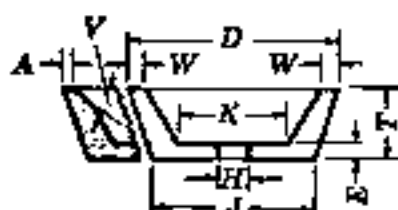

Type No. 11
Flaring cup

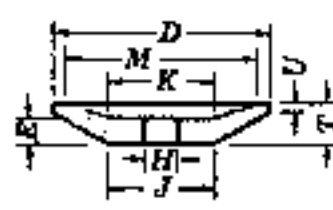

Type No. 12
Dish

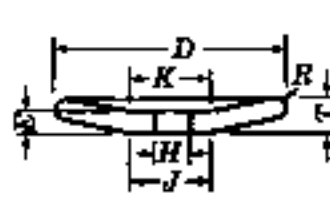


Type No. 13
Saucer

Standard grinding-wheel shapes.

(شکل ۵ - ۱۰) شکل‌های استاندارد شده چرخهای سنباده.
باتوجه به این شکل‌ها نام اصلی و نام کارگاهی آنها عبارتند از:

- | | |
|--|---|
| (نوع ۱ No: 1) - مستقیم یا سنگ تخت | (نوع ۲ No: 2) - استوانه‌ای |
| (نوع ۴ No: 4) - دو طرف شیبدار شده | (نوع ۵ No: 5) - مخروطی در یک طرف |
| (نوع ۶ No: 6) - کلاهک مستقیم (استکانی مستقیم) | (نوع ۷ No: 7) - مخروطی یا توگود دو طرفه |
| (نوع ۱۱ No: 11) - کلاهک نامنظم یا استکانی دهن گشاد | (نوع ۱۲ No: 12) - سنگ بشقابی |
| (نوع ۱۳ No: 13) - سنگ نعلیکی یا بشقابی لبه گرد | |

در ضمن بایستی دانست که شکل‌های قبل نشان دهنده مقطع چرخهای استاندارد شده از نظر شکل میباشد و در بسیاری از موارد نیز لازم است لبه‌های چرخهای سنبله دارای فرم معینی باشند تا بتوانند کاری را که از آنها انتظار دارند انجام دهند، بعنوان مثال پس از آنکه میل پیچ‌بری یک ماشین تراش را در کارخانه ماشین‌سازی با روشی مناسب پیچ‌بری کردند، به واحد عملیات حرارتی می‌فرستند و در آنجا در کوره‌ای با دمای معین قرار می‌گیرد و سپس با فرو بردن در روغن مخصوص آنرا سخت می‌کنند و در صورت لزوم عمل برگشت دادن نیز بر روی آن اجرا می‌شود و در انتهای خط تولیدش میبایست به بخش سنگ‌زنی فرستاده شود تا دقیقاً شیار پیچ‌تراشی شده سنگ بخورد. با در نظر گرفتن اینکه گام تمامی پیچ‌هایی که بعداً توسط ماشین تراش در حال ساخت، تراشیده خواهد شد به دقتی که در این مرحله اعمال میشود وابستگی دارد کاملاً تأثیر شکل لبه چرخ سنبله که در این مثال از نوع دوزنقه‌ای خواهد بود، مشهود میگردد. بایستی دانست که شکل‌های مقطع چرخهای سنبله و همچنین فرم لبه‌های آنها بسیار متنوع‌تر از اشکال نمایش داده شده میباشد. اندازه‌هایی که بر روی شکل‌های بعدی گذاشته شده برحسب «اینچ» میباشد.

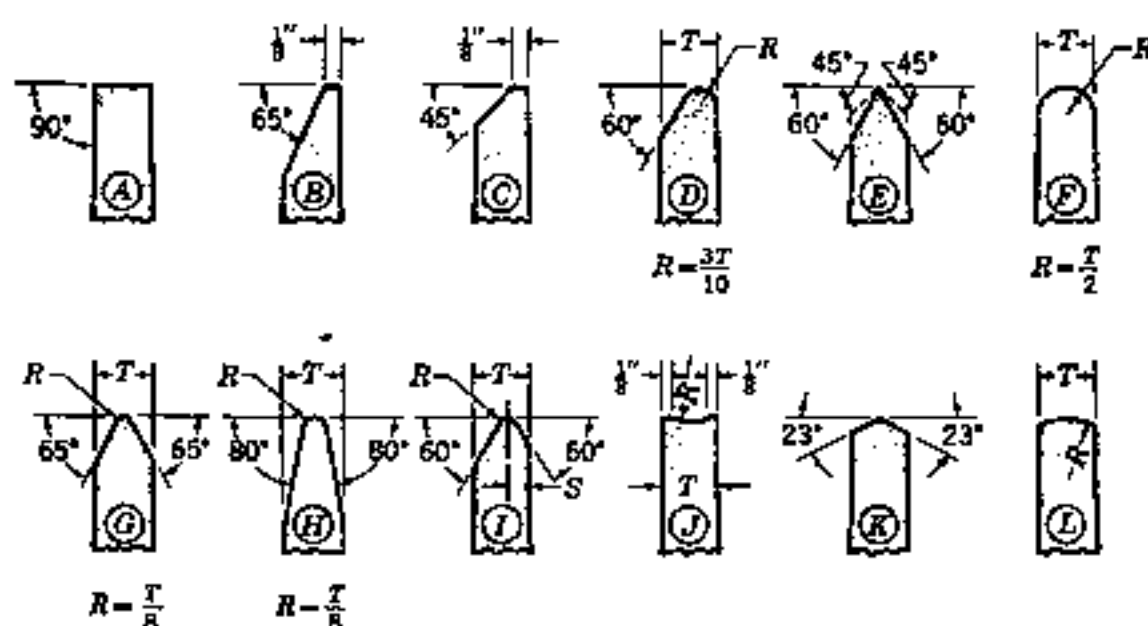

Standard grinding-wheel faces.

(شکل ۶ - ۱۰) شکل‌های نشان دهنده لبه‌های استاندارد شده چرخهای سنبله

علامات استاندارد برای شناسایی چرخ سنبله‌ها

برای استاندارد کردن چرخ سنبله‌ها، یک سیستم علائم مخصوص توسط تولیدکنندگان وضع شده است که بر مبنای خواص و مشخصات مواد تشکیل دهنده آنها مبتنی میباشد. مبنای این روش علامت‌گذاری را میتوان با بیان مثالی بخوبی روشن ساخت: فرض

کنیم بر روی پلاک چرخ سنبله‌ای به ترتیب چپ بر راست این علامات درج شده باشند:

۱	۲	۳	۴	۵	۶
51	A	36	L	5	V-23

میخواهیم مفهوم این نشانه‌های خاص را که بسیاری از نکات فنی بکار رفته در ساختمان چرخ سنبله مورد نظر را بیان می‌کند دریابیم و با توجه به اعدادی که شماره ترتیب آن‌ها را می‌رساند و در بالایشان ذکر کرده‌ایم داریم:

۱ — نشانه قراردادی برای مشخص ساختن نوع ماده ساینده‌ای که ذرات ساینده را از آن ساخته‌اند، که در این مثال A می‌رساند که از نوع اکسید آلومینیم بوده است و چنانچه حرف C را درج می‌کردند، ماده ساینده کربور سیلیسیم می‌بود. عدد 51 که قبل از حرف A نوشته شده از طرف کارخانه سازنده اختیاری است و از این نقطه نظر می‌باشد که دقیق‌تر نوع ذرات ساینده را تفهیم کند.

۲ — نمره 36 که در قسمت دوم ترتیب بالا، ذکر گردیده است، برای مشخص نمودن ابعاد ذرات ساینده می‌باشد که با توجه به جدولی که برای این منظور قبلاً مشخصاتش را بیان کرده بودیم، ذره با دانه‌بندی ۳۶ از نوع متوسط بشمار می‌رود.

۳ — در قسمت سوم ترتیب مثال ذکر شده، حرف L بکار رفته که نمودار درجه سختی می‌باشد و با مراجعه به جدول درجه سختی سنگهای سمبله در می‌یابیم که از نقطه نظر سختی، سنگی متوسط قلمداد می‌شود.

۴ — عددی که در این قسمت از مشخصات چرخهای سنبله درج شده باشد نشان دهنده شبکه‌بندی یا شکاف ذره‌بینی و یا خلل و فرج سنگ می‌باشد که باز هم با مراجعه به جدول خاص آن، می‌رساند که از لحاظ تراکم نسبی ذرات، چرخ سنبله متوسط محسوب می‌گردد.

۵ — حرف لاتین V بکار رفته در نشانه مورد مثال، نوع چسب بکار رفته در ساختمان چرخ سنبله را بیان می‌کند و برای هر کدام از چسب‌هایی که کاربرد بیشتری داشته باشند علائم اختصاری ویژه‌ای بقرار زیر می‌توانند در نظر گیرند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

V — برای چسب‌های متبلور (یا برآق و بیرنگ) "Vitrified bond"

S — برای چسب‌های سیلیسی "Silicate bond"

E — برای چسب‌های شلاک‌دار (الاستیک یا مرتجع) "Elastic or Shellac bond"

R — برای چسب‌های لاستیکی "Rubber bond"

B — برای چسب‌های صمغی (که از خانواده چسب‌های گیاهی هستند) "Resinoid bond"

0 — برای چسب‌های اکسی کلرور (محتوی کربنات منیزیم طبیعی)


“Oxychlorided bond”

۶ — در ردیف ششم از ترتیب شماره‌بندی شده، اعدادی ممکن است توسط کارخانه سازنده بکار برده شود که اختیاری بوده و اجباری نیست و فقط از این نقطه نظر است که یک کارخانه سازنده چرخ‌ها یا سنگ‌های سمباده از بعضی جهات (مثلاً ابعاد و غیره) بخواهد انواع محصولاتی را که از یک جنس میسازد طبقه‌بندی و متمایز کند. در هر حال با نشانه‌گذاری مختصری که بر روی پلاک چرخ سمباده انجام داده‌اند توانسته‌اند مشخصات و بسیاری از ویژگی‌های آن را بیان کنند و در موقع سفارش چرخ‌های سمباده نیز میتوان بکمک آن‌ها سنگ مورد لزوم را سفارش داد.


بالانس کردن سنگ سمباده‌ها «Balancing Grinding Wheel»

بالانس کردن یا متعادل ساختن چرخ‌های سمباده از نکاتی است که نباید در مورد آن سهل‌انگاری صورت گیرد و بنابراین نبایستی هرگز از چنین چرخ سمباده‌ای استفاده کرد. به علت سرعت‌های چرخشی زیادی که لازم است چرخ‌های سمباده دارا باشند، مختصر عدم تعادل چرخ موجب شکستن آن و ایجاد جراحات و خسارات جانی و مالی میشود. در بیشتر ماشین‌های سنگ‌زنی هنگامیکه چرخ از تعادل خارج می‌شود، امکان بستن وزنه‌های پارسنگ به یک طرف فلاش آن وجود دارد. در برخی از انواع با وزنه‌هایی که بطور دائمی بر روی محور ماشین نصب شده‌اند، عمل متعادل کردن بصورت نیمه خودکار درمی‌آید. بالانس نبودن سنگ سمباده موجبات کاهش سریع دوام آن را فراهم میسازد. چرخ‌های سمباده را معمولاً با دوروش استاتیکی و دینامیکی بالانس یا متعادل میکنند که ذیل توضیحاتی در مورد هر کدام از آن‌ها، بیان میداریم:

بالانس کردن استاتیکی: برای بدست آوردن چنین تعادلی، چرخ سمباده را در حالی که بین فلاش‌ها محکم میسازند و دُرَن یا محوری را از آن عبور میدهند و آنرا مطابق شکلی که برای آن در نظر گرفته‌اند روی پایه غلطان و یا روی ترازوی بالانس می‌نشانند، با حرکت دادن نوسانی، محل سنگینی آن بدست می‌آید و در مقابل آن محل در شیار حلقه‌ای فلاش، که بفرم دُم چلچله ساخته میشود، یک وزنه تعادل را محکم میسازند. دو وزنه متعادل کننده دیگر نیز در فواصل یکسان نسبت به وزنه اولی بسته میشود، چنانچه هنوز هم عدم تعادلی مشاهده شود، دو وزنه در جهت اولین وزنه تا زمانی جابجا میشوند که چرخ سمباده مورد نظر برای حالت و موقعیت بدون حرکت ثابت باقی بماند. بکمک یک دستگاه اندازه‌گیری نوسان، ارتعاشات ایجاد شده در اثر نامتعالی وزنی چرخ سمباده گرفته میشود و این عمل را بطور تجربی تا آنجائی بایستی ادامه دهند که لرزش یا نوسان محسوسی اندازه‌گیری نشود.

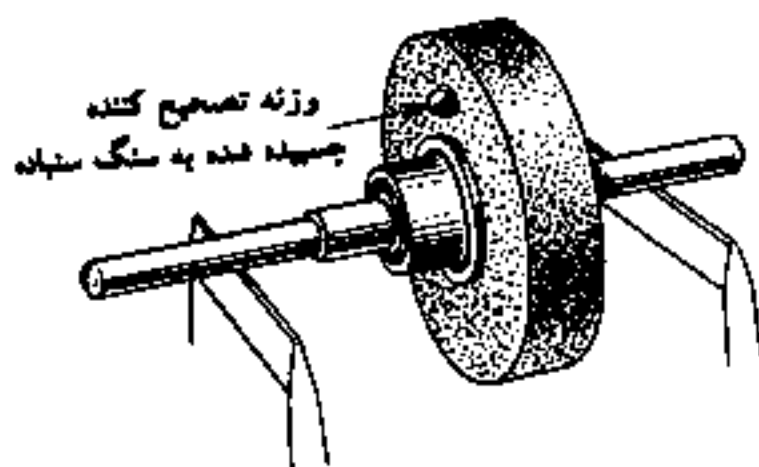


(شکل ۸ - ۱۰) شکل دیگری برای نشان دادن
بالای استاتیکی

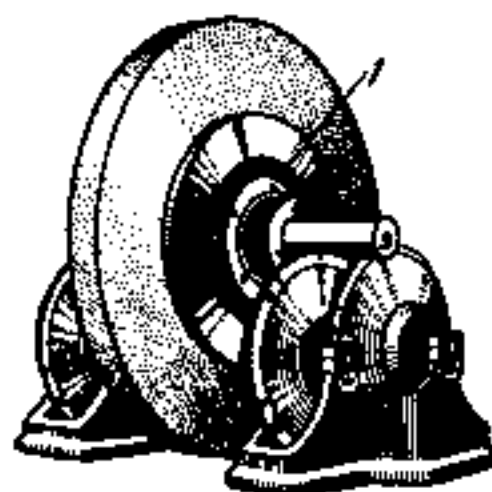

(شکل ۷ - ۱۰) شکل فماتیکی نحوه ایجاد حالت بالانس یا تعادل استاتیکی برای یک جرم متبادله

بالانس یا تعادل دینامیکی چرخهای سنباده: برای تعیین عدم تعادل دینامیکی که در حین گردش چرخهای سنباده میتواند وجود داشته باشد روش‌های مختلفی ابداع شده است و از جمله بکار بردن نوسان‌سنجهای الکتریکی و الکترونیکی است که علاوه بر اینکه مقدار وزنه تعادل را بر حسب یکی از واحدهای وزن، مشخص می‌سازند می‌توانند محلی را که عدم تعادل ناشی از آنجاست و سمت مقابله را نیز تعیین کند (مشابه دستگاههای بالانس چرخهای اتومبیل) شکل شماتیک نوعی دستگاه بالانس دینامیکی میتواند بفرم زیر باشد:

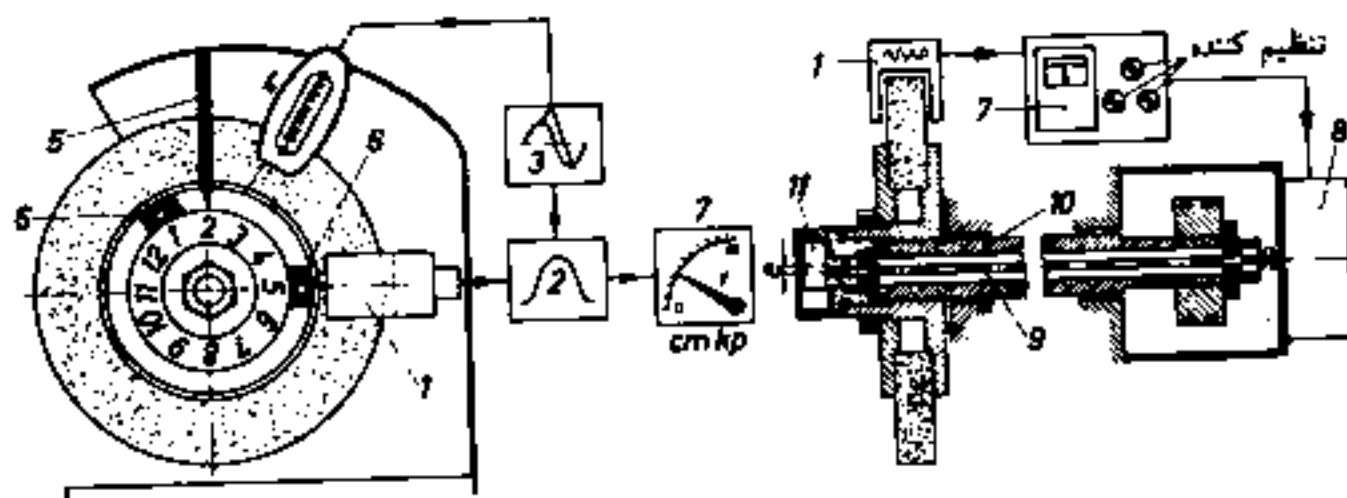

(شکل ۹ - ۱۰) نمای شماتیکی دستگاهی که برای آزمایش بالاتر دینامیکی با روش الکتریکی بکار میرود

باتوجه به اعداد مشخص شده روی شکل، لرزش ناشی از غیر متعادل بودن دینامیکی که در حالت دوار بودن چرخ میتواند احتمالاً وجود داشته باشد، توسط نوسان سنج ۱ به نوسانات الکتریکی تبدیل میگردد، فیلتر یا صافی ۲ فقط نوساناتی را که با فرکانس یا توان حرکت دورانی چرخ انطباق دارند از خود عبور میدهد. علامت دهنده نوسانات نامتعادل را به شکل ارتعاشات

سینوسی مبدل میسازد و چراغ مخصوص شماره ۴ بازاء هر دور دوران محور سنگ فقط یک بار در زمان بسیار کوتاهی روشن میشود. بدینصورت سنگ سنباده ساکن بنظر میرسد، عقربه ۵ عددی را روی سلسله اعداد مشخص میسازد که وزنه بالانس ۶ در آن ناحیه باید تغییر مکان داده شود. دستگاه اندازه گیری ۷ مقدار وزن اضافی یا میزان عدم تعادل را برحسب واحدی مثلاً: سانتیمتر ضرب در کیلو پوند (Cm. KP) نشان میدهد. وزنه های بالانس نیز میتوانند در هنگامیکه سنگ سنباده در حال دوران است تغییر مکان داده شوند. با کمک تنظیم کننده حرکت شماره ۸ از طریق محور تنظیم ۹ که از میان محور اصلی توخالی ۱۰ قرار دارد، وزنه خارج از مرکز ۱۱ تا زمانی چرخانیده میشود که دیگر نامتعادلی، قابل اندازه گیری و سنجش نباشد.

کار آزمایشی چرخهای سنباده

بانوجه به مقررات ایمنی و حفاظتی کارگاهی، هر چرخ سنباده قبل از آنکه کاملاً مورد بهره برداری قرار گیرد لازمست برای اولین استفاده آن که جنبه آزمایشی خواهد داشت بمدت ۵ دقیقه با حداکثر سرعت کاری وادار به چرخش شود که مسلماً در این وضعیت حفاظت های پوششی آنها بایستی سوار شده باشند و با مشخص کردن منطقه خطر احتمالی از ورود افراد دیگر به آن ناحیه معانعت بعمل آید.


آزمایش سنگ های سنباده بزرگی که دارای مواد چسباننده سرامیکی و سیلیکاتی هستند مستلزم صرف وقت زیادتری حداقل بمدت یکساعت میباشند و چنانچه پس از انقضای مدت زمان کار آزمایشی، عیبی مشاهده نشود، میتوان از آن دستگاه استفاده کرد.

بستن سنگ های سنباده

قبل از بستن چرخهای سنباده بر روی میل محورشان میبایست از آنها آزمایش صدا بعمل آید و یا بعبارت دیگر از عدم وجود ترک در چرخ سنباده اطمینان حاصل کرد. برای انجام این کار که به سهولت قابل اجراست، سنگ را بحالت آزاد روی میله ای واداشته و با یک چکش چوبی یا لاستیکی به آن ضربه ملایمی وارد میسازند، در این حال سنگ باید صدای کاملاً روشنی را داشته باشد و صدای ایجاد شده، نوساناتش خیلی دیر مستهلک شود. اگر سنگ دارای ترک یا مویه باشد، براحتی با چنین آزمایش ساده ای عیبش که میتواند بسیار مخاطره آمیز باشد پیدا می شود، چون ارتعاشات هنگامیکه به ناحیه مویهدار میرسند بطور سریع دامنه نوسانشان کاهش می یابد و گوش انسان کاملاً قادر به تمیز دادن آن خواهد بود. چرخهای سنباده بایستی بصورت اطمینان بخشی فقط روی محور ماشین مربوطه سوار شوند و بستن آنها بر روی محور ماشین های اره دوار و یا محور ماشین های فرز، عملی درست نمیتواند باشد.


وسایل محافظت از سنگهای سنباده

چرخهای سنباده‌ای که از محیط آن‌ها برای عملیات سنگ‌زنی استفاده میشود، بایستی توسط نقاب و یا کمان محافظ ساخته شده از فولاد آهنگری و یا ریخته‌گری شده به اندازه کافی که اکثراً به مقدار $\frac{3}{4}$ محیط آن بالغ می‌شود، پوشانیده شود. پوشش محافظ را میتوان برحسب میزان استهلاکشان تنظیم کرد و گاهی اوقات زاویه مرکزی منطقه‌ی حفاظ چرخهای سنباده را حداکثر ۶۵ درجه میدانند. چرخهای سنباده‌ای که پیشانی آن‌ها برای منظورهای خاصی مساتند کف‌سائی، بکار برده می‌شود، توسط حلقه‌های محافظ متغیری که در جهت محور امکانات تنظیمشان فراهم است پوشانیده شوند و تدریجاً با پیشرفت مقدار خرابی و سایش چرخ سنباده، این عمل مجدداً صورت گیرد. چنانچه قطر خارجی چرخ سنباده‌ای در حدود ۲۳۰ میلیمتر باشد، مجازند یک طرف پیشانی آن را آزاد بگذارند. علاوه بر نقاب‌های محافظ چرخهای سنباده که شرح آن در بالا گذشت، امکان دارد در ناحیه‌ای که ایزاری را برای تیز کردن بدان نزدیک می‌کنیم طلق محافظی هم پیش‌بینی و نصب شده باشد و علاوه بر اینها لازم است از تیز کردن رنده‌هایی که فوق‌العاده از طول آن‌ها کاسته شده است، برای رعایت نکات مربوط به ایمنی چرخهای سنباده خودداری کرد.

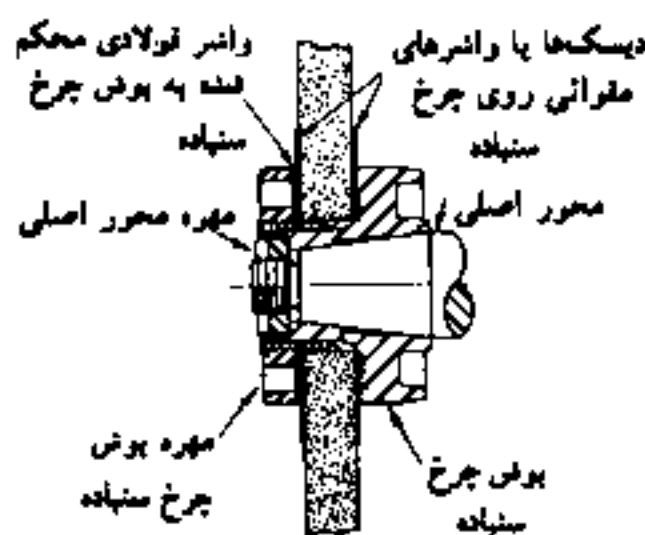

Proper Mounting of Grinding Wheel

(شکل ۱۰ - ۱۰) شکل شماتیکی نشان‌دهنده:
پشتن صحیح چرخ سنباده بر روی محور آن.

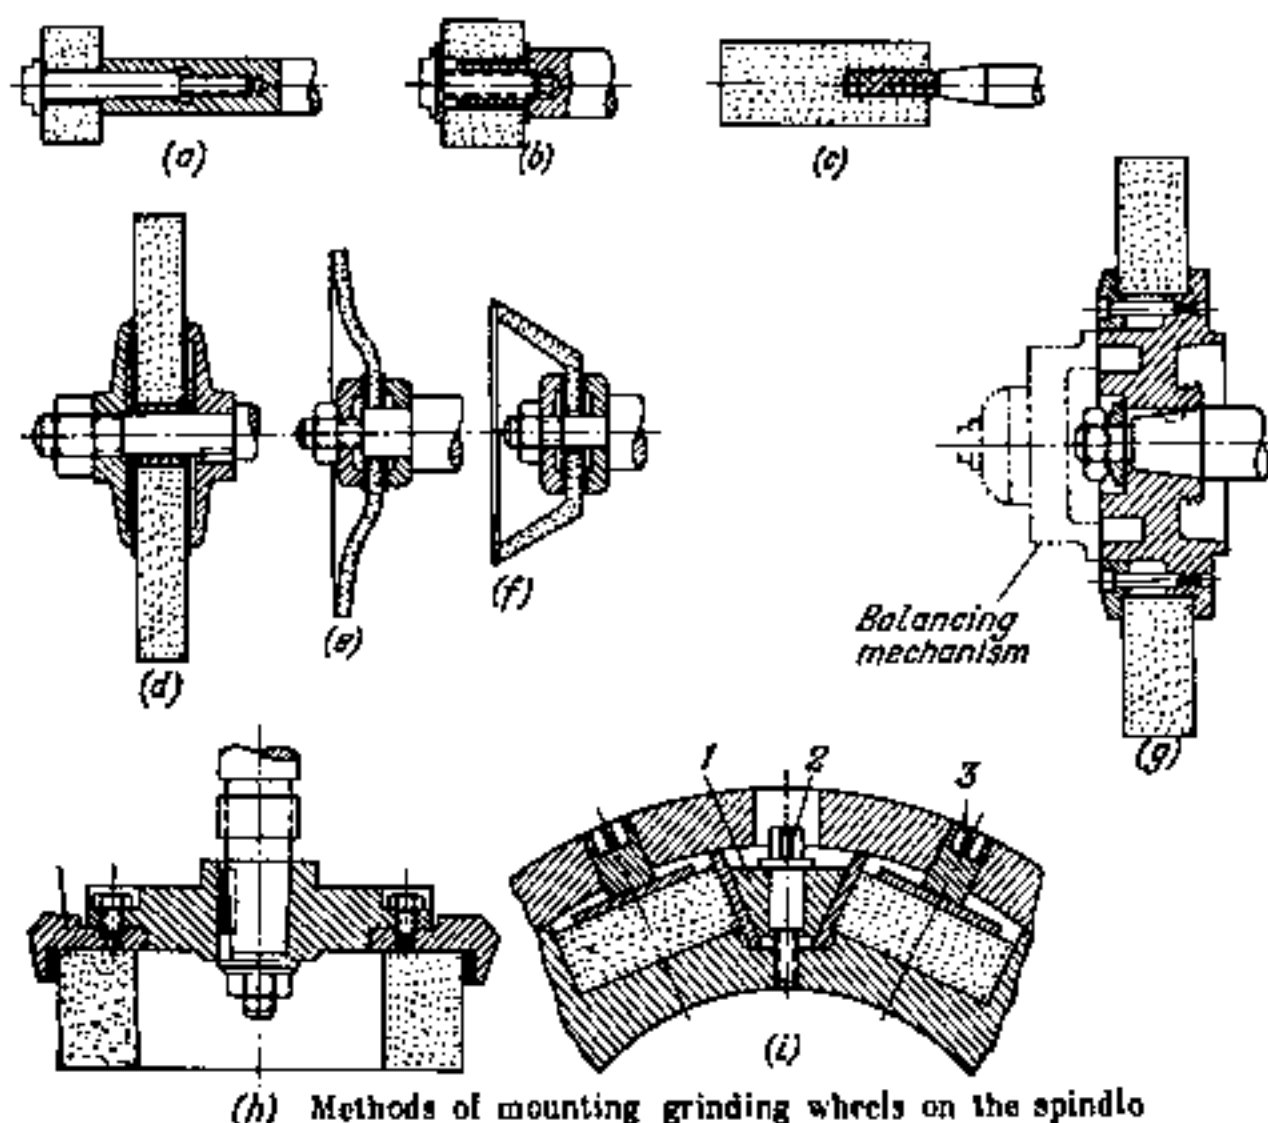

(h) Methods of mounting grinding wheels on the spindle

(شکل ۱۱ - ۱۰) شکل‌های شماتیکی نشان‌دهنده روش‌های مختلف و متداول برای بستن و محکم کردن انواع گوناگون چرخ‌های سنباده بر روی محورشان را با توجه به حروف (a) تا (i) مشخص شده بر روی شکل مستقل از هم که توضیحات لازمه برای هر کدامشان در پایین ذکر گردیده است.

(a) - بستن سنگ سنباده خیلی کوچک مخصوص گردسانی داخلی قطعات کار، یکمک پیچ بطور مستقیم به محور اصلی آن.

(b) - روشی دیگر برای بستن چرخ سنباده‌های نسبتاً کوچک به بیشانی محور اصلی آنها با استفاده از دو واشر و پرش.

(c) - محکم کردن چرخ سنباده کوچک و تقریباً انگشتی بر روی محور اصلی آن با یکبار بردن جسی قوی و مطمئن.

(d) - نحوه محکم کردن و بستن یک چرخ سنباده تخت و معمولی بر روی محور با یکبار گسری فلانش‌های محکم‌کننده و مهره.

(e) - طریقه بستن یک چرخ سنباده بشقابی یا فلانش و واشری محکم‌کننده مشخص به آن.

(f) - روش بستن یک چرخ سنباده با مقطع قوزقله‌ای یا فلانش مخصوص (سنگ سنباده نوع استکانی دهن گشاد).

(g) - مکتبیزم ایجاد پالاس یا تعادل برای چرخ سنباده‌ای که روی محور سوار شده با تجهیزات مربوطه.


(h) - روش بستن و محکم کردن چرخ سنباده بیشانی، که این قسمتیان برای سنگ‌زنی یکبار گرفته می‌شود.

(i) - طریقه بستن و محکم کردن سنگ‌های دزنگشته یا چند پاره با توجه به قطعات لازمه برای این منظور.

صاف کردن و تیز کردن چرخهای سنباده

صاف کردن لبه‌های فرسوده شده و نیز سطوح خارجی چرخهای سنباده‌ای که به‌مرور زمان این نقایص برایشان بوجود آمده است، از جمله اعمالی است که می‌تواند راندمان یا بازدهی عملیات سنگ‌زنی را به‌میزان زیادی افزایش دهد. با صاف کردن سنگ سنباده‌ها، قابلیت بُرنندگی (برش) و حرکت دایره‌ای سنگ سنباده دو مرتبه ظاهر می‌گردد و با از بین رفتن چربی‌ها و کثافات و ذرات متراکم شده در لابلای خلل و فرج سطوح ساینده، باز هم توانائی بهره‌گیری صحیح چرخهای ساینده بوجود می‌آید. چون اصولاً چرخهای سنباده دارای سختی بالائی هستند، بایستی ابزاریکه می‌خواهد آن‌ها را اصلاح کند، پرتری سختی داشته باشد و معمولاً دو روش را برای اجرای این خواسته در نظر می‌گیرند؛ که عبارتند از:


الف - بکار بردن سنگ‌تیزکن‌ها یا صاف‌کننده‌های فولادی بسیار سخت شده؛ این سنگ‌تیزکن که می‌تواند برای اصلاح کردن چرخهای سنباده معمولی کارائی داشته باشد، شامل چند قرص «فولادین سمّانته شده» به شکل نامنظم است که بر روی محوری مشترک نصب شده‌اند و آزادانه روی آن توانائی چرخش را دارا هستند، این ابزار را به فرم مورّب در مقابل چرخ - سنباده گردان قرار داده و در امتداد عرضی چرخ سنباده کُند شده، به حرکت وادار می‌سازند. قسمت‌هایی از قرص‌های گردان که با سطوح چرخ سنباده اصطکاک پیدا می‌کنند، ذرات خارجی را از آن جدا کرده و همچنین دانه‌های کُند شده را می‌شکنند و بدین طریق سطوح بُرننده تیز را پدیدار می‌نمایند. این روش تیز کردن سنگ سنباده نسبت به حالتی که از الماس سنگ‌تیزکن

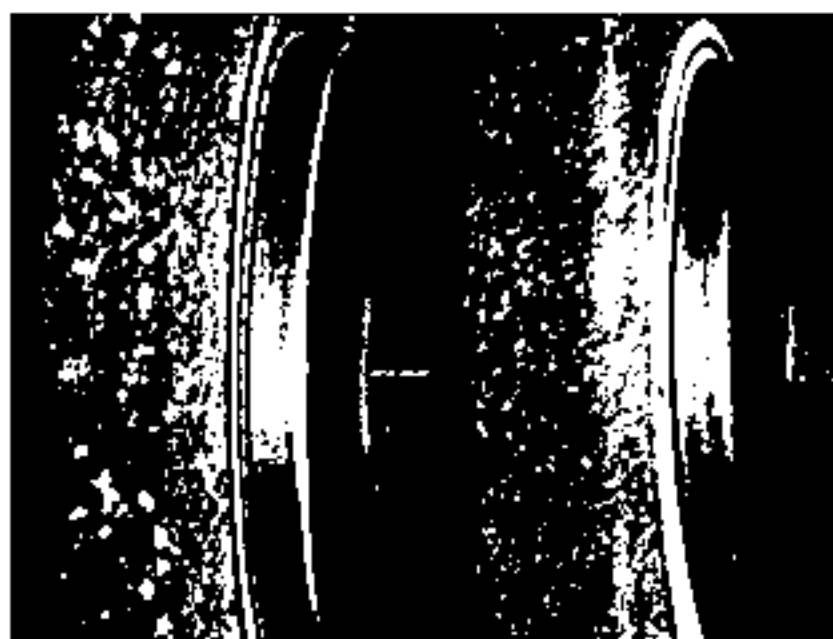

(شکل ۱۲ - ۱۰) شکل نمایانگر، چرخ سنباده فرسوده شده قبل و بعد از ترمیم سطوح ساینده‌اش بکمک ابزارهای اصلاح سنگ سنباده‌ها.

استفاده کرده باشند، ساده تر و سریع تر قابلیت اجرا را دارد ولی باید دانست که کیفیت و مرغوبیت اصلاح چرخهای ساینده با الماس را ندارد و نسبت به آن خشن تر میباشد.

تیز کردن «خرد کردنی» یعنی روش بالا، در درجه اول کاربردش برای کارهای «سنگ زنی فرم» میباشد. در برخی ماشین ها میتوان در حالیکه ماشین مشغول سنگ زنی است، چرخ سنباده آن را بطور پیوسته یا منقطع تیز کرد.

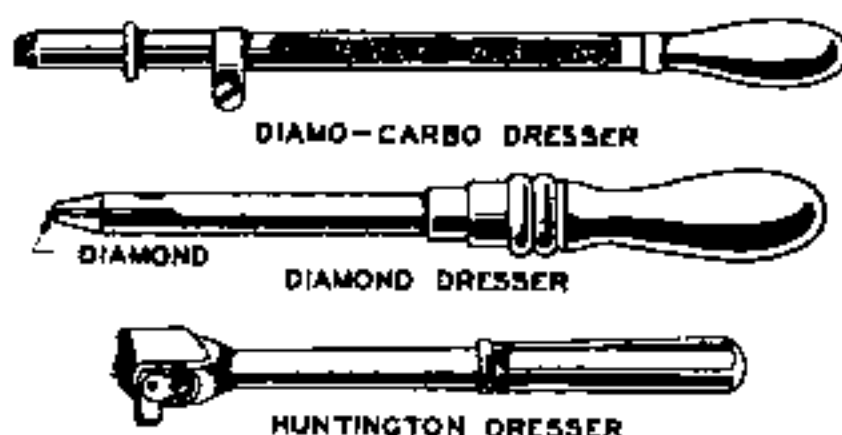

(شکل ۱۳ - ۱۰) چند نمونه از ابزارهای اصلاح چرخ سنباده‌ای کند شده که از بالا به پائین عبارتند از:


- ۱ - سنگ تیزکن بغرم لوله‌ای بر شده از بودر الماس و کربور تنگستن (که بسیار سخت میباشد).
- ۲ - سنگ تیزکن با نوک الماس.
- ۳ - سنگ تیزکن با چرخهای فولادی سخت شده.

ب - بکار بردن سنگ تیزکن‌های با نوک بوجود آمده از «الماس»: الماس طبیعی و همچنین قطعات الماس‌های صنعتی دارای بالاترین درجه سختی در میان مواد بسیار سخت میباشد و روی همین اصل است که میتوان بوسیله ابزاری که در نوک آن قطعه‌ای الماس (معمولاً نوع صنعتی خام و تراش داده نشده که بغرم هشت ضلعی میباشد) جاسازی شده است اقدام به صاف کردن و اصلاح سطوح فرسوده چرخهای سنباده سخت قبل از بکارگیری آنها برای عملیات سایشی دقیق کرد و نتایج مطلوب‌تری را بدست آورد.


قطعه الماس را ممکن است پوششی نرم مانند لایه‌ای مسی دربر گرفته باشد و نوک الماس بیرون باقی بماند و مجموعه آن دو در انتهای ابزارگیری مناسب محکم شده باشند و گاهی اوقات هم میتوان برای این منظور از لایه‌ای نقره استفاده کرد، ولی در هر حال بایستی الماس سنگ تیزکن، نوکی مسلط داشته و بدون ارتعاش و در وضعیتی محکم بکار برده شود. بعلمت آن که احتمال دارد در اثر اصطکاک شدید الماس با سطح چرخ سنباده دمائی بالاتر از 600°C که منجر به سوختن قطعه الماس می‌شود به وجود آید. لازم است از مایعات خنک‌کاری در حین اجرای صافکاری

سنگهای ساینده بهره گیری کرد. اندازه الماس به پهنا و قطر چرخ سنباده و نیز به میزان سختی آن وابستگی دارد. اگر بخواهند سنگ سنباده متعلق به ماشین های کف سائی را مرمت کنند، «الماس نگهدار» پایه ای فولادین و بسیار محکم داشته و به میز ماشین که معمولاً به مغناطیسی قوی مجهز (منظور گیره های الکترو مغناطیسی) میباشد خواهد چسبید و آنگاه عمل اصلاح سنگ را شروع می کنند.

چنانچه خواسته باشند نیز کردن چرخ سنباده ماشین گرد سائی را اجراء کنند میتوانند الماس نگهدار را (مطابق شکل «۱۴ - ۱۰») بین مرغک های پیش دستگاه و دستگاه مرغک ماشین

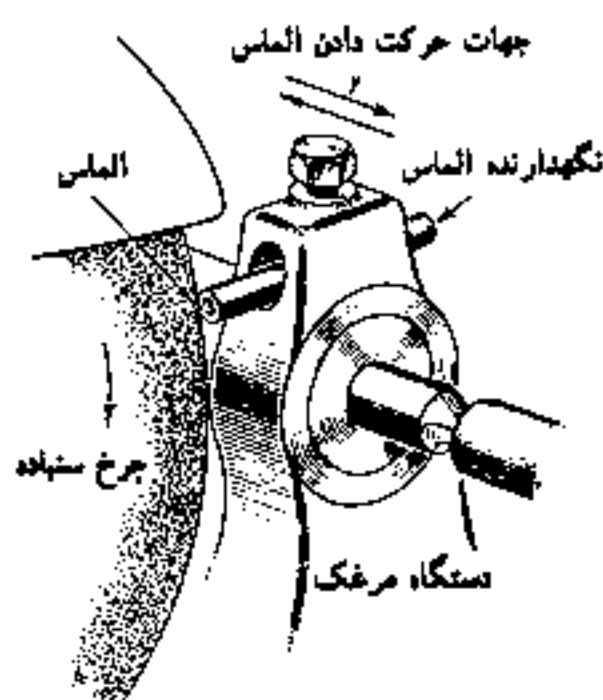

(شکل ۱۴ - ۱۰) نحوه تیز کردن یا اصلاح سطوح فرسوده چرخ سنباده ماشین سنگ زنی «گرد سائی» در حالی که ابزار الماس نگهدار به مرغک دستگاه مرغک ماشین متکی گردیده است.

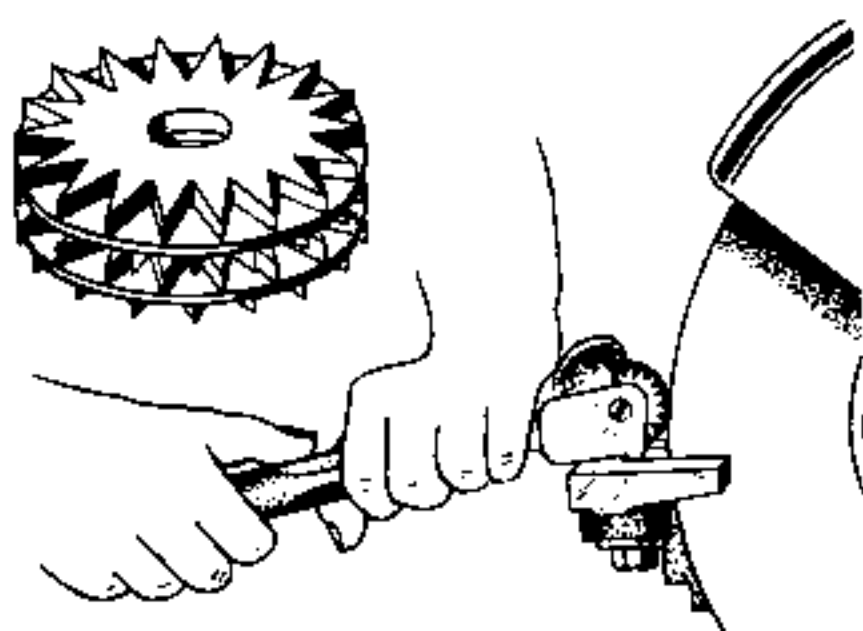

(شکل ۱۵ - ۱۰) طرز تیز کردن چرخهای سنباده با (سنگ صاف کن فولاد آلهازی بسیار سخت).

سوار کرده و ظوری در دو جهت باردهی کنند که تمامی سطوح فرسوده سنگ سنباده تیز شود و سطح ساینده جدیدی در آن پدید آید.

سرعت محیطی سنگ سنباده‌ها

انتخاب سرعت محیطی مناسب برای چرخهای سنباده‌ای که جهت ساییدن سطوح گوناگون قطعات کار، مورد استعمال دارند از بسیاری جهات و از جمله جلوگیری از فرسایش زودرس خود چرخ ساینده و نیز سوختگی سطوح قطعات کار و سایر معایب ناشی از نادرستی آن، واجد اهمیت زیادی است و مسلماً به تعداد دوران بر هر دقیقه محور چرخ سنباده و نیز قطر آن وابستگی دارد و با توجه به تمامی عوامل مؤثر بر آن، مقدار سرعت محیطی متناسب برای شرایط کاری مختلف، معمولاً بصورت تجربی بدست آمده و در جداولی قید می‌شوند که با مراجعه به آنها، مقدار مطلوب بدست می‌آید که جدول زیر نمونه‌ای از آنها می‌باشد:

(جدول شماره ۲) - مقادیر سرعت محیطی یا سرعت برشی مجاز برای عملیات مختلف سنگ‌زنی

کار سنگ‌زنی	سرعت محیطی بر حسب m/s برای مواد کار							
	ساده مصنوعی	فلزات سبک	برنج Bronze	فلز سخت	چدن سخت	چدن خاکستری	آلومینا عالی	فولاد آبداده
سنگ‌زنی سطح با محیط سنگ سنباده		20-25	25	8-15	32	20-25	25-32	
سنگ‌زنی سطح با سنگ سنباده پیتانی		20-25	25	8-15	20	20-25	20-25	
سنگ‌زنی گرد خارجی بین دو بزغک		20-35	25-35	15-25	22-25	25	25-30	35-45
سنگ‌زنی گرد داخلی		15-20	25	10-20	22-25	25	20	30
سنگ‌زنی گرد بدون بزغک		20-35	25-35	15-25	22-25	25	25	30
سنگ‌زنی ابزار کار		-	-	8-20-45	15-20	-	15-20	15-25
سنگ‌زنی خروید		-	20-25	8-15	15-25	30	15-25	24-28
سنگ‌زنی برشی	30	80-100	60-80	45	45-60	45-60	60-80	60
پلمستگیری و تمیزکاری	-	30	30-45	-	30-45	30-45	30-45-80	

«مواد خنک‌کننده در سنگ‌کاری Coolant Fluids in Grinding»

لزوم خنک‌کاری در عملیات سنگ‌زنی؛ جرقه‌هایی که به هنگام ساییده شدن قطعات کار با چرخهای سنباده باطراف می‌پرند (براده‌های ریز فلزی سرخ شده) نشانه آنست که در اثر اصطکاک سنگ با کار مقدار حرارت و نیز دمای بالایی بوجود می‌آید و این گرما که در سنگ و قطعه کار پخش می‌شود، ممکن است حالتی را ایجاد کند که سنگ از هم بپاشد و در محیط پراکنده

شود و از سوی دیگر گرمای فوق العاده زیاد تغییر فرم تابجانی در کار را سبب گردد و یا آنکه سختی خود را که در اثر عملیاتی نظیر آبکاری کسب کرده بود از دست بدهد. رنگهای گوناگونی که موقع سنگ زدن و سائیده شدن قطعات کار بر روی سطوحشان پدیدار میگردد، نشانه‌هایی هستند از دمای بالای سنگ‌زنی، و برای جلوگیری از این پدیده‌های ناخواسته، بایستی جریانی از یک مایع خنک‌کاری با ویژگیهای خاص و نیز فشار و دبی کافی در منطقه سنگ‌زنی بوجود آورند تا با گرفتن و انتقال دادن گرما، کار و نیز چرخ سنبله را به حد کفایت خنک کند و همچنین عاملی باشد برای دور کردن براده‌های ریز و ذرات سائیده شده از محیط سایش کاری. آب خالص در عین حال که قابلیت جذب گرمایی خوبی را داراست، به تنهایی برای این منظور بکار برده نمی‌شود، بلکه با درست کردن محلول‌ها و امولسیون‌های مناسب، مایع خنک‌کاری دلخواه را بدست می‌آورند.

قطعات فولادی در حالت مرطوب، سنگ‌زنی می‌شوند و حال آنکه در مورد چدن بایستی معمولاً سایش در شرایط خشک صورت گیرد و پس از انجام عملیات یعنی در خاتمه کار لازم است جریان مایع کاملاً قطع شود و بگذارند چرخ سنبله برای مدت کوتاهی آزاد بچرخد تا مایع نفوذ کرده به درون خلل و فرج آن بخارج پاشیده شود. سنگ زدن خشک منحصرأ در حالی باید اجراء شود که روی چرخ سنبله مخصوصاً کلمات: «برای خشک سنگ زدن» ذکر شده باشد. در این گونه ساینده‌ها، برای ممانعت از تولید حرارت زیاد، باید مقدار بار را بطور محسوسی کم کنند تا از بوجود آمدن «ترک‌های تنشی» جلوگیری شده باشد و اصولاً هرگز نبایستی کار را در ابتداء خشک سنگ‌کاری کنند و بعد بطور ناگهانی جریانی از مایعات خنک‌کاری را در محیط سایش برقرار سازند. چنانچه خنک کردن منطقه سنگ‌زنی بسخوبی صورت نگرفته باشد، لکه‌های سوختگی در سطوح کار ایجاد شده، سختی‌های موضعی در آن ملاحظه گردیده و نیز مُخَطَط میگردد. چند مایع متداول برای خنک‌کاری در سنگ‌زنی‌های گوناگون که نسبت اختلاط آنها مستلزم داشتن جداول تجربی است عبارتند از:

(۱) — آب با اضافاتی مانند درصدی از سود (مثلاً ۵ درصد)، بیکرمات سدیم، نیتريت سدیم، کرمات پتاسیم و غیره (نیتريت سدیم و کرمات پتاسیم با نسبت اختلاط زیاد بر روی پوست بدن اثر بد بجای می‌گذارند).

(۲) — امولسیون‌ها یا روغن‌های امولسیون شونده که بتوانند در آب بحالت معلق قرار گیرند و با آن مخلوط مناسبی را درست کنند، که آب گرماگیر و روغن کم‌کننده اصطکاک خواهد بود.

(۳) — روغن‌های سنگ‌زنی که میتوانند روغنهای با غلظت کم و از انواع معدنی باشند و یا اضافات متناسبی بدان‌ها افزوده شده باشد.

(۴) — نفت معمولی یا نفت سفید که در پاره‌ای از عملیات سنگ‌زنی ممکن است بکار برده شود ولی اگر مقدار گرمای تولیدی خیلی بالا باشد، تسخیر شده و در محیط کارگاه بوی ناخوشایندی را بوجود می‌آورد.

عملیات سنگ‌زنی «Grinding Operations»

بسته به اینکه چه نوع کاری را قرار باشد سنگ‌کاری کنند و نیز کدام ماشین و چگونه این خواسته را اجراء کند، عملیات متنوعی در ماشینکاریهای سایشی میتواند وجود داشته باشد و برای هر عمل هم امکان دارد چندین روش متفاوت با بکارگیری ماشینهای گوناگون، در صنایع ماشین‌سازی بویژه در قرن حاضر، پدیدار شده باشد، ولی می‌توانیم مهم‌ترین عملیات سنگ‌زنی را که برای تحقق یافتن آنها نیز به ماشین خاصش نیازمندیم، بقرار زیر بدانیم، که عبارتند از:

(۱) — سنگ‌زنی سطوح مسطح یا صاف که به آن «کف‌سائی» هم می‌گوئیم.

(۲) — سنگ‌زنی گردسائی خارجی.

(۳) — سنگ‌زنی گردسائی داخلی.

(۴) — سنگ‌زنی فرم‌سائی و ابزار تیزکنی.

(۵) — سنگ‌زنی‌های «بدون مرغک یا سنترلس Centerless» که میتواند به انواع خارجی و

داخلی منقسم گردد.

(۶) — سنگ‌زنی صیقل نهائی و پرداخت کاری.

و در قسمت‌های بعدی این مبحث اصول اجرای هر کدام از عملیات فوق‌الذکر بیان میگردد.

(۱) — سنگ‌زنی قطعات مسطح (کف‌سائی Surface grinding) در مواردی که قرار باشد سطوح تخت یا مسطح قطعات کار را بسایند، سنگ‌زنی «کف‌سائی» نامیده می‌شود و برای این منظور امکان دارد، محیط چرخ سنباده و یا پیشانی ساینده آن، عملیات سایش را انجام دهد و ضمناً می‌توانند از نظر شرایط عمل، خشن‌کاری و یا پرداخت کاری محسوب گردند.

در خشن‌کاری و روتراشی اجرا شده با ابزارهای سایشی، که برای سنگ‌کاری سطوح اتکاء قطعات چدنی یا پرسکاری و نورد شده کاربرد دارد، و در این شرایط ماشین مربوطه باید دارای قدرت سنگ‌کاری زیادی باشد، داشتن اندازه بسیار دقیق برای قطعات کار، چندان مطرح نیست و بهمین دلیل، در اینگونه موارد، مخارج سنگ‌زنی خشن‌کاری، نسبت به فرزکاری و حتی صفحه‌تراشی ارزانتر خواهد بود.

در سنگ‌زنی‌های ظریف‌کاری و پرداخت سائی، دقت اندازه و کیفیت و مرغوبیت سطوح ایجاد شده از اهمیت بسزائی برخوردار است و الزاماً میبایست دقت عملشان از ماشینکاریهای

نظیر فرز کردن و رندیدن یا صفحه تراش بالاتر باشد و می‌توانیم سائیده شدن سطوح قطعات را تنها در بیشتر ماشین‌های ابزار، سطوح صاف و سائل و ادوات اندازه‌گیری دقیق، و بطور کلی مقاطع مسطح و هموار را در ردیف کارهای ظریف‌سائی محسوب کنیم و مسلماً نسبت به دسته اول، مخارج اجرایشان بیشتر بوده و هزینه بالانری را بوجود خواهند آورد. مواردی هم در کارهای تولیدی دیده شده است که قطعه کار را با همان حالت خام، سنگ‌کاری خشن کرده و سپس با سایشی دقیق، آنرا با دقت مطلوب به اتمام میرسانند.

کف‌سائی‌های مختلف را میتوان شامل چهار رده‌بندی زیر دانست:

(۱) — کف‌سائی با محیط چرخ سنبلاده که محور سنگ ساینده افقی بوده و میز کار نوسانی و یا دارای حرکت رفت‌وآمدی باشد و بدین ترتیب متجر به سائیده شدن تمامی سطح کار شوند.

(۲) — کف‌سائی با محیط چرخ سنبلاده با محور سنگی افقی و میزکاری دوار که میز ناقل قطعات کار حرکتی چرخشی داشته و از زیر محیط چرخ سنبلاده دوار عبور می‌کند و تدریجاً با باردهی سمتی یا جانبی به محور سنگ در امتداد افق، همه سطوح افقی قطعه یا قطعات کار نصب شده روی میز، سائیده می‌شوند.


(۳) — کف‌سائی با پیشانی سنگ، که در آن محور سنگ عمود بر سطح کار مورد سایش بوده و پیشانی ابزار ساینده، عمل سنگ‌زنی را انجام میدهد و می‌تواند میز کار نوسانی و یا رفت‌وآمدی باشد. در این طریقه اغلب میزان اصطکاک کار و سنگ سنبلاده زیاد است و تعداد زیادی از ذرات ساینده سطح سنگ، سایش را اجراء می‌کنند و لذا بایستی باردهی عمقی خیلی کمتر باشد تا باعث ترکیدن چرخ سنبلاده نشود.

(۴) — کف‌سائی با پیشانی سنگ سنبلاده و میز دوار، که در ماشین کف‌سائی که برای این منظور ساخته شده باشد، محور چرخ سنبلاده بر صفحه افق و در نتیجه بر سطح کار عمود بوده و با دور مناسبی در حال چرخش است و دوران می‌کند و کار بسته شده بر روی میز چرخان که با دور و جهت متناسب و ادار به چرخش شده است با حرکت جنبی محور سنگ، تمامی سطوح افقیش سائیده می‌شود.


روش‌های بستن قطعات کار برای کف‌سائی‌ها

برای سنگ زدن سطوح تخت بایستی نهایت دقت را مبذول دارند، طوری‌که اگر قطعات کار بسیار بزرگتر از حد معمولی باشند، بر روی ماشین‌های اختصاصی، بکمک پیچ‌ها و بست‌های ویژه‌ای در جای خود مستقر و محکم می‌گردند و در مورد قطعات کار کوچکتر امکان دارد از گیره‌های مخصوص استفاده کنند و چون اغلب کارهای معمولی که برای کف‌سائی ارجاع می‌شوند از فولادهای مختلف بوجود آمده‌اند و از نظر ماده‌شناسی جزو مواد «فرو مغناطیس»


محسوب می‌گردند، لذا باین دلیل است که اکثر ماشین‌های کفسائی مجهز به «گیره‌های مغناطیسی» بسیار نیرومندی میباشند.

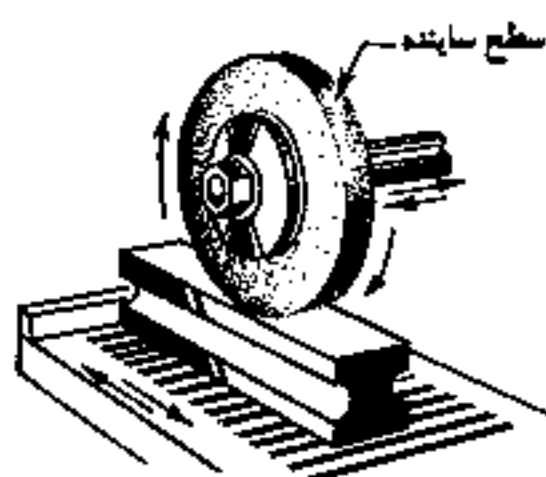


محور اصلی افقی میز رفت و آمدی

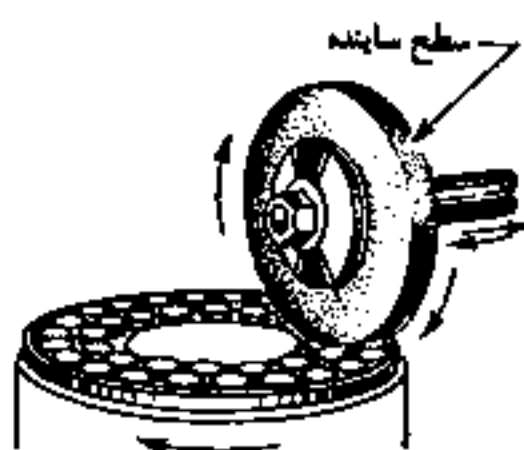

محور اصلی افقی میز دوار

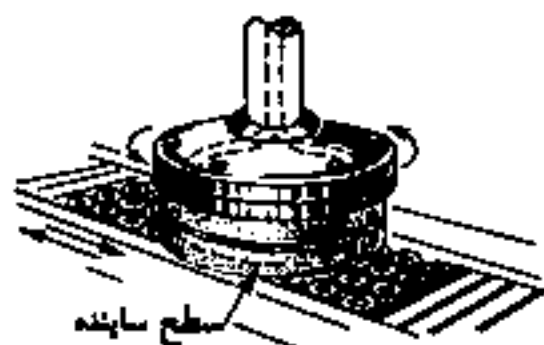

محور اصلی عمودی میز رفت و آمدی

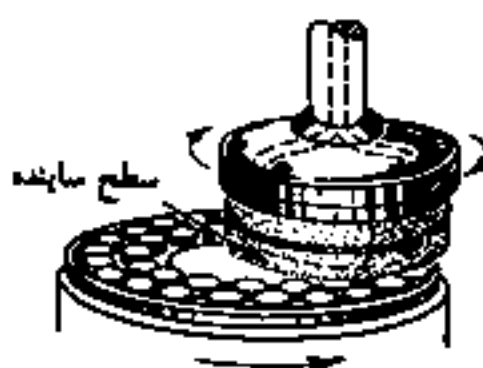


محور اصلی عمودی میز دوار

(شکل ۱۶-۱۰) اصول اجرای کفسائی با «محیط چرخ سنباده» و با «پیشانی چرخ سنباده» بر روی انواع ماشین‌های کفسائی یا سنگزنی سطح

در ساختمان گیره‌های مغناطیسی ماشین‌های کفسائی تعدادی آهنربای الکتریکی پشت سرهم وجود دارند که از جریان مستقیمی که برای همگی آنها یکسان است تغذیه می‌کنند و نحوه تأمین آن هم بدین نحو است که ابتدا ولتاژ برق جریان متناوب منبع الکتریسته با ترانسفورماتورهای کاهنده تنزل پیدا کرده و آمپراژ یا شدت جریان آن بالا برده می‌شود و جریان متناوب خروجی بکمک «دستگاه‌ها و ادوات یکسوسازی جریان» یا «رکتیفایرها Rectifiers» یک طرفه و سپس صاف شده و آنگاه با عبور کردن از سیم‌پیچهای آهنرباهای الکتریکی متوالی، میدان آهنربائی بسیار قوی‌ای که توانائی جذب و نگهداری قطعات کار فولادین را داشته باشد بوجود می‌آید. «شکل ۱۶-۱۰» چهار روش کفسائی ذکر شده را بطور شماتیکی نشان میدهد و «شکل ۱۷-۱۰» و «شکل ۱۸-۱۰» نمایانگر اصول ساختمان و نیز نمای ظاهری گیره‌های مغناطیسی ماشین‌های کفسائی میباشند.


GRINDING

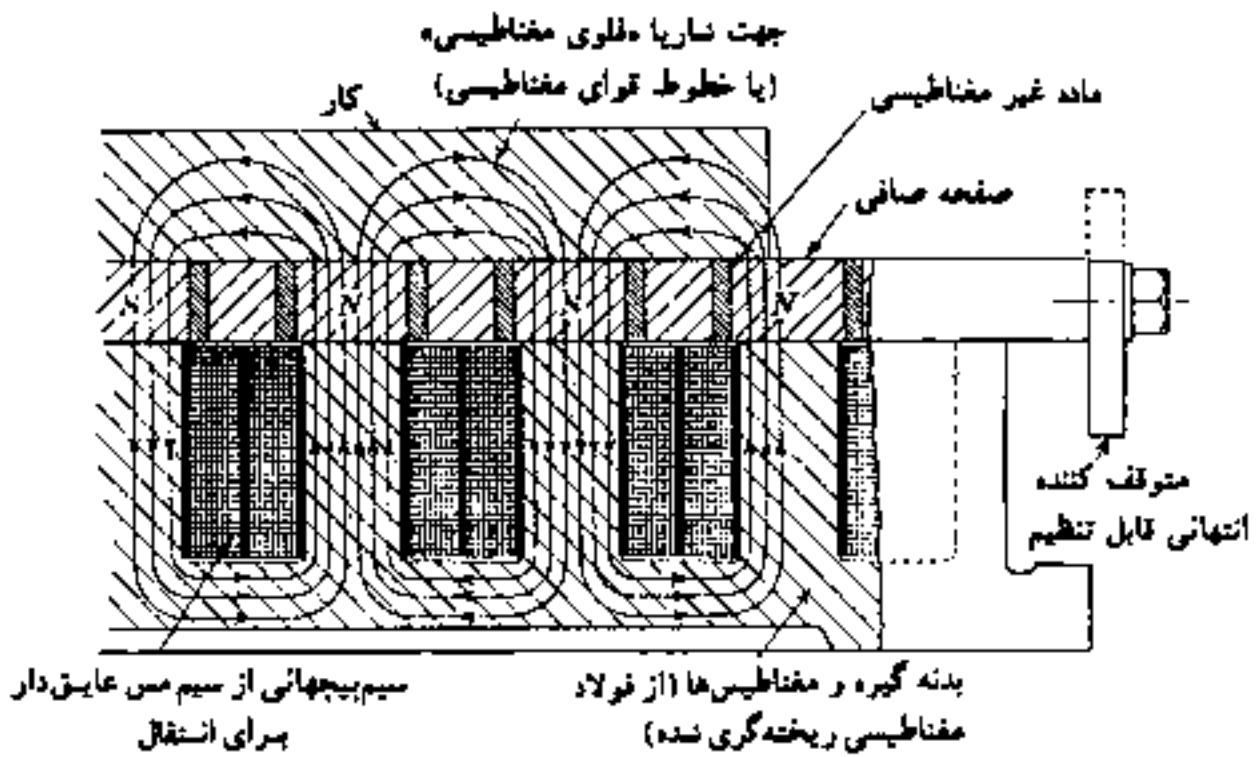

(شکل ۱۷-۱۰) مقطع یک گیره مغناطیسی که میتواند قطعات کار «فرو مغناطیسی» را در ماشینهای کفسازی نگهداری کند



(شکل ۱۸-۱۰) نمای ظاهری یک میز کار یا گیره مغناطیسی متعلق به ماشین کفسازی همراه سوییچ اصلی آن

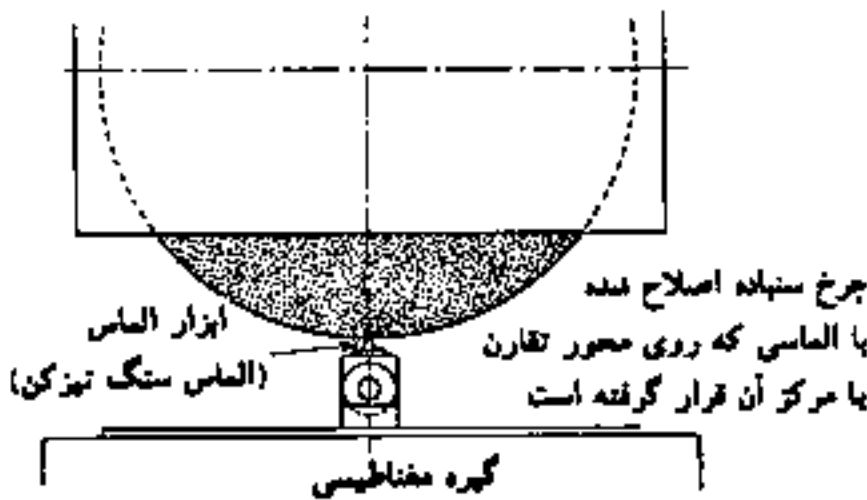

(شکل ۱۹-۱۰) اصول تیز کردن سطوح ساییده محوطی جرخ سنباده ماشین کفسازی. یکمک الماس سنگ تیزکن گرفته شده بوسیله «گیره مغناطیسی» ماشین سنگزنی مسطح

ساختمان ماشین‌های سنگ سنپاده کفسا و «طرز کار با آن‌ها»

با توجه به توضیحاتی که درباره اصول اجرای عملیات کف‌سایی و نیز روش‌های متداول برای اجرای آن‌ها بیان شد و همچنین شرحی که در ارتباط با نحوه گرفتن و نگهداری قطعات کار بر روی میز اصلی چنین ماشین‌هایی گذشت، ساختمان ماشین‌های سنگ‌زنی مسطح را در دو گروه متمایز زیر باختصار بیان می‌کنیم:

۱- ماشین کف‌سایی با محور سنگ عمودی. ۲- ماشین کف‌سایی با محور سنگ افقی
البته از لحاظ میز کار، هر کدام از آن‌ها دارای انواع «نوسانی» و «دورانی» می‌باشند و از این نظر ساختمانی مشترک دارند.


۱- ماشین کف‌سایی با محور سنگ عمودی (سنگ‌زنی یا پششانی چرخ سنپاده):
ماشین‌های سنگ‌زنی مسطحی که محور سنگ سنپاده آن‌ها عمود بر صفحه افق باشد اصولاً برای کارهایی تناسب دارند که سطوح انکاء آن نسبت به سطح سایششان موازی باشد و قسمت‌های مهم آن عبارتند از: میل‌سنگ با سر دستگاه نگهدارنده ابزار ساینده دوار - میز (رفت و آمدی و یا نوع چرخان) - پایه و دستگاه‌های سوپرت باردهی در امتدادهای مختلف و نیز گیره‌های نگهدارنده قطعات کار.

میل‌سنگ: حامل چرخ سنپاده بوده و در سر دستگاه ماشین دقیقاً با تاقان بندی شده و الکتروموتوری مناسب حرکت اصلی آن را تأمین می‌کند. برای میزان کردن سنگ روی قطعات تحت سایش، این مجموعه روی پایه‌های قائم ماشین قابلیت جابجائی در امتداد قائم را داراست و تنظیمات جزئی‌تر برای کسب دقت‌های بالاتر توسط سوپرت ویژه‌ای که معمولاً در مجاورت خود چرخ ساینده است انجام خواهد گرفت.


میز دراز: برای بستن کارها تجهیزات لازمه را دارا بوده و حرکت لغزشی آن در امتداد راه‌های بستر ماشین اکثراً هیدرولیکی است و «بست‌های مخصوص» حدود میدان نوسان میز را با جابجا شدنشان در شیاری ویژه تعیین می‌کنند. و طرز کار با آن‌ها هم مستلزم رعایت نکات کلی ایمنی در سنگ‌کاری بوده و ابتدا کار را در وضعیت مطمئنی روی میز تثبیت کرده و طول کورس را تنظیم می‌کنند. بطور تقریبی سنگ را به سطح کار نزدیک می‌کنند و باردهی‌های عمقی جزئی و تدریجی در شرایطی که مسئله خنک کاری چرخ سنپاده و قطعات در حال سایش نیز حل شده باشد سنگ‌زنی ادامه می‌یابد. البته میز دارای حرکت سمتی یا جنبی هم می‌باشد تا تمامی عرض کار نیز تحت پوشش سائیده شدن قرار گیرد.

۲- ماشین‌های کف‌سایی با محور سنگ افقی (سنگ‌زنی یا محیط چرخ سنپاده): این نوع ماشین‌های سنگ‌زنی مسطح تنها تفاوت فاحش ساختمانیشان با نوع قبلی نحوه استقرار میل سنگ آنهاست که افقی شده در نتیجه محیط چرخ‌های سنپاده عملیات سایش را اجرا خواهند

کرد. اکثراً یک مشخصه فنی مهم آن‌ها طول ماکزیمم کورس سنگ‌زنی ماشین می‌باشد. در این نوع عملیات سائیدن، سطح تماس بین کار و چرخ سنباده کوچکتر بوده و بهمین جهت قدرت انجام کار یا مقدار براده ایکه برداشته میشود، خیلی کم است، لیکن در عوضی کف‌سائسی در نهایت ظرافت اجراء می‌شود و این طریقه سایش مسطح، برای سطوح کار بلند و باریک مانند میله‌های راهنما و نظائر آن‌ها کاملاً متناسب است. چون اغلب ماشین‌های کف‌سائی مسطح دارای گیره‌های مغناطیسی هستند، به میزان قابل ملاحظه‌ای در زمان باز و بسته شدن قطعات کار صرفه‌جویی بعمل

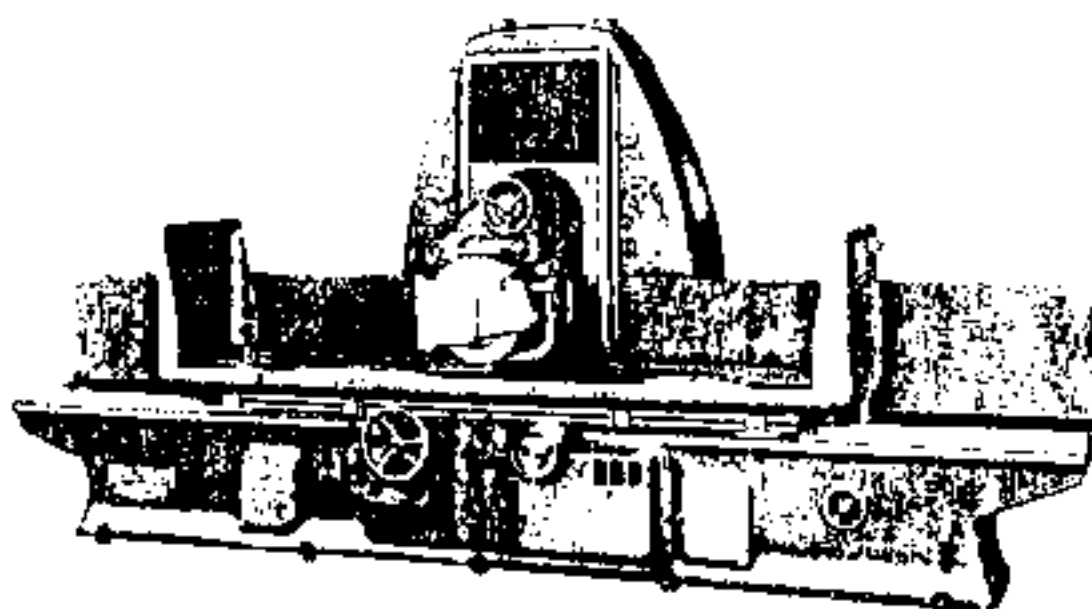


(شکل ۲۰-۱۰) شکل ظاهری ماشین «کف‌سائی دقیق با محور اصلی افقی»

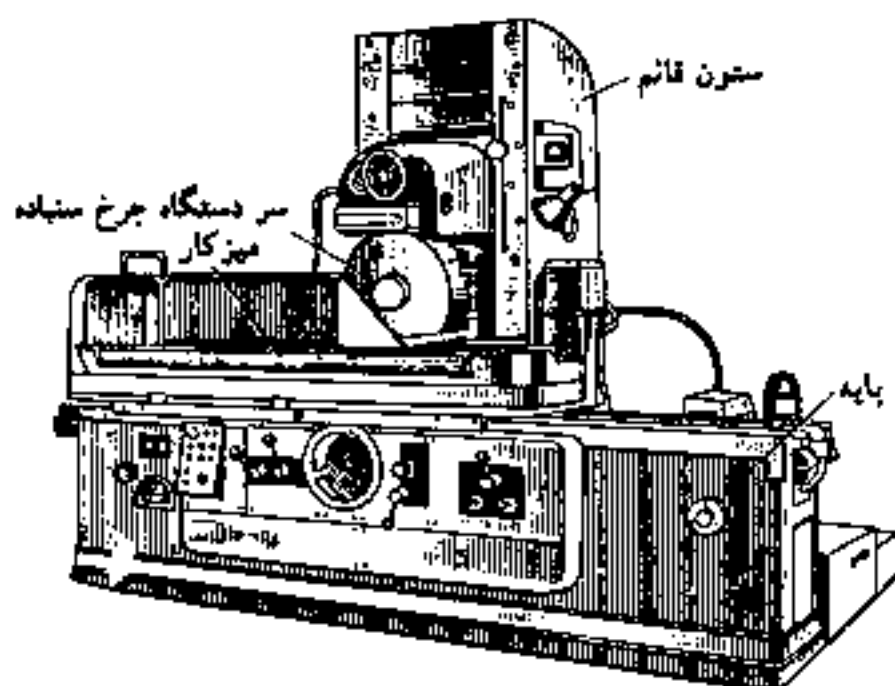

(شکل ۲۱-۱۰) نمائی برای نشان دادن قسمت اصلی ساختمانی ماشین کف‌سائی با محور اصلی افقی و میز نوسانی

می‌آید و پس از اتمام عملیات سنگ‌زنی می‌بایست پس ماند مغناطیسی در آن‌ها به نحوی از بین برود و معمولاً روی صفحه مخصوصی که برای خنثی کردن خاصیت مغناطیسی همراه ماشین وجود دارد این عمل تحقق پیدا می‌کند.

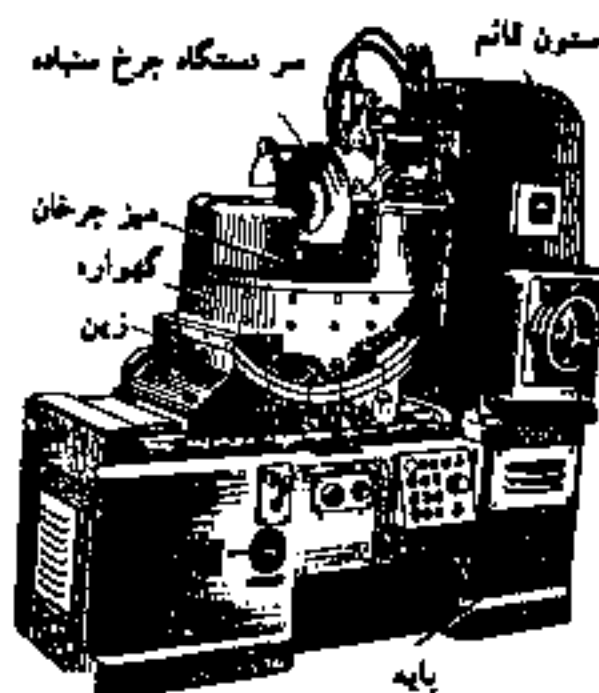


(شکل ۲۲ - ۱۰)

قسمت‌های اصلی ساختمانی مشخص شده بر روی یک مدل ماشین گردسائی با محور اصلی افقی و میز کار دوار

عملیات سنگ‌زنی «گردسائی» و «ماشین‌های گردسائی سطوح خارجی و داخلی» چنانچه خواسته باشند سطوح خارجی و یا داخلی قطعات کار با مقاطع دایره‌ای و بطور کلی دوار را بسایند، عملیات گردسائی نامیده شده و بر حسب اینکه قسمت‌های بیرونی یا درونی آن‌ها تحت سایش قرار گیرد، ماشین‌های متنوع گردسائی خارجی و داخلی هم بکار گرفته خواهند شد و معمولاً کارهای استوانه‌ای و یا مخروطی اکثریت کارهای ارجاعی برای ماشینکاریهای سایشی این خانواده از ماشین‌های ابزار را تشکیل می‌دهند. با عملیات گردسائی میتوان از قطرهای خارجی و داخلی قطعات کار، پوسته‌ها یا قشرهای بسیار نازک و دقیقی را برداشت یا مورد سایش قرار داد، طوریکه به هیچ وجه امکان اجرایشان تا این حد دقت بوسیله ماشین‌هایی نظیر «ماشین‌های تراش معمولی» وجود نداشته باشد. در مواردی ممکن است بارهای عمقی در گردسائی‌ها در بین مقادیری مانند 0.03 تا 0.05 قابلیت تنظیم را دارا باشند و ملاحظه می‌شود که تolerانس‌های فوق‌العاده کم را در ماشین‌سازی میتوان مرسوم بکارگیری ابزارها و ماشین‌های ساینده دقیق دانست، اینک شرح خلاصه شده‌ای از دو نوع کلی ماشین‌های گردسائی را بیان میداریم:

«ماشین‌های گردسائی خارجی External Grinding Machine» — این گروه از ماشین‌های گردسائی اختصاصی را در مرحله اول از نقطه نظر بوجود آوردن بار طولیشان که بتواند تمامی درازای قطعات کار را مورد سایش قرار دهد به دو نوع متمایز زیر که بنام اولین کارخانجات سازنده‌شان نامیده می‌شوند، تقسیم‌بندی می‌کنند، که عبارتند از:

الف — ماشین‌های گردسائی سیستم «نورتون» Norton System — که در آن‌ها، سر دستگاه چرخ سنباده بر روی بستر ماشین بطور محکم ثابت گردیده است و چرخ سنباده بر روی آن دوران می‌کند، و در همان حال کار بسته شده بین مرغکهای ماشین نیز حرکتی چرخشی متناسب از لحاظ دور و جهت را دارا بوده و مجموعه کار و مرغکها و موتور محرک کار، روی میز لغزانی سوار شده‌اند و با حرکت در آورده شدن به سوی چپ و راست، همه طول کار، زیر پوشش سایشی قرار می‌گیرد و این خواسته در انواع مدرن ماشین‌های گردسائی با روشی هیدرولیکی اجراء خواهد شد و در نتیجه تسهیلات زیادی را برای عملیات سنگ‌زنی بوجود می‌آورد. (شکل ۲۳ — ۱۰) نمودار نمای ظاهری و نیز قسمت‌های اصلی ساختمانی، ماشین‌های گردسائی «سیستم نورتون» می‌باشد.

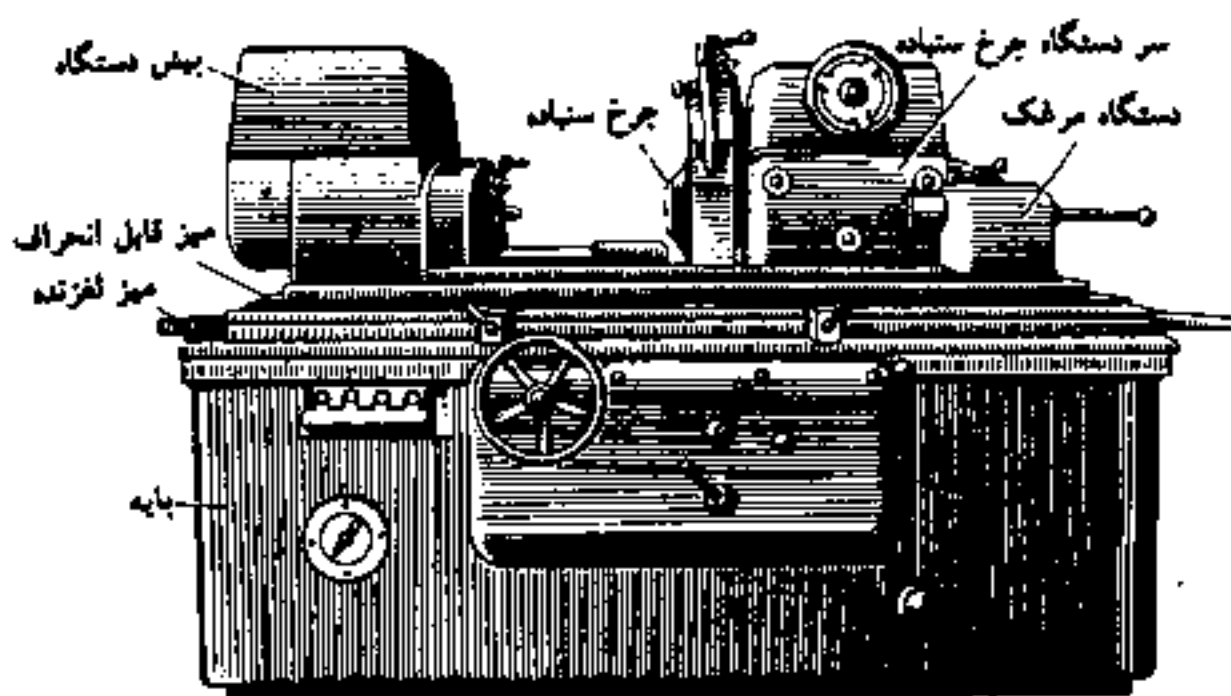


(شکل ۲۳ — ۱۰) ماشین گردسائی (خارجی) انورسال ساخته شده بر مبنای سیستم نورتون

ب — ماشین‌های گردسائی «سیستم لاندیس» Landis System — چنانچه ماشین‌های گردسائی را با طرح «لاندیس» ساخته باشند، تفاوت ساختمانی‌شان با نوع نورتون در معکوس بودن سیستم باردهی طولی کار و ابزار ساینده ماشین خواهد بود، یعنی در این حالت، کار دوار روی مرغکهای طرفین دستگاه سنگ‌زنی سوار شده و پس از تنظیم شدن، به میز یا بستر ماشین تثبیت

می‌شود ولی سر دستگاه حامل چرخ سنپاده دوار، که به نوبه خود روی میز جداگانه‌ای نصب است، با بوجود آوردن حرکات نوسانی برای میزش در طول کار وادار به تحرک می‌گردد و متعاقب آن عمل باردهی تمامی طول قطعه کار در حال گردسانی انجام می‌شود.

لازم به توضیح است که بسیاری از قسمت‌های اصلی ساختمانی دو طرح فوق‌الذکر، در ماشین‌های گردسانی، اعم از گونه‌های داخلی و یا خارجی آن‌ها در بخش‌های عمده زیر، اشتراک دارند که عبارتند از: بستر ماشین - پایه ماشین - پیش دستگاه - دستگاه سرغک انتهائی - سر دستگاه چرخ سنپاده و سوپرت‌های مختلف ایجاد کننده حرکات لازم و نیز تجهیزات هیدرولیکی مربوطه.


سرعت‌های چرخشی قطعات کار و نیز جهت چرخش آن‌ها قابلیت تنظیم و تعدیل را دارند و برای میزان باردهی‌های گوناگون در راستاهای مورد نظر از وسائل ستجشی میکرومتری دقیق بهره‌گیری می‌کنند و مسلماً این گونه ماشین‌ها دارای طرح‌های متنوعی که توانائی سنگ‌زنی‌های خیلی دقیق داخلی قطعات کار را داشته باشند، نیز بوده و با اندازه‌های مختلف در

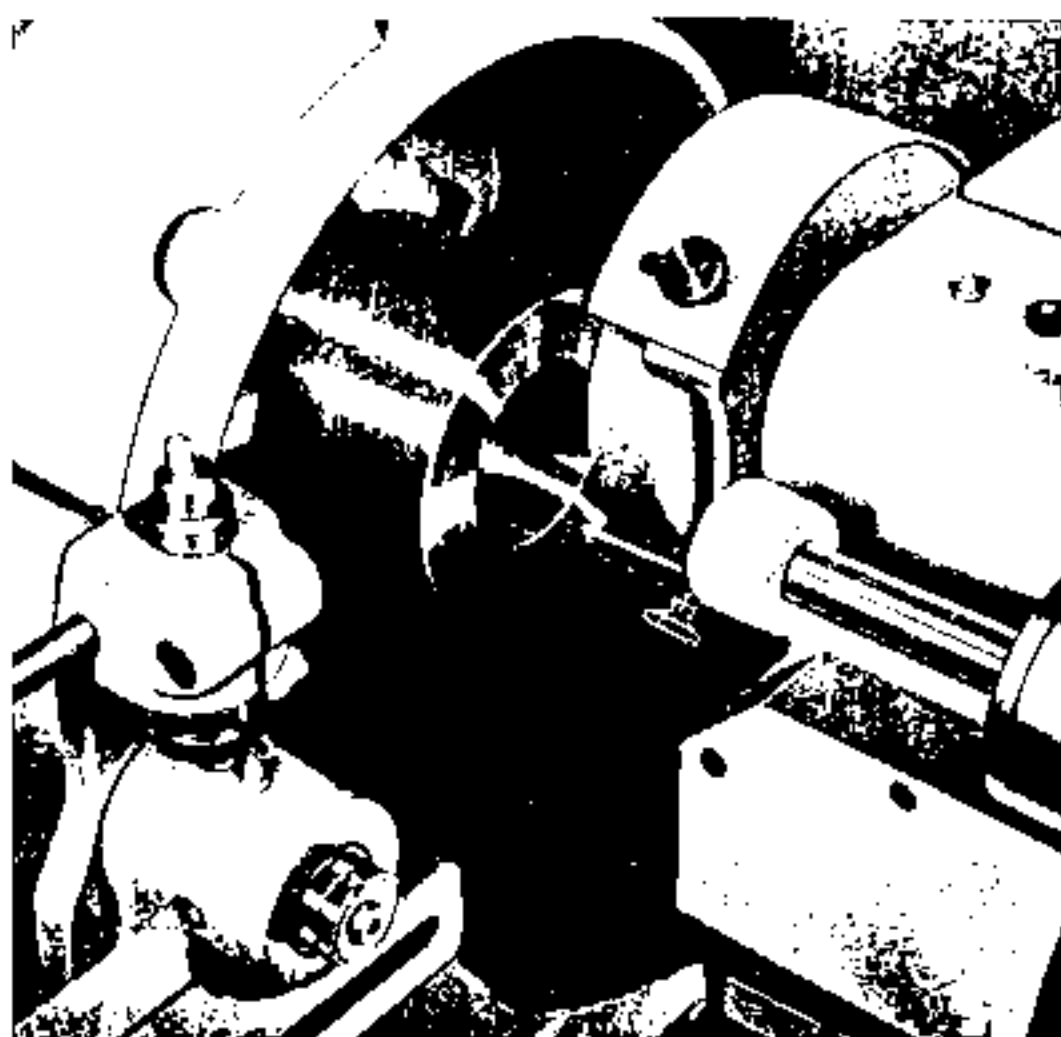


Internal and
face grinding
(سنگ‌زنی داخلی
و بینائی)

(شکل ۲۲ - ۱۰) شکلی خطی از ناحیه ماشینکاری ساینی یک نمونه ماشین گردسانی که قادر است سنگ‌زنی گردسانی داخلی و همچنین سنگ‌زنی بینائی قطعه کار سوار شده روی دستگاه را انجام دهد.

صنایع ساخت ماشین‌های ابزار سایشی اختصاصی تولید می‌گردند. (شکل ۲۴ - ۱۰) نمایش دهنده ناحیه سنگ‌کاری نمونه‌ای از آن‌ها میباشد.

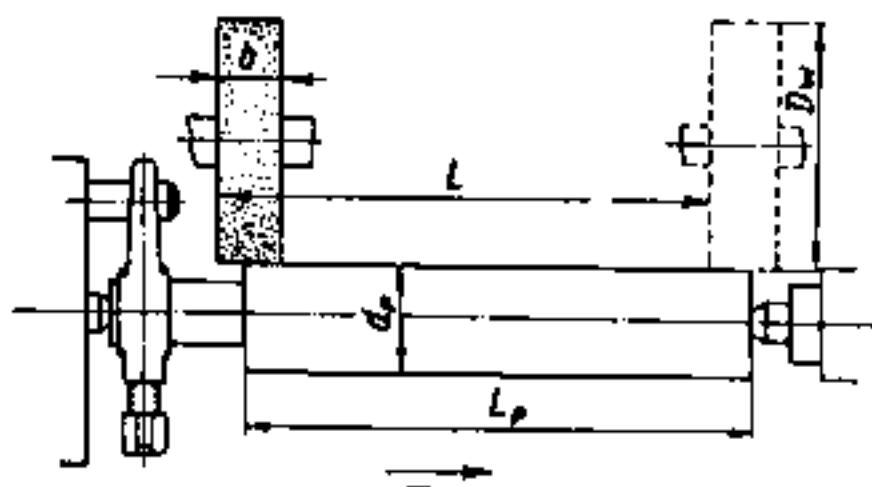


(شکل ۲۵ - ۱۰) اصول اجرای باردهی طولی برای ماشین‌های گردسائی خارجی با «سیستم لاتدیس»

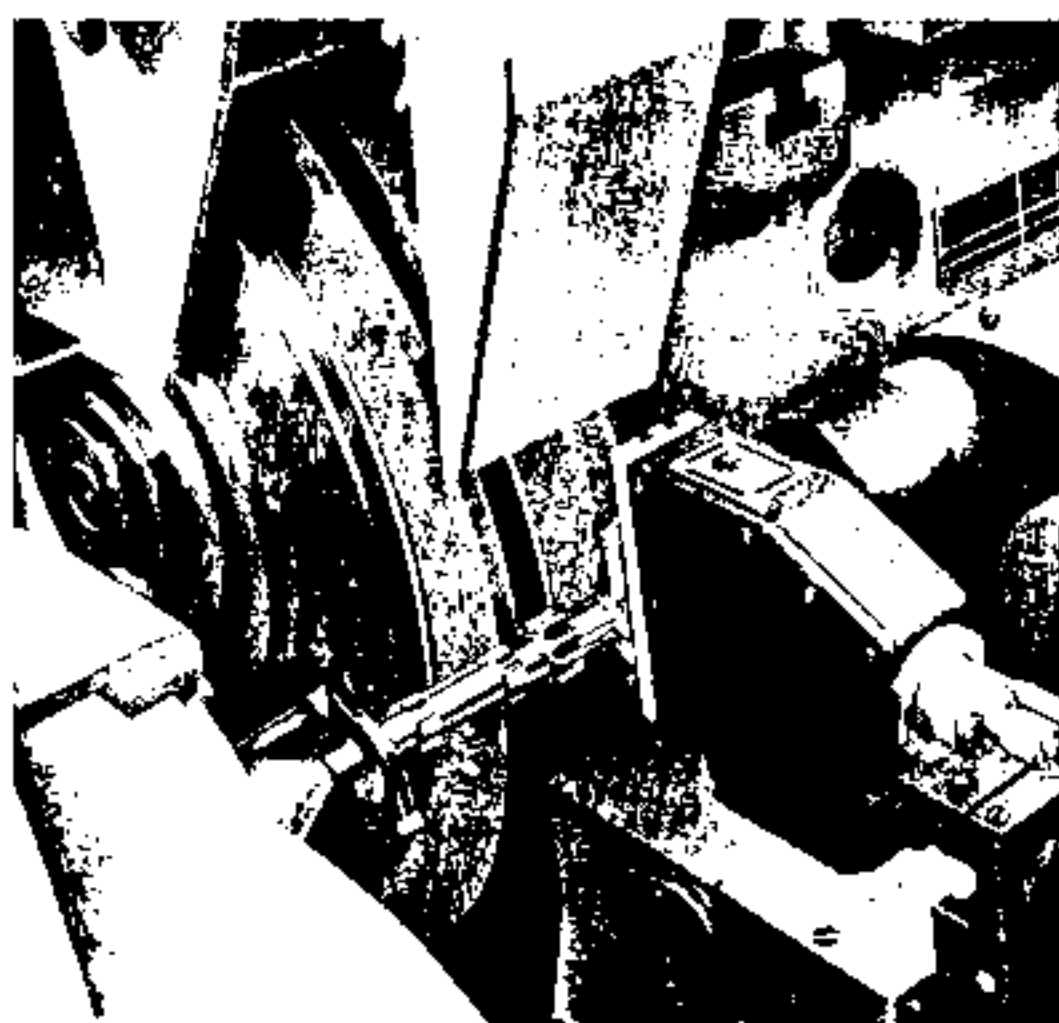

External
Grinding
(سنگ‌زنی
خارجی)

(شکل ۲۶ - ۱۰) شکلی حقیقی از ناحیه ماشینکاری سایشی، یک عمل گردسائی خارجی بر روی ماشین سنگ‌زنی مجهز شده به ادوات و ابزارهای کنترل دقیق عمق باردهی.

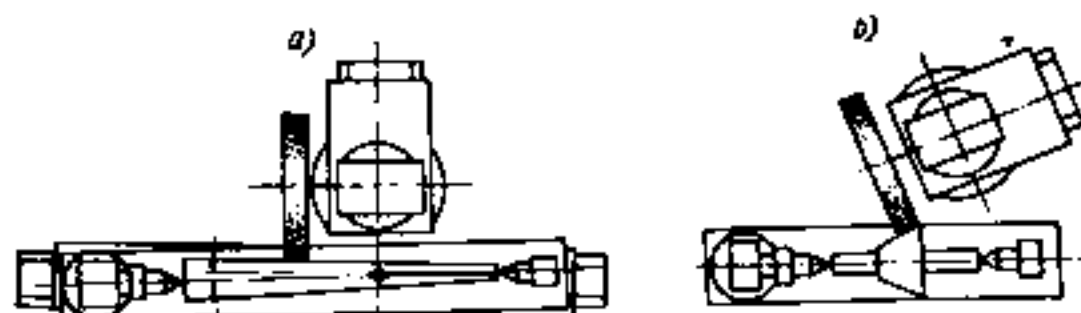

(شکل ۲۷ - ۱۰) شکل‌های شماتیکی نشان دهنده اصول اجرای عملیات سایش بر روی ماشینهای گردسائی خارجی انیورسال:


- (a) - سمت چپ - گردسائی مخروط‌های بلند و یا «شیب کم» در حالتی که مرغک انتهائی ماشین منحرف شده باشد ولی محور سنگ سنباده همچنان افقی باقی بماند.
- (b) - نحوه ساییدن سطوح خارجی مخروطی با «شیب زیاد» که کار بین مرغکها سوار شده و زاویه انحراف لازمه را برای محور چرخ سنباده بوجود آورده‌اند.

«ماشین‌های سنگ گردسائی بدون مرغک (سنتورلس)»

«Centless Cylindrical Grinding Machines»

این دسته از ماشین‌های سنگ‌زنی، گردسائی و اختصاصی جزو ماشین‌هائی هستند که در سری‌سازیه‌ها یا تولیدات انبوه کاربرد عمومی دارند و مهم‌ترین ویژگیهای آنها در این نکته است که قطعه کار، بدون نیاز به مرغکی که در جا مرغک‌های کار، نقاط اتکائی داشته باشند، سطوح مورد نظرش ماشینکاری سایشی می‌شود و بنابراین دیگر ضرورتی ندارد که در طرفین قطعات کار استوانه‌ای یا مخروطی شکل ارجاعی برای سنگ‌زنی، جا مرغک ایجاد شود و لذا، کار کاملاً آزاد از میان سنگ سنباده اصلی و چرخ سنباده تنظیم کننده عبور می‌کند. فشاریکه توسط چرخ سنباده اصلی و چرخ تنظیم بقطعه کار در حال گردسائی اعمال می‌شود با توجه به جهات چرخش آنها، سبب می‌شود که قطعه کار چرخش پیدا کرده و سطحی استوانه‌ای دوار سنگ زده شود. سرعت خطی چرخ سنباده کوچکتر که چرخ تنظیم نامیده می‌شود، از سرعت خطی چرخ سنباده بزرگتر که ساینده اصلی محسوب می‌شود، کمتر است. به هنگام اجرای عمل سنگ‌زنی «بدون مرغک» کار مورد نظر را روی تیغه راهنمای مستقر شده در فضای بین دو سنگ، قرار میدهند و در حالی که چرخ سنباده بزرگتر عمل سائیدن اصلی را انجام میدهد، نوع کوچکتر آن عهده‌دار اجرای عمل باردهی میباشد و چون سرعت محیطی چرخ سنباده کوچکتر کمتر است، از دور قطعه کار که بوسیله چرخ سنباده اصلی وادار به دوران شده است، به حد لزوم خواهد کاست و ضمناً زاویه تمایلی هم بین محورهای دو چرخ وجود دارد که عاملی خواهد بود برای هدایت قطعه مورد سایش بطرف جلو و متناسب با شیب این زاویه که معمولاً در حدود ۳ درجه تنظیم می‌گردد، سرعت

پیشروی طولی کار زیادتر میشود.

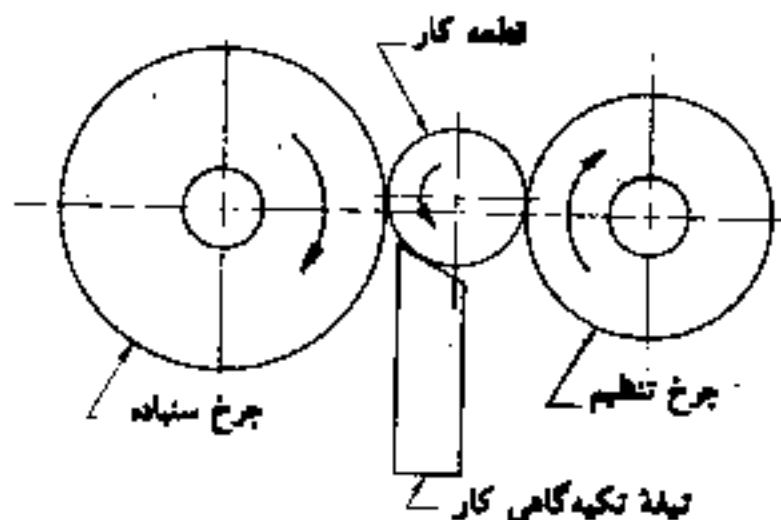


(شکل ۲۸ - ۱۰)

شکل فساتیکی ساده‌ای برای نشان دادن اصول عمل سنگ‌زنی گردسائی بدون مرغک و سایش سطوح خارجی قطعات کار


همانطور که در ابتدای این مبحث بیان شد، این نوع ماشین‌های گردسائی اختصاصی چون در سری‌سازی مورد استعمال دارند، لذا بعد از آنکه تمامی قطعات کار مشابه یک بار سنگ زده شدند، مجدداً ماشین تنظیم شده و کارها برای بار دوم به ماشین تغذیه و باردهی میشوند تا پس از چندین مرتبه تکرار عمل، صافی مطلوب و نیز دقت اندازه مورد نظر را کسب نمایند. معمولاً دو طریقه برای بار دادن در ماشین‌های گردسائی بدون مرغک وجود دارد:

در روش اول، با کج کردن محور چرخ سنباده تنظیم کننده، قطعه کار بین دو چرخ ساییده حرکتی طولی کسب کرده و «بار طولی» برایش ایجاد می‌شود و کاربرد چنین طریقه‌ای برای مواردی است که اشکالی برای حرکت قطعه در امتداد محورش وجود نداشته باشد و در مسیرش گیری دیده نشود و کاربرد عمده‌اش برای سنگ‌زنی میله‌ها و محورهاى طویل و نازک و بطور کلی قطعات استوانه‌ای شکل میباشد.


در طریقه دوم بار دادن عرضی در سیستم کاری ماشین پیش‌بینی شده و برای این منظور ابتداء چرخ سنباده تنظیم کننده را از روی دستگاه برداشته و قطعه کار را روی لبه «تپه تکیه گاهی کار» و بصورت مماس با سنگ سنباده بزرگ قرار میدهند و با تغییر محل دادن کار مورد سایش نسبت به ابزار ساییده میتوان برای آن «بار عرضی» ایجاد کرد و از این روش سنگ‌زنی بدون مرغک در شرایطی که کار پله‌ای بوده و نتواند با طریقه قبلی گردسائی شود، بهره‌گیری می‌کنند و بعنوان مثال قطعاتی که دارای لنگی باشند و زائده‌ای در طولشان دیده شود و نیز مخروط‌های خاص از جمله کارهایی ارجاعی برای گردسائی «سنترلس» میباشند. ضمناً سنگ‌زنی بدون مرغک میتواند برای عملیات سایش داخلی نیز بکار گرفته شود و در چنین مواردی مسیابستی غلطک‌هایی که مماس خارج یا کار هستند در حین سنگ‌زنی، قطعه کار را نگهداری نمایند و

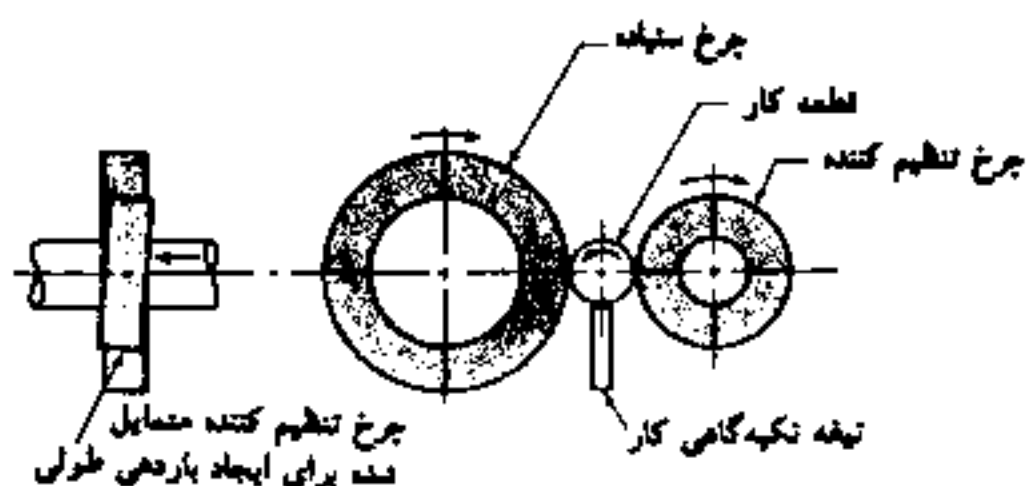

(شکل ۲۹ - ۱۰) اصول اجرای گردسانی خارجی بدون مرشک و نحوه ایجاد زاویه انحراف بین محورهای دو جرخ

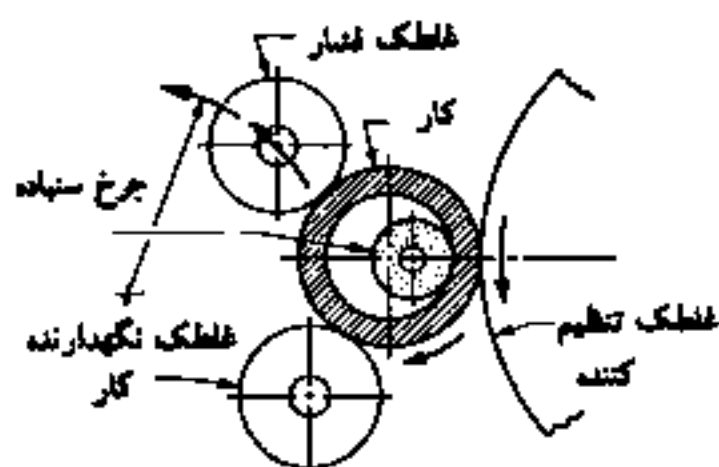


(شکل ۳۰ - ۱۰) شکل شماتیکی گردسانی داخلی بدون مرشک

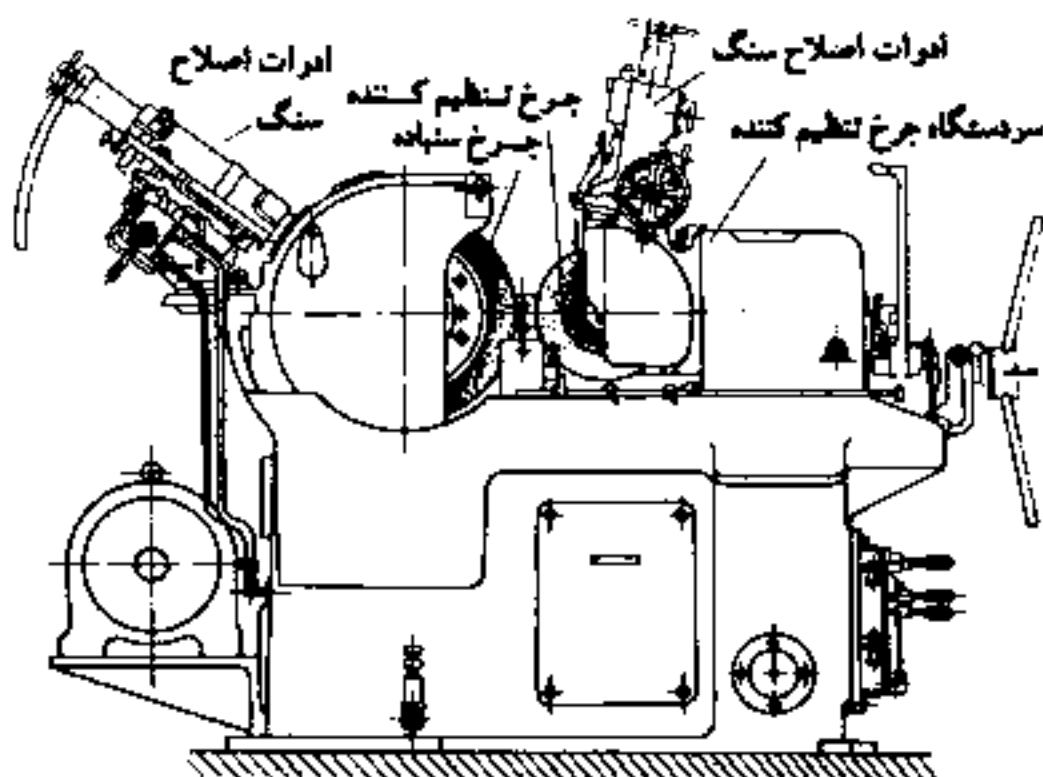

(شکل ۳۱ - ۱۰) شکل شماتیکی ماشین سنگ‌زنی بدون مرشک که قسمت‌های اصلی ساختمانی آن نیز مشخص گردیده‌اند و در حال گردسانی خارجی می‌باشد

مجموعاً بار دهی در این سیستم سنگ‌زنی از سهولت زیادی برخوردار است و روی همین اصل است که میشود عملیات را کاملاً خودکار بوجود آورد (شکل ۲۹ - ۱۰) و (شکل ۳۰ - ۱۰) نیز نمایانگر گردسانی‌های بدون مرغک خارجی و داخلی میباشد.

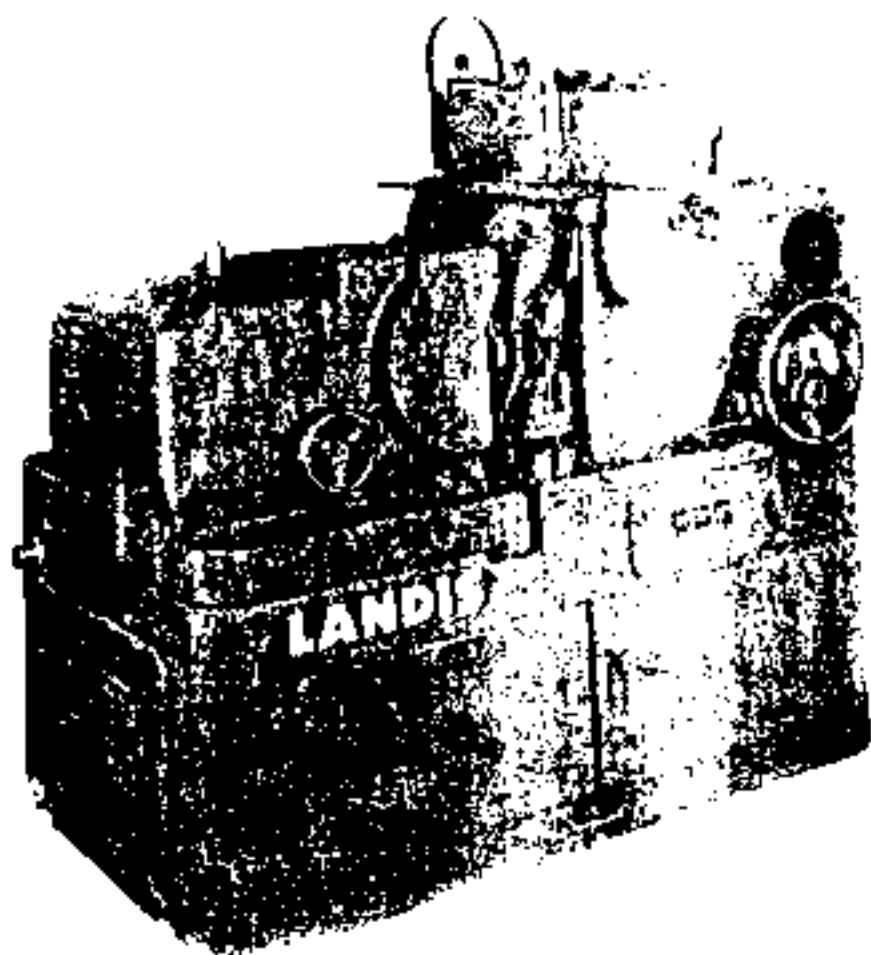


(شکل ۲۹ - ۱۰) نمای ظاهری «ماشین سنگ‌زنی بدون مرغک، برای سایش خارجی» «ماشین فوق ساخت کمپانی ابزار «لاندهیس» میباشد.

ماشین‌های سنگ‌زنی ابزار تیزکنی انیورسال


« Universal Tool Grinding Machines »

ابزارهای مختلفی مانند انواع نیغه‌های فرز فرم، غلطکی و دنباله‌دار یا انگشتی، و نیز ابزارهای یک سر متعلق به ماشین‌های تراش و صفحه تراش و غیره، پس از مدتی کار کردن و براده برداری، با از دست دادن زوایای هندسی خود و سایر معایب ناشی از کاربرد مداوم، کُند می‌شوند و لبه‌های بُرنده آن‌ها احتیاج به اصلاح پیدا می‌کند و مسلماً عدم اصلاحشان تأثیر بسیار نامطلوبی در رانندگی یا بازده کار باقی می‌گذارد. از ماشین‌های عادی چرخ سنبله ابزار تیزکنی که در بسیاری از کارگاه‌های معمولی نمونه‌های رومیزی و پایه‌دار آن یافت می‌شود، براحتی میتوان


برای تیز کردن‌هایی که به دقت بسیار بالائی نیازمند نباشند استفاده کرد ولی در شرایطی که بخواهند تعداد زیادی ابزار بطور کاملاً متحدالشکل و یکتواخت و زوایائی حساب شده و دقیق سنگ زده شوند دیگر نمی‌توان از ماشینی معمولی چنین انتظاری را داشت. یوزره هنگامیکه هدف تیز کردن ابزارهای خاصی همانند: مته‌ها، برقوها، قلاویزها، تیغه فرزهای گوناگون و سایر افزارهای مشابه باشد. ماشینی که عهده‌دار انجام چنین کارهاییست دارای سر دستگاه چرخ ستیاده‌ایست که می‌تواند تحت زوایای قابل تنظیم در جهات دلخواه در صفحه افقی بچرخد و با سوپرت ویژه‌اش در ارتفاع مورد نظر مستقر گردد و در مقابل آن هم مجموعه پیش دستگاه و دستگاه مرغک‌دار انتهائی، نگهدارنده قطعات کار که همان ابزارهای کند شده باشند مستقر گردیده است و در صورت لزوم الکتر و موتور جداگانه‌ای میتواند حرکت دورانی به ابزار بدهد و سوپرت‌های میزهای ماشین برای سیستم قابلیت باردهی در تمام جهات دلخواه را بوجود می‌آورند و چون کارهای قابل تیز کردن با چنین ماشینهایی از تنوع فراوانی برخوردارند، لذا مجموعه مفصلی از تجهیزات و ادوات کمکی سنگ‌زنی به‌مراه ماشین میبایست وجود داشته باشد تا کار مورد نظر تیز کردنش امکان پذیر باشد. شکل (۳۳ - ۱۰) نمونه‌ای از آنها را نشان میدهد.

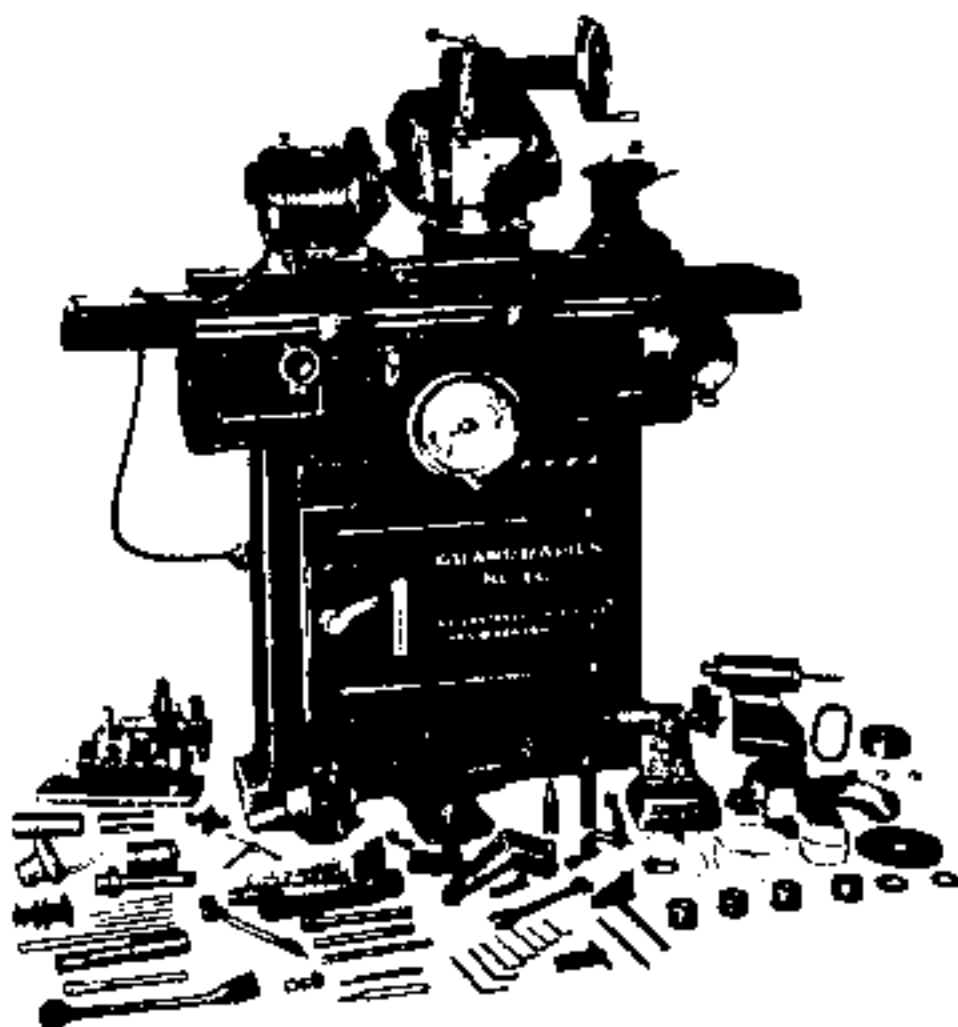


(شکل ۳۳ - ۱۰) نمای ظاهری نمونه‌ای از ماشین‌های سنگ‌زنی. ابزار تیز کنی انیورسال با مجموعه‌ای از وسائل کمکی ابزار تیز کنی متعلق به ماشین.

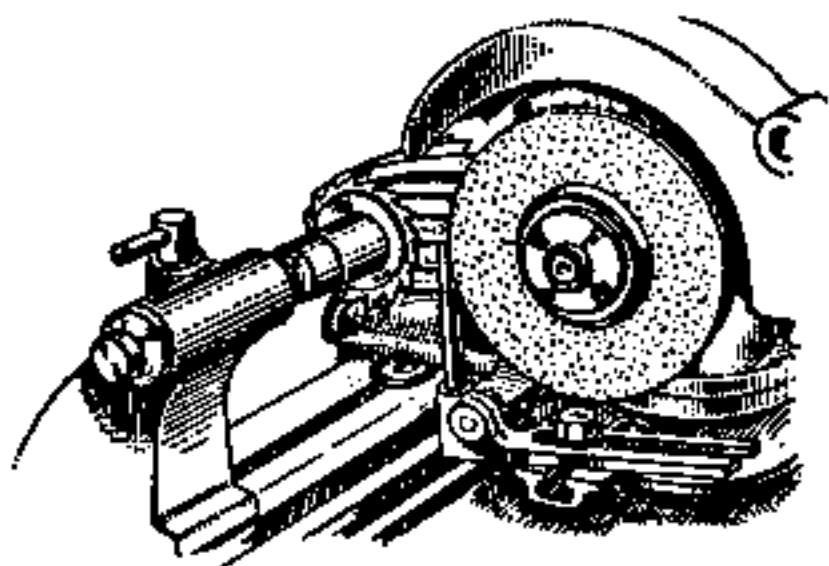


(شکل ۳۴ - ۱۰) شکل وضعیت تنظیم و آماده شده، «تپه فرز خلطکی و ساربیج» برای تیز شدن سر روی ماشین سنگ ابزار تیز کنی انیورسال.

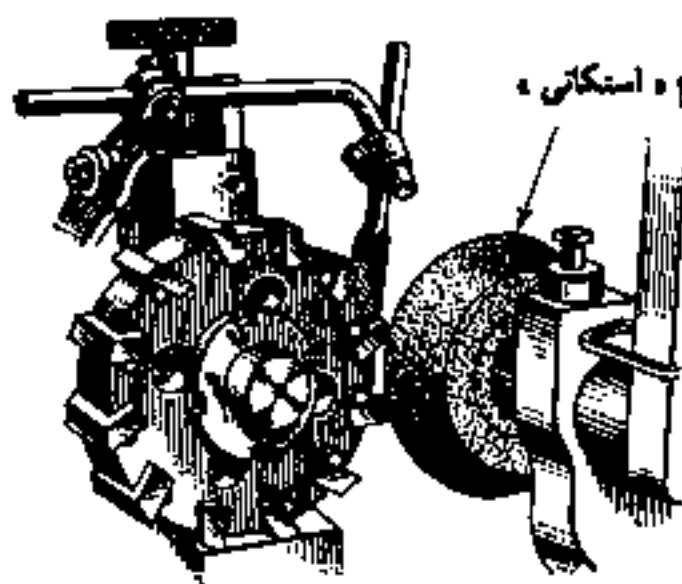

(شکل ۳۵ - ۱۰) نمای نشان دهنده نحوه تیز شدن تپچه‌های یک «تپه فرز خلطکی و ساربیج» و پیشانی تراش یکمک ماشین سنگ ابزار تیز کنی انیورسال.

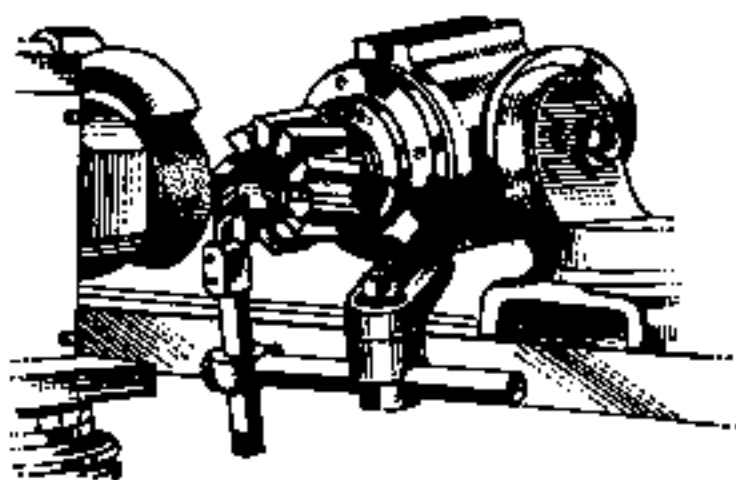

(شکل ۳۶ - ۱۰) شکل نماینگر، چگونگی تیز کردن لبه‌های برنده یک «تپه فرز خلطکی و پیشانی تراش» و وسائل کمکی اجرای آن بر روی یک ماشین سنگ ابزار تیز کنی انیورسال

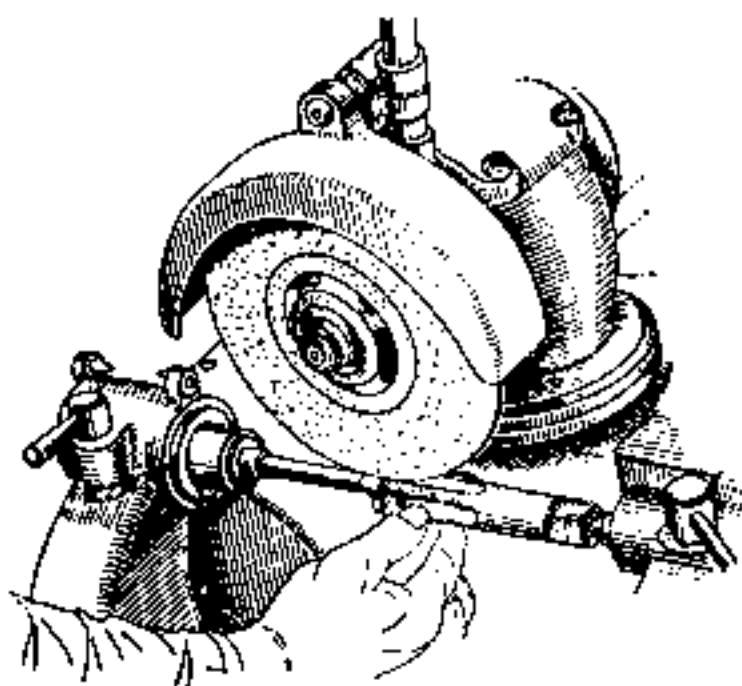

(نکسل ۳۷ - ۱۰) طرز نیز کردن و اصلاح
لبه‌های برنده یک قلاویز بر روی ماشین
سنگ ابزار تیز کنی انپور سال

«ظریف کاری» یا پرداختکاری ماشین نهائی

قطعات کار سنگ‌زنی شده با ماشین‌های معمولی ساینده، باز هم در سطوحشان ناهمواریهایی دارند که در مواردی میبایستی تا حد ممکنه آنها را نیز مرتفع و یا برطرف سازند. این ناهمواریهای ظریف چنانچه بر روی سطوح لغزشی قطعات ساخته شده، مثلاً بر روی راههای میزهای ماشین‌های ابزار و یا در مسیر لغزش سوپرت‌های آن موجود باشند، میتوانند تولید اصطکاک کنند. نقاط بلند این سطوح بتدریج سائیده شده و در نتیجه ذرات ریز جدا گردیده از چنین قطعاتی با روغن‌ها و مواد چربکاری کننده بکار برده شده بین آنها، خمیری از مخلوط همگی آنها بوجود می‌آورند که در اثر وجود خطر سائیدگی بوسیله مجموعه‌شان، احتمال فرسایش زیاده‌تر برای اجزاء ماشین مورد نظر بیشتر می‌شود و بالاخره امکان دارد حالتی را ایجاد کنند که قطعات میزان شده قبلی، مانند زبانه‌ها یا محورها در یاتاقانها و یا سوپرت‌های ماشین‌های ابزار و غیره لغزهای کاملاً غیر مجازی را پیدا کنند و موجبات کاهش دقت ماشینکاری قطعات کار بکامک آنها فراهم شود.

با توجه به استدلال فوق، معلوم می‌شود که میبایستی پاره‌ای از اجزاء تشکیل دهنده ماشین — آلات که مزاحل تراشکاری، سخت کاری و سنگ‌زنی‌های آنها به اتمام رسانیده شده است را برای حصول اطمینان بالاتر از شرایط کار بردشان، لازمست صیقل کاری و پرداختکاری نهائی شوند و جهت نیل باین مقصود هم روش‌های متفاوتی وجود دارند که میتوانند این خواسته‌ها را برآورده سازند و در سطور زیر اصول اجرای هر طریقه تشریح می‌گردد، بنابراین ظریف کاری قطعات کار میتواند شامل عملیات زیر باشد:


۱- هونن (با تلفظ واژه آلمانی Hone) یا پرداخت داخلی سیلندرها Hone-»-

پرداخت داخلی سیلندرها و بطور کلی سوراخهای ایجاد شده قبلی در ماشین آلات را که اعمالی مانند: سوراخکاری، برقکاری و حتی سنگکاری اولیه بر روی آنها اجراء شده است را «هونن» یا سنگزنی کششی» گویند و ابزار یا ابزارهایی را که عهده دار انجام چنین عملی میباشند در زبان انگلیسی Hone نامیده میشوند. در هر حال اگر سنگزنی کششی یا هونن را در مورد سیلندری اجرا کرده باشند، سطوح «آب بندی شده» و بسیار همواری را در داخل کار بدینوسیله نمایان ساخته اند که دسترسی به آن کیفیت با ابزارهای معمولی امکان پذیر نمی توانست باشد. در این عمل ماده سائیدنی که به فرم میله ای از پودر بسیار دانه ریز و ظریف میباشد روی سطحی از کار که قبلاً آماده پرداخت کاری شده است با فشار کمی گردانده و کشیده می شود و با باردهی هایی در مرز هزارم های میلیمتر میتوان در مجموع ۰/۱ میلیمتر (بطور تقریبی) از پرداخت سائی با روش هونن انتظار داشت و در ضمن می توان علاوه بر سطوح داخلی قطعات کار، در مواردی هم قسمت های خارجی را پرداخت نمود.

یکی از بزرگترین کاربردهای سنگزنی کششی یا هونن، پرداخت کاری سیلندرهایی موتورهای درون سوز مانند موتور اتومبیل ها میباشد که میبایست اندازه هایی کاملاً یکسان برایشان بوجود آورد. ابزاری که جهت اجرای این خواسته بکار گرفته میشود «درفش سنگ کاری» است که شباهت به برقوی متحرک دارد و قطر خارجی آن قابل تنظیم است و در محیط آن میله ها یا قطعاتی ساخته شده از ماده ساینده با دانه بندی ظریف تعبیه گردیده اند (مانند شکل ۲۸- ۱۰). این درفش را به میله کار ماشین هونن یا «ماشین سنگ کشی» متصل ساخته و بعد درفش توسط گیره واسطه ای که حرکت نوسانی دارد، با عدم دقت بسیار ناچیزی بطور خودکار به وسط سوراخ قطعه کاری که روی میز ماشین محکم شده است وارد می شود و در هنگام پرداخت کاری، میله کار دو حرکت دورانی و نوسانی یا رفت و آمدی را به ابزار هونن میدهد با سرعت محیطی (۷۰ m/min تا ۵۰) و در چنین شرایطی، قطعات پرداخت کننده سایشی، براده های بسیار ظریفی را از کار جدا می سازند و معمولاً بوسیله جریان مداومی از نفت سفید یا نفت معمولی چربکاری و در عین حال خنک کاری لازمه را انجام میدهد و با پاشیده شدن نفت، ذرات جدا شده به خارج از محیط پرداخت کاری هدایت میگردد.

طول کورس در عملیات هونن بایستی طوری تنظیم شود که ابزار کار به اندازه $\frac{1}{4}$ طولش از پائین و بالای قطعه کار بیرون آورده شود. فشار اعمال شده از طرف ابزار سنگ کشی به قطعه کار در مقایسه با عملیات سنگزنی به میزان $\frac{1}{6}$ تا $\frac{1}{9}$ کاهش پیدا می کند و در عمل می توانند سوراخهایی از قطر ۳ تا ۱۰۰۰ میلیمتر را با استفاده از روش هونن، پرداخت کاری نمایند ولی از لحاظ طولی، چندان محدودیتی برای آن وجود ندارد و در مواردی تا بیش از ۱۲ متر در امتداد

طولی را توانسته‌اند بدینوسیله سنگ‌کشی کنند.

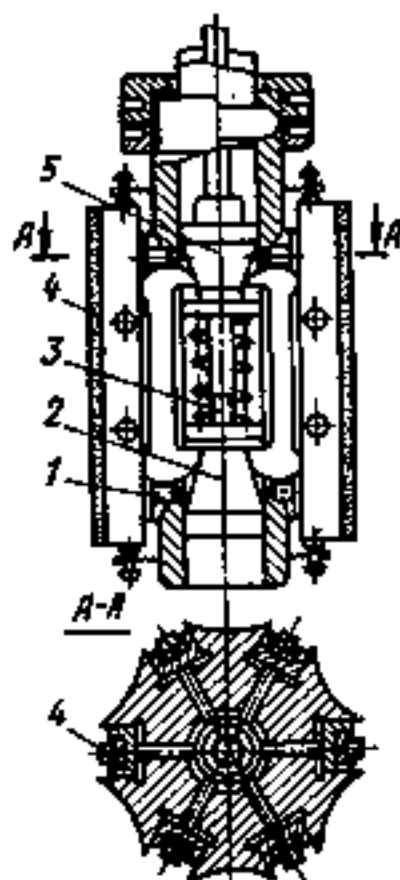

(شکل ۳۸ - ۱۰) مقطعی از نمای ماشینکشی ابزار «هون» و قسمت‌های نگهدارنده آن بر روی ماشین سنگ‌کشی، اعداد مشخص شده روی دو نما، نشانگر اجزاء زیر میباشند:

- ۱ - انگشتی
- ۲ - مخروط پائینی تنظیم شعاعی
- ۳ - بیج تنظیم قطر خارجی ابزار
- ۴ - قطعات پرداخت کاری سایشی
- ۵ - مخروط بالائی تنظیم شعاعی


ماشین‌های هون «Houning Machine» - بر حسب نوع عمل سنگ‌کشی مورد نیاز، ماشین‌های هون، دارای گونه‌های متنوعی خواهند بود که میتوان آنها را شامل هون‌های خارجی و داخلی و همچنین انواع یک و یا چند محوره دانست و مسلماً از لحاظ استقرار محورشان به رده‌بندیهای افقی و عمودی هم منقسم می‌گردند و چون امکان دارد در مواردی طول کورس پرداخت‌سائی نیز عاملی برای طبقه‌بندی این ماشین‌ها بشمار آید، لذا اصطلاحات «هون کورس کوتاه» و «هون کورس بلند» را برای مشخص شدن میدان عمل آنها بکار می‌برند.

در ماشین‌های سنگ‌کشی (یا هون)، حرکت دورانی محور اصلی از یک جعبه دنده که معمولاً با حالت غیر پله‌ای قابل تنظیم است و به الکتر و موتوری مرتبط میباشد تأمین میگردد و حال آنکه حرکت رفت و آمدی ابزار با استفاده از روش هیدرولیکی بوجود می‌آید و در بعضی از مدل‌های ماشین‌های هون برای این منظور از مکانیزم‌هایی نظیر زنجیر و طناب یا کابل‌های مخصوص، بهره‌گیری می‌کنند.

(شکل ۳۹ - ۱۰) نشان‌دهنده یک نوع ماشین هون یا سنگ‌زنی پرداخت‌سائی عمودی یا قائم، یک محوره و با کورس متوسط میباشد.

قطر خارجی ابزار آن بین مقادیر ۵۰ تا ۲۰۰ قابل تنظیم بوده و طول کورس ماکزیمم


سنگ‌کشی آن میتواند = ۱۲۵۰ باشد.

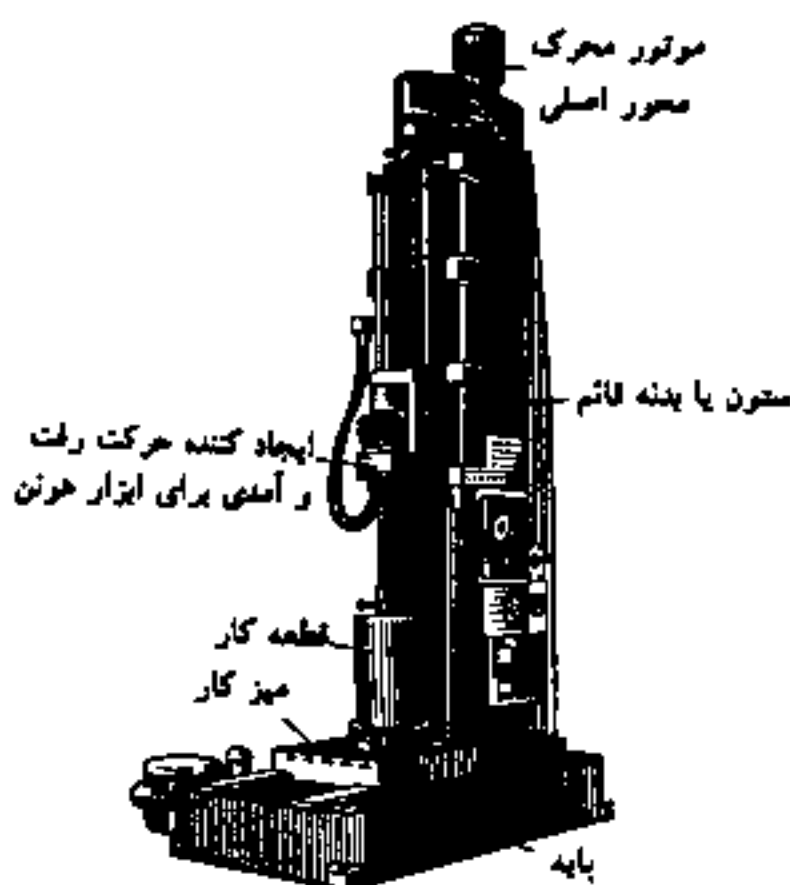

(شکل ۳۹ - ۱۰) نمای ظاهری و فستق‌های اصلی یک نوع ماشین هونن یا سنگ‌کشی پرداخت‌ساز قائم، یک محوره با کورس متوسط.

هونن کورس کوتاه (سنگ‌زنی ارتعاشی) - در این روش پرداختکاری، علاوه بر دو حرکتی که در مورد هونن معمولی بیان شد، به حرکت سومی از نوع لرزشی یا ارتعاشی نیز نیازمند میباشند، و در واقع این حرکت سوم مشخص کننده «هونن کورس کوتاه» بشمار میرود. قطعه کار حرکتی دورانی و ابزار رفت و آمدی دارد و علاوه بر آن، ابزار هونن، لرزشی یا دامنه‌ای ۱ تا ۵ میلیمتر و تعداد نوسانی بین ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ دفعه بر هر دقیقه را (باتوجه به شکل شماتیکی ۴۰ - ۱۰) مربوط به سنگ‌زنی لرزشی یک قطعه کار استوانه‌ای) دارا میباشند. اثرات پرداختکاری سایشی بصورت خطوطی موجی و مارپیچ بر سطح کار نمایان میشود. قوس سنگ هونن (Honen) با انحنا قطعات کار در حال سنگ‌زنی ارتعاشی، انطباق دارد و با اعمال سه حرکت ذکر شده نه تنها فرم سیلندری قطعات کار، بلکه مقطع دایره‌ای آنها نیز اصلاح میگردد.

این طرز عمل پرداختکاری بسیار ظریف را میتوان برای صیقل دادن: محورها، سوراخ‌های قطعات کار، کره‌ها، مخروط‌ها و سطوح حلقوی و غیره مورد استفاده قرار داد. در هونن کورس کوتاه، ابتدا سنگ پرداخت با نقاط بلند قطعه کار تماس حاصل می‌کند و چنانچه سنگ پرداخت بکار گرفته شده دارای درجه سختی صحیح و چسبندگی مناسب باشد، در بدو شروع سایش، کار

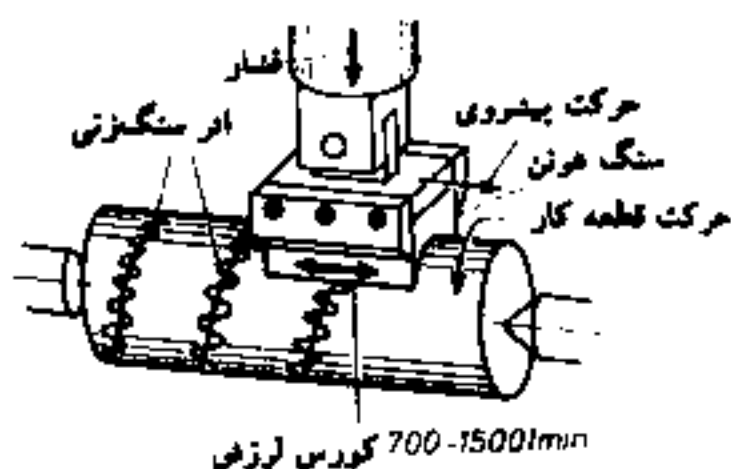

(هون کورس کوتاه)

(شکل ۴۰ - ۱۰) نمایی تجسمی از سنگزنی ارتعاشی یا لرزشی یک قطعه کار استوانه‌ای شکل بر روی دماغه هون کورس کوتاه (به جهات حرکات سه گانه مورد نیاز و مشخص شده بر روی شکل توجه شود)


را خط می‌اندازد و باز یاد شدن سطح تماس، بار برشی دانه‌های ساینده کم می‌شود. در اثر خوردگی سطحی قطعه کار و استهلاک سنگ سنباده، روی سطح سنگ قشری اضافی ایجاد می‌شود که در ادامه عملیات فقط بصورت عمل صیقل کاری اثر می‌گذارد و تا مدتی بعد، از ماده کار برداشته نمی‌شود.

در هر قطعه کار جدید، سنگ بخاطر خشونت یا زبری سطح کار، خود بخود تیز می‌شود و در روش پرداخت سائی تشریح شده، برای کمک به سایش پرداختی، از روغن هون و یا مخلوطی از نفت و روغن بهره‌گیری می‌کنند.

۲ - لپن (واژه آلمانی *Lappen*) یا پرداخت کاری بسیار ظریف سطوح «Lapping» - اصول اجراء یا طرز عمل «لپن»: این عمل عبارتست از یک نوع پرداخت کاری یا ظریف سائی که میتواند برای قطعات کار تخت و نیز گرد مورد استعمال داشته باشد و با بکارگیری چنین روشی میتوان کیفیت صافی سطوح و همچنین اندازه دقیق و دلخواه را بدست آورد. بسنا بر این لپن یا پرداخت بسیار ظریف سطوح برای انجام عملیات سایش فوق العاده کم و با حداقل عمق زبری سطحی کاربرد داشته و اصول اجراء آن بدینگونه است که بر روی قطعه کار و صفحه گرد دوار که «صفحه لپن» نامیده می‌شود، مواد ساینده آزاد با دانه بندی خیلی ظریف (ذرات نمره No: 200 تا No: 600 به همراه روغن یا نفت و یا مواد متناسب دیگر قبل از شروع کار بوسیله قلم مو مالیده یا ریخته می‌شود و صفحه فولادین دیگری که قادر است قطعات کار مشابه را در محل‌های تعبیه شده بر روی سطح فوقانی‌ش جا دهد و در حالی عمل پرداخت تحقق پیدا می‌کند که صفحه نگهدارنده کار و صفحه لپن دارای حرکتی دورانی در جهتی مخالف یکدیگر می‌باشند. قطعات کار در داخل

محل‌های موجود در «قفسه لپن» که از جنس مواد مصنوعی یا چوب‌های و سازه میباشند قرار می‌گیرند و این قسمت معمولاً دارای چرخشی دورانی خارج از مرکز بوده، و قطعه کار را در امتداد شعاع صفحه نیز به حرکت وامیدارد.

کارهای ارجاعی برای عملیات پرداخت کاری بسیار ظریف سطوح، قبلاً سنگ زده شده‌اند و مقدار اضافی در نظر گرفته شده برای پرداخت با روش لپن در حدود ۵ تا ۲۰ میکرون (معادل ۰/۰۰۵ تا ۰/۰۲۰ میلیمتر) میباشد که میتوان آنرا با روش لپن دستی و یا ماشینی برداشت و برای این منظور سرعت محیطی متناسب حدوداً 10 m/min تا 20 m/min میباشد ولی برای سطوحی که میباشد پرداخت بسیار عالی‌تری را دارا باشند لازمست از مقدار سرعت محیطی بکاهند (شکل ۴۱ - ۱۰) نشان دهنده اصول اجراء یا طرز عمل لپن برای قطعات تخت یا مسطح میباشد. لازم به توضیح است که به هنگام لپن یا پرداخت کاری ظریف قطعات کار، مواد سنباده آزاد یا دانه‌های لپن بصورت قشر یا فیلمی مایع بین سطوح کار و ابزار لپن بر روی یکدیگر می‌لغزند و در اثر تغییر جهت مداوم حرکت لغزشی آنها، از حرکت غلطکی بکنواخت دانه‌ها مسامتت بعمل آمده و در نتیجه جلوگیری کردن از چرخش ذرات مزبور، از دو طرف سطوح لغزشی عملی مشابه شایرزی را اجراء می‌کنند.

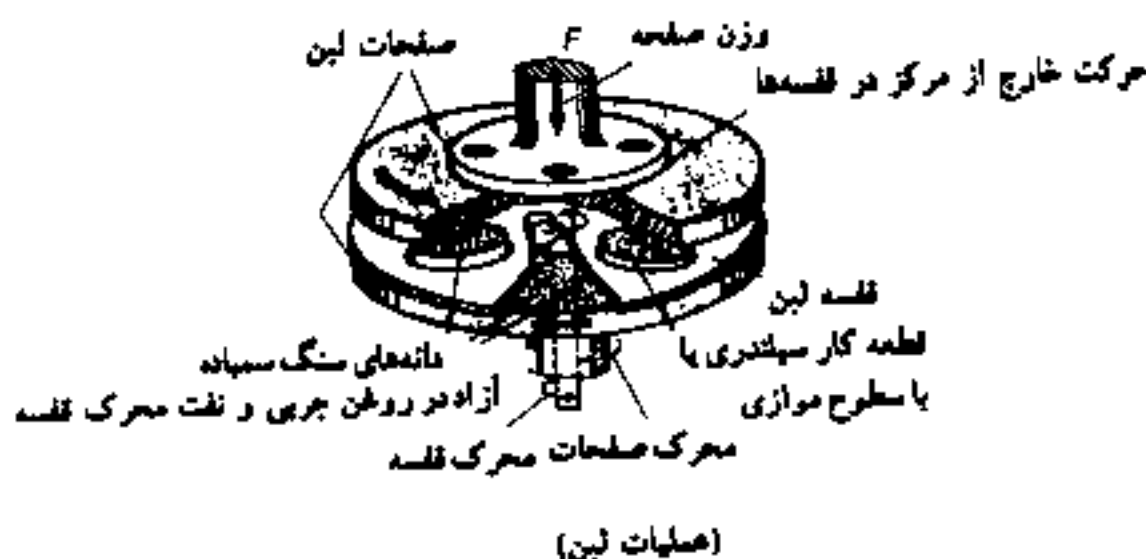

(شکل ۴۱ - ۱۰) نمائی شماتیکی برای نمایاندن اساس لپن یا ظریف‌سازنی و پرداخت قطعات کار مسطح (به جهات باردهی و دوران صفحات کار و ابزار لپن توجه شود).

مواد لپن و مایعات حمل‌کننده

مواد لپن برای پرداخت کاری بسیار ظریف سطوح کار، متناسب با جنس و نوع سطحی که از قطعه کار مورد نظر میباشد پرداخت شود انتخاب می‌گردد. برای پیش پرداخت فولادهای

آبداده شده و یا بدون آب و همچنین چدن‌ها و برنزها، پودر کروند یا اکسید آلومینیوم Al_2O_3 با دانه بندی بسیار ریز، و برای آخرین پرداخت اکسید کرم Cr_2O_3 (با رنگی متعادل به سبز) مصرف می‌شود و این مواد را معمولاً با نفت و روغن بصورت خمیری رقیق در می‌آورند و چنانچه سطوح کار فوق‌العاده سخت باشند، گردالماس برای اینگونه موارد کاربرد خواهد داشت. مواد حمل کننده ذرات لپن از اصطکاک فلزی بین ابزار لپن و قطعه کار بر روی یکدیگر جلوگیری بعمل آورده و در عین حال عاملی برای خشک کاری و روغن کاری دانه‌های ساینده محسوب شده و ضمناً دانه‌های فرسوده شده و مواد سائیده شده را از سطوح کار تمیز می‌کنند. مواد حمل کننده‌ای که بیشتر از همه در عملیات لپن از آن‌ها بهره‌گیری می‌شود عبارتند از: نفت (منظور نفت معمولی یا نفت سفید Kerosine) - روغن - تربانتین - تالک - بسترن - بنزول - آب سود دار و الکل‌های متناسب و غیره. مایعات لپن غلیظ قشر ضخیمی را بوجود می‌آورند که در چنین شرایطی دانه‌های لپن بدون داشتن خاصیت برشی، غوطه‌ور خواهند ماند و از کارائی آن‌ها به‌میزان زیادی کاسته می‌شود و ماده‌ای که بیشتر از همه در این گونه پرداخت سائی‌ها مورد استعمال دارد، مخلوطی است از نفت و یک نوع روغن خاص بنام «گلایتول» (واژه آلمانی Gleitöl) و نفت، و در حالتی است که مجموعه آن دو را یکبار برده باشند. در هنگامیکه نفت از حد معمول بیشتر باشد، برش تیز بوده و در مواردی که میزان روغن را زیاده‌تر انتخاب کرده باشند، برش ظریف‌تر انجام گرفته و مقدار اثرات «خش» بجای مانده کاهش پیدا کرده و سطوح کار کمتر مخطط (خط خطی) خواهند شد.

ابزار لپن «Lapping Tool»

اصولاً ابزارهای لپن وظیفه اصلیشان فشردن دانه‌های لپن بر بالای قطعات کار بوده و میبایست آن‌ها را طوری راهنمایی کنند که فرم دقیق ابزار بر روی صفحه لپن شونده انتقال پیدا کند و روی همین اصل است که میبایستی تا حد ممکن، شکل هندسی ایدآل را که میتواند بعنوان مثال: مسطح، استوانه‌ای و یا کروی و سایر اشکال دلخواه باشد را برایش قائل شوند.

چنین ابزارهایی لازمست حتی الامکان نسبت به قطعه کار نرم‌تر انتخاب گردند تا به هنگام اعمال فشارهای نسبتاً کم گیرائی کاملاً دقیق ذرات لپن کاری عاید شود، ولی نبایستی از حد معینی نرم‌تر انتخاب شوند چون در آن صورت به سرعت فرم اصلی خود را از دست میدهند و در ضمن نباید خلل و فرجی در سطوح ابزار لپن دیده شود چون وجود آن‌ها موجب چسبیدن مواد پرداخت کاری بسیار ظریف، بطور محکم به صفحه لپن می‌شود و در نتیجه کیفیت سطوح مطلوب حاصل نخواهد گردید.

چدن‌های خاکستری پرلیتی ویژه‌ای که در عین حال از تراکم خوبی برخوردار هستند،

میتوانند ماده متناسبی برای ساختن ابزارهای لپن سطوح صاف و گلوله‌های مختلف و درن‌ها و غیره محسوب شوند و حدود درجه سختی آن‌ها با توجه به سختی سنجی با روش برینل که عدد سختی برینل می‌باشد در حدود 200 Kp/mm^2 تا 140 Kp/mm^2 (مخفف شده کلمات انگلیسی Brinell hardness number) در نظر گرفته شود. (لازم به یاد آورست که در روش سختی - سنجی برینل، ساچمه‌های کروی شکل فولادین بسیار سخت و با قطرهای استاندارد شده را با نیروهای معینی به سطح کار نرم‌تر از ساچمه، می‌فشارند و بعد از اندازه‌گیری قطر دایره اثر بجا مانده d بر روی سطح کار و مشخص بودن D یعنی قطر ساچمه و نیروی فشاری F از رابطه:

$$\text{B.h.n.} = \frac{F}{\frac{\pi D}{4} (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

عدد سختی برینل را بر حسب Kp/mm^2 بدست می‌آورند و در واقع مخرج فرمول فوق - الذکر، عبارتست از سطح عرفین کروی بجا مانده از اثر دادن ساچمه کروی شکل بر روی کار مورد سنجش برای سختی سنجی با روش یاد شده در بالا). در فرمول فوق d و D بر حسب میلی‌متر و F بر حسب کیلو پوند می‌باشد.

عملیات لپن


با توجه به شرحی که در مورد اصول اجرای این روش پرداخت کاری بسیار ظریف سطوح بیان شد، عملیات لپن کاری را میتوان به دو گروه کلی زیر تقسیم‌بندی کرد که عبارتند از:

الف - لپن دستی: که مجموعاً روشی سهل و آسان بشمار آمده و با وسایل نسبتاً ساده‌ای قابل اجراست، به نحوی که در لپن کاری مسطح، قطعه کار بر روی صفحه لپن در شرایطی که بر روی سطوح پرداخت شونده‌اش مواد یا مخلوط لپن مالیده شده است، بوسیله دست در مسیرهای دایره‌ای شکل و یا لغزشی و در امتداد خطوط نامنظم حرکت داده می‌شود و طوری این عمل را انجام میدهند که سطوح تماس همواره در حال تعویض باشند و چنانچه لپن کاری خارجی و داخلی قطعات مدور در مد نظر باشد، به درن‌های ویژه‌ای نیازمند خواهند بود، امکان دارد که برای قطعات گرد، لپن کاری را با استفاده از ماشین‌های تراش معمولی و یا ماشین‌های مته که درن لپن را وادار به چرخش می‌کند اجرا نمایند.

ب - لپن ماشینی: در سری سازی یا تولید انبوه از ماشین‌هایی که مختص عملیات لپن طراحی و ساخته شده‌اند بهره‌گیری می‌کنند، بسته به اینکه قطعات کار تخت و یا گرد باشند، دارای صفحه لپن و ابزار لپن متناسب می‌باشند.

قطعات کار در قالب‌ها یا قفس لپن که همانند گیره‌ای عمل می‌کنند محکم گردیده و مابین

سطوح پرداخت شونده و ابزار پرداخت کاری، ماده لپن با قلم مو مالیده شده و یا پمپی این عمل را انجام میدهد و به هنگام سایش پرداختی، صفحه یا چرخ روئی به سمت پائین می آید، و در نتیجه سنگینی خود آن و یا فشار اضافی دیگری که بدان اعمال می شود، به طرف کنار فشرده می شود و قالب های نگهدارنده کار و قطعات کار همراه آن ها، به غیر از حرکت دورانی دسته جمعی، دارای حرکت لنگ نیز خواهند بود و در عین حالی که غلط می زنند، حرکتی لغزشی هم خواهند داشت. بعنوان مثال، در مورد نمونه کارهای لپن ماشین شده نتایج زیر بدست آمده است: پرداخت کاری ماشین برای ۲۴ عدد میله گزن پین یا انگشتی پیستون، به قطر ۲۴ میلیمتر و طول ۱۰۰ میلیمتر که اضافه قطری معادل ۰/۰۱ میلیمتر برای هر کدامشان در ابتدای عملیات وجود داشته، در شرایطی که اکسید کرم ماده اصلی لپن کاری بوده است، به زمانی برابر ۱۰ دقیقه احتیاج داشته و پرداخت بسیار ظریف را با تolerانس ۰/۰۰۱ میلیمتر با تمام رسانیده اند (شکل ۴۲ - ۱۰) نشان دهنده ماشین لپن میباشد.

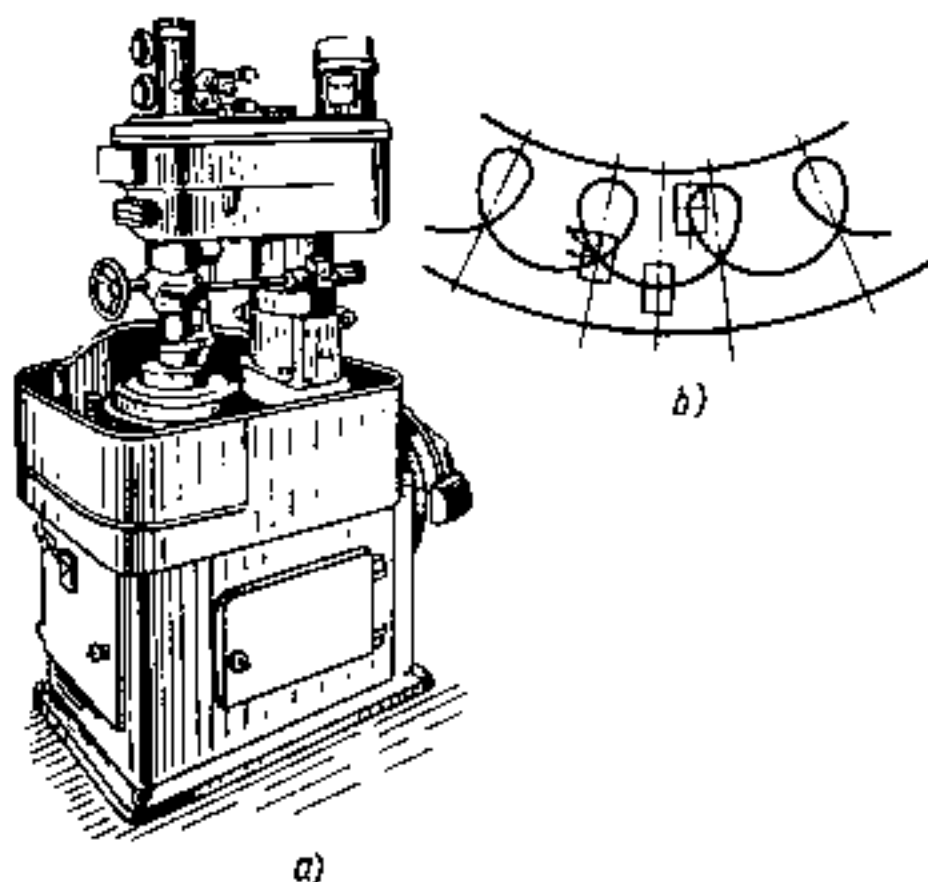

(شکل ۴۲ - ۱۰) (a) نمای ظاهری ماشین لپن یا پرداخت کاری بسیار ظریف سطوح (b) مسیر حرکات داده شده به صفحه لپن

لپن تشعشعی

لپن تشعشعی به روشی گفته می شود که مخلوطی نسبتاً رقیق از مایع لپن که میتواند دانه های


لپن غوطه‌ور شده در آب باشد را بوسیله پیستوله‌ای که به هوای فشرده مرتبط است با سرعتی در حدود $2/5$ برابر سرعت سیر صوت در هوا (یعنی تقریباً $850 \text{ m/Sec} = 2/5 \times 340$) بر روی سطوح قطعات کار بپاشند.

از سرعت برگشت دانه‌های لپن، بعلت وجود قشر یا فیلم نازکی از مایع لپن کاری بجای مانده بر روی سطح کار، مقداری کاسته می‌شود و در عین حال دانه‌های لپن برای تمیز کردن زبری یا خشنوت سطحی به حرکت درمی‌آیند و تشعشع مواد لپن باعث ایجاد تحرک در دانه‌های ساییده شده و فشار سطحی تولیدی، ناهمواری‌های ظریف که هدف حذف کردن آن‌ها بوده است را از بین می‌برد. درست اجراء کردن لپن تشعشعی بمیزان زیادی به زاویه صحیح پاشش مایع لپن وابستگی دارد و انتخاب صحیح آن سطحی صاف و صیقلی را عاید می‌سازد (حداکثر براده‌برداری تحت زاویه 45° بوجود می‌آید و با کم شدن آن مقدار براده‌برداری سایشی نیز تنزل پیدا می‌کند).

پرداخت کاری با روش غلطکی «Burnishing by Rolling method»

ایجاد کردن جلای فلزی با روش غلطکی برای سطوح کار، روشی است که میتواند صافی سطوح را با کیفیتی مرغوب بدست دهد و در عین حال دقت ماشینکاری بالائی را نیز عاید سازد. این طریقه پرداخت کاری خاص، مبتنی بر این اصل است که غلطک‌هایی فولادین و سخت شده (مطابق شکل «۳۳ - ۱۰» که در یک یا چند ردیف) به سمت کار فشرده میشوند و حرکت باری طولی را ممکن است خود قطعه کار دارا باشد.

نیروهای شعاعی قابل توجهی که در پرداخت کاری با طریقه غلطکی ظاهر میشوند، سبب فشرده شدن لایه‌های سطحی کار شده و بدین ترتیب تنش فشاری قابل تحمل بوسیله آن‌ها افزایش

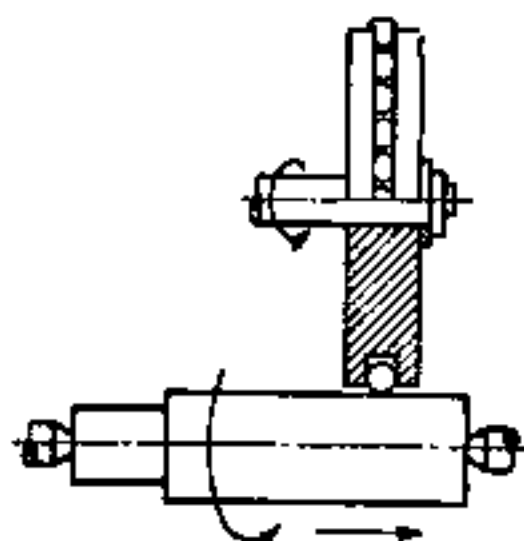

(شکل ۳۳ - ۱۰) شکل شماتیکی اصول پرداخت کاری یک محور با روش غلطکی بر روی ماشین تپه‌سازهای گردسانی

پیدا خواهد کرد و با بهارت دیگر، اینگونه پرداخت کردن اثرات فاحشی در ازدیاد مقاومت سطحی در برابر فرسایش و نیز افزایش عمر مفید اجزاء ماشینیه که این عمل در مورد سطوحشان اجراء شده، بجای میگذازد. بالا بردن مقاومت در برابر فرسودگی بوسیله فرایند فوق الذکر با میزان قابلیت تراکم مواد تشکیل دهنده سطوح قطعات کاریکه با این روش جلا داده میشوند متناسب است. قسمت‌هایی از محورها را که میخواهند در داخل یا تاقان مستقر شده و کار کنند، پس از آنکه عملیات فلز تراشی اولیه‌شان پایان رسیده باشند را با غلطک زدن پرداخت کرده و همراه با آن، لایه‌های سطحیشان را نیز تراکم می‌سازند و برای این منظور آنها را بر روی سرغکهای دستگاهی همانند ماشینهای گردسانی سوار کرده و با دور متناسبی و آدار به چرخش می‌تمایند و دیسک مخصوصی که در شیار پیرامونش غلطک‌هایی که معمولاً کروی شکل یا ساچمه‌هائیه فولادین پر کرده‌اند تماس خارج می‌سازند. ساچمه‌ها نحوه استقرارشان در شیار دیسک ابزار پرداختکاری طوریهست که در عین حال آزاد بودن، سقوط هم نخواهند کرد، غلطک‌های در حال چرخش تحت تأثیر نیروی گریز از مرکزی که بدانها وارد می‌شود بسمت سطوح کار سوار شده بر روی محور ماشین فشرده می‌شوند و همانطور که در بالا هم به آن اشاره شد، حرکت یاری طولی نیز برای پوشیده شدن تمامی سطح پرداخت‌شونده در سیستم کاری ماشین پیش‌بینی شده است و نیروی گریز از مرکز هم مستقیماً با تعداد دوران بر هر دقیقه دیسک ناقل غلطک‌ها تناسب خواهد داشت و چنین روشی را میتوان برای محورهایی نسبتاً نازک و باریک در صورت نیاز بکار برد و آنها را جلا داد.

براده برداری های الکتریکی


مقدمه:

براده برداری های مختلف از قطعات کار، توسط ماشینهای ابرازی مانند: ماشینهای تراش، فرز، مته، صفحه تراش و سایر ماشینهای ابزار اختصاصی، جزو روش های مکانیکی ساخت قطعات محسوب میشوند و با تحقیقاتی وسیع که در سال های اخیر به منظور دسترسی به طرق براده برداری های فیزیکی انجام گرفته، متدهای نو ظهوری در ماشین سازی که مبتنی بر بعضی از پدیده های فیزیکی هستند، پیدا شده اند که میتوان براده برداری های با روش های: جرقه ای (اسپارک) — الکترو لیتی — ماوراء صوتی (Ultrasonic) — اشعه لیزری و غیره را نام برد که از میان آنها دو طریقه اول را که عمومی تر شده و تکامل بیشتری را پیدا کرده اند باختصار مورد بررسی قرار میدهیم.

۱ — براده برداری جرقه ای (روش اسپارک Spark)

ماشین ها یا دستگاههایی که با روش جرقه ای برای ساختن سنبه ها و ماتریس های کششی و برشی بکار گرفته شده اند، اساس عملکردشان بر مبنای حذف براده بین قطعه کار هادی جریان و الکترود ویژه آن میباشد. کار به میز ماشین بسته شده و به قطب دارای پتانسیل منفی (-) مرتبط است و الکترود نسبت به آن پتانسیل مثبت (+) خواهد داشت (با توجه به شکل شماتیکی ۱۵ — ۱۱ که نمایانگر اساس کار ماشین اسپارک میباشد).

جریان متناوب ورودی به سیستم الکتریکی ماشین که به عنوان مثال میتواند از شبکه برق ۳۸۰ ولتی با فرکانس یا توانر ۵۰ هرتز تأمین شود، ابتدا به یک دستگاه مبدل یا کنورتور Converter مخصوصی که هم ولتاژ و همچنین فرکانس را تغییر میدهد داده می شود و جریانی متناوب با ولتاژ کمتری مثلاً ۵۰ ولت و توانر بیشتری مانند ۴۹۰ هرتز تهیه می کنند و آنگاه با عبور دادن از یکسو ساز یا یکسو کننده جریان (رکتیفایر Rectifier)، نوعی جریان مستقیم ضربه ای بدست می آورند که به کار و الکترود مخصوص رسانیده می شود. ضربان های تساشی از تغلیه الکتریکی متوالی، براده های بسیار ریزی را از کار جدا می سازد و در عین حالی که الکترود تدریجاً خورده می شود، فاصله نوک آن تا سطح کار به میزان دقیقی توسط دستگاه ویژه ای ثابت می ماند و

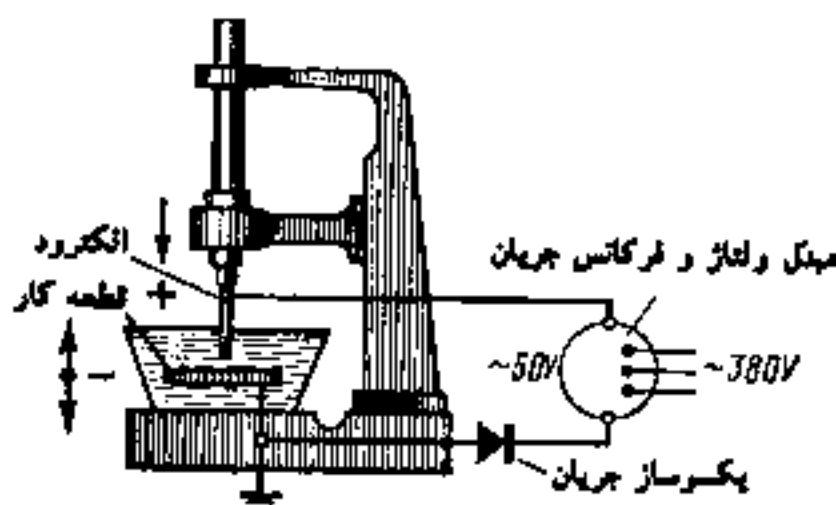

(شکل ۱ - ۱۱) اصول ساختمان ماشین براده‌برداری جریله‌ای یا اسپارک

قطعه کار در شرایطی قرار دارد (با توجه به شکل شماره ۱ - ۱۱) که بالای آن را «مایع عایق» و متناسب مانند نفت یا روغن‌های با غلظت کم نظیر روغن ترانسفورماتور و غیره فراگرفته یا به‌بارت دیگر، کار در روغن غرق می‌باشد. مصرف الکترود بین ۲۵٪ تا ۳۰۰٪ نسبت به میزان فلز جدا شده در اثر جرقه‌زنی خواهد بود. یکی از بزرگترین مزایای این روش آن است که میتوان آن را برای براده‌برداری از اجسام بسیار سخت که سایر ابزارهای معمولی بر آن کارگر نیستند، بکار گرفت و لذا روش اسپارک برای ماشینکاری قطعات ساخته شده از کربور تنگستن (یا کاربرد تنگستن که ماده‌ایست فوق‌العاده سخت که از ترکیب شدن فلز تنگستن یا ولفرام با کربن بدست می‌آید) مورد استعمال قرار داد.

قسمت‌های اصلی ماشین براده‌برداری با جرقه الکتریکی عبارتند از:

۱ - بدنه ماشین ۲ - میز کار و مکانیزم‌های ایجادکننده حرکات لازم برای آن ۳ - مقر یا جای استقرار الکترود مخصوص ۴ - قطعات و دستگاههای متعلق به مدار الکتریکی برای بوجود آوردن جریان مستقیم ضربه‌ای.

ضمناً لازم به یادآوریست که مایع عایق الکتریکی برای رسیدن به اهداف زیر در ماشین‌های اسپارک کاربرد خواهد داشت:

۱ - جذب گرمای ناشی از تخلیه‌های الکتریکی ناحیه عمل جرقه‌زنی.

۲ - ایجاد کردن محیطی برای غوطه‌ور شدن براده‌های جدا شده.

۳ - دور ساختن براده‌ها از محل تولیدشان.

۴ - جلوگیری از چسبیدن ذرات براده ریز به الکترود یا به قطعه کار و یا به یکدیگر.

در این روش فشار مکانیکی به دستگاه وارد نخواهد شد و دقت‌هایی تا 0.05 mm میتوان

از طریق «براده‌برداری اسپارکی» انتظار داشت و ماشین‌هایی که جدیداً بر این مبنا ساخته شده‌اند

به کامپیوتر هم مجهز شده‌اند تا جزئی‌ترین عملیات ماشین را تحت کنترل درآورند.

۲ - براده‌برداری با روش الکترولیت «Electrolyte»


میتوان اساس کار براده‌برداری با روش الکترولیتی یا الکتروشیمیایی را عکس عمل «آبکاری الکتریکی» (مانند آب کرم کاری، آب نیکل کاری و غیره) که مبتنی بر قانون فاراد می‌باشد، دانست. محیط عمل شباهتی ظاهری با روش اسپارک یا براده‌برداری جرقه‌ای دارد، ولی به صورتی نیست که بتوان آن‌ها را جایگزین یکدیگر نمود. در این طریقه، به درون محیط عمل الکتروشیمیایی که با جداره‌ای عایق از شیشه و یا پلاستیک متناسب پوشیده شده است، «مایه هادی یا رسانا» که از نظر علمی «الکترولیت» نامیده می‌شود، می‌ریزند.

الکتروود متصل به «کاتد یا قطب منفی» را ممکن است از هر ماده و رسانای الکتریسته انتخاب کرد و آن را به سوی «آند یا قطب مثبت» که در واقع همان قطعه کار در حال براده‌برداری شدن با روش الکتریکی می‌باشد، هدایت کرد و پیشروی مزبور بوسیله یک سیستم کنترل اتوماتیک تحقق خواهد یافت و در خلال اجرای عملیات، پمپی الکترولیت ریخته شده به داخل منطقه ماشینکاری را در مدار مربوطه پمپاژ می‌کند، تا در حین دور ساختن براده‌ها از محل تولیدشان، یکنواختی دمای لازمه را نیز بکمک وسائلی که در مسیر جریان الکترولیت پیش‌بینی شده است بوجود آورد.

الکترولیت یا مایع رسانای روش الکتروشیمیایی، میتواند محلولی از نمکهای شیمیایی معدنی (که پس از انحلال در آب قابلیت یونیزاسیون یا ایجاد کردن «یون» را دارا هستند) که برای شرایط کاری مورد نظر تناسب داشته باشد، مثلاً نمک طعام یا کلرور سدیم (یا کلرید سدیم NaCl) بفرمول اختیار گردد.

بطور کلی الکترولیت‌های لازمه برای اینگونه عملیات را از انواعی انتخاب می‌کنند که فاقد خاصیت خوردندگی بوده و تمایلات اسیدی یا بازی نداشته باشند و به پوست بدن کارگرانی که امکان دارد با آن‌ها تماس پیدا کنند و همچنین به قطعه کار و سایر قطعات آسیبی نرسانند. اختلاف پتانسیل جریان مستقیم مورد نیاز که از منبعی با قابلیت تنظیم ولتاژ تأمین می‌گردد، در حدود ۵ تا ۲۵ ولت خواهد بود و مسلماً دستگاههای الکتریکی، رابطی بین قسمت فوق‌الذکر و شبکه برق جریان متناوب، این خواسته را عملی می‌سازد.

تغییرات دمای الکترولیت مورد مصرف در براده‌برداری با روش الکتروشیمیایی، اثرات فاحشی در میزان براده‌برداری داشته و در مواردی که تنظیمات لازمه برایش اعمال نشده باشد، میتواند کار را ضایع کند و روی همین اصل در سیستم کار ماشین که با این طریقه کار می‌کند باید تدابیری بیندیشند که با دقت خوبی این عامل را تحت کنترل درآورند و در این صورت روش

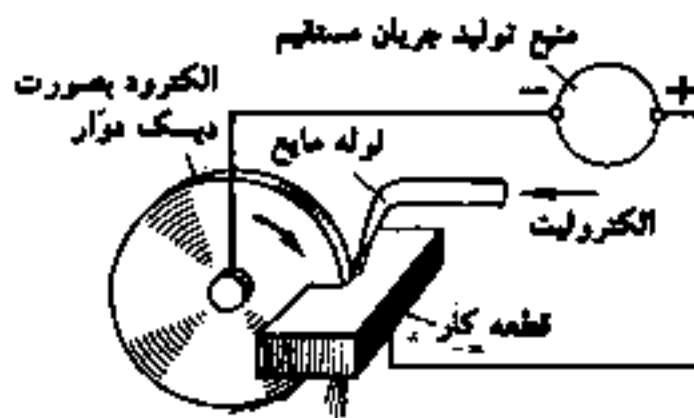

(شکل ۲-۱۱) نمای شماتیکی اصول براده برداری الکترولیتی یک قطعه کار، در حالتی که از الکترودی به شکل «دیسک دوار» استفاده کرده باشند.

تشریح شده از مزایای زیر بهره‌مند خواهد بود:

- ۱- میزان از بین رفتن الکتروود دستگاه ناچیز بوده و لذا عمر مفید آن زیاد خواهد بود.
- ۲- مقطعی از کار که با روش الکترولیتی براده برداری شده از کیفیت صافی سطوح خوبی برخوردار بوده و در آن پلیسه و خطوط ماشینکاری‌های مکانیکی مشاهده نمی‌گردد.
- ۳- با این روش ممکن است، سوراخهایی با قطر بسیار کم در قطعات کار بوجود آورد.
- ۴- در مدت زمان نسبتاً کمی، براده برداری الکترولیتی با حجمی زیادتر نسبت به سایر روش‌ها امکان‌پذیر است.

اطلاعات فنی مورد نیاز برای طراحی و ساخت «ابزارهای خان کشی»

برای ساختن ابزارهای گران قیمت و در عین حال پیچیده خان کشی، معمولاً به یک سری اطلاعات و یا معلومات و داده‌های فنی، جهت طراحی دقیق شکل مقطع و نیز فرم دندانه‌های آن دارند و برای این منظور مشخصات زیر میبایست شناخته شده باشند:

- ۱- نوع و جنس ماده‌ای که قرار است خان کشی شود.
- ۲- اندازه و شکل مقطعی که لازم است خان کشی گردد.
- ۳- کیفیت صافی سطوح مورد نظر.
- ۴- سختی ماده در حال ماشینکاری شدن.
- ۵- مقدار تفرانس مجاز برای ساخت قطعه کار.
- ۶- تعداد قطعاتی که میبایست با روش خان کشی تولید گردند.
- ۷- نوع ماشین که ابزار ساخته شده را بکار خواهد برد.
- ۸- طریقه نگهداشته شدن یا بسته شدن دنباله‌های سوزن خان کشی به ماشین مربوطه.
- ۹- مقدار فشار قابل تحمل، که منجر به شکستن و یا صدمه دیدن آن نشود.

منابع و مراجع اصلی که در تهیه مطالب کتاب استفاده شده است

- 1 - Metalwork Technology and practice by: Oswald A.Ludwig.
- 2 - Shop Theory by: Anderson Tatro
- 3 - Machine Tool Design Vol. I by: N.Acherkan
- 4 - Manufacturing processes by: Myron L.Begeman.
- 5 - Engineering Manufacturing processes by: D.Maskov
- 6 - Workshop Technology part II by: W.A.J. Chapman.
- 7 - Basic Engineering processes by: S.Crawford
- 8 - Machine Tools for Metal Cutting by: W.H.Armstrong
- 9 - Machine Tools by: N.Chernov
- 10 - Elements of Lathe Work by: Brushtein
- 11 - Fundamentals of Milling practice by: S.Avrutin
- 12 - Planing and Broaching Machines published by: Stankoimport Co.
- 13 - Slotters published by: Stankoimport Co.
- 14 - Automatic and Semi-Automatic Lathes by: B.L.Boguslavsky
- 15 - Machine Design by: M.Movnin
- 16 - Grinding and Measuring published by: Fortuna-Werke Co.
- 17 - Milling Machines Published by: Stankoimport Co.
- 18 - Pneumatic Power Published by: Vega Enterprises

۱۹ - کتاب در اطراف ماشینهای افزار - از انتشارات مؤسسه گئورگ و سترمان
برانشویگ - آلمان.

۲۰ - کتاب مواد و فرایندهای تولید - جلد سوم، تألیف: ای، پال. دگامو ترجمه: علی
حائریان.

۲۱ - هیدرولیک در ماشین آلات - مهندس محمد طیب خلیلی

۲۲ - آموزش هیدرولیک - مهندس محمدتقی میهندوست

۲۳ - آموزش پنوماتیک - مهندس محمدتقی میهندوست

۲۴ - مبانی پنوماتیک - مهندس فرامرز خضرائی

۲۵ - اصول علمی و عملی الکتریسیته - مهندس سالم پرهامی

۲۶ - الکتریسیته صنعتی - مهندس محمد مظفر زنگنه

۲۷ - سیستمهای کنترل عددی - دکتر محمدعلی شفیعا

۲۸ - آشنائی با کامپیوتر و داده پردازی - لطف علی بخشی

